



改善箇所説明図②

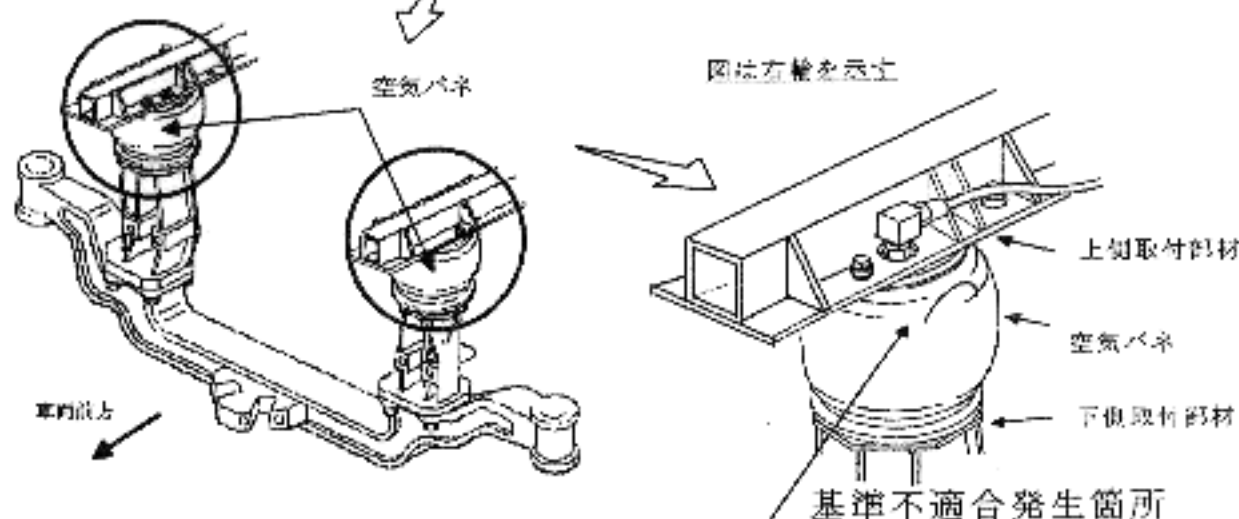

前輪緩衝装置の空気バネの取付位置が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該空気バネの上部が取付部材と接触するものがあり、最悪の場合、空気バネが損傷するおそれがある。

改善の内容

全車同点検し、当該空気バネに接触跡があるものは新品に交換するとともに、空気バネ下側の取付位置を変更し、空気バネ上面に保護板を追加する。

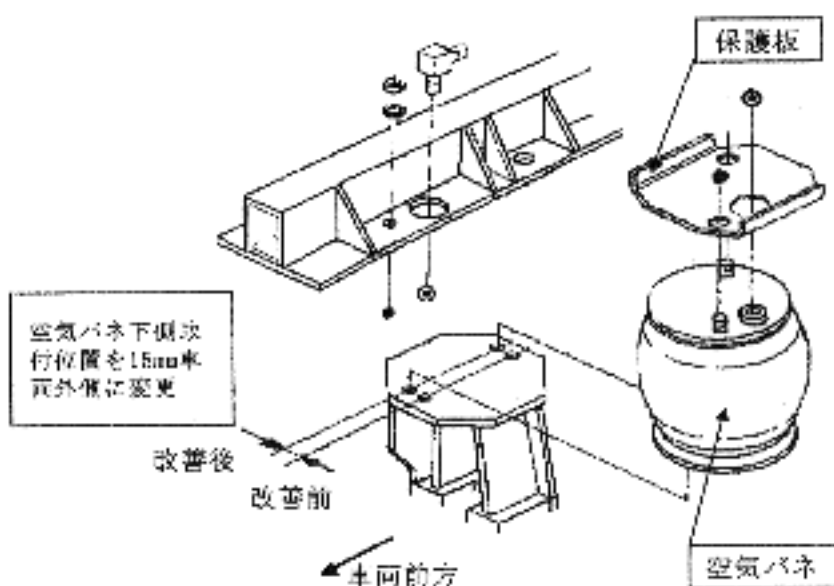

注： 内は対策部品を示す。