


改善箇所説明図

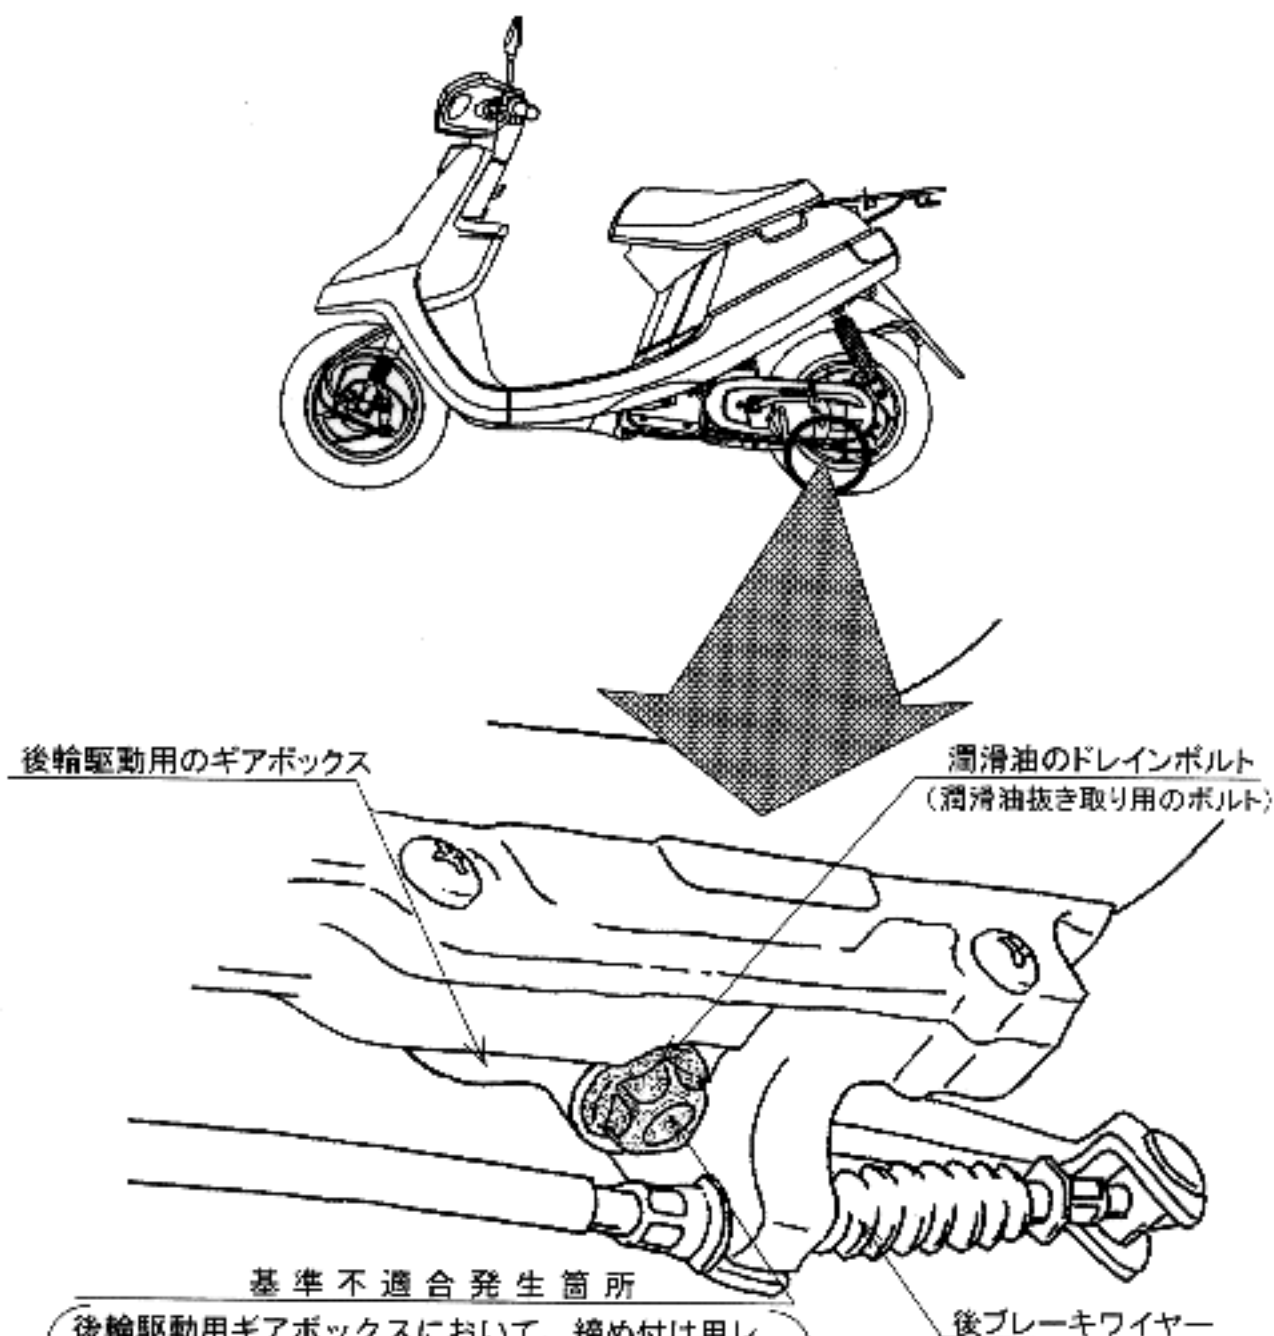

後輪駆動用ギアボックスにおいて、締め付け用レンチ（オイルパルスレンチ）に不具合が生じたため、潤滑油のドレインボルト（潤滑油抜き取り用のボルト）の締め付けトルクが不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ドレインボルトが緩み、最悪の場合、潤滑油が洩れ当該ギアボックスのギアが焼付くおそれがある。

改善の内容：全車両点検し、当該ボルトのトルクが不足しているものは、正規トルクで締め付ける。

識別：当該ボルトに黒色の塗料を塗布する。