


改善箇所説明図

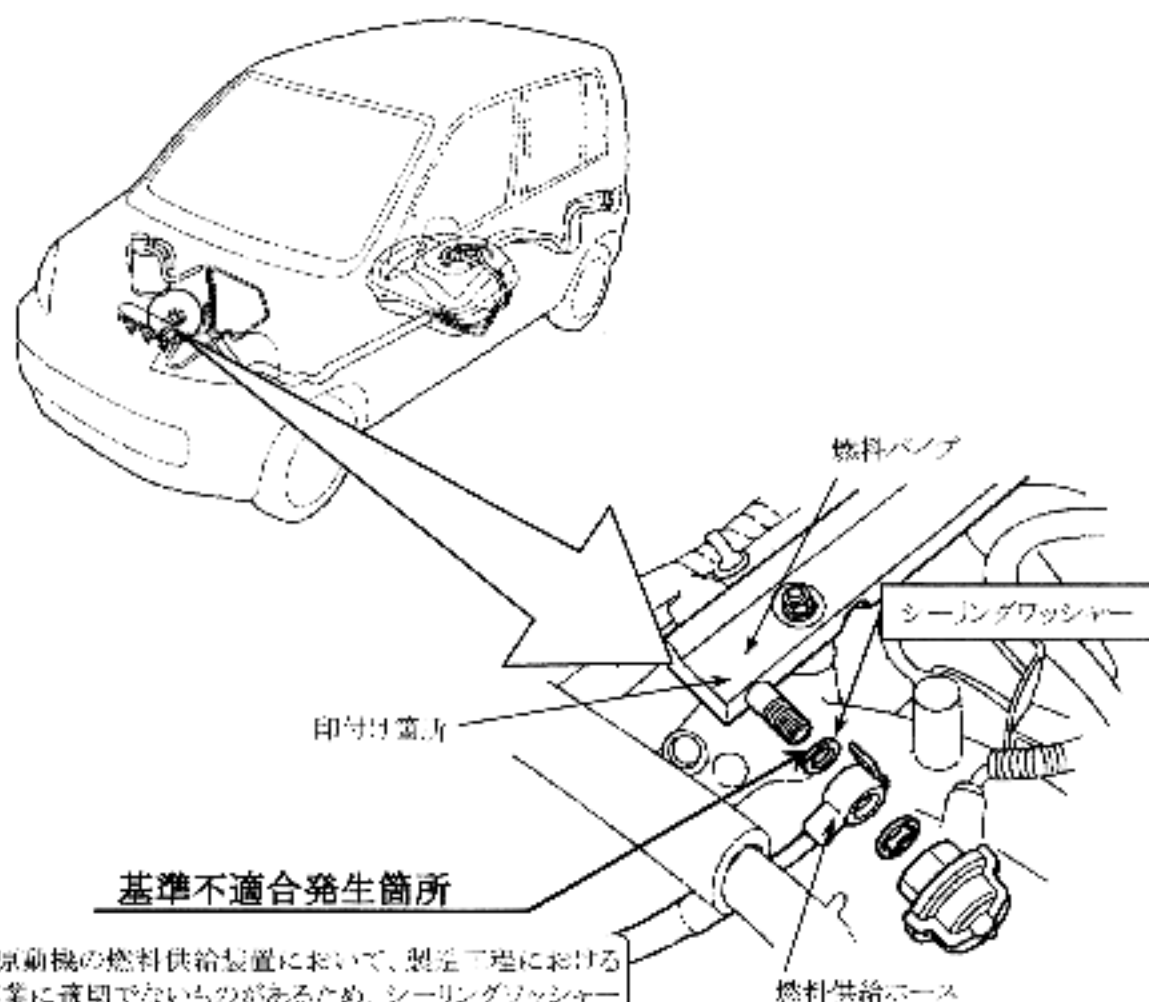

基準不適合発生箇所

原動機の燃料供給装置において、製造工程における作業に適切でないものがあるため、シーリングワッシャーと燃料パイプの間に印付け用インクが挟まり、このインクが燃料により溶け当該ワッシャーが部分的に破れ、最悪の場合、燃料パイプ部より燃料が漏れるおそれがある。

注: は交換部品を示す。

改善内容

全車両点検し、印が不透明なものは燃料パイプの座面を清掃し、新品のシーリングワッシャーと交換する。

識別: 運転者席ドアロックの取付用ビス(上)部に黒色の計生インクを塗布する。