


改善箇所説明図 ②

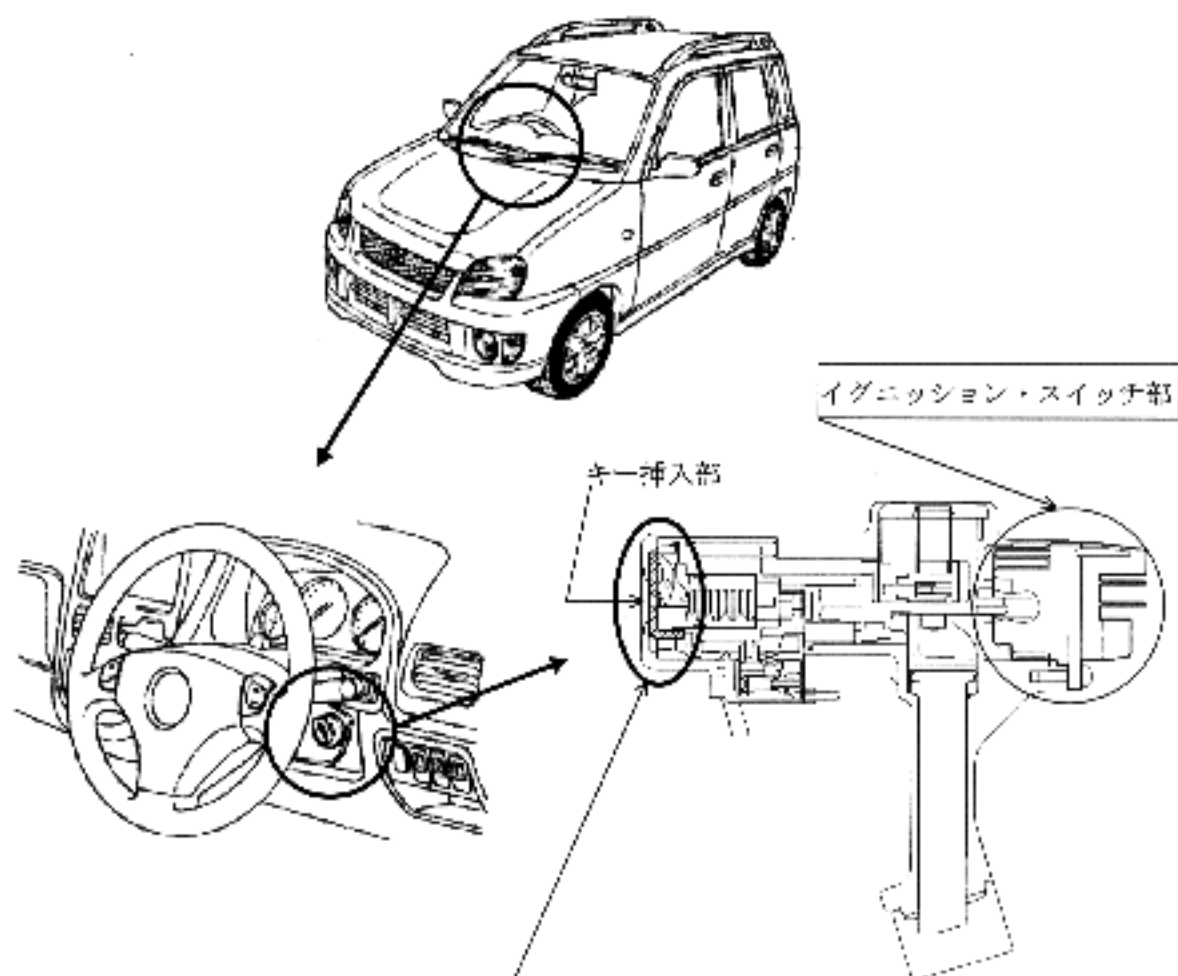

基準不適合発生箇所

クラッチ・ペダルを踏まずに原動機の始動ができる機構の手動変速機付車において、始動装置内部の構成部品に加工不良のものがあるため、原動機始動後のキーの戻りが悪くなるものがあり、そのままの状態で使用を続けるとヒューズが切れ、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該装置のキー挿入部に潤滑剤を塗布すると共に、イグニッション・スイッチ部を良品と交換する。

要別

ステアリング・シャフトの下部に、白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。