


改善箇所説明図 ①

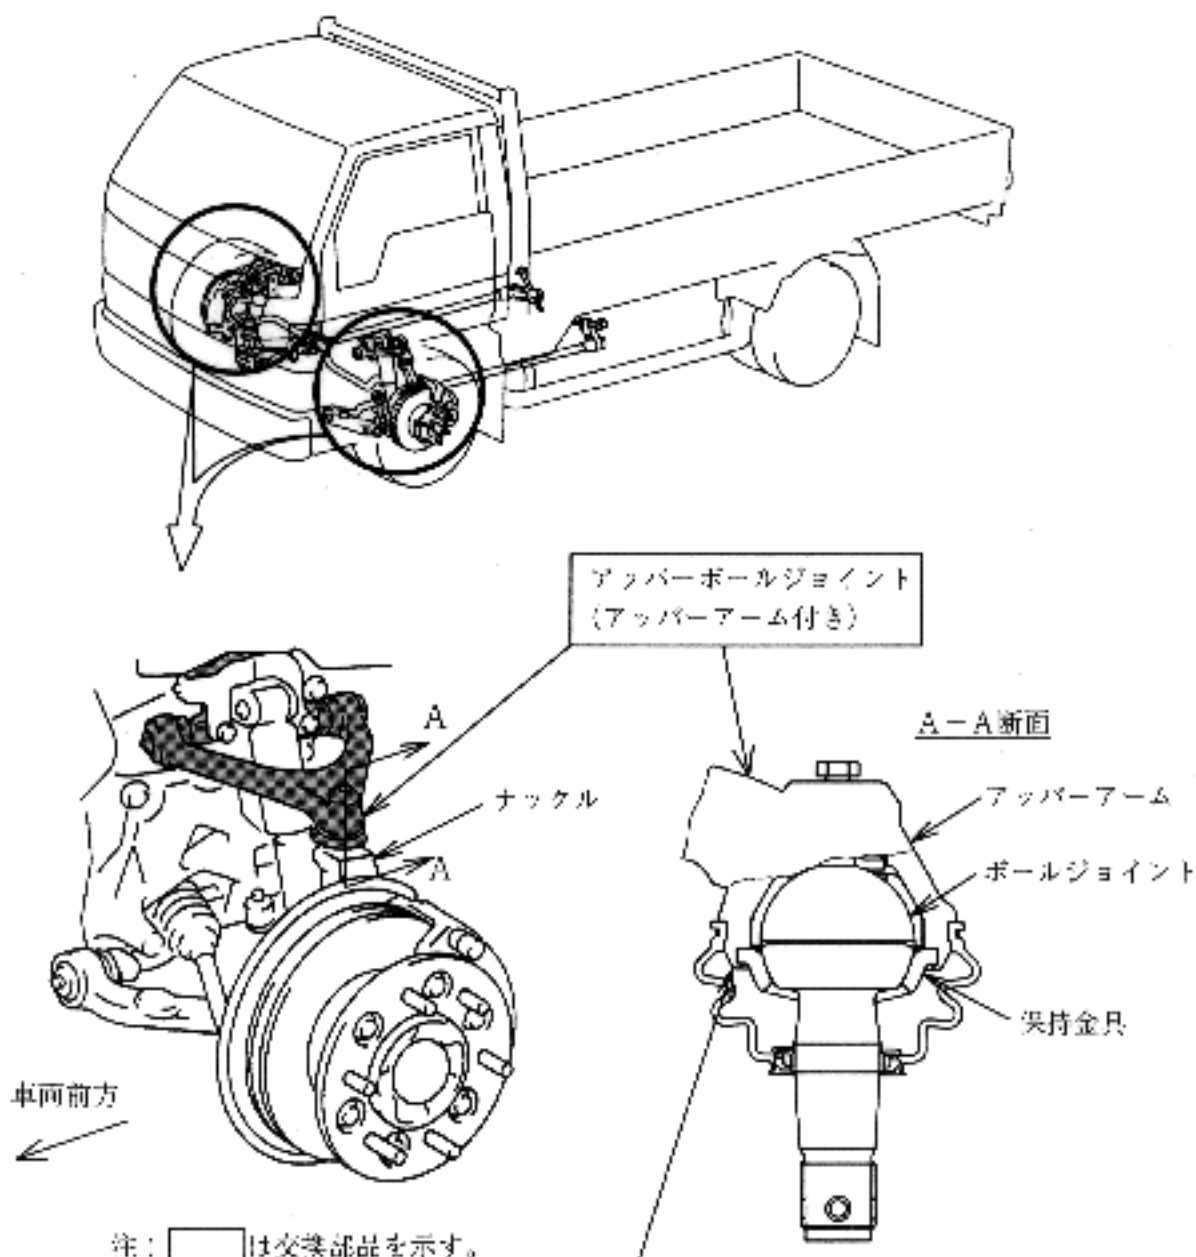

改善の内容

全車両、左右アップパーボールジョイントを点検し、当該保持金具のかしめが不十分なものは良品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。

基準不適合発生箇所

アップパーアームとナックルを連結しているボールジョイントの保持金具のかしめに不十分なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、当該部分が損傷し、最悪の場合、ボールジョイントがアップパーアームから外れ、走行不能に至るおそれがある。