


改善箇所説明図

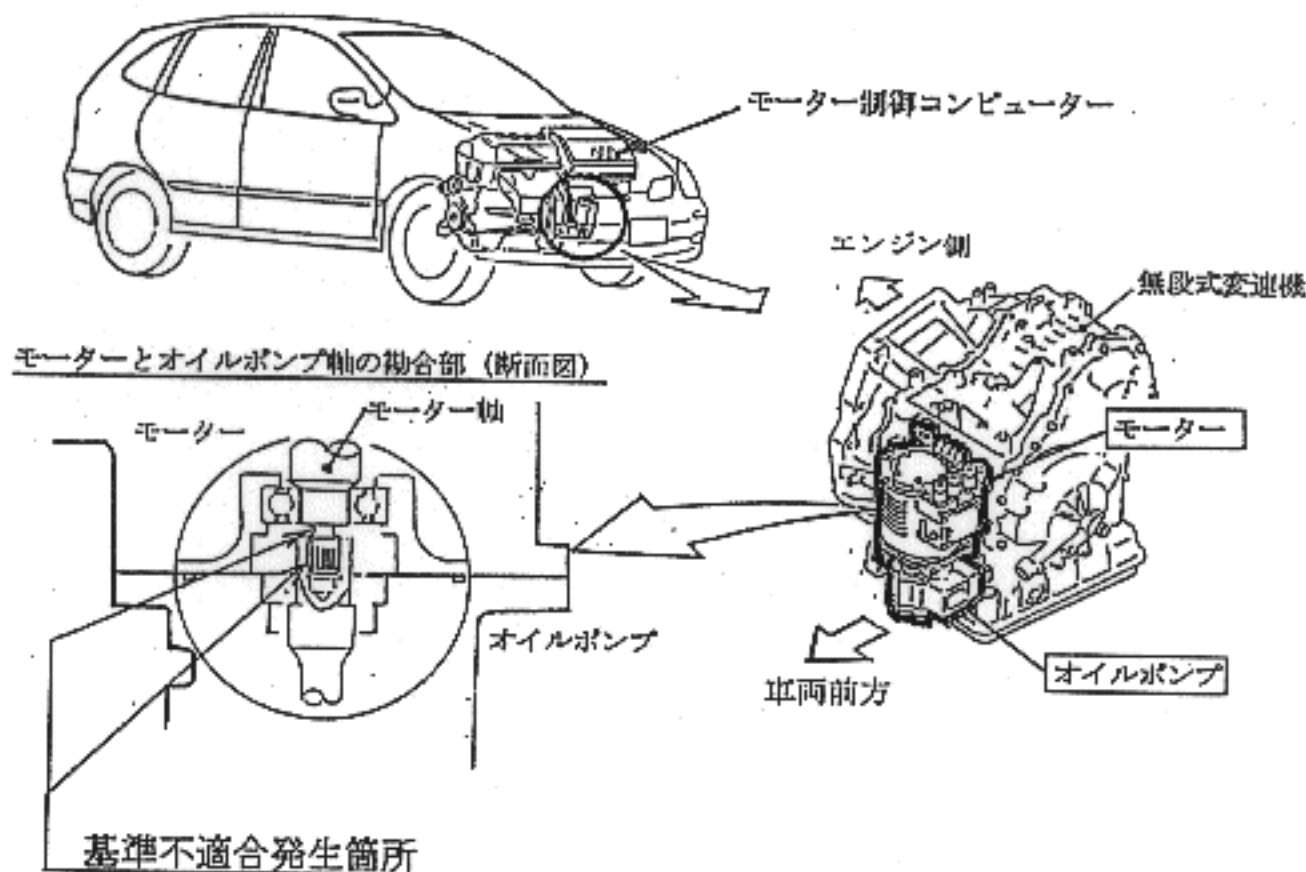


無段式変速機のオイルポンプ用モーターの軸強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該モーター軸が折損し、走行不能に至るおそれがある。また、オイルポンプとオイルポンプ用モーターの軸結合部の組付け角度及び当該モーターの作動トルクを制御するプログラムが不適切なため、軸結合部に過大な応力が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、軸結合部が摩耗してオイルポンプが作動しないため、走行不能に至るおそれがある。


改善の内容

全車両、当該モーター及び当該オイルポンプを対策品と交換し、当該モーターの制御プログラムを変更する。

改善前

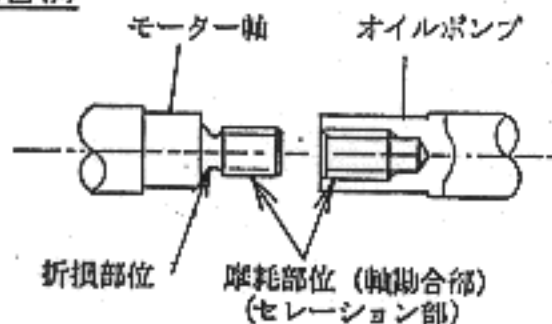

改善後

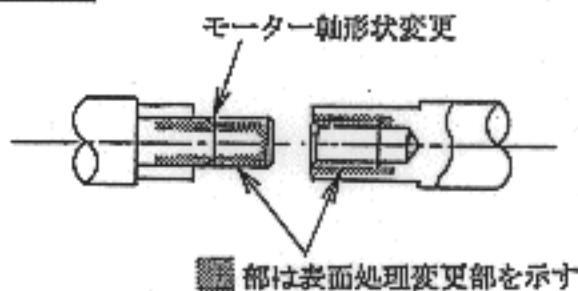

識別：車台番号打刻位置の左横に黄色のペイントを塗布する。

注：[] は交換部品を示す。