


改善箇所説明図

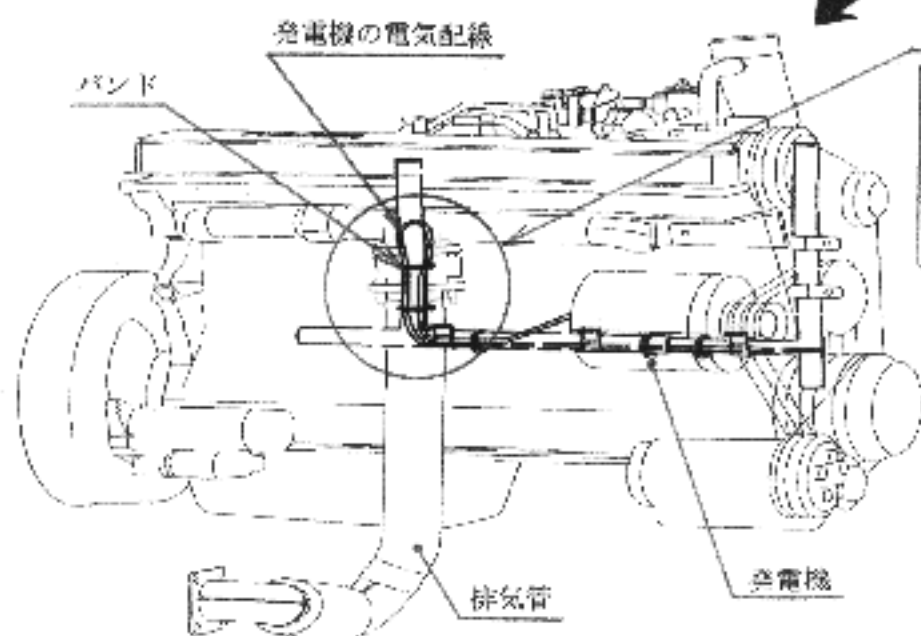


基準不適合箇所

発電機の電気配線の取回しが不適切なため、当該配線を固定している樹脂製バンドが排気管の熱により溶損するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、電気配線が排気管と接触して短絡し、最悪の場合、原動機が停止して再始動できなくなるおそれがある。


改善内容

全車両、当該電気配線の取回しを修正すると共に位置決めのため金属製クリップを追加する。なお、電気配線が損傷している場合は新品と交換する。

改善前

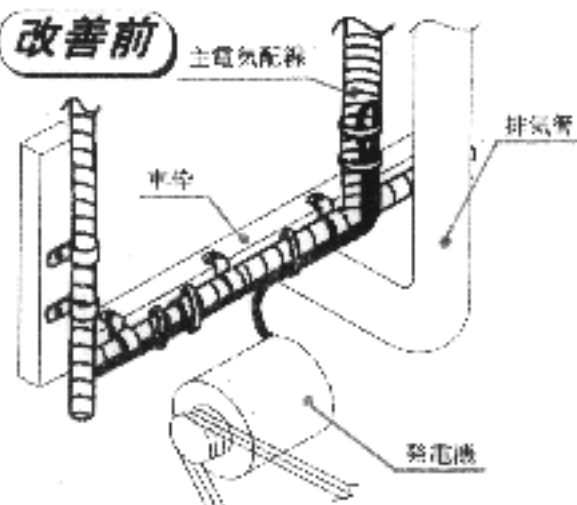

改善後

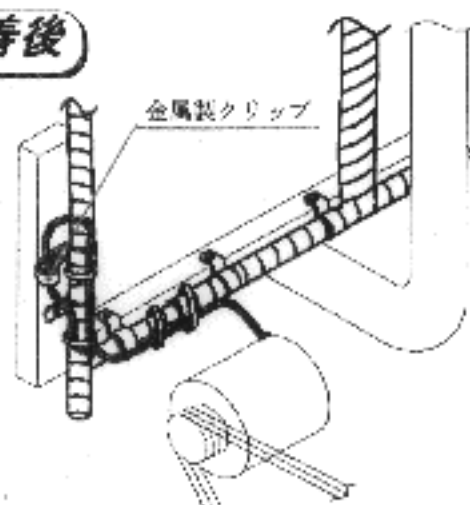

鉄則：金属製クリップに黄色ペイントを塗布する。