

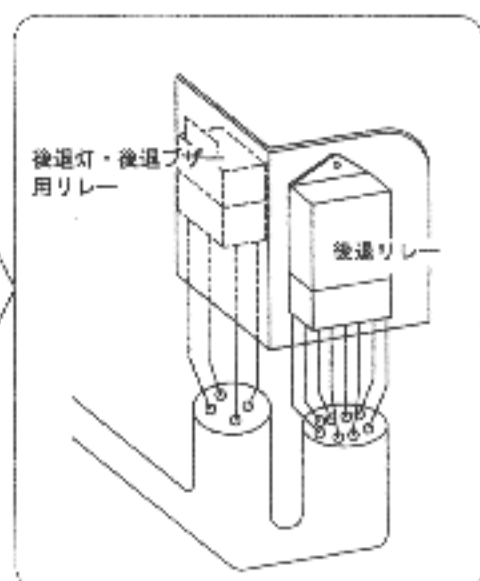


# 改善箇所説明図

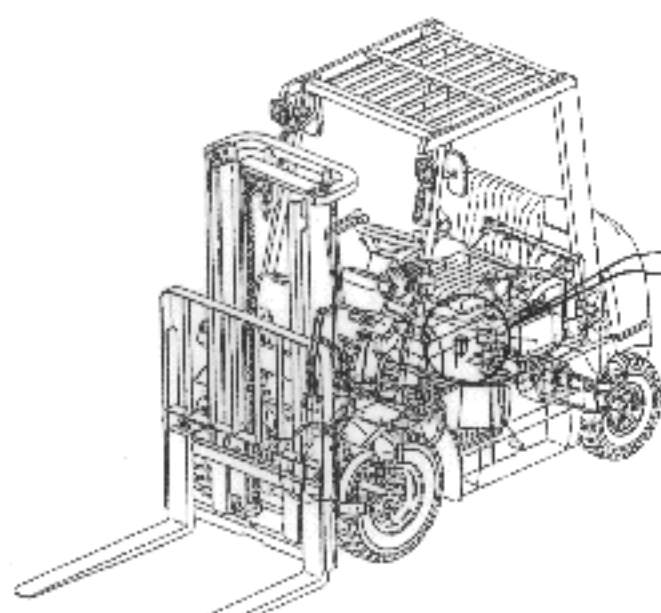


## 不適合発生箇所

電気式シフトの自動変速機付車において、後退灯および後退ブザーの電気回路が不適切なため、変速機の前后进レバーが中立の位置にある場合に、方向指示器と後退灯および後退ブザーの電気回路を兼用しているヒューズが切れた状態のままで、方向指示器スイッチを作動させると、変速機の後退リレーに電流が流れ、車両が後退するおそれがある。

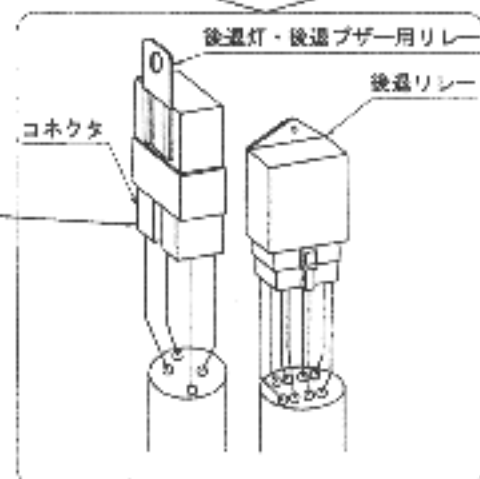

## 改善の内容

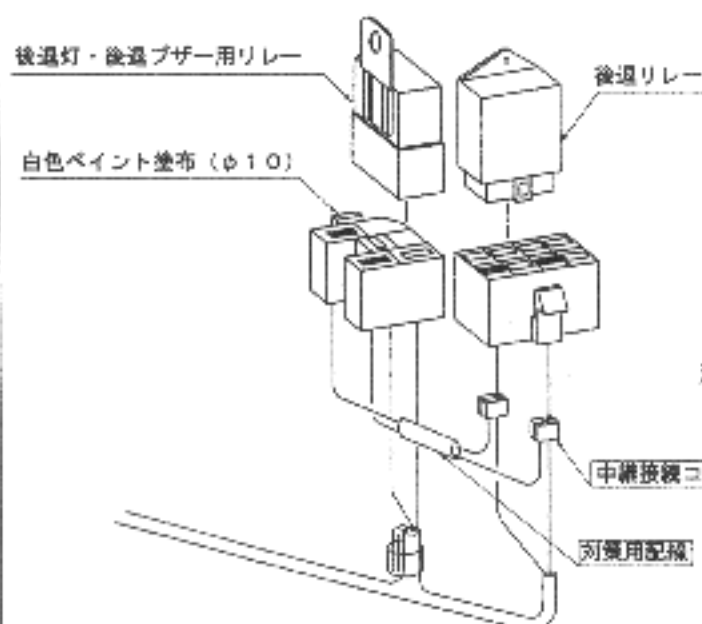

全車両、対策用配線と中継接続コネクタを使用し補修を行う。  
改善実施車は、識別のためコネクタ部に白色ペイント (φ10) を塗布する。

注: [ ] は、対策部品を示す。