


改善箇所説明図

左斜め後方より
見る

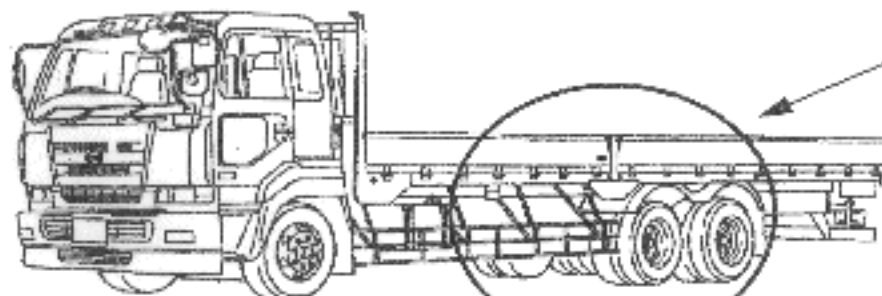

矢視図

中直前方

V形トルクロッド

フレーム

ブラケット

基準不適合発生箇所

フレームと後中軸を連結しているV形トルクロッドにおいて、当該フレーム側の取付ボルトの締付けに不適合なものがあるため、そのままの状態を使用を続けると、ロッド取付部にがたが生じ、最悪の場合、後車軸が変位することから、タイヤがフレームと干渉し、走行不能にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、当該ボルトの締付けトルクが不足しているものは、正規トルクで締付ける。なお、ボルト、V形トルクロッド及びブラケットに損傷があるものは新品に交換する。

ボルト

V形トルクロッド

識別：当該ボルト頭部に白色ペイントを塗布する。

注： 内は交換部品を示す。