

改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

電気装置において、前照灯及び警音器の電気配線カプ内の端子の位置がずれたものがあるため、当該端子結合部が発熱して樹脂製のカプが溶損し、最悪の場合、浮遊した樹脂が端子に溶着して過渡不良となり、前照灯の不点灯及び警音器の作動不良に至るおそれがある。

作業完了後はここに
青色のシールを貼りつける



改善措置の内容

全車両、当該端子間にリブハーネスを追加配線する。

注: ☐ は対策部品を示す

