


改善箇所説明図

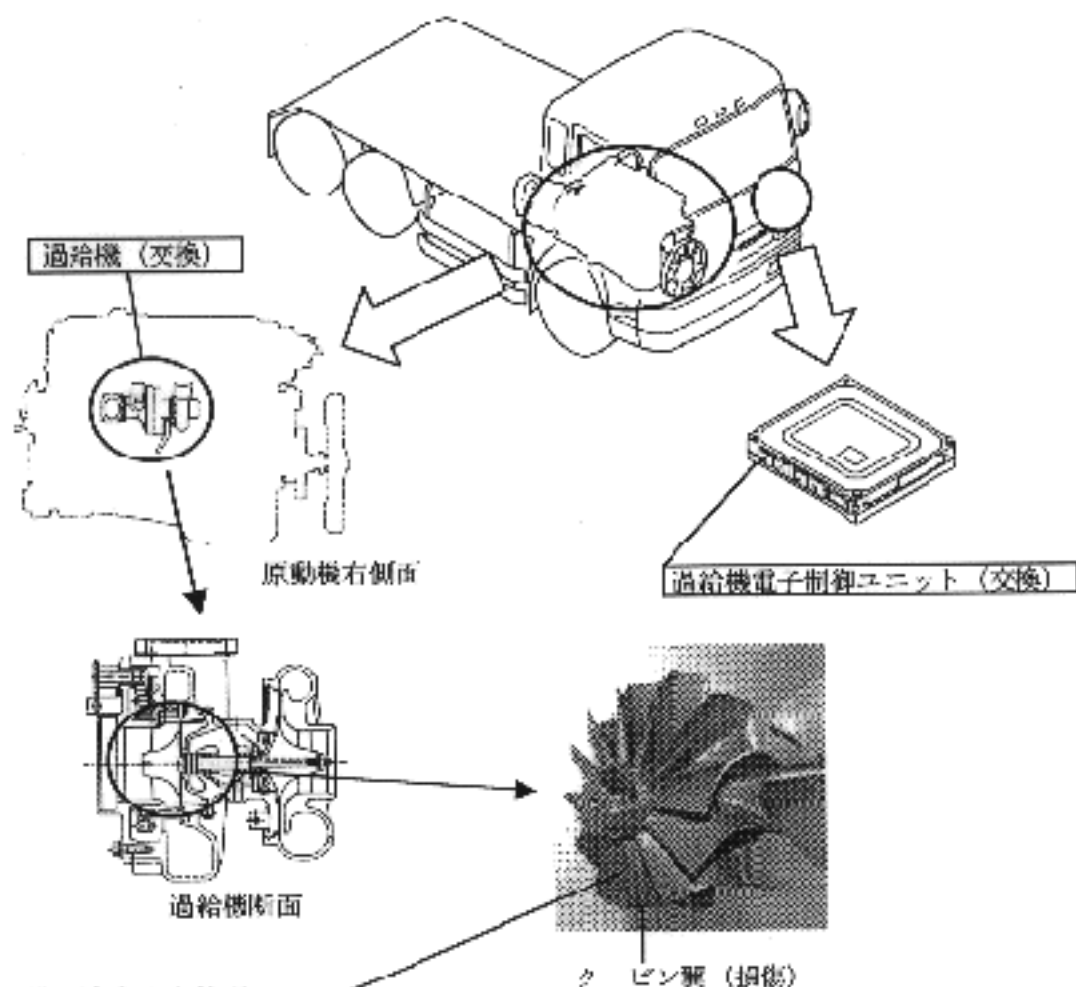


基準不適合発生箇所

原動機の可変ノズル付過給機において、当該過給機のタービン翼の剛性が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、タービン翼の一部が損傷して異音および出力不足が発生し、最悪の場合、黒煙が基準を超えるおそれがある。

注：□ は交換部品を示す。


改善前

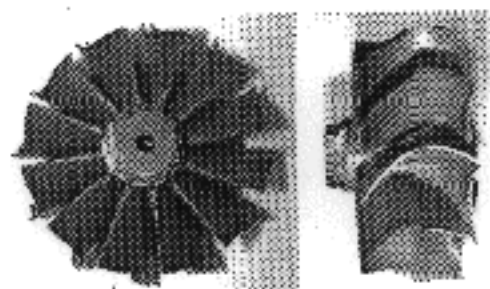

改善後

翼枚数変更

翼形状変更

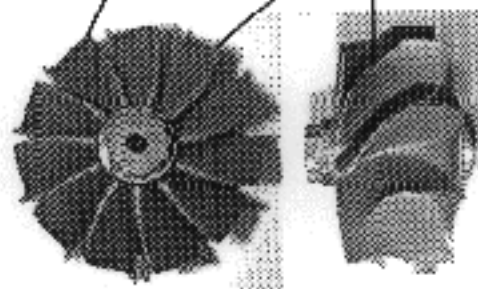

改善の内容；全車両、当該過給機および過給機電子制御ユニットを対策品に交換する。
識別；過給機に黒色ペイントを塗布する。

注：平成12年8月22日過給機の電子制御式可変ノズル開度不適切によるタービン翼損傷のリコールを届出している。