
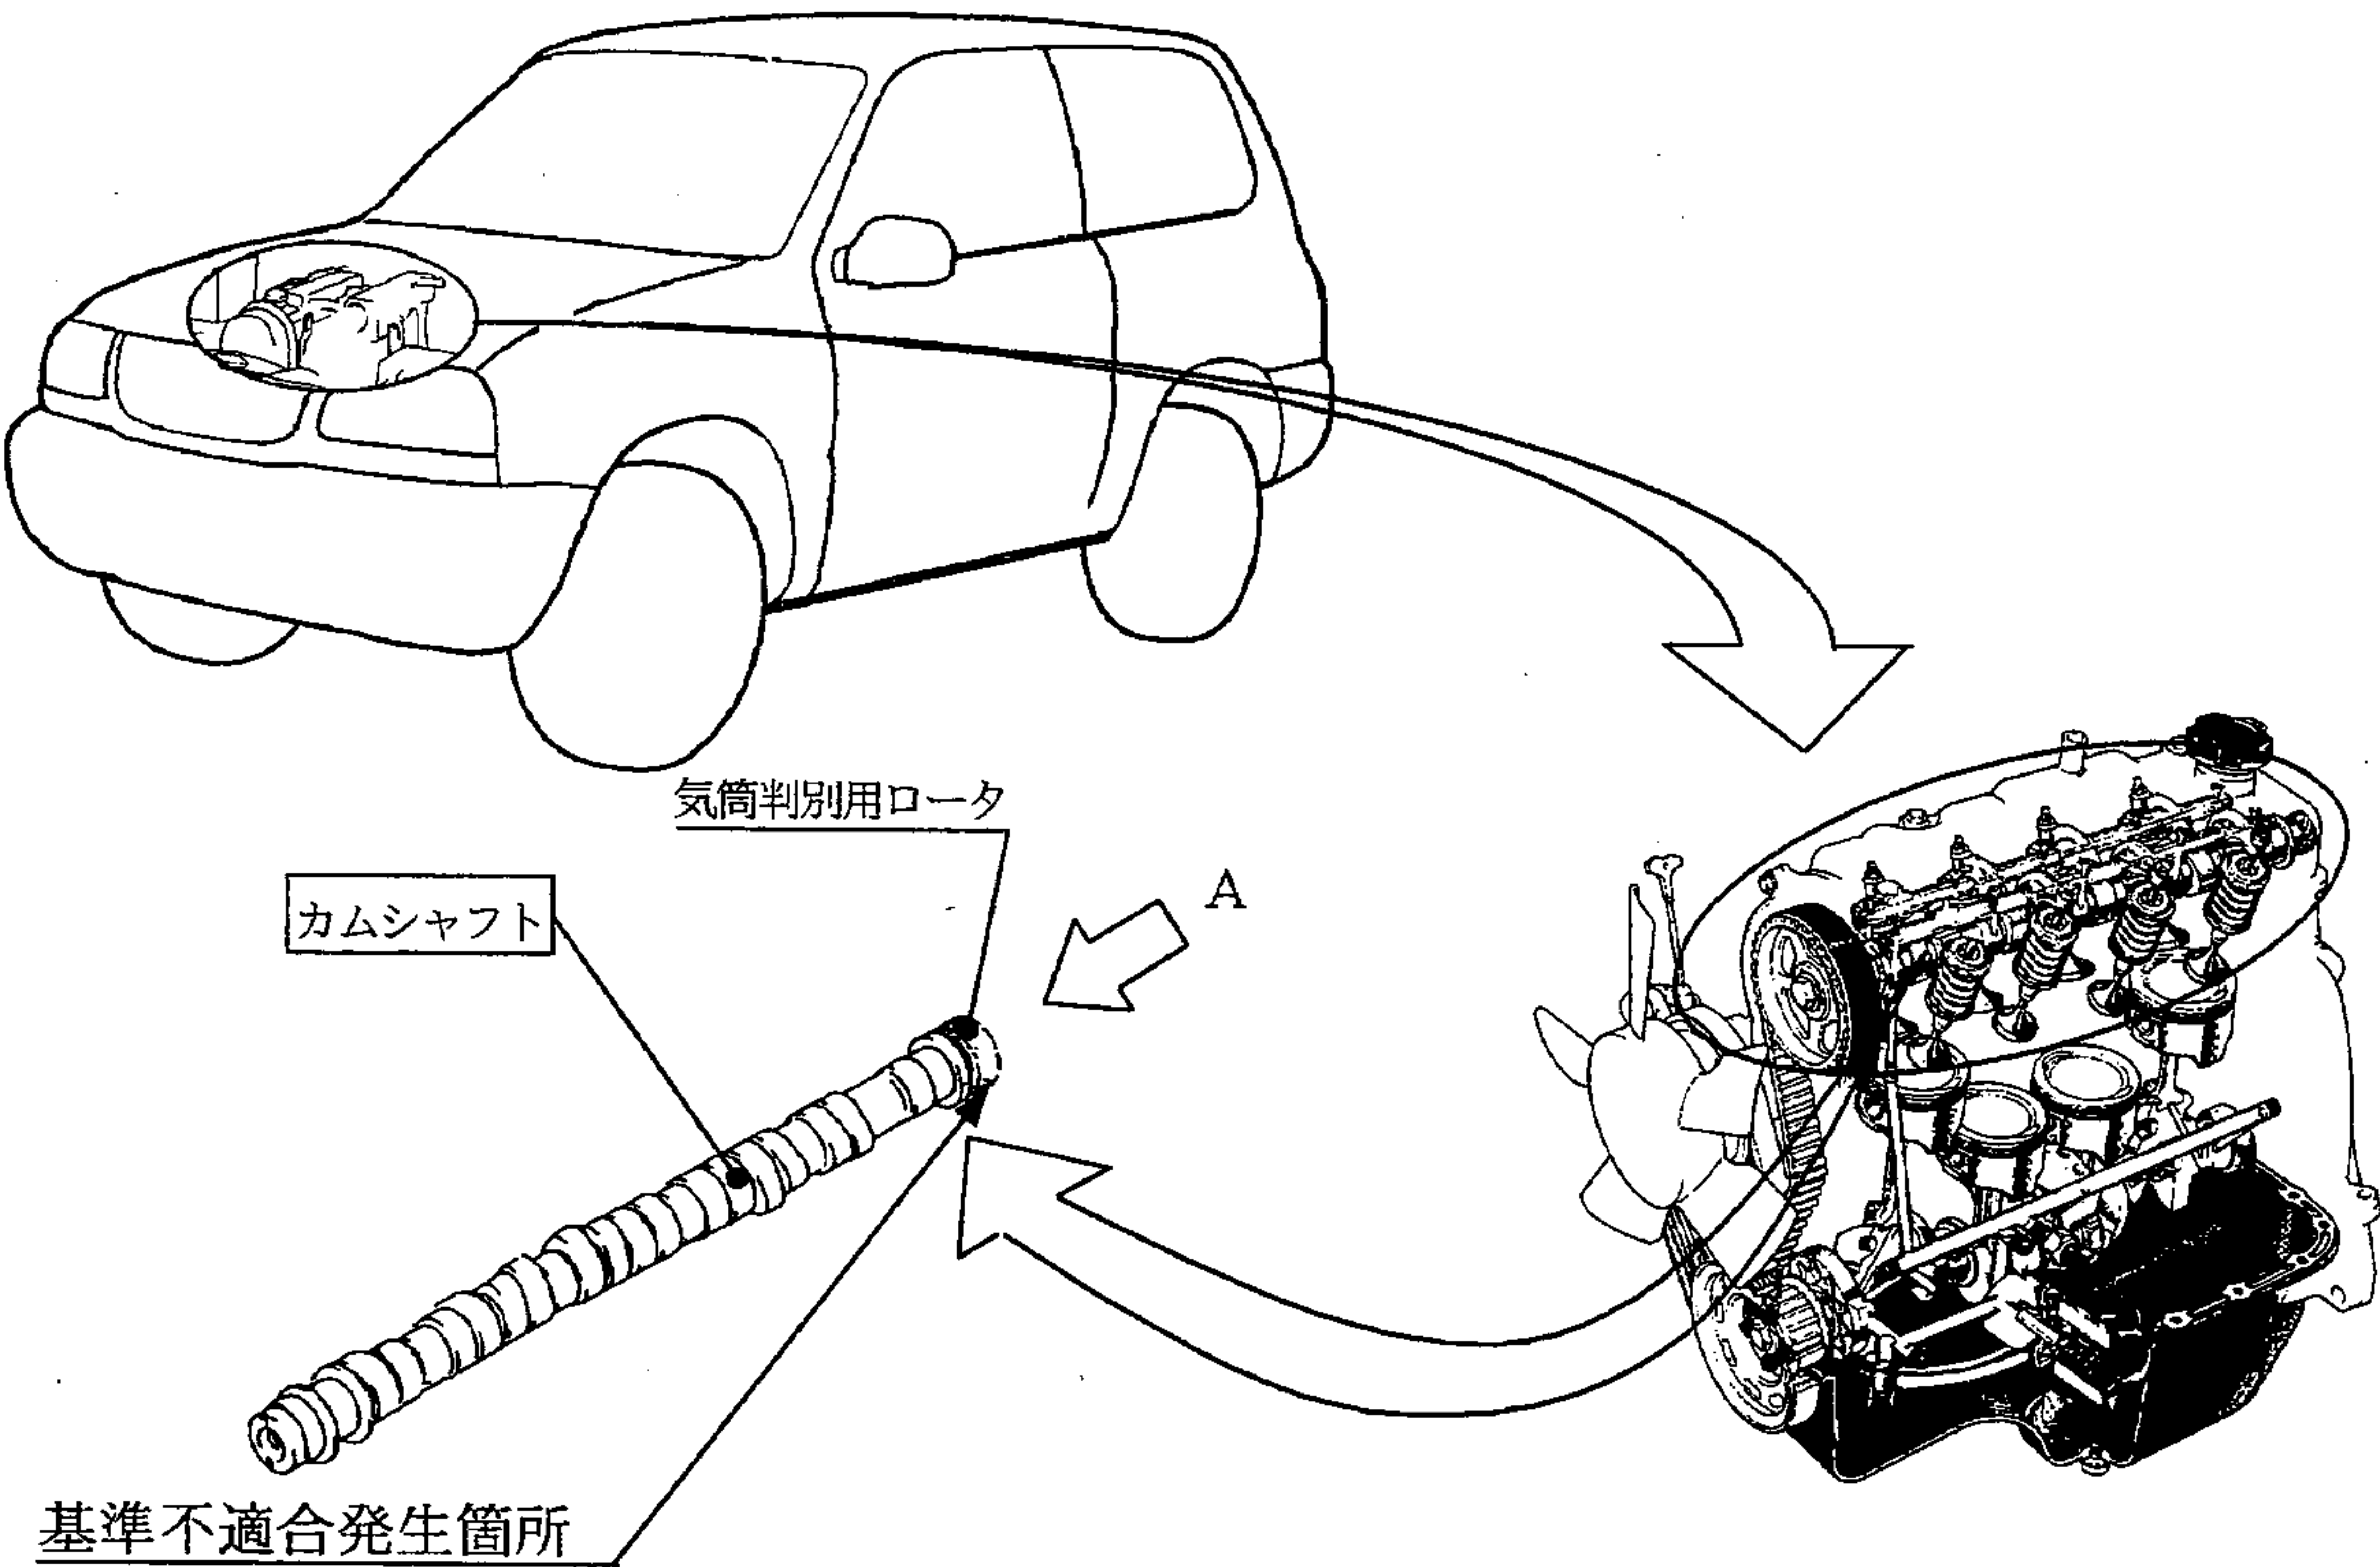
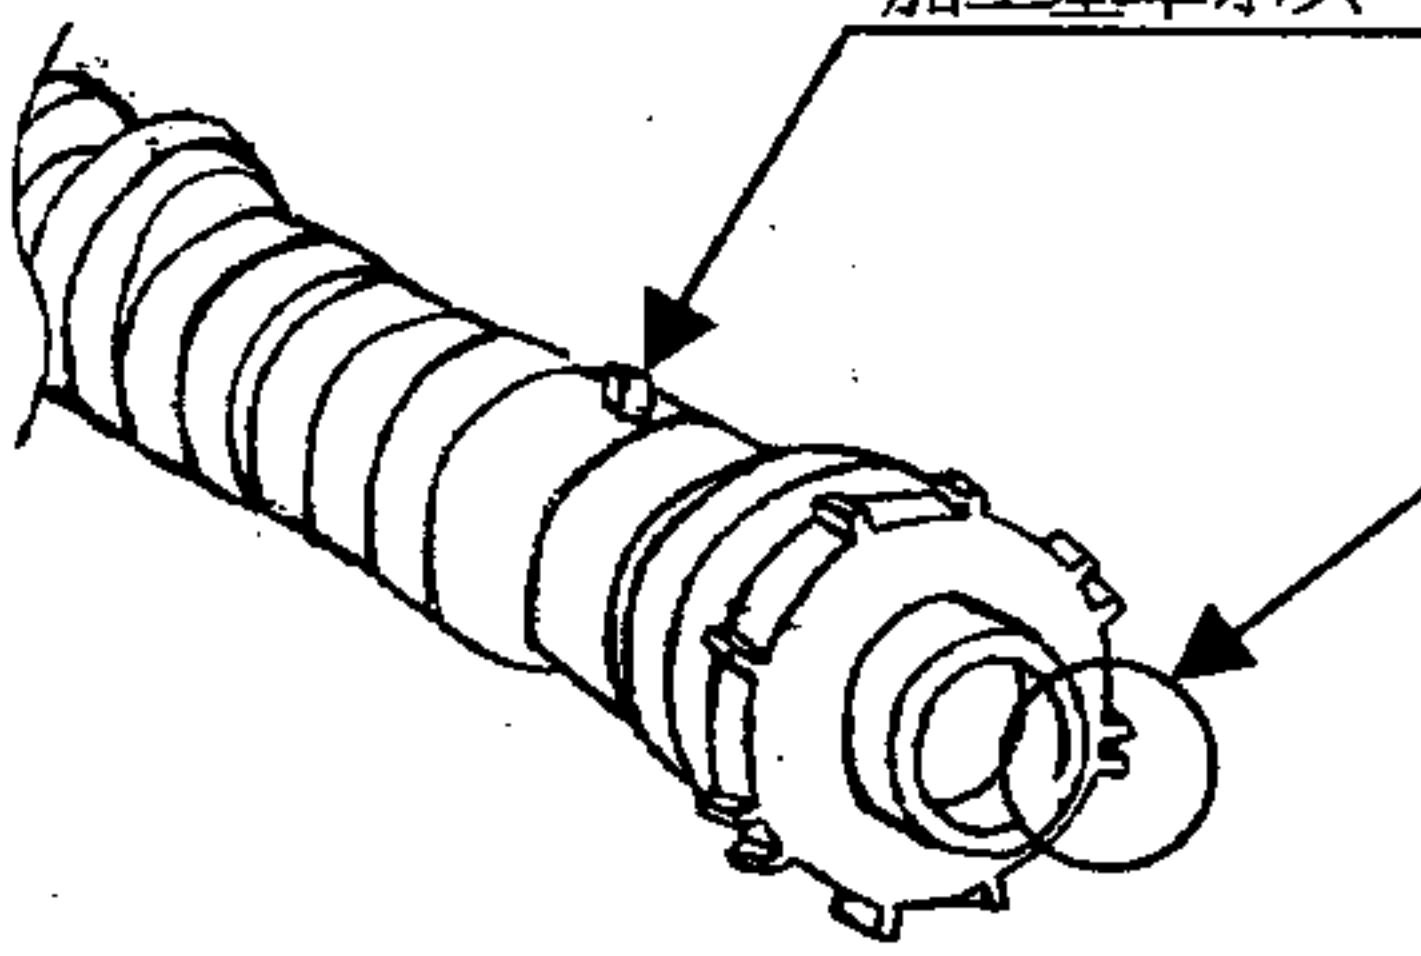


改善箇所説明図

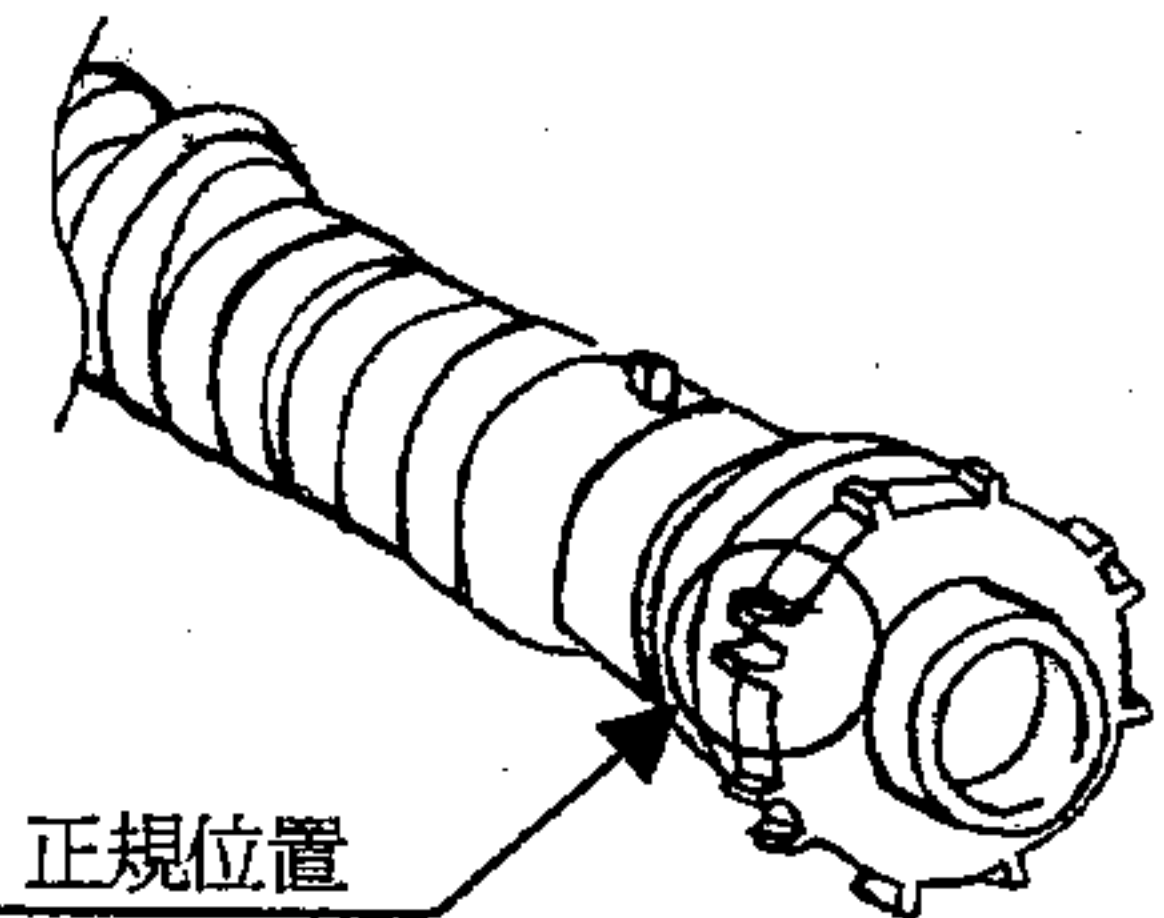

原動機において、カムシャフトに装着されている気筒判別用ロータの組み付け位置がズレたものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、燃料供給タイミングに遅れが生じて失火し、円滑な原動機の回転が得られず、最悪の場合、触媒が損傷し、排出ガス値が基準を越えるおそれがある。

改善前	改善後
	 改善の内容 全車両、当該カムシャフトの気筒判別位置を点検し、不良品は良品のカムシャフトと交換する。

矢視A

識別：ID プレートの下部に黒色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。