


改善箇所説明図

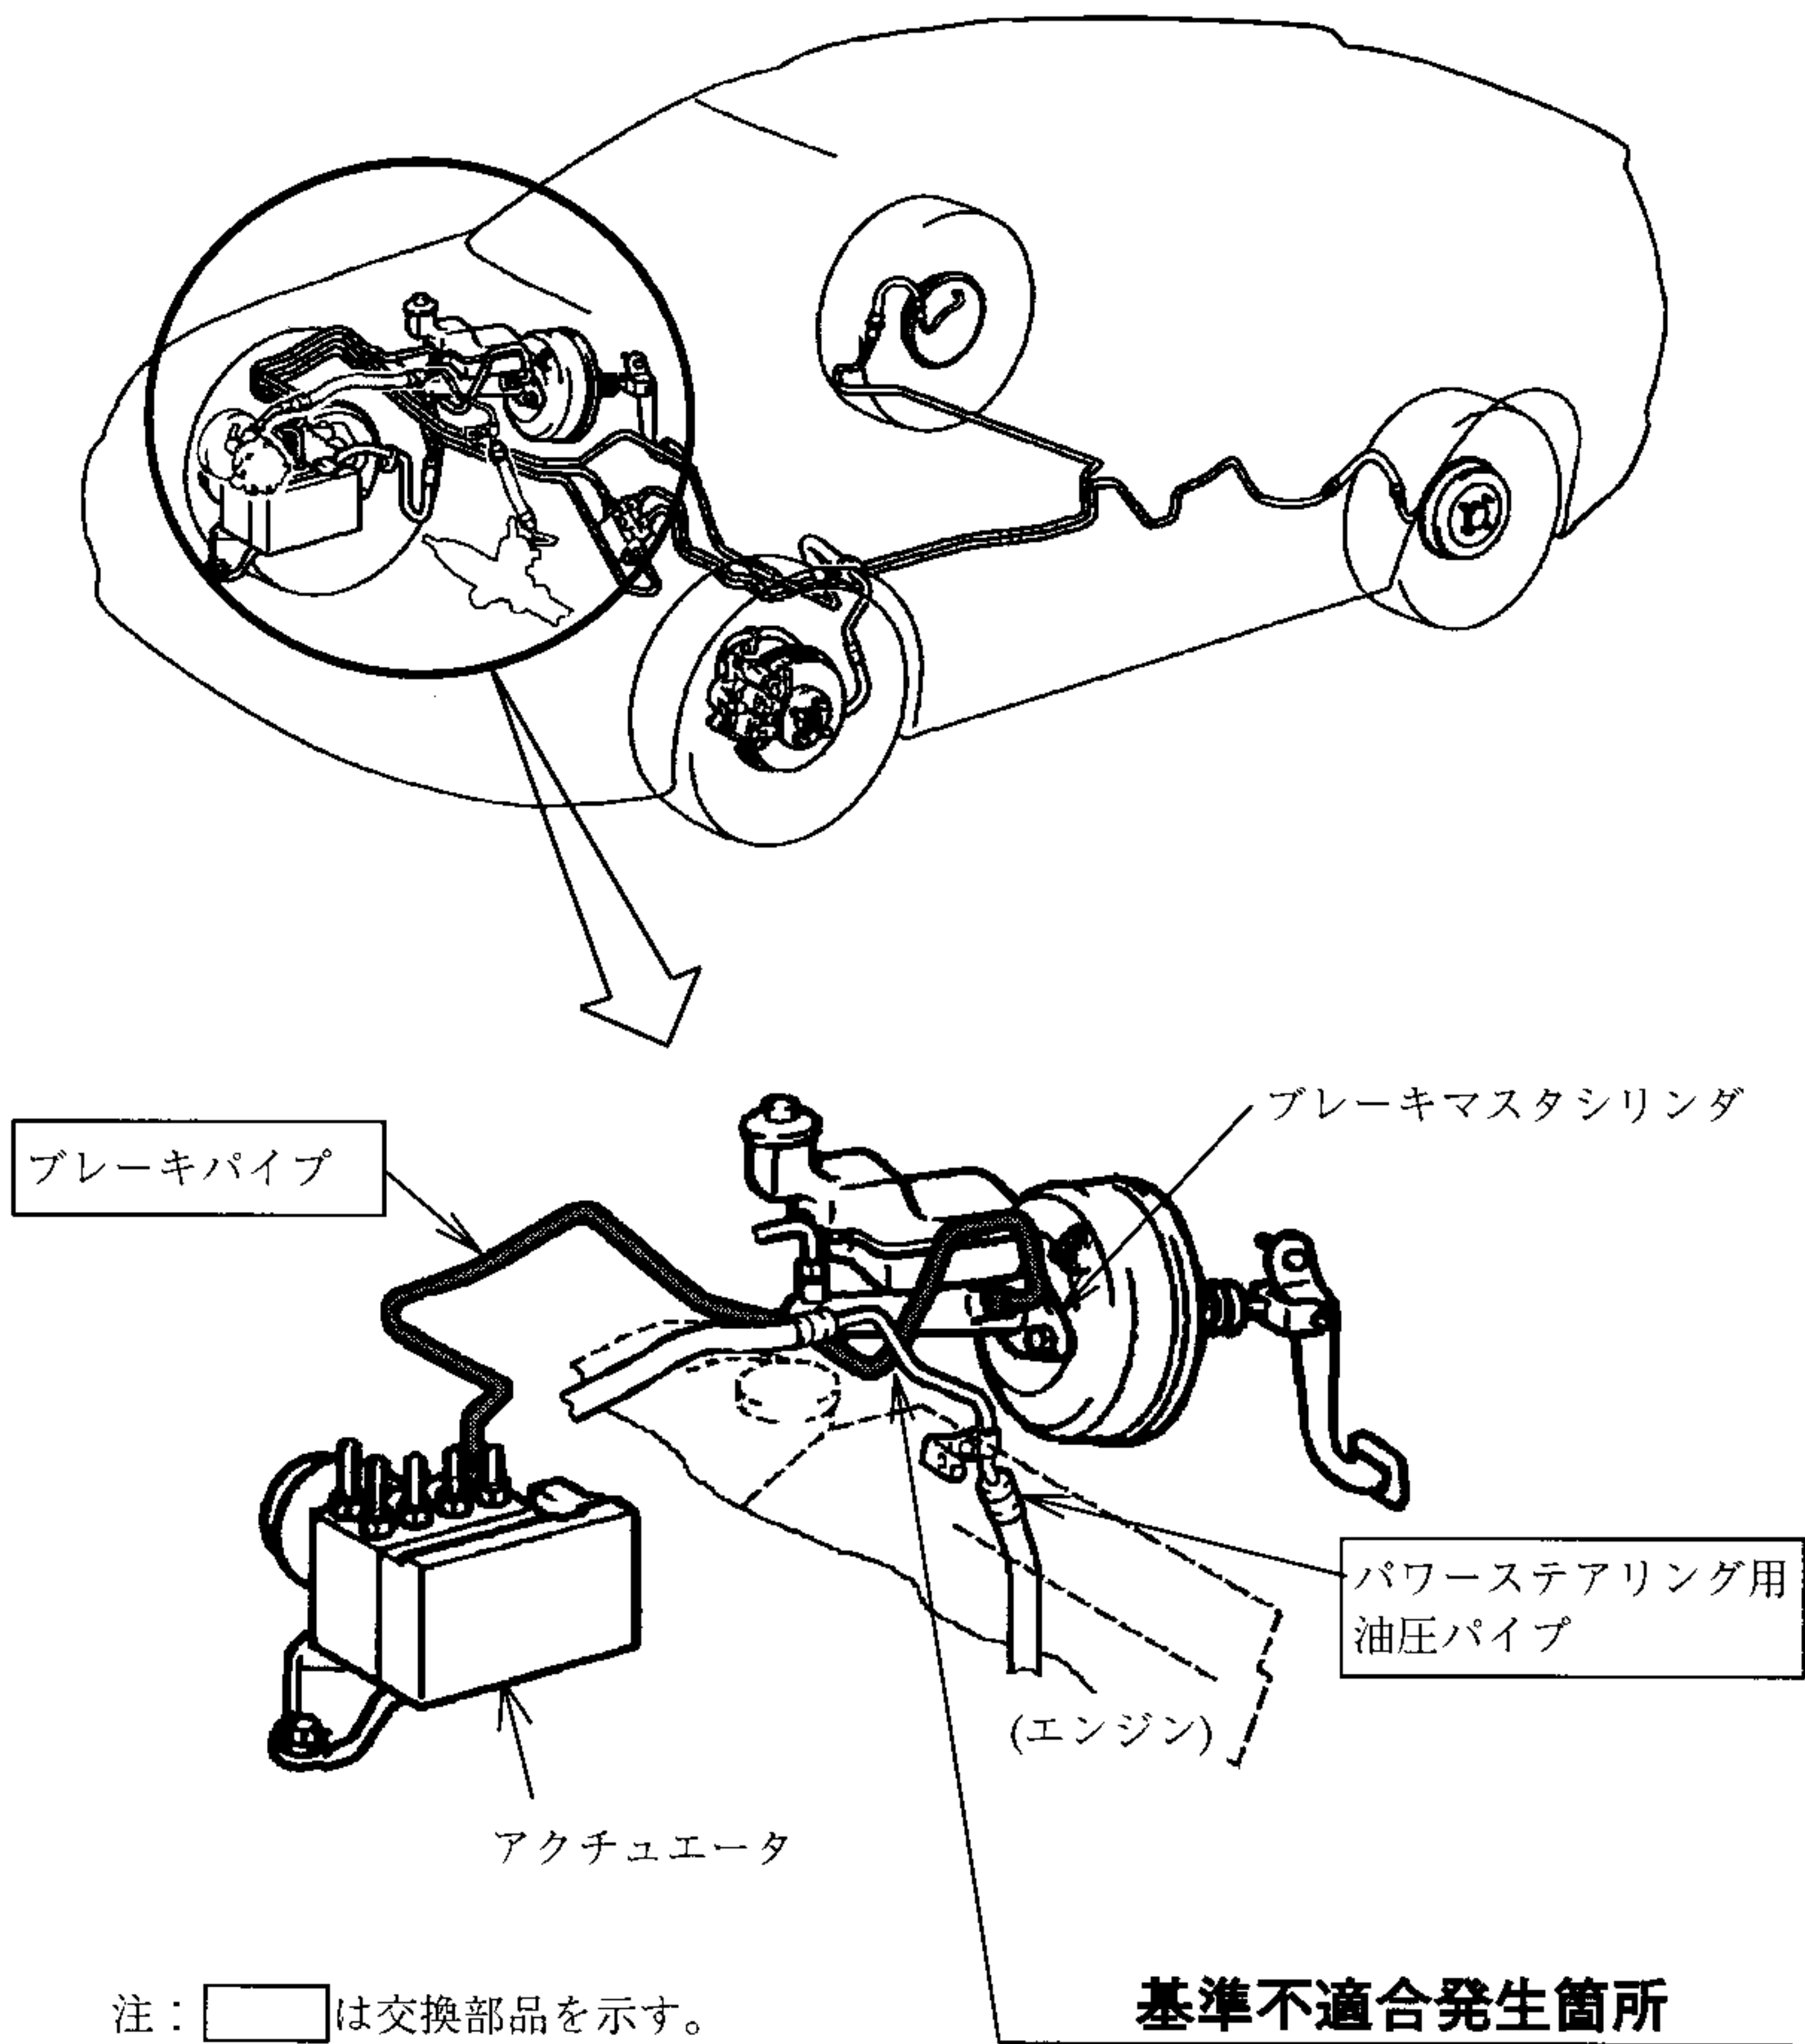

改善の内容

全車両点検し、組み付けが不適切なものは修正し、損傷しているものは良品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム右側のボデーパネル上面（サスペンション取付部車両内側）に黄色ペイントを塗布する。

制動装置において、ブレーキマスタシリンダ（油圧発生部）からアクチュエータ（油圧制御部）までの間のブレーキパイプを組み付け時に変形させたものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動等により当該ブレーキパイプがパワーステアリング用油圧パイプと接触して損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。