


改善箇所説明図

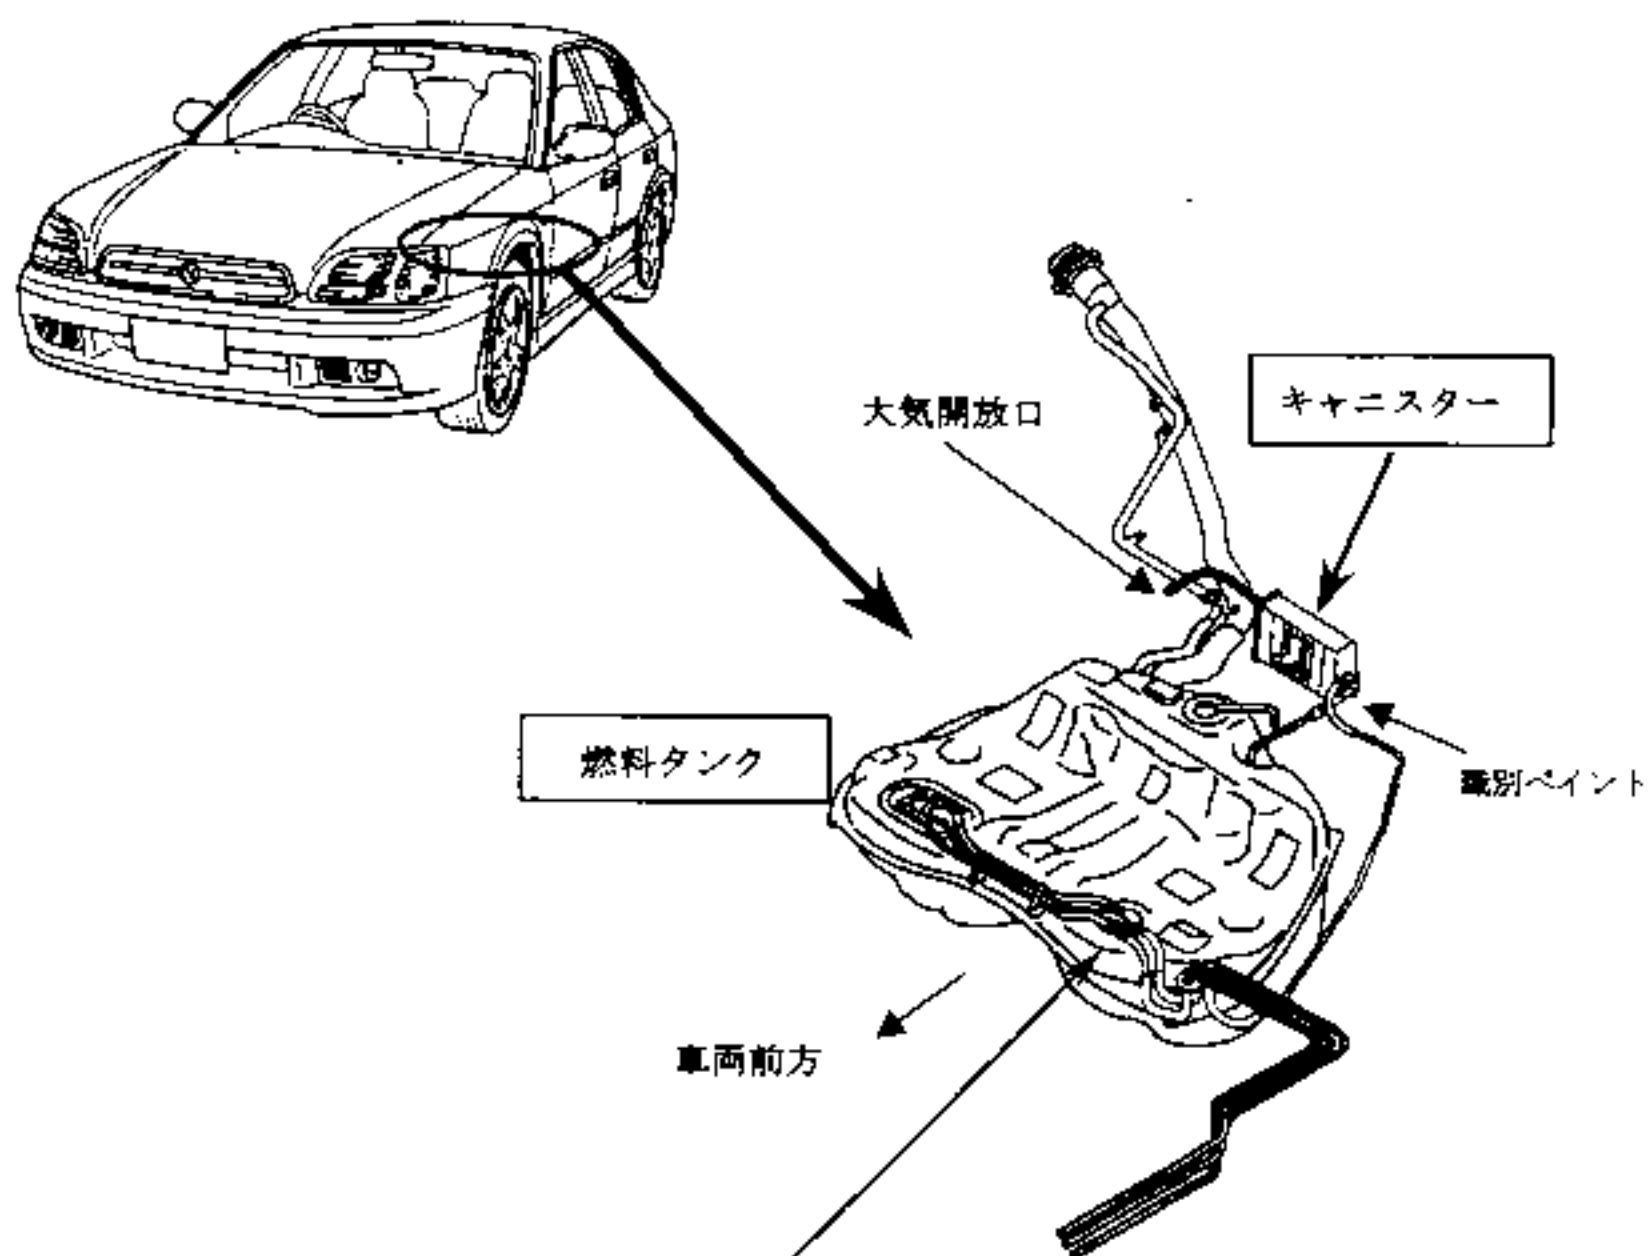

基準不適合発生箇所

燃料蒸発ガス抑止装置(キャニスター)の大気開放口が製造時に開放されていないものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンク内の圧力変動により、当該燃料タンク上部に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、キャニスターの大気開放口を点検し、閉じられたままのものは開放すると共に、燃料タンクとキャニスターを新品と交換する。

鑑別

キャニスターの下面に、白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。