



改善箇所説明図

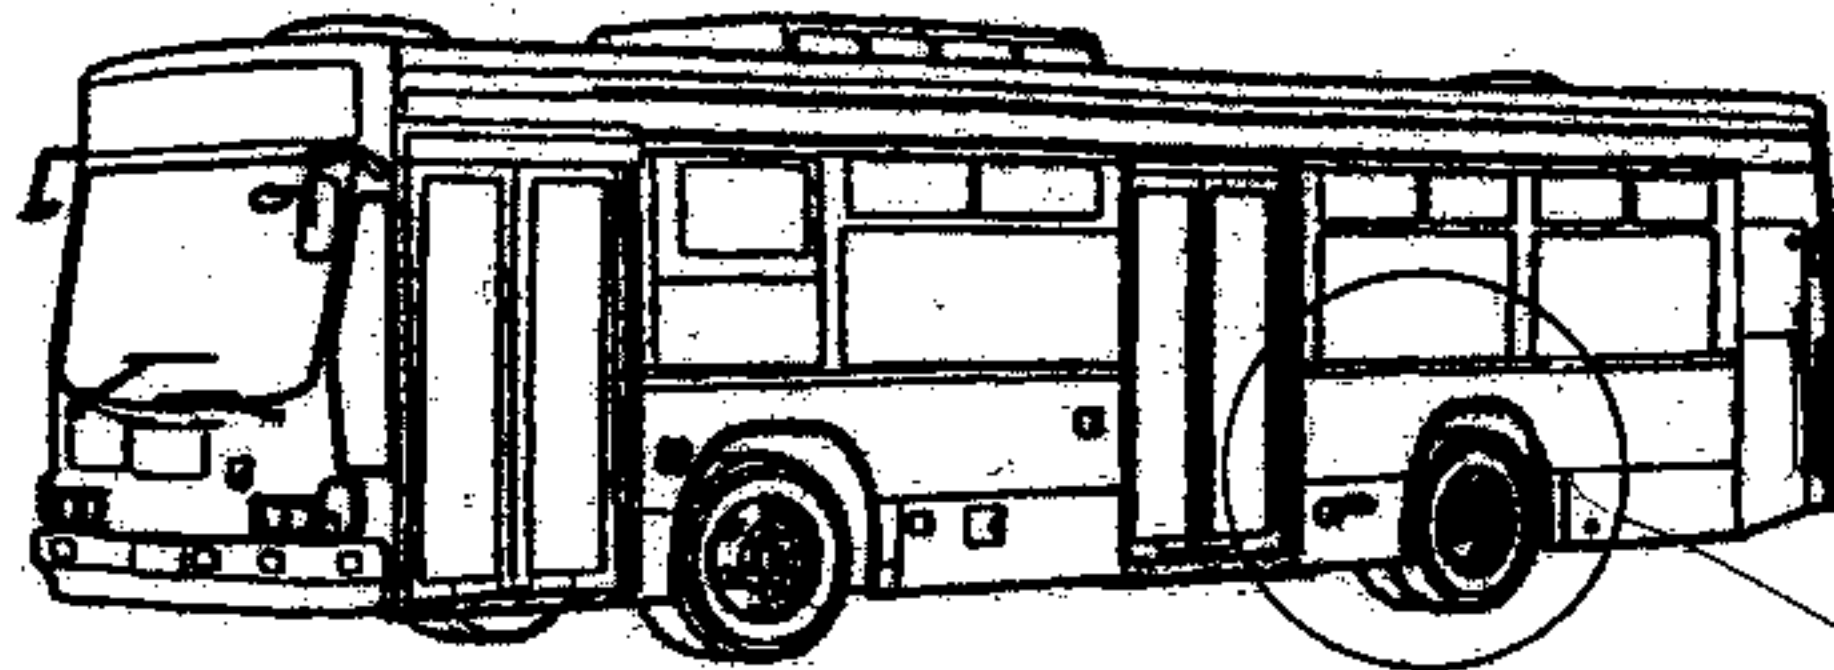

プロペラシャフト

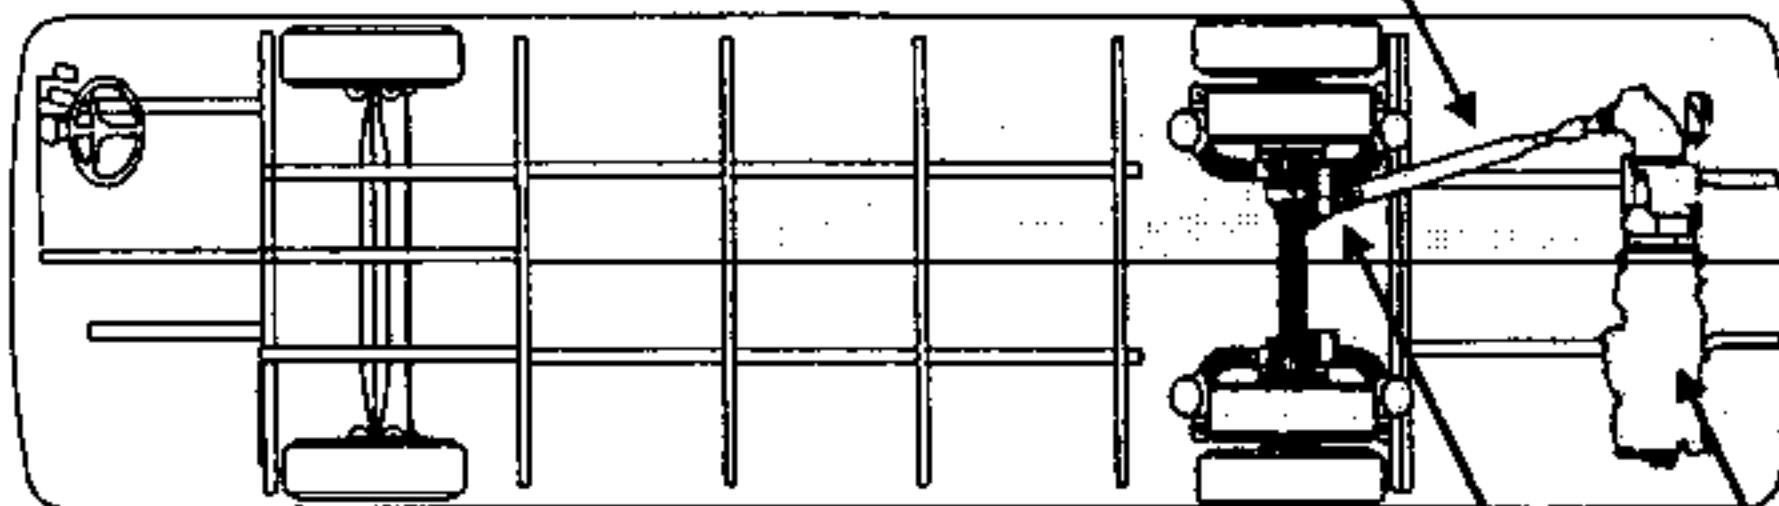



原動機

差動装置

(デファレンシャルユニット)

基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、差動装置（デファレンシャルユニット）のフランジの締結方法が不適切なため、フランジナットの締付けトルクが不十分となりフランジが弛み異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、プロペラシャフトが差動装置から外れ、走行不能になるおそれがある。

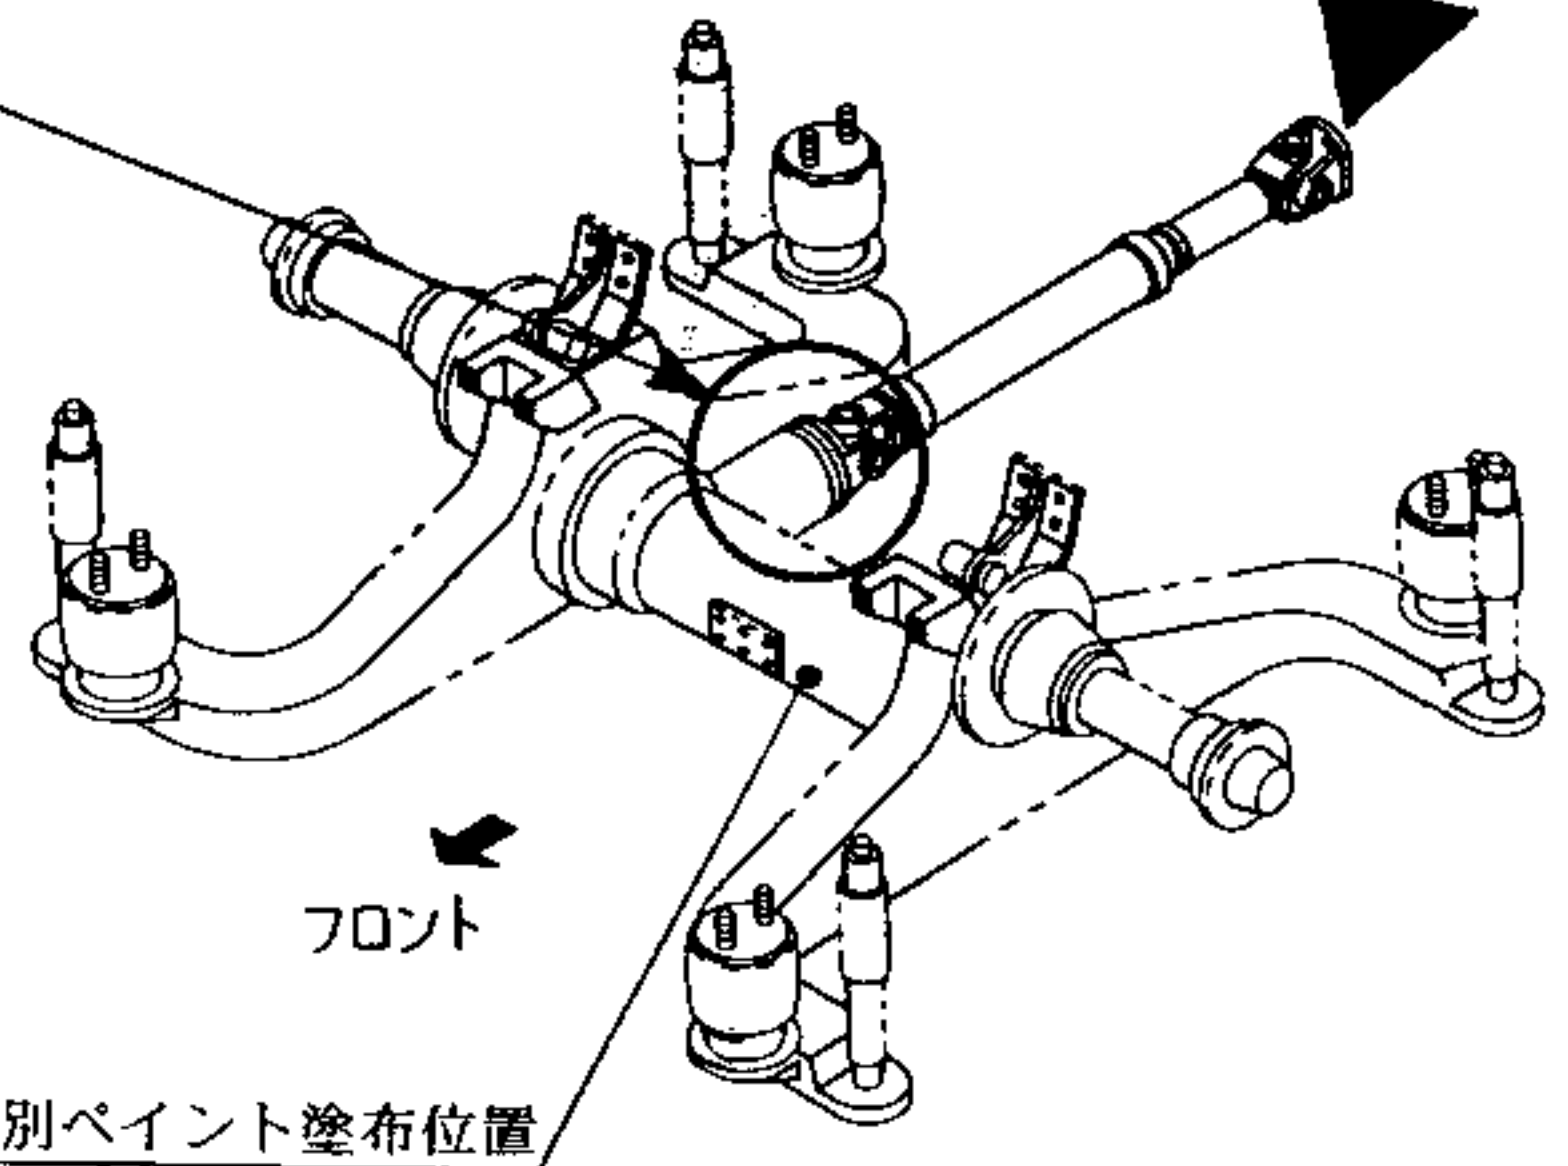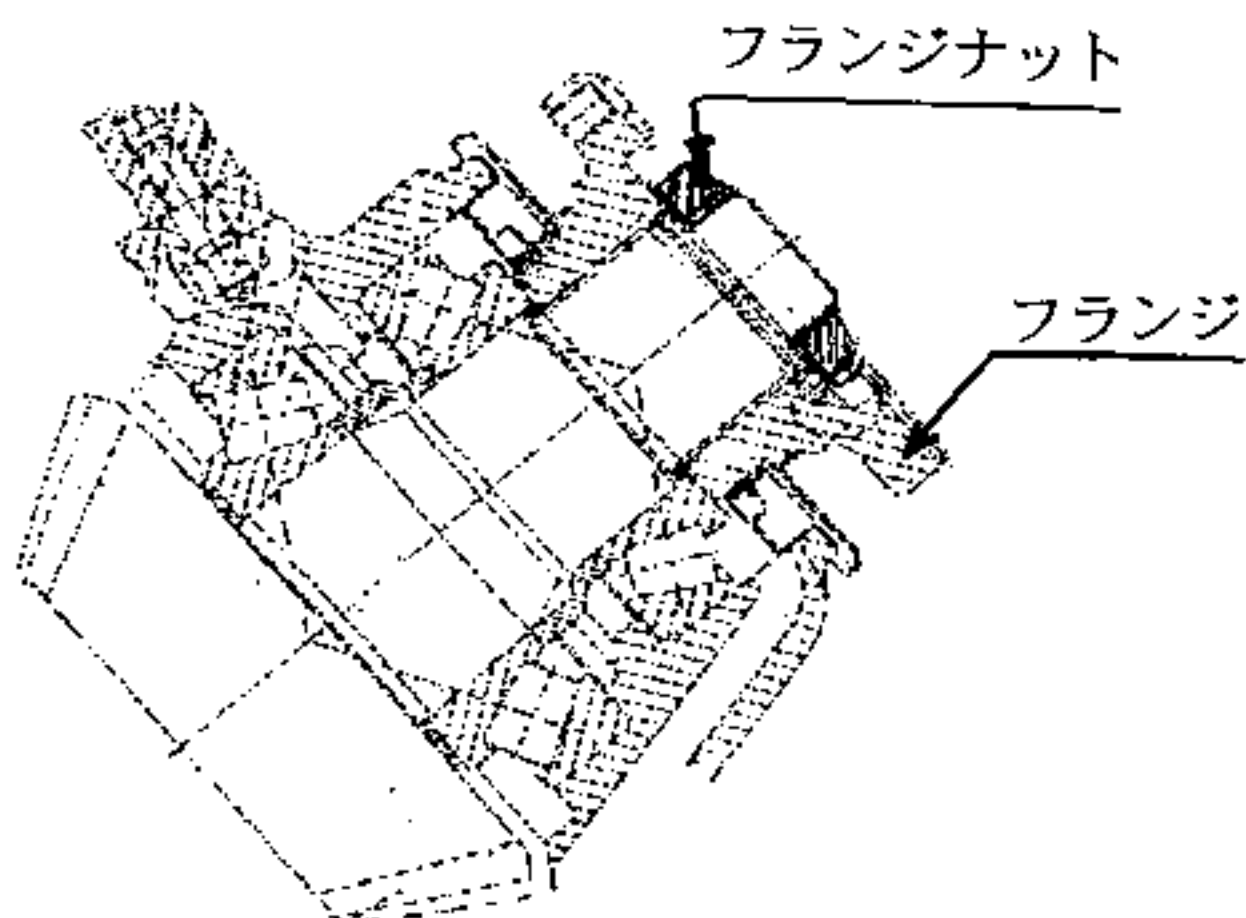

改善内容

全車両点検し、正規トルクで締付ける。

なお、損傷している部品は新品と交換する。

識別；差動装置に黄色ペイントを塗布する。