
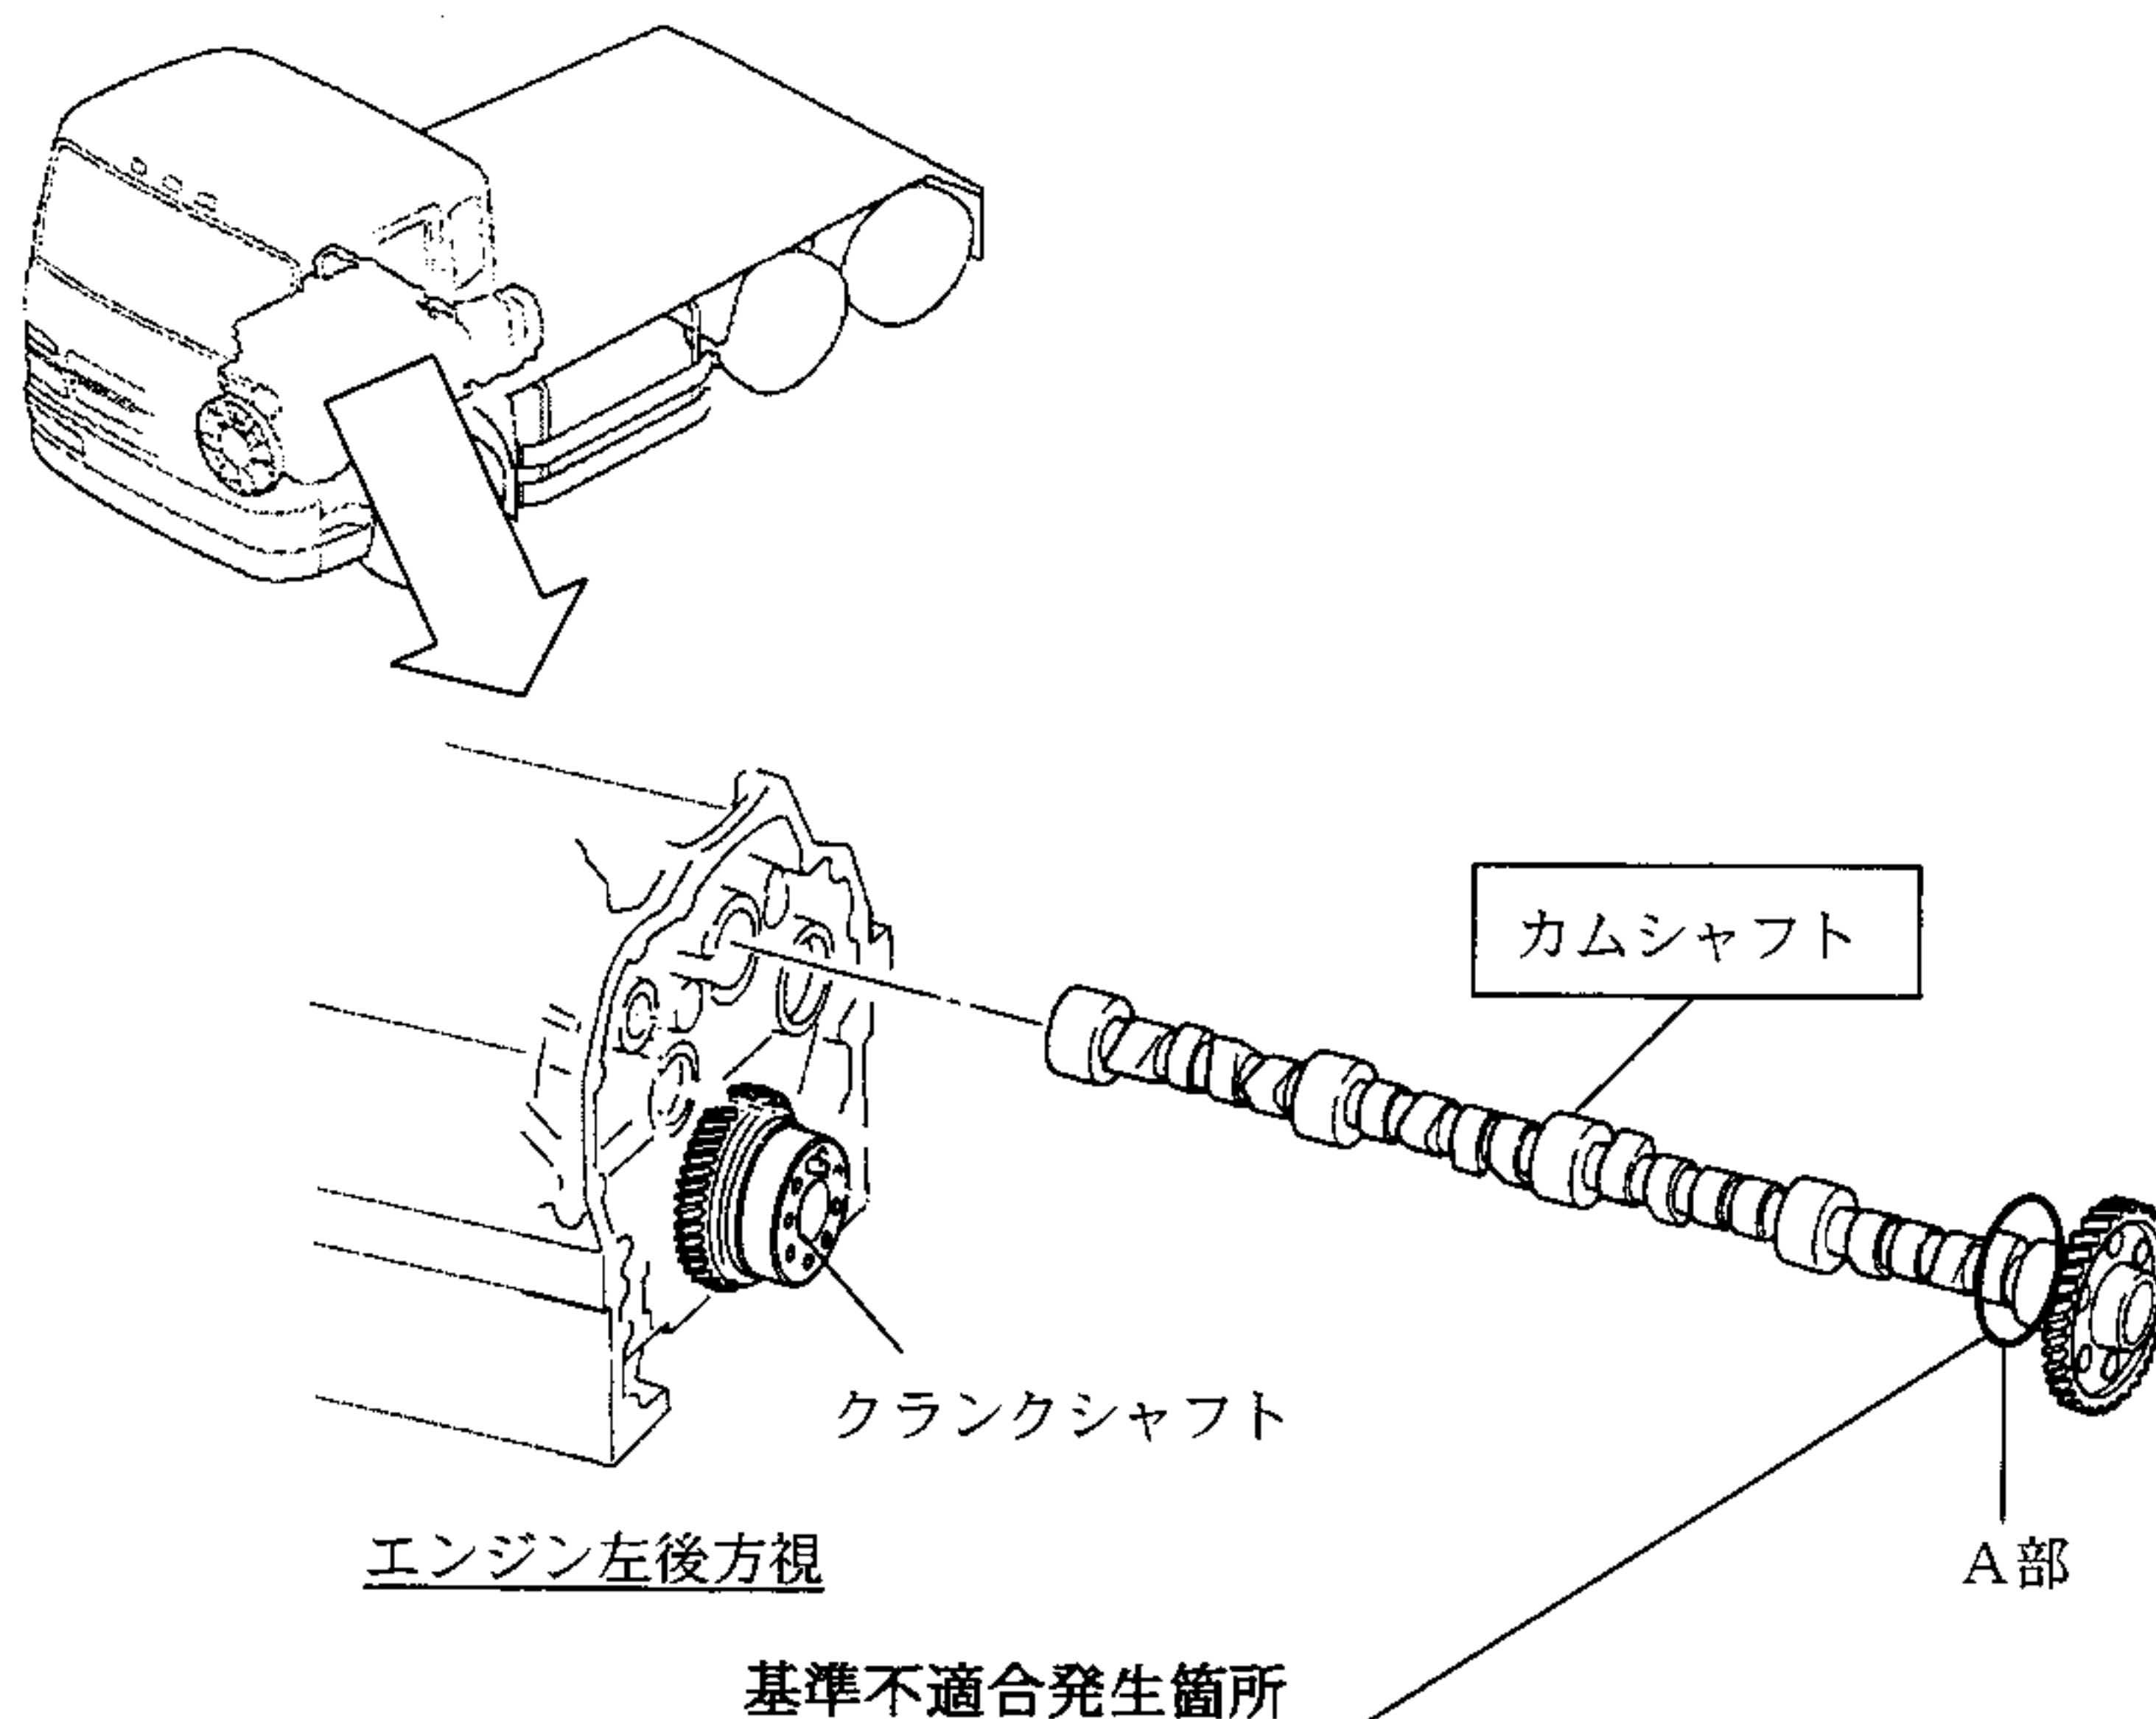
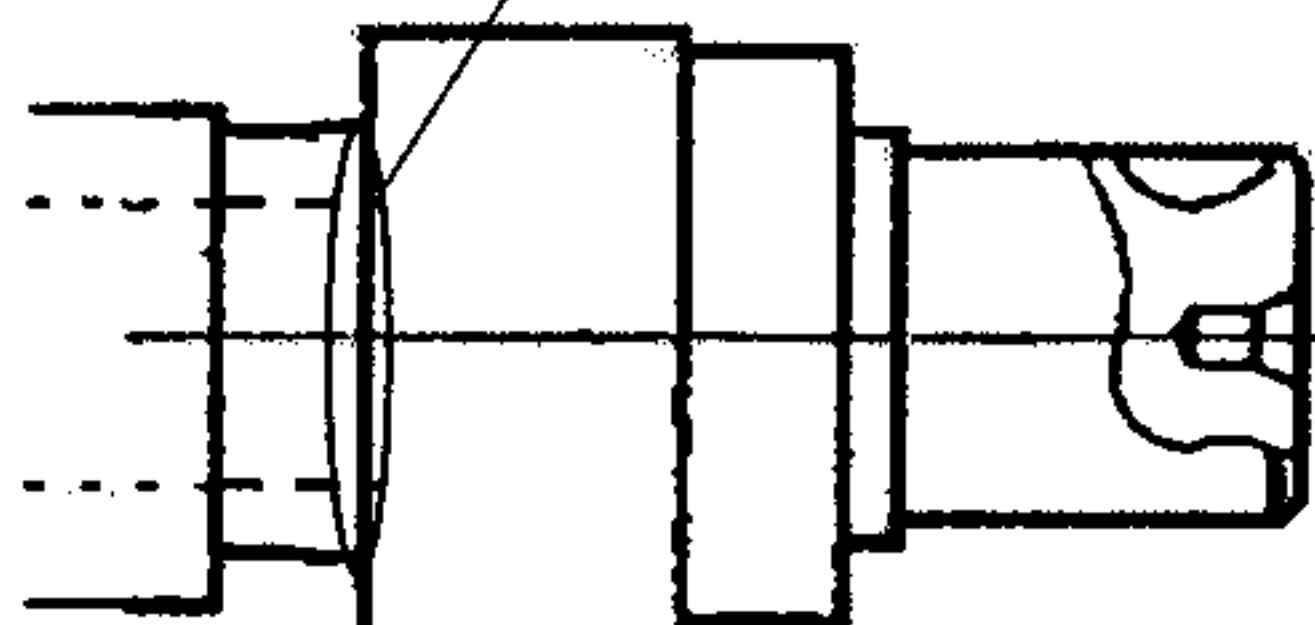


改善箇所説明図

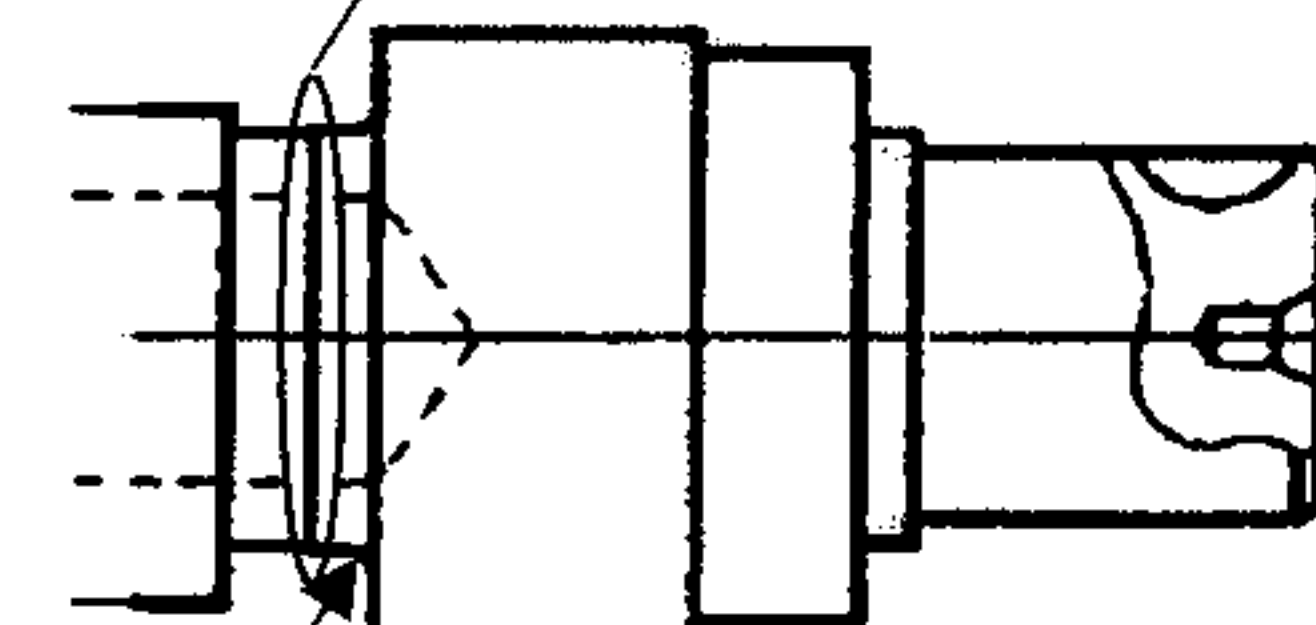

原動機において、カムシャフトの溶接部の形状が不適切なため、当該部分に応力が集中することから、強度が不足し、そのままの状態で使用を続けると、当該部分に亀裂が生じ、最悪の場合、カムシャフトが折損して原動機が停止するおそれがある。

改善前	改善後
溶接位置  カムシャフトA部拡大	溶接位置変更  隅R増大 カムシャフトA部拡大
改善の内容：全車両、カムシャフトを対策品と交換する。 識 別：噴射ポンプギヤカバーに白色ペイントを塗布する。	

□ は交換部品を示す。