



改善箇所説明図

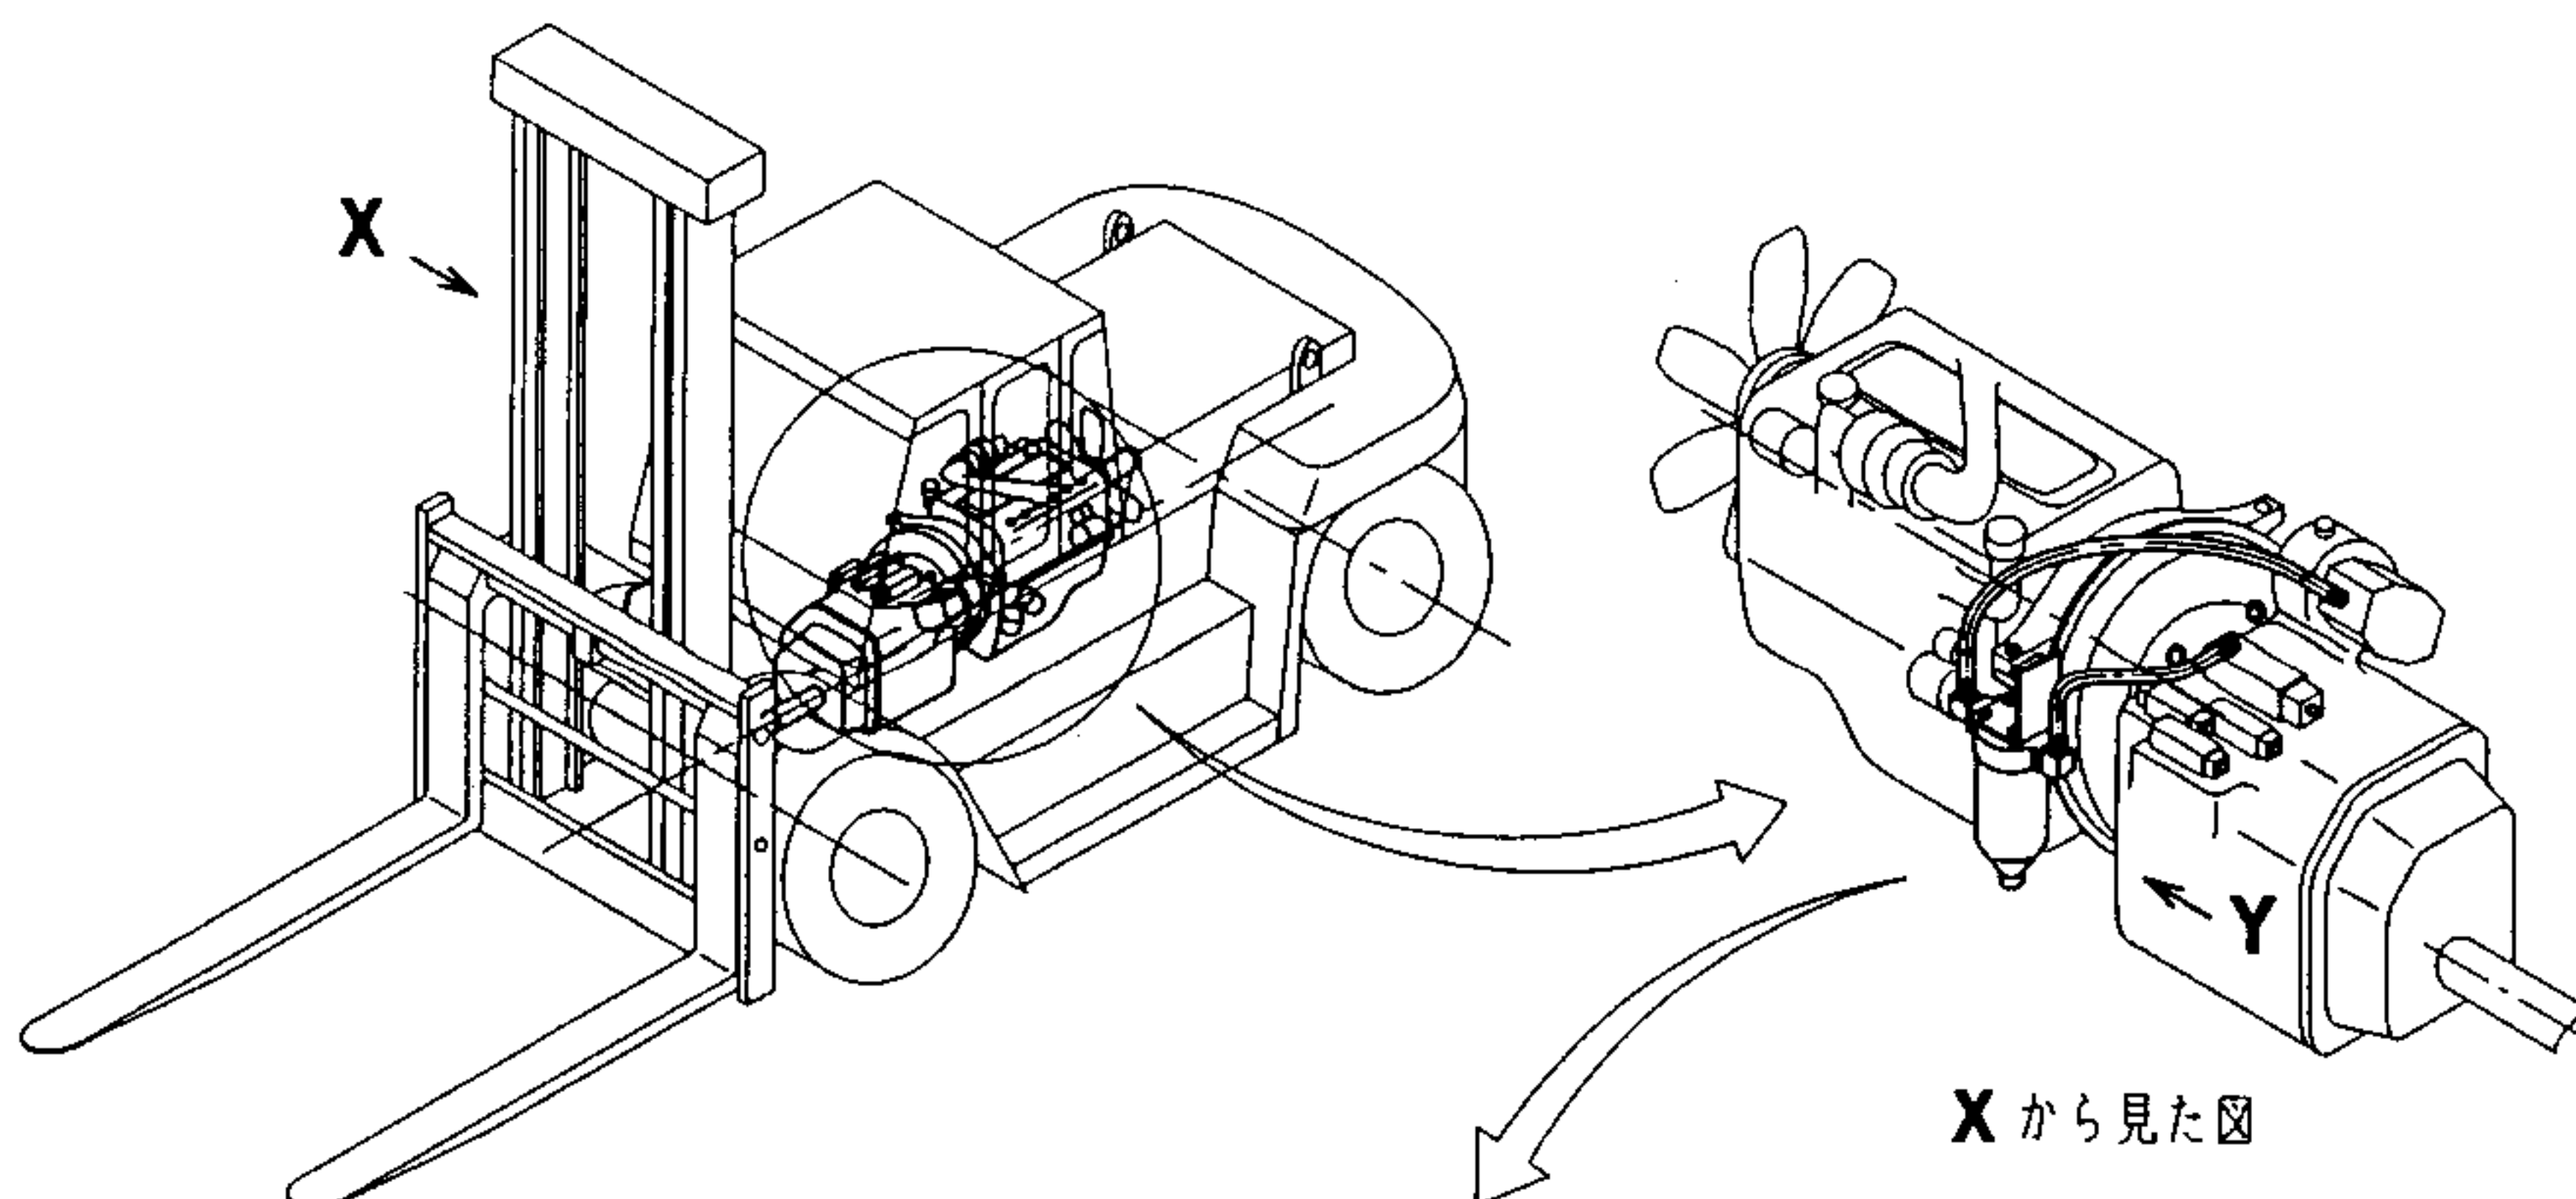


改善前

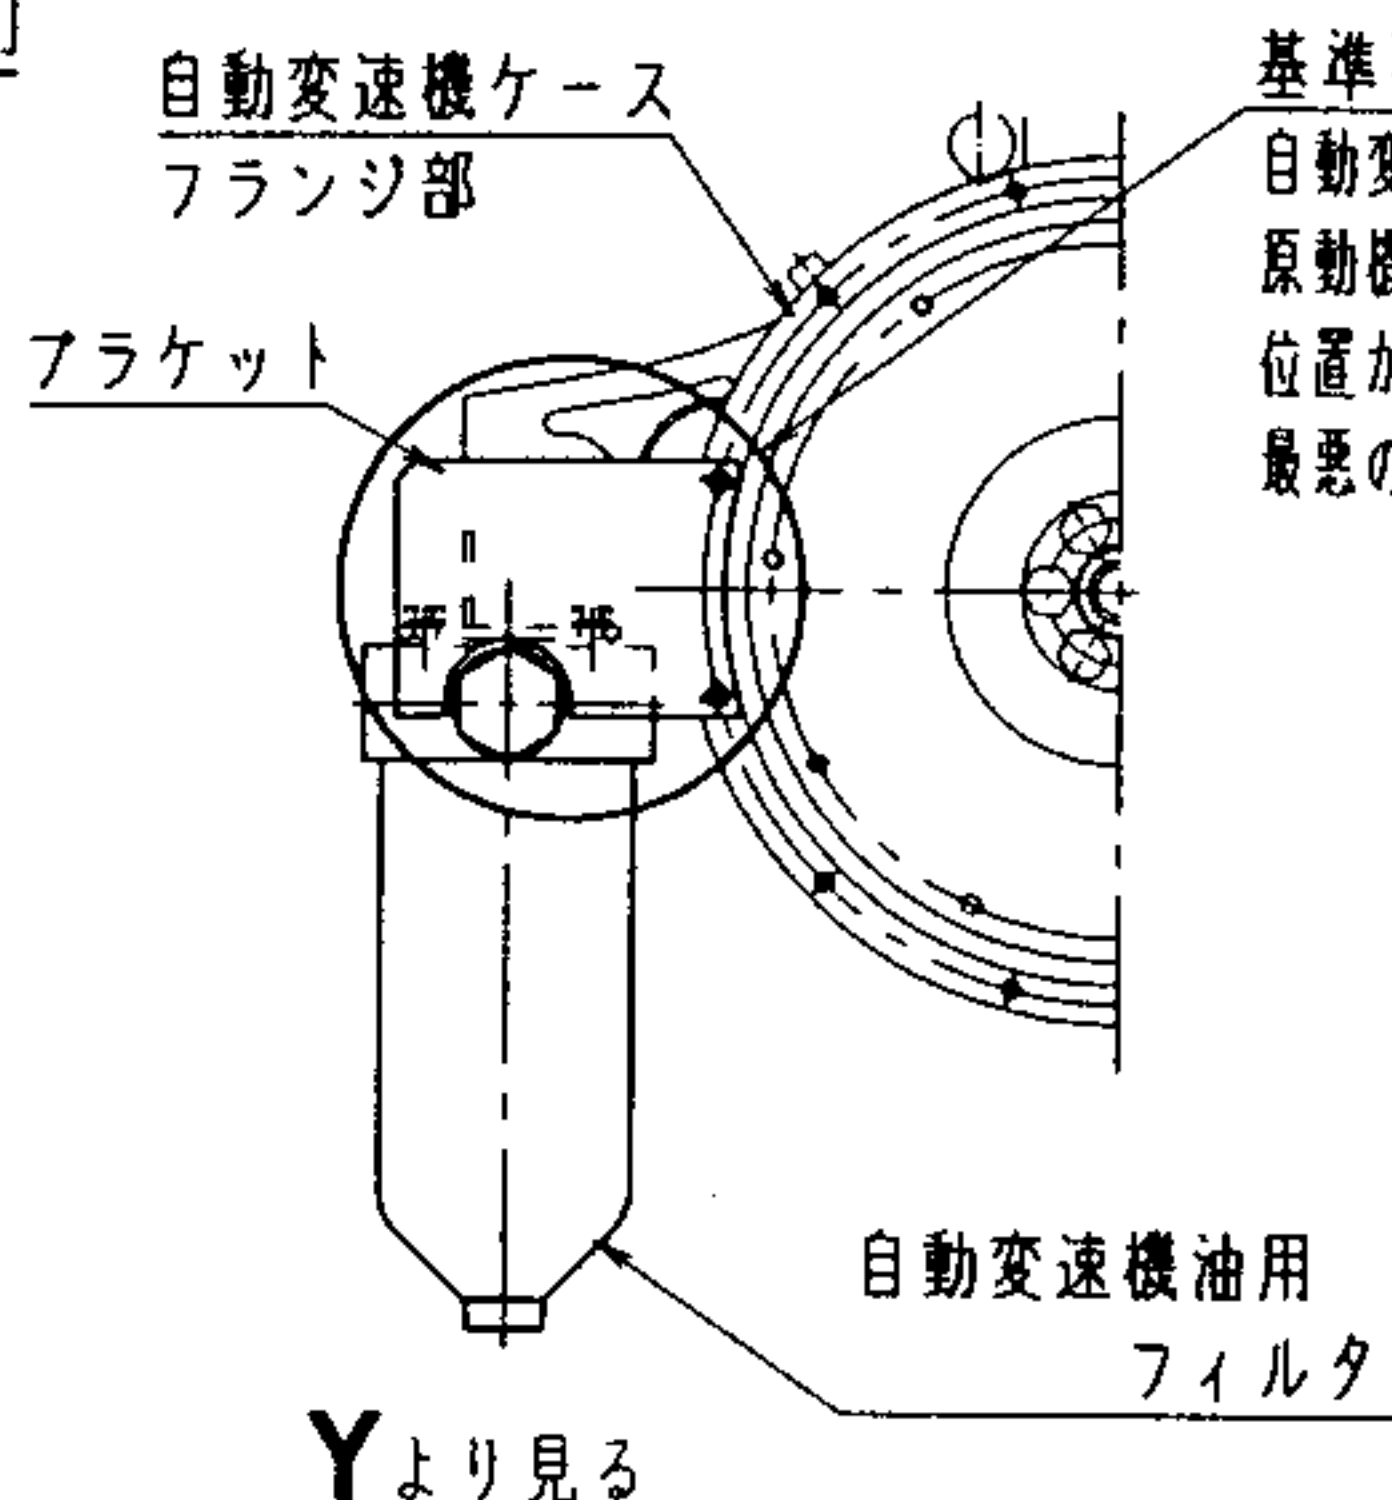


基準不適合箇所

自動変速機のオイルフィルタ取付けブラケットが不適切なため、原動機の振動によって当該ブラケットが破損することにより、オイルフィルタの位置がずれ、接続している油圧ホースが電気配線の結束バンドと接触して損傷し、最悪の場合、オイルが洩れ、火災に至るおそれがある。

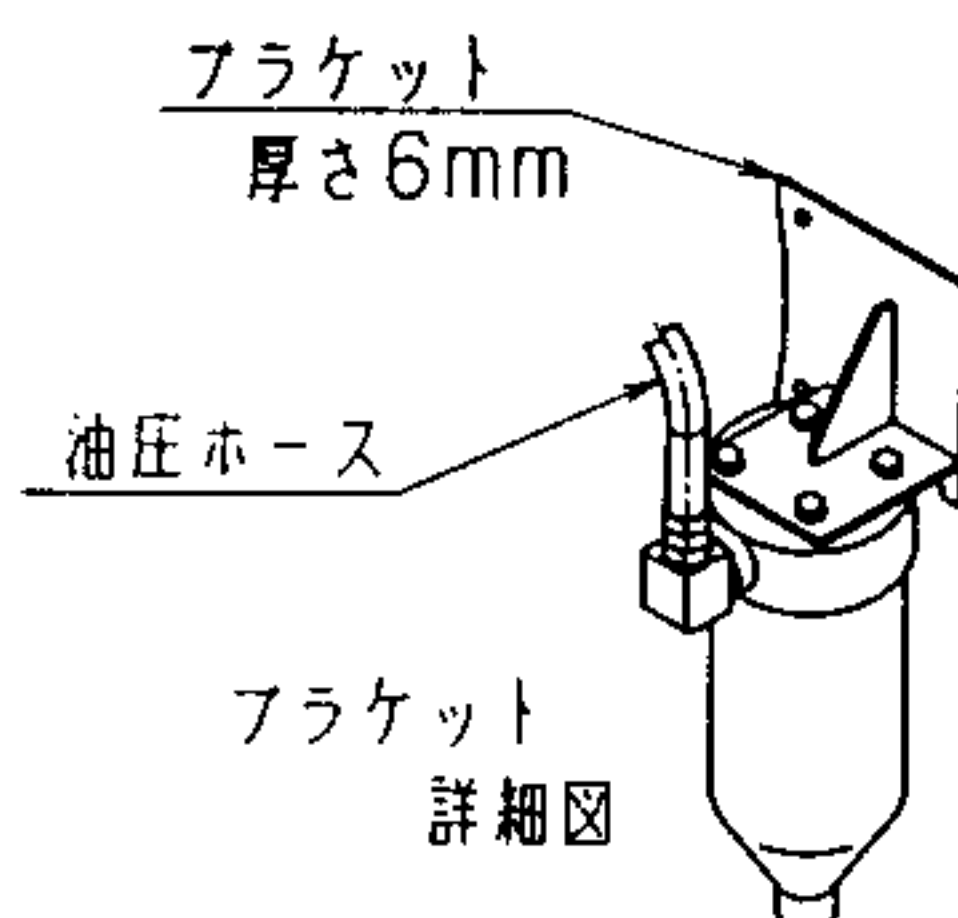


改善後

改善実施車両は
白色ペイントを塗布する。

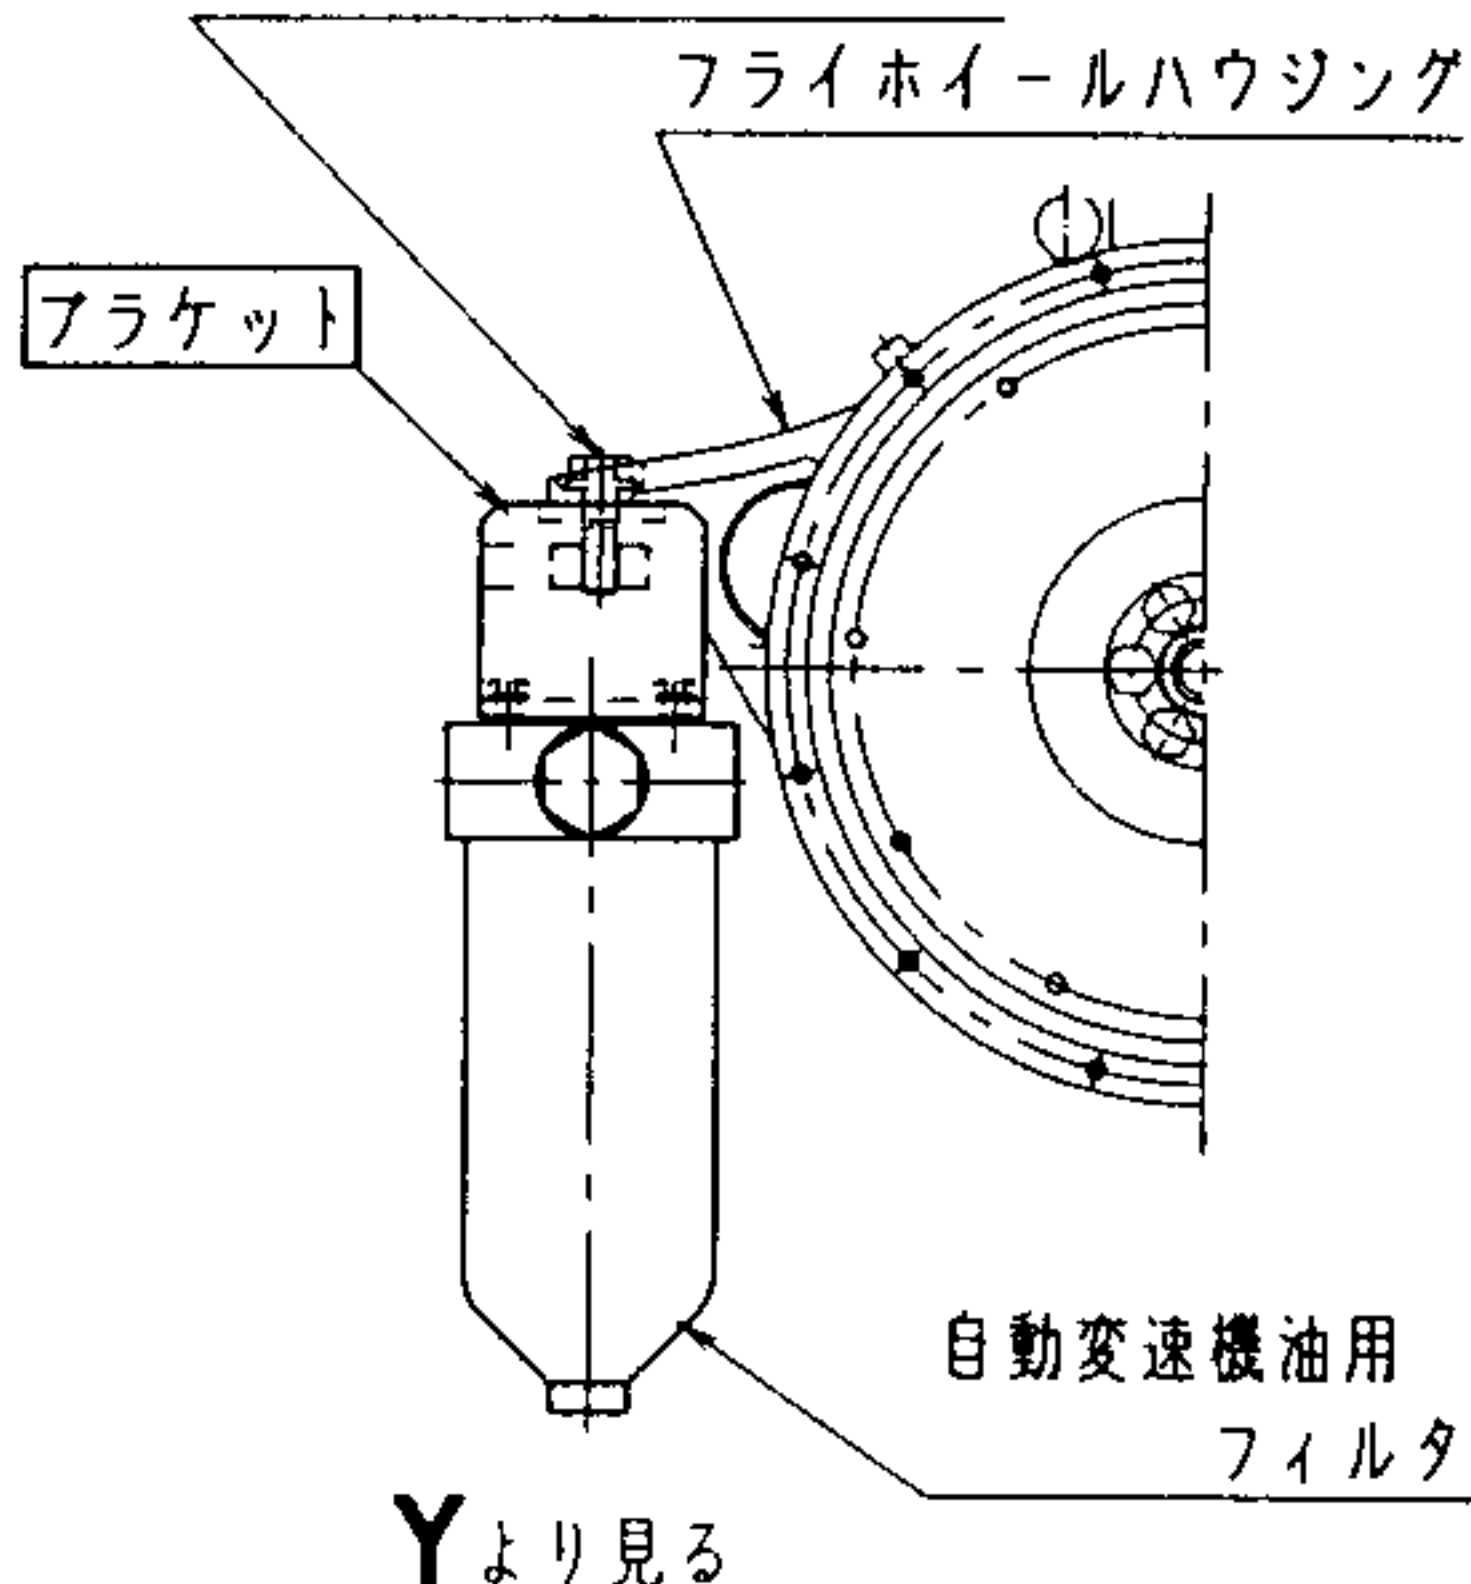

改善内容

全車両、フィルタ取付ブラケットの固定位置を自動変速機ケースフランジ部から原動機のフライホイールハウジング部に変更し、対策ブラケットに交換する。

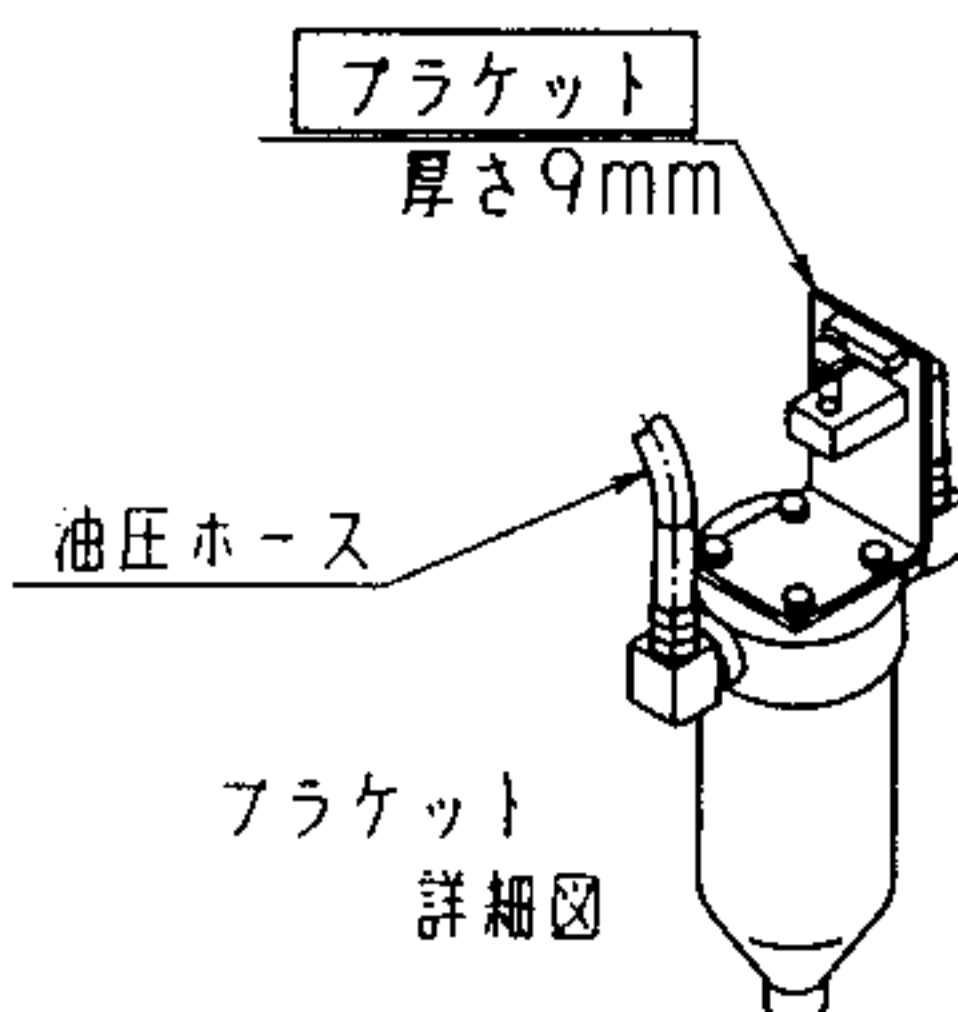

注： は交換部品を示す。

識別：自動変速機油用フィルタブラケットの取り付けボルトの頭部に白色ペイントを塗布する。