



改善箇所説明図

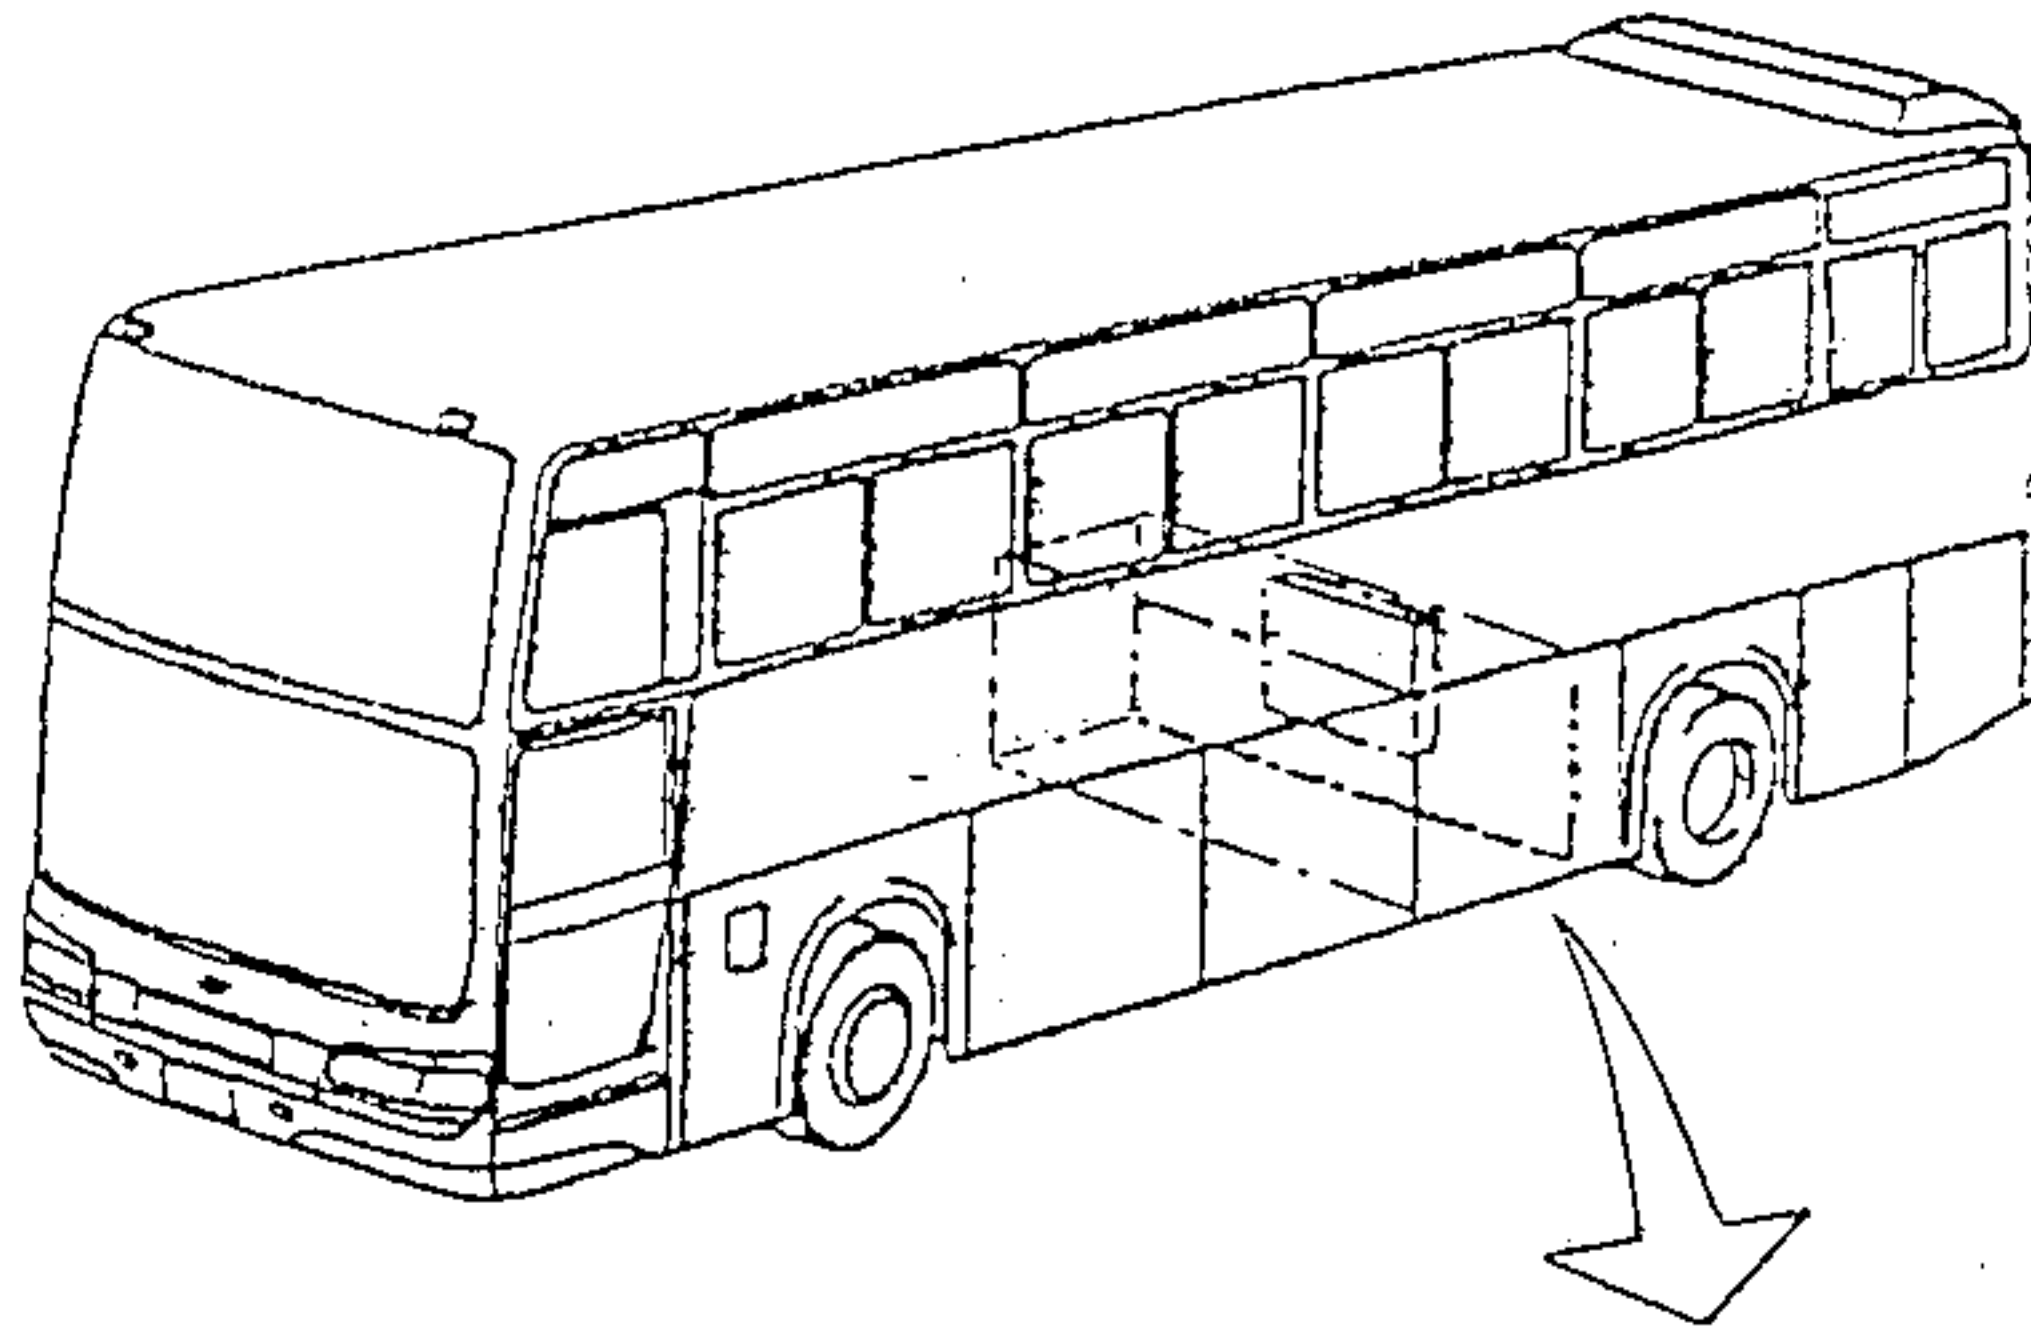


改善前

基準不適合発生箇所

大型観光バスの荷物室の防水シールが不十分なため、荷物室内に設置されているエンジン制御用コンピューターが、リアタイヤによって巻き上げられた雨水及び高圧洗車時の洗浄水によって被水し、最悪の場合、コンピューターが誤作動を起こすことにより、エンジンが停止し、再始動が出来なくなるおそれがある。

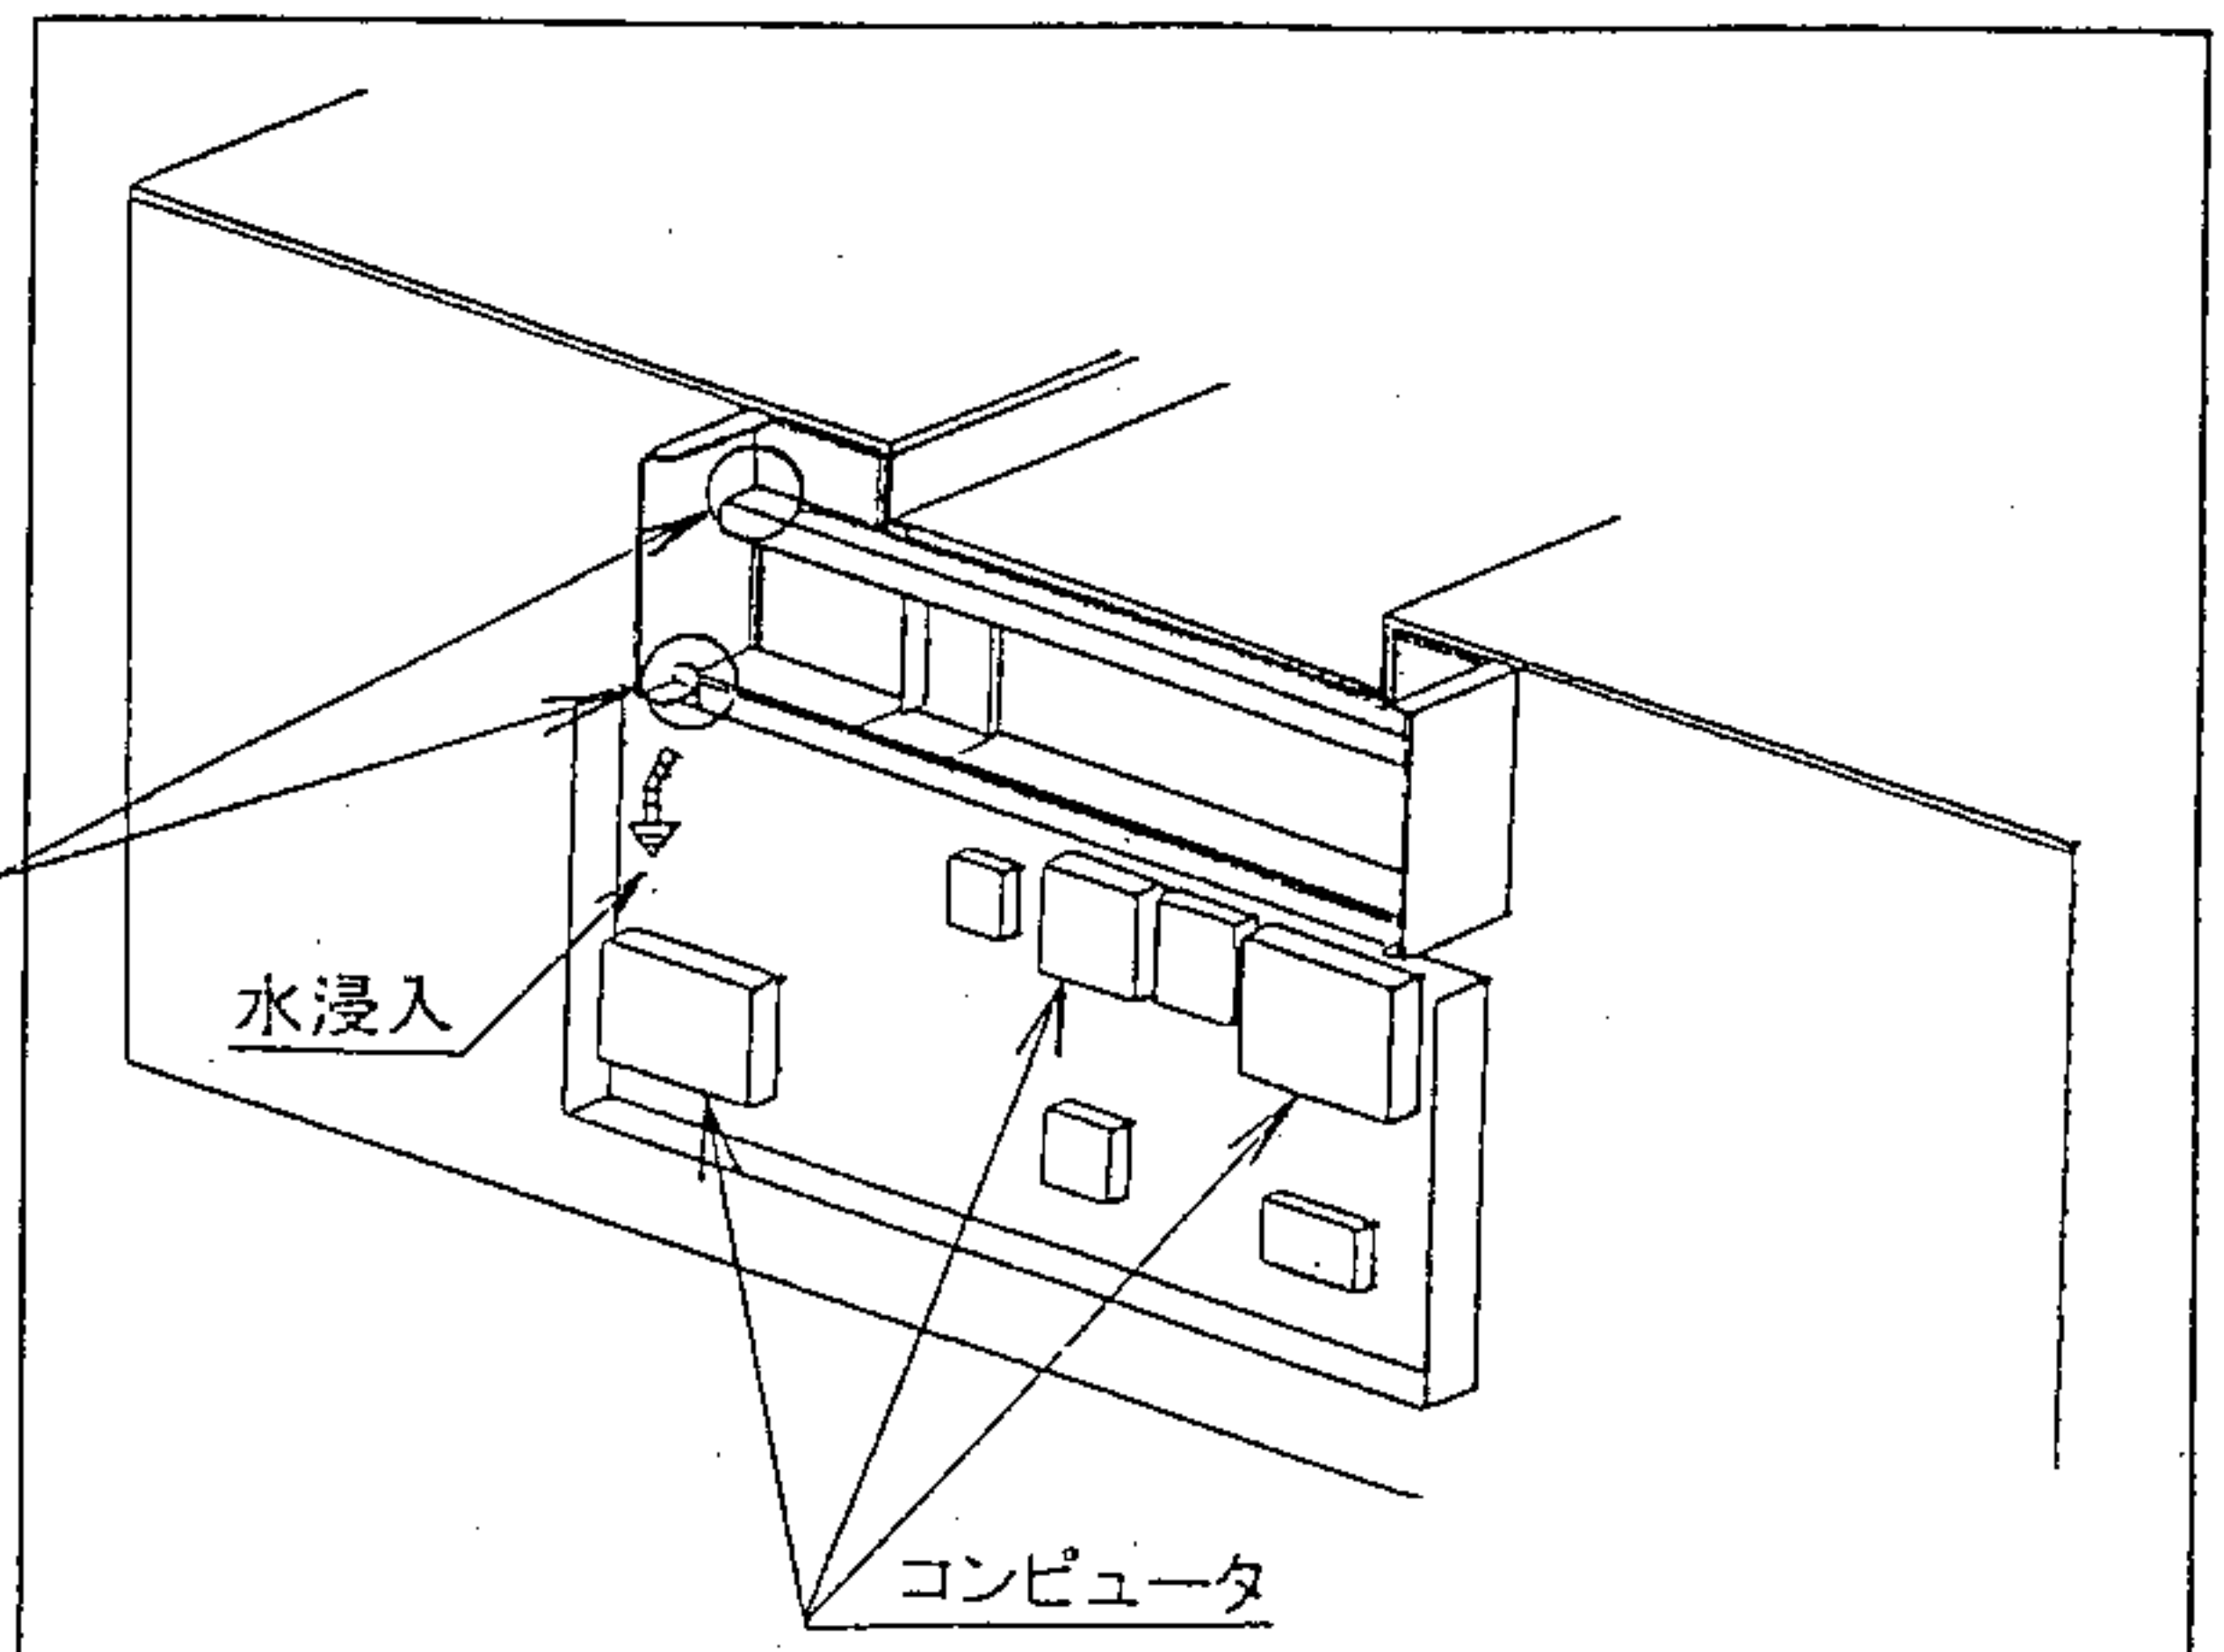

改善後

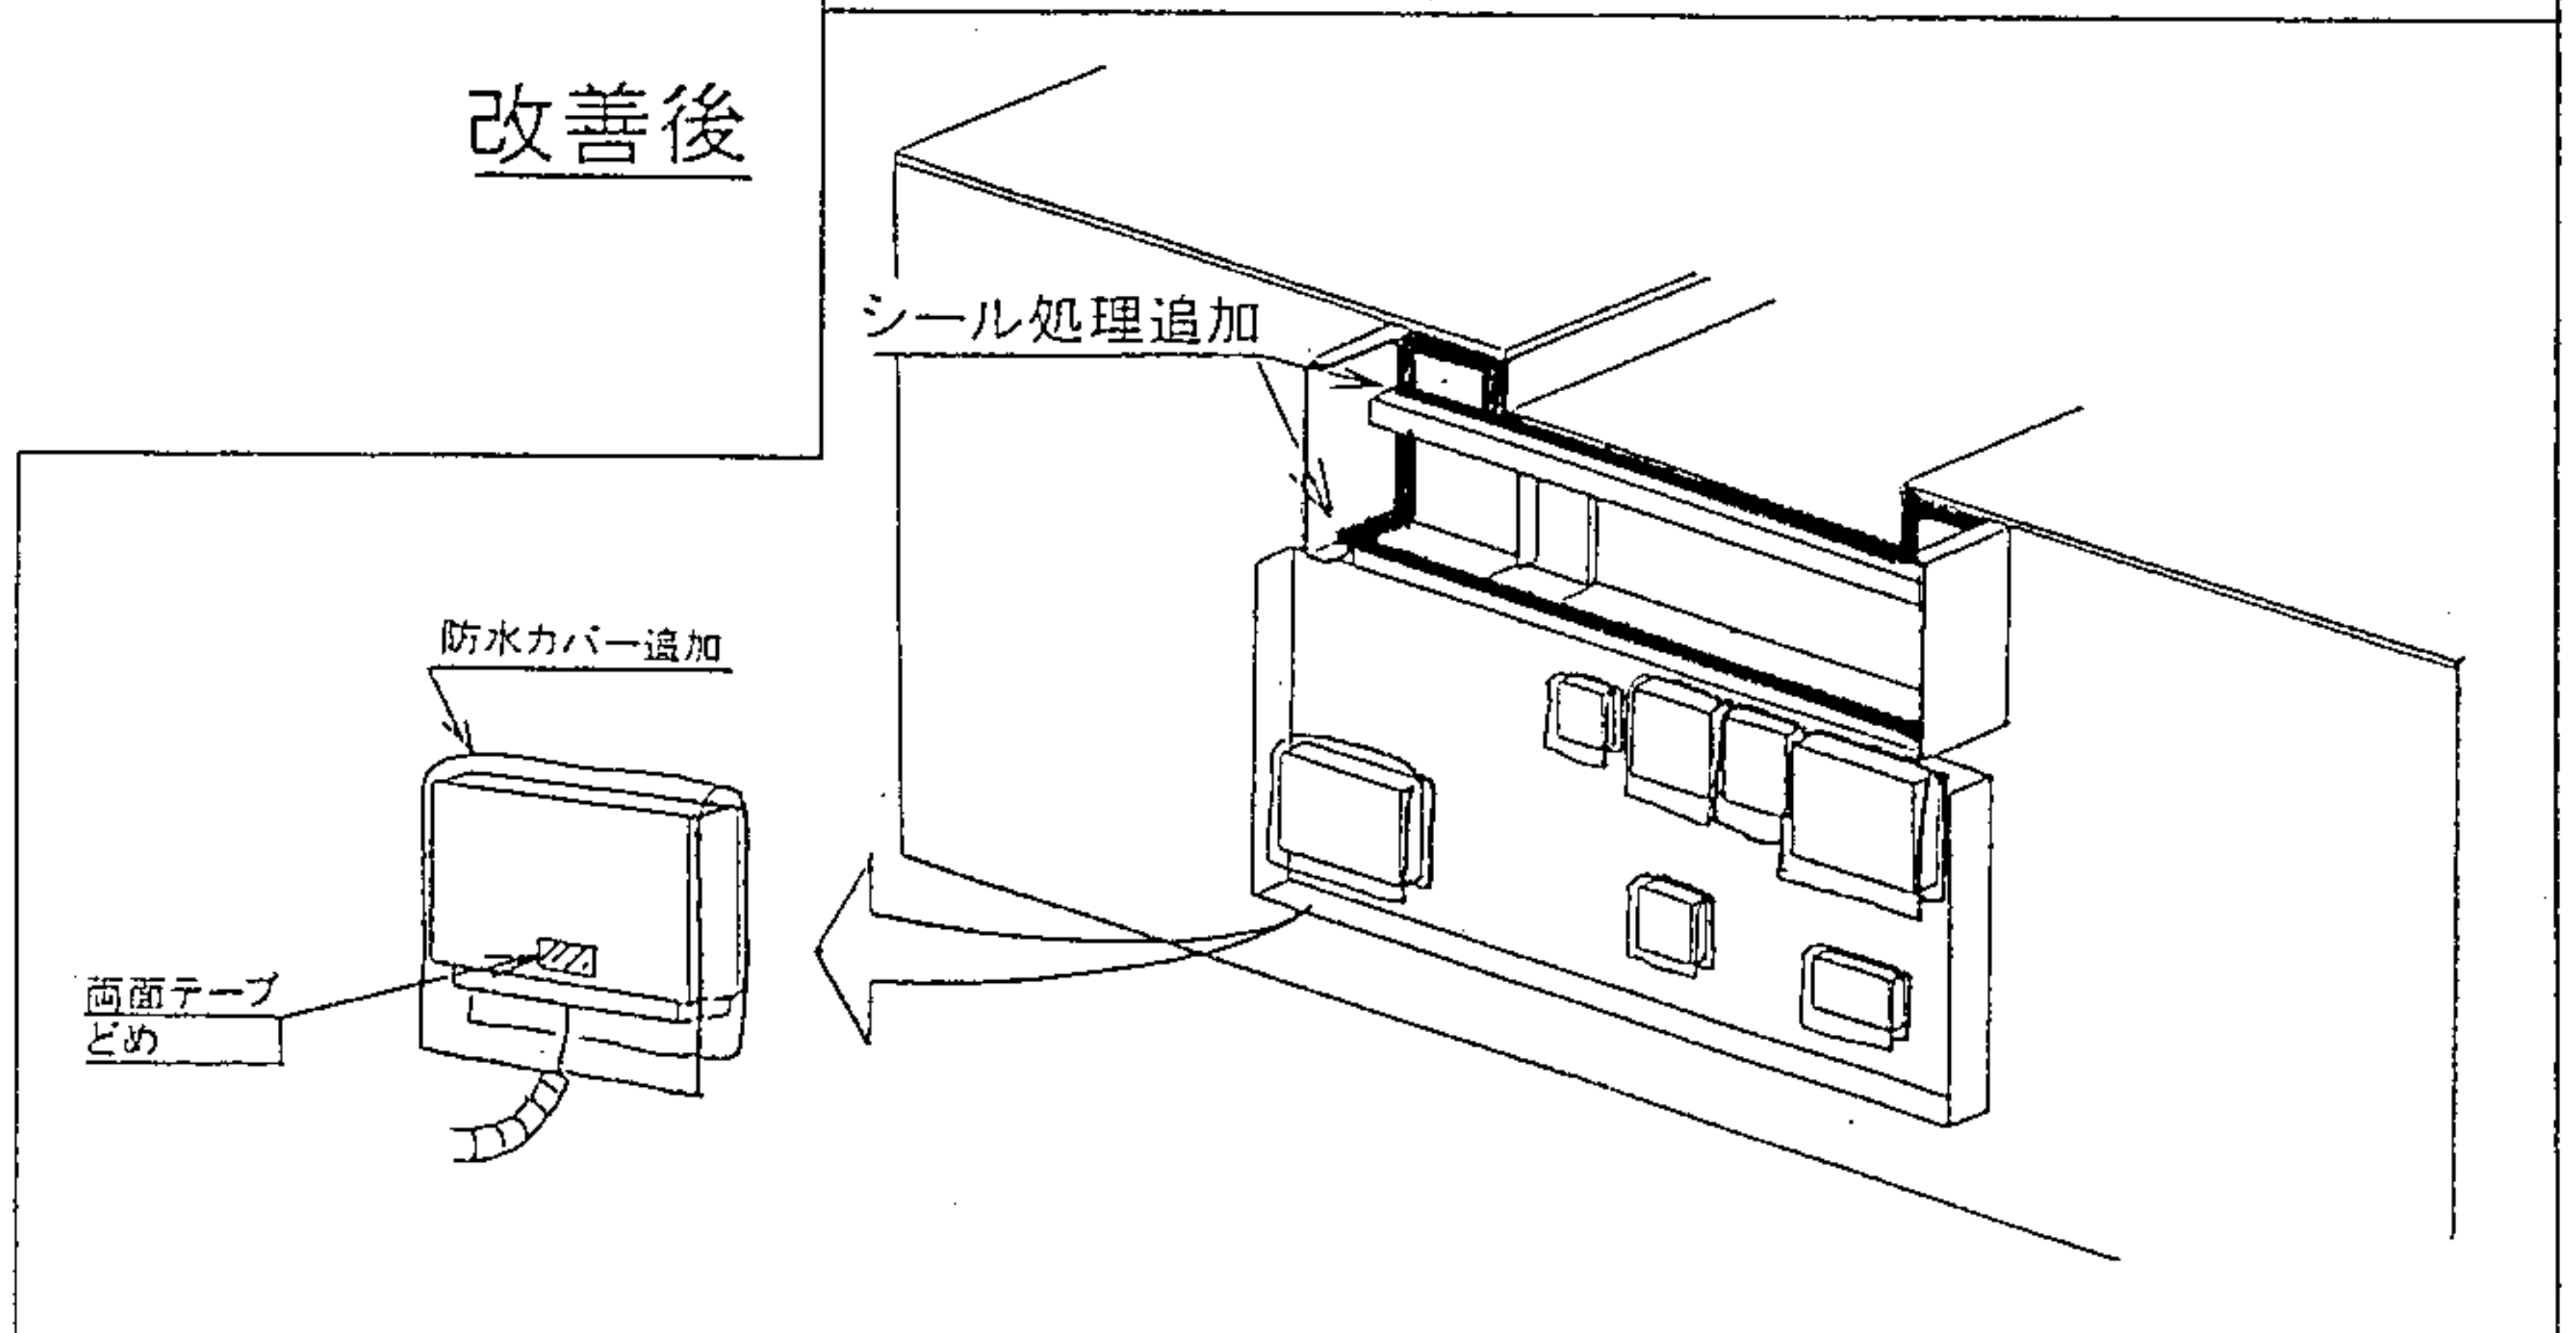

改善の内容

荷物室の防水シール処理を追加すると共に、コンピューターを防水カバーで覆う。
識別：ネームプレート右上ビスに黄色のペイントを塗布する。