
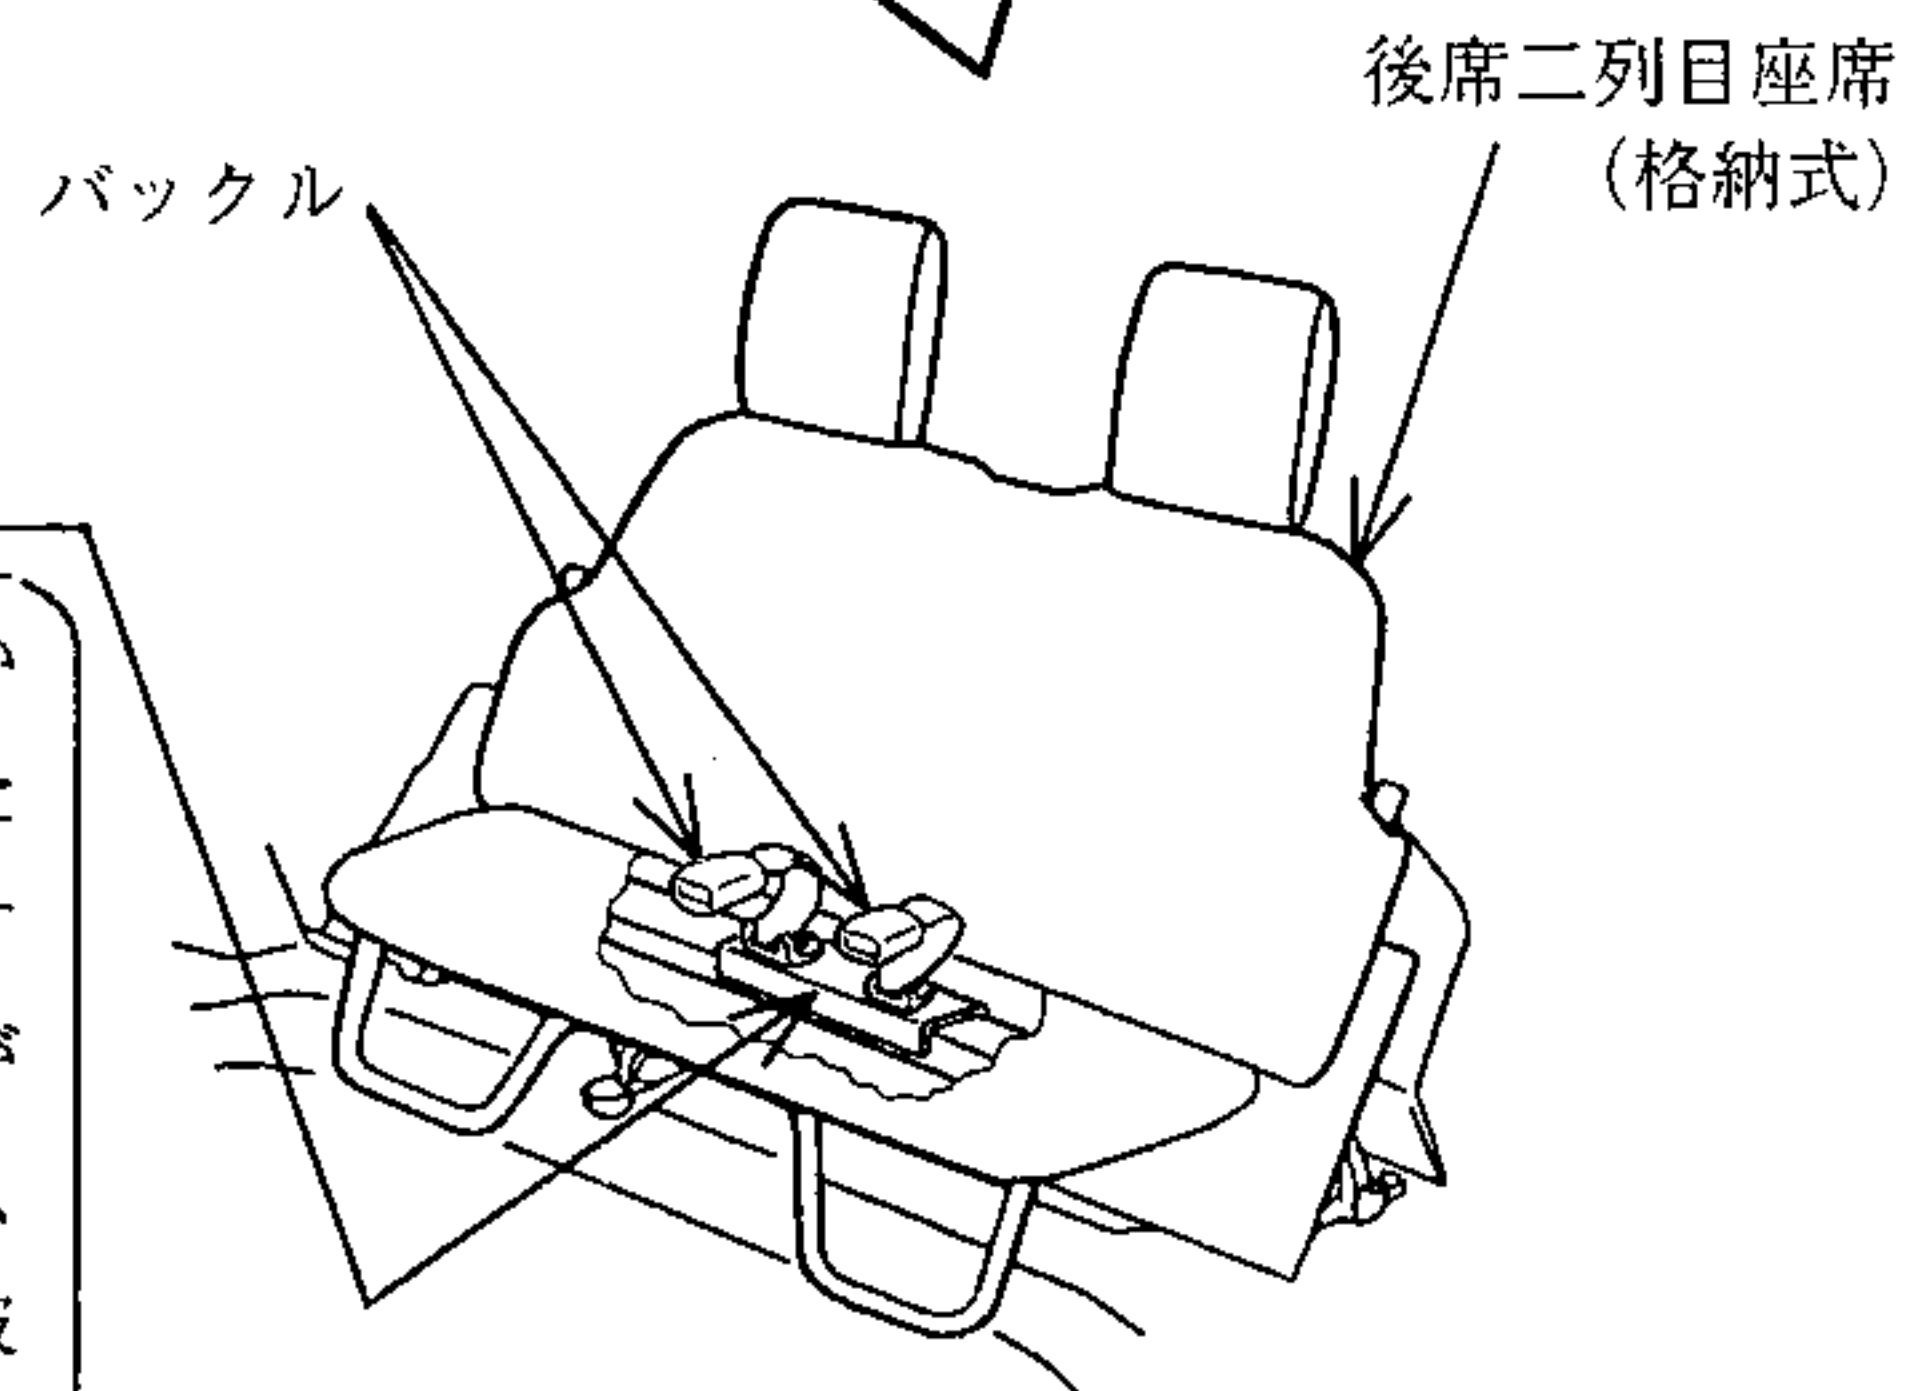


改善箇所説明図

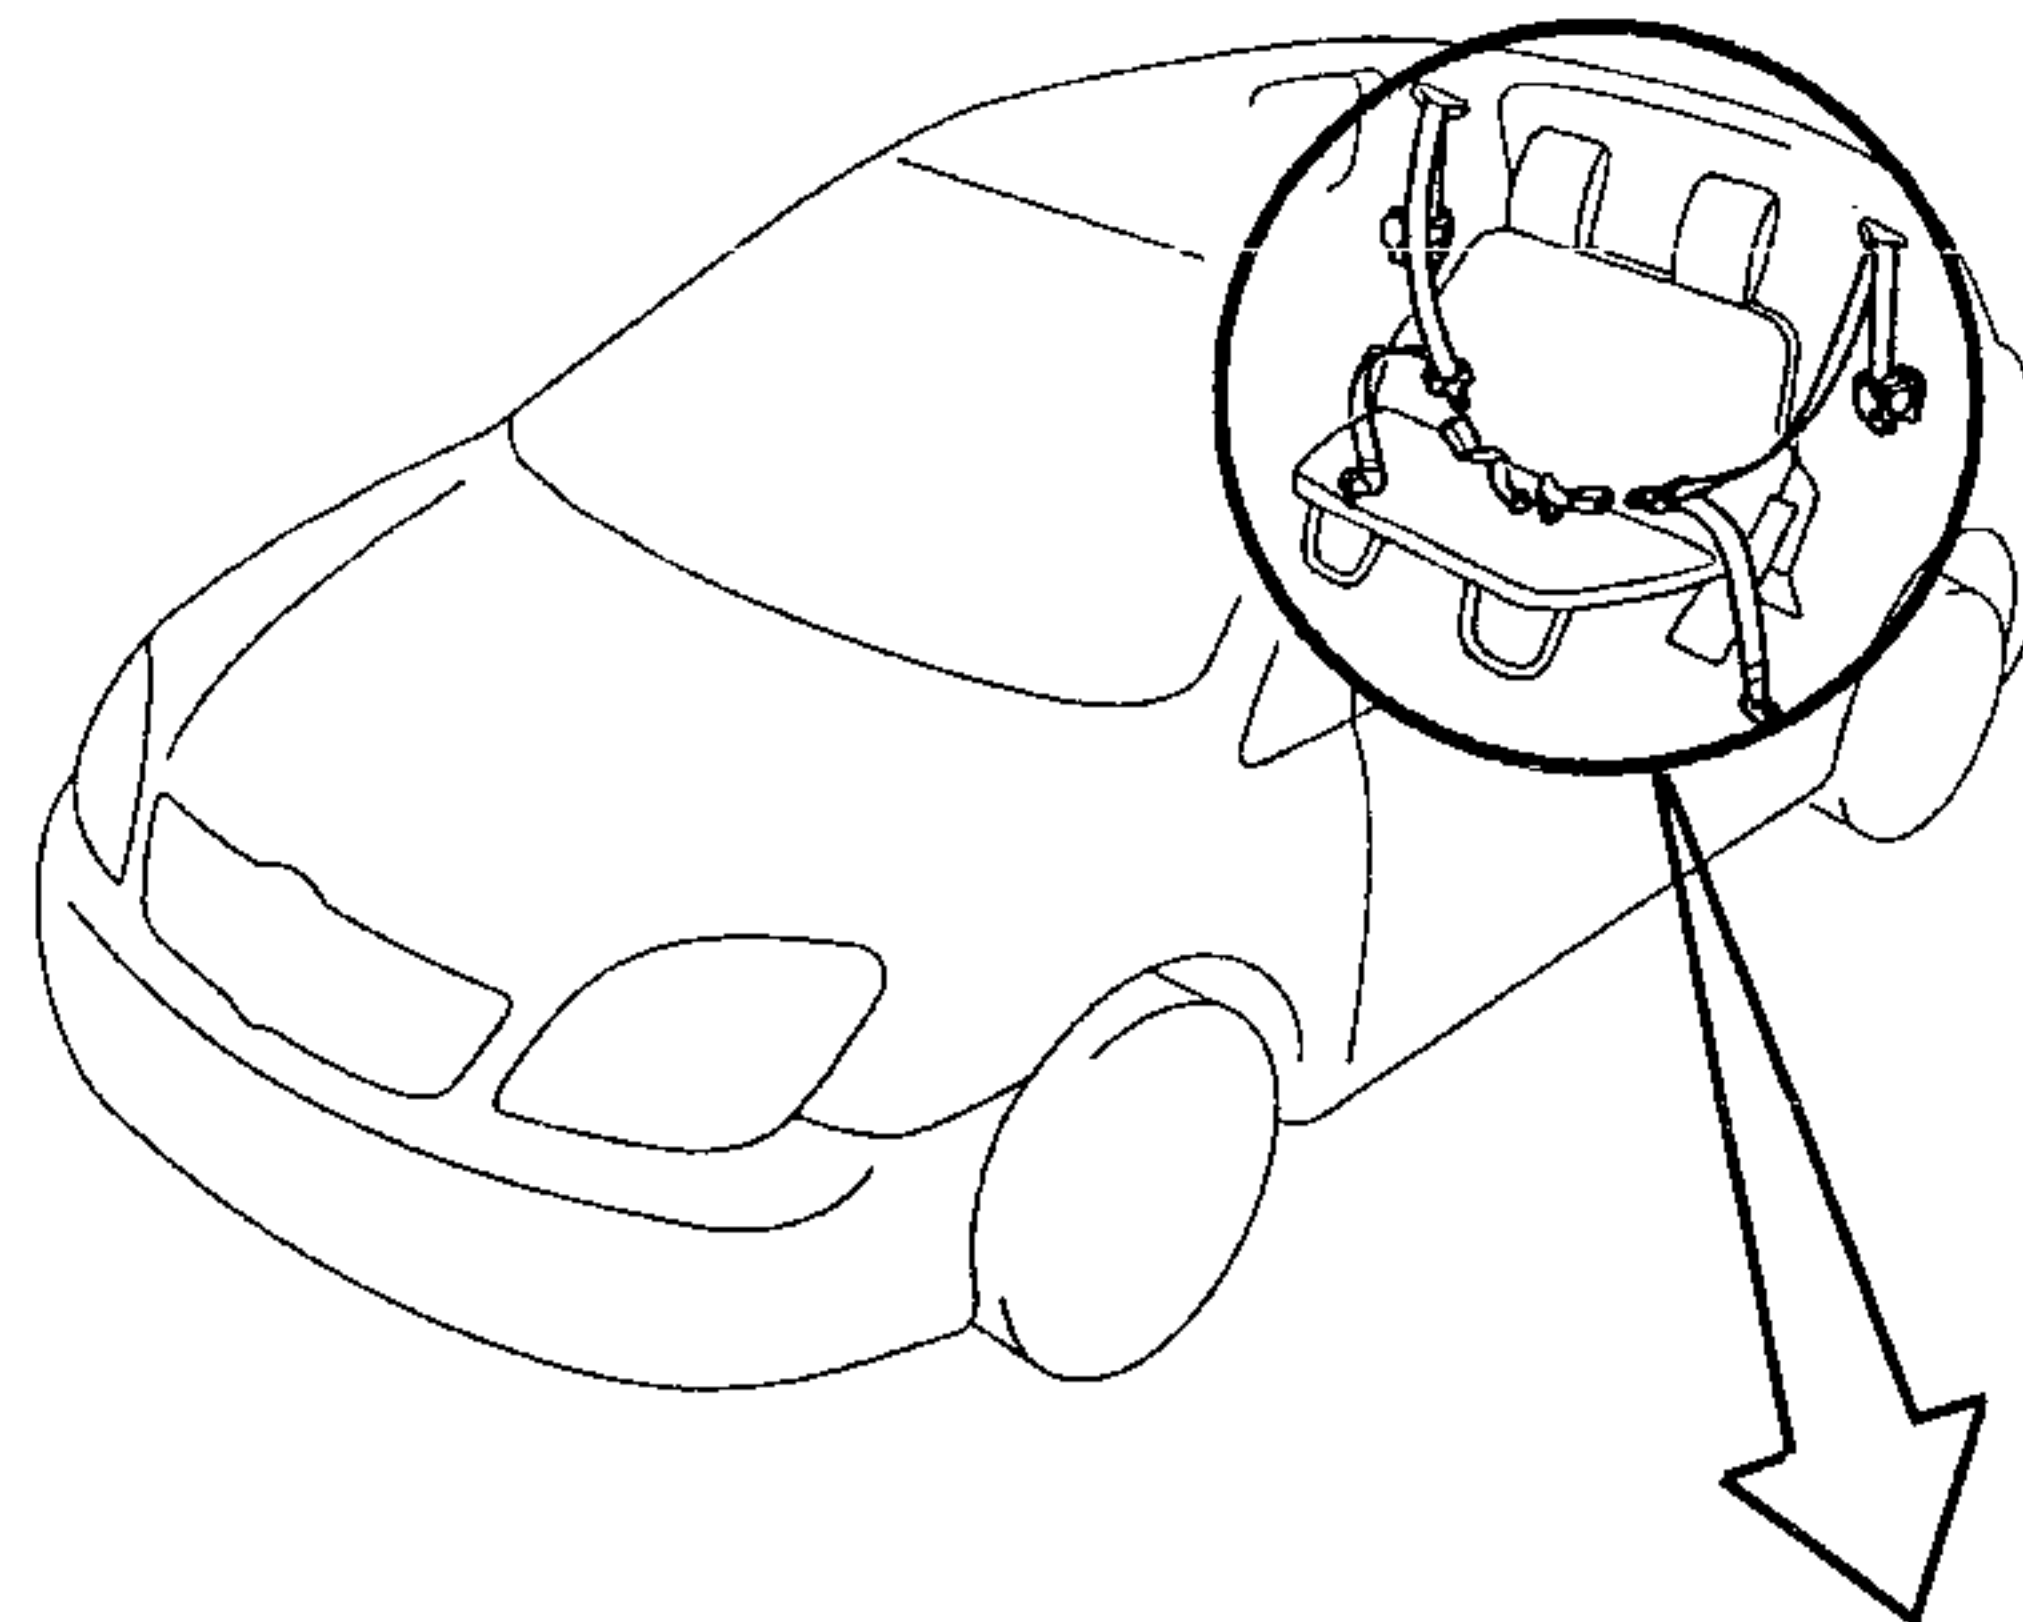


基準不適合発生箇所


後席二列目の左右の座席ベルトにおいて、バックル取付側ベルトを固定するための座席フレーム部の取付穴が大きすぎるため、座席ベルト取付装置の強度が不足しているものがあり、最悪の場合、衝突時の荷重に耐えられず、取付部が破損するおそれがある。

注：□ は交換部品を示す

改善前

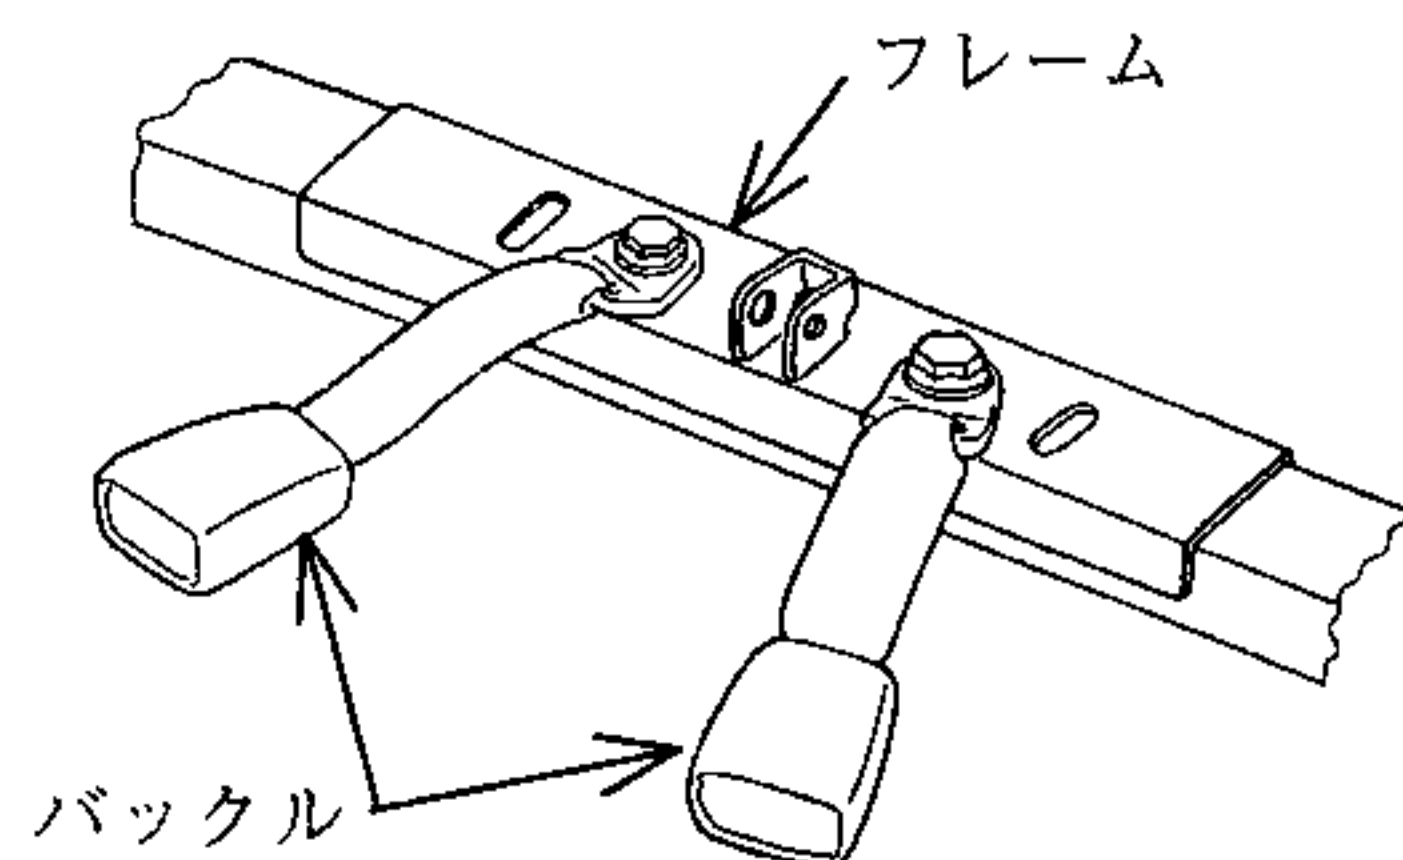

改善後

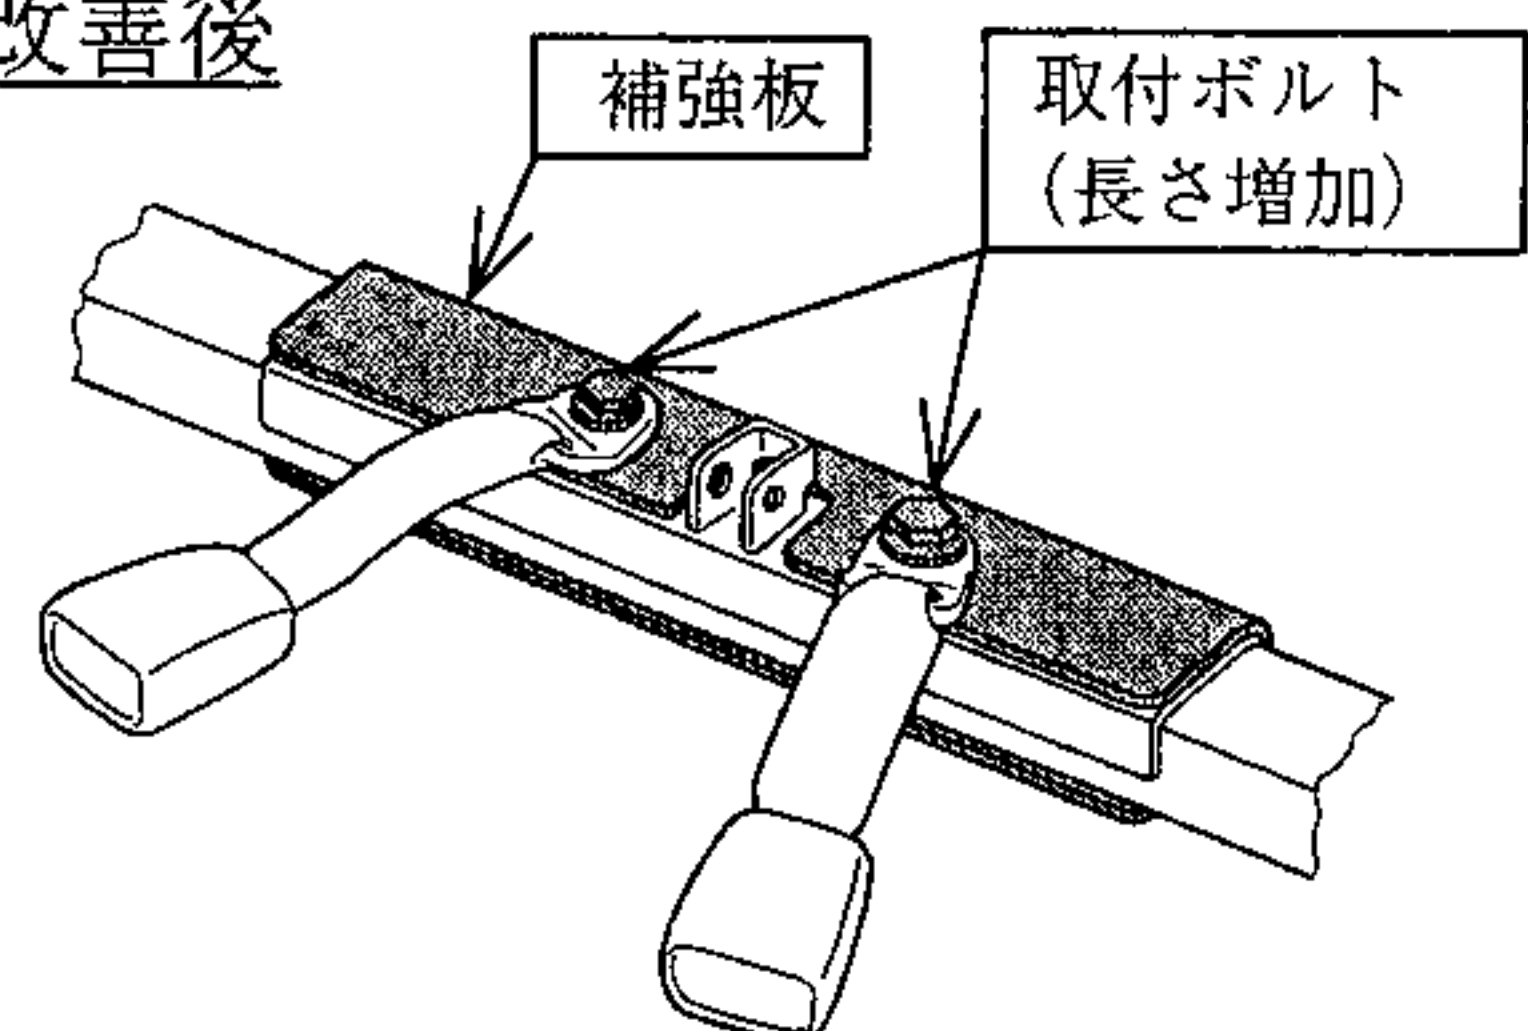

改善の内容

全車両、当該フレームに補強板を取付ける。

識別：改善済車両にはエンジンルーム左側のボデーパネル上面（サスペンション取付部車両前方）に黄色ペイントを塗布する。