



改善箇所説明図

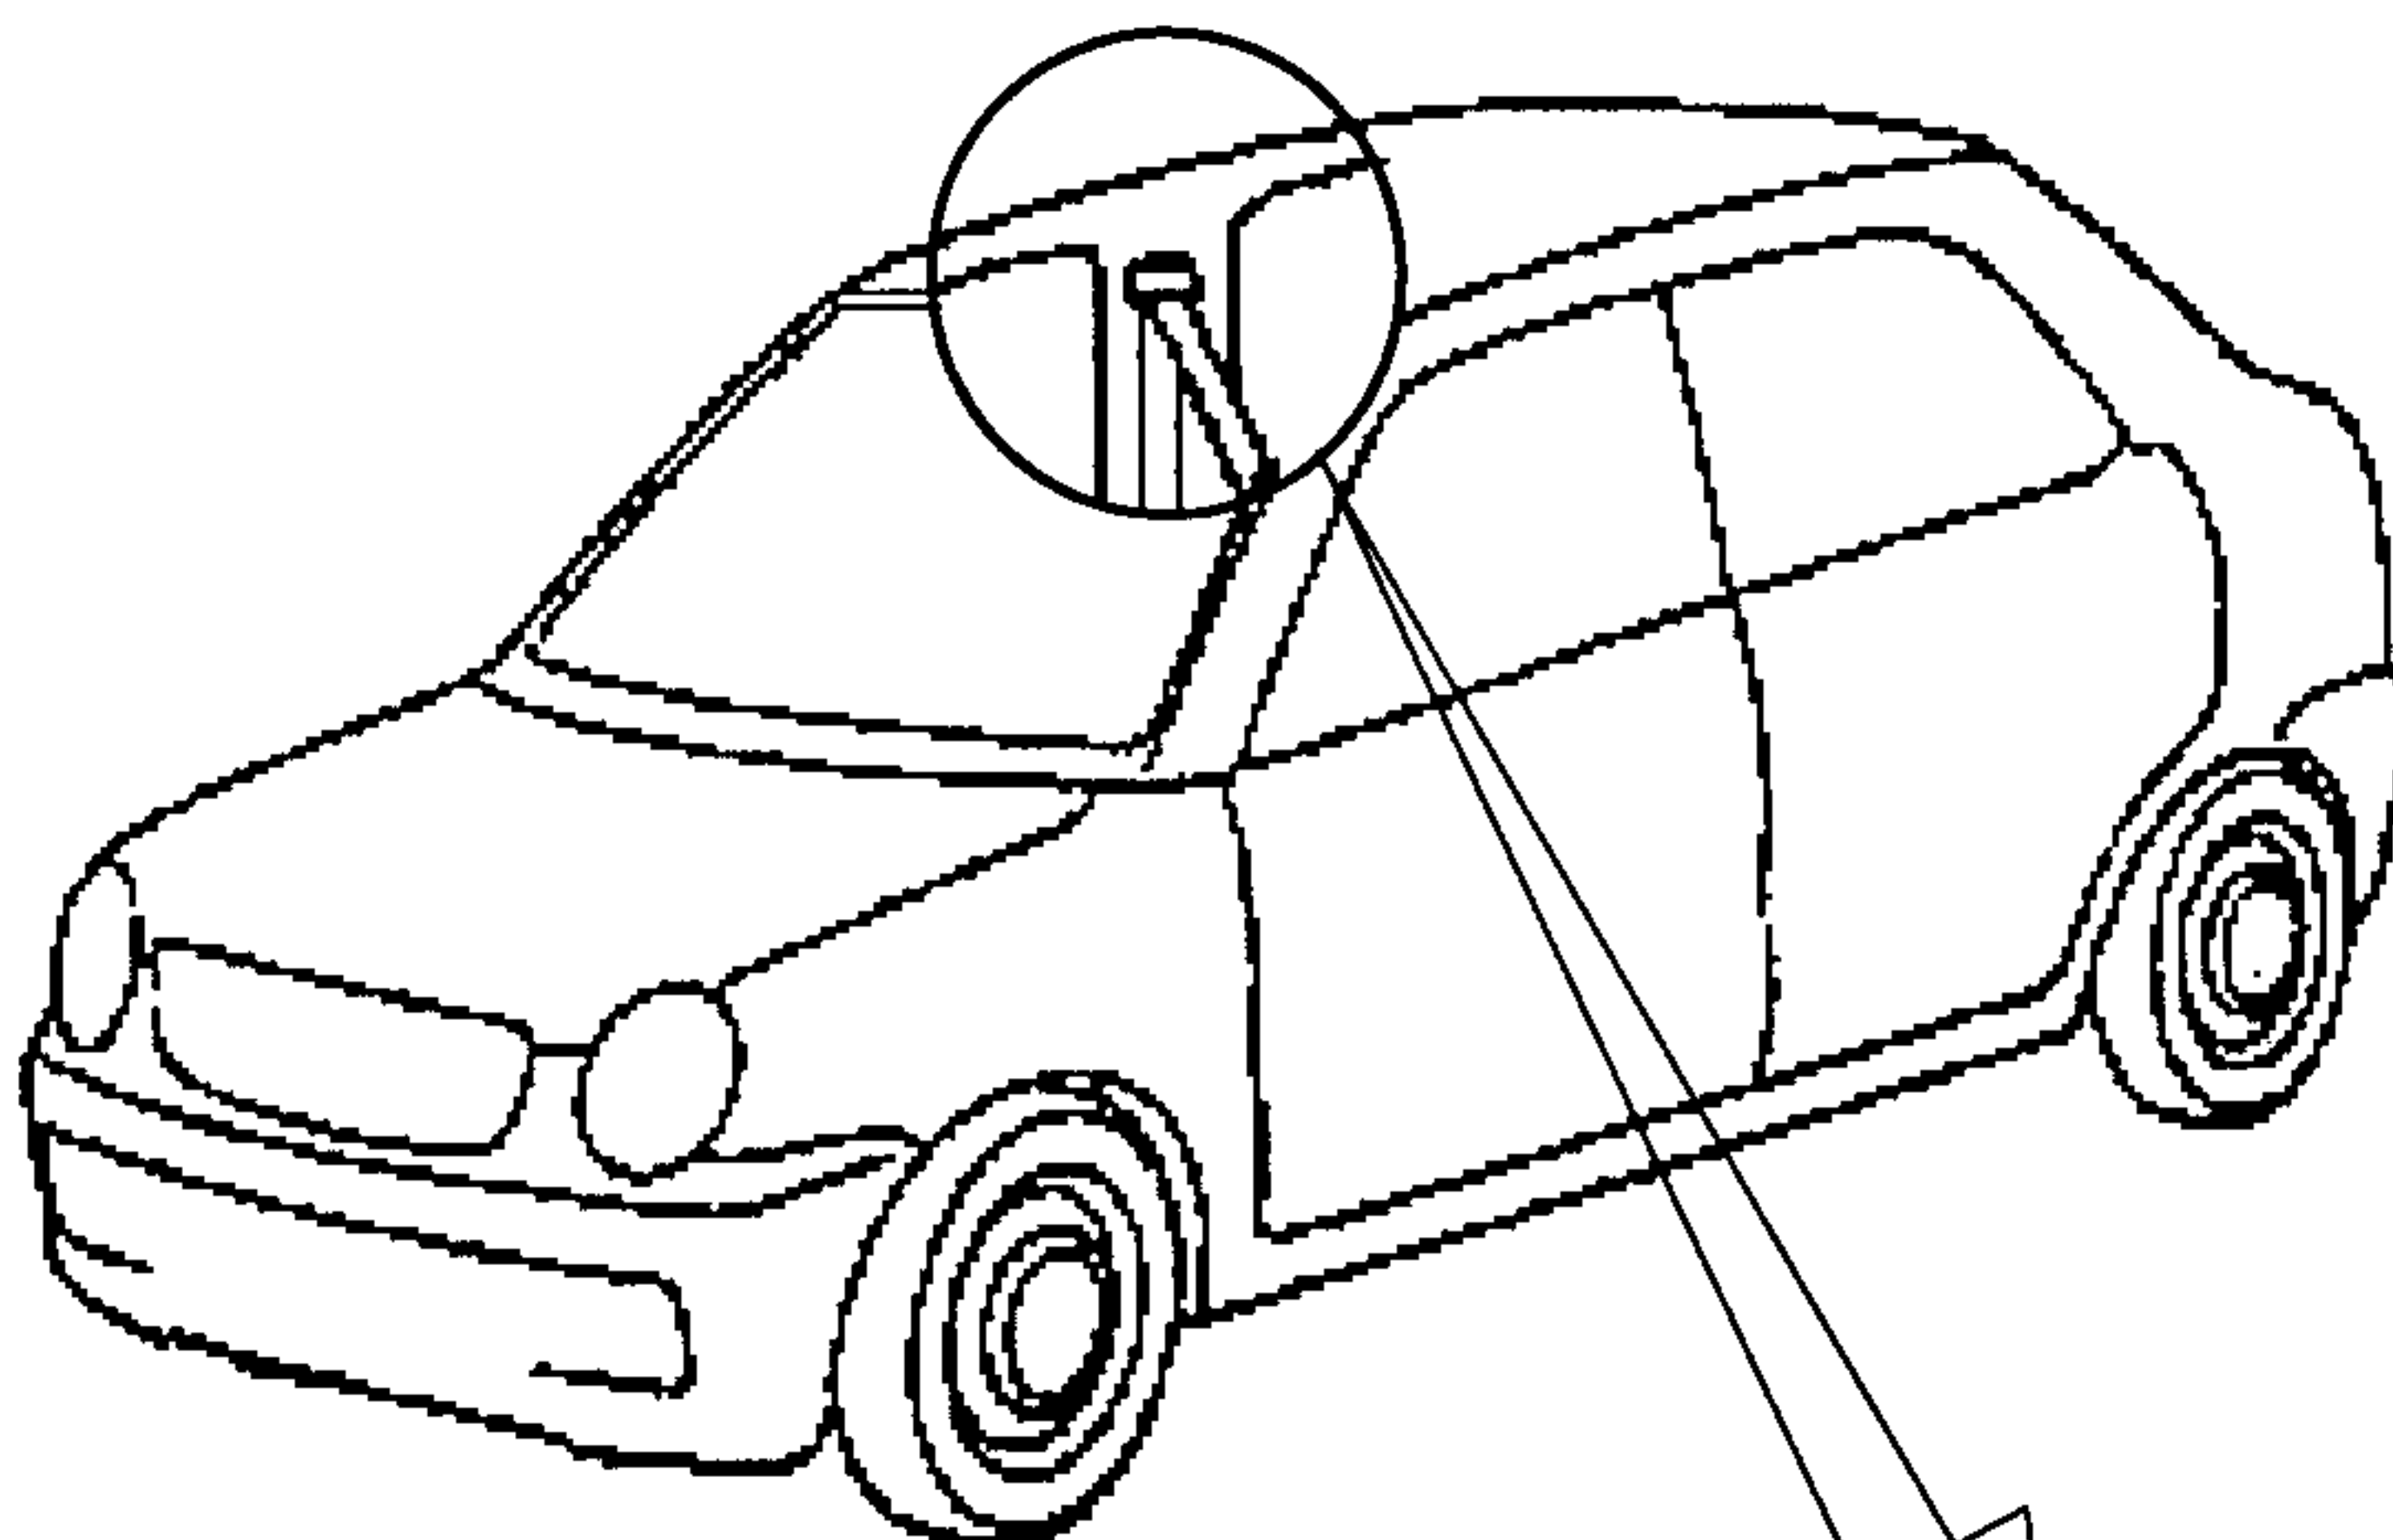

作業完了後はここに
青色のシールを貼りつける

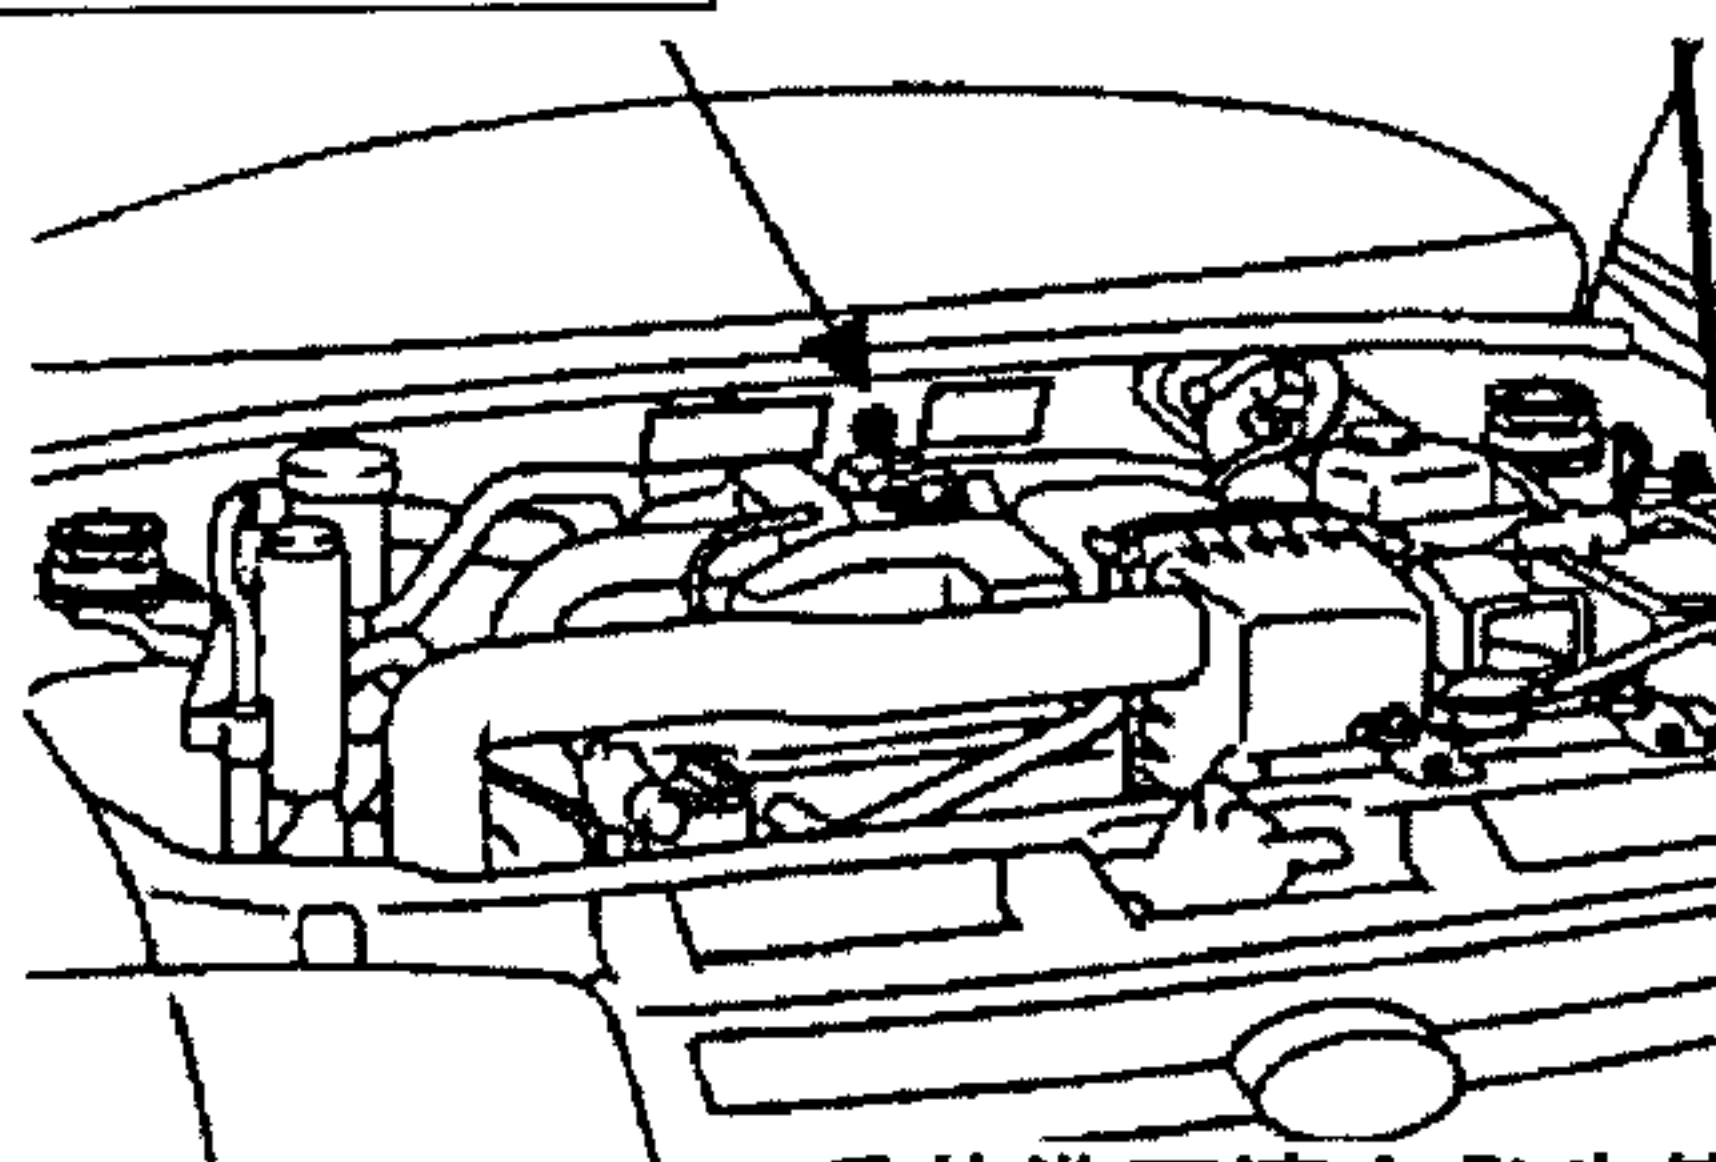

基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席の座席ベルトにおいて、中間ガイドの車体側取付部の取付ナットに、取付ボルトとネジ山のピッチが異なるものを使用したものがあるため、衝突時等極端に大きな荷重がベルトにかかった場合、当該ボルトが車体から外れ、座席ベルトが、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該ナットを点検し、ピッチが異なるナットの場合は正規ナットに交換すると共に、ボルトを新品に交換する。

(正規ナット: 7/16 ユニファイねじ)