

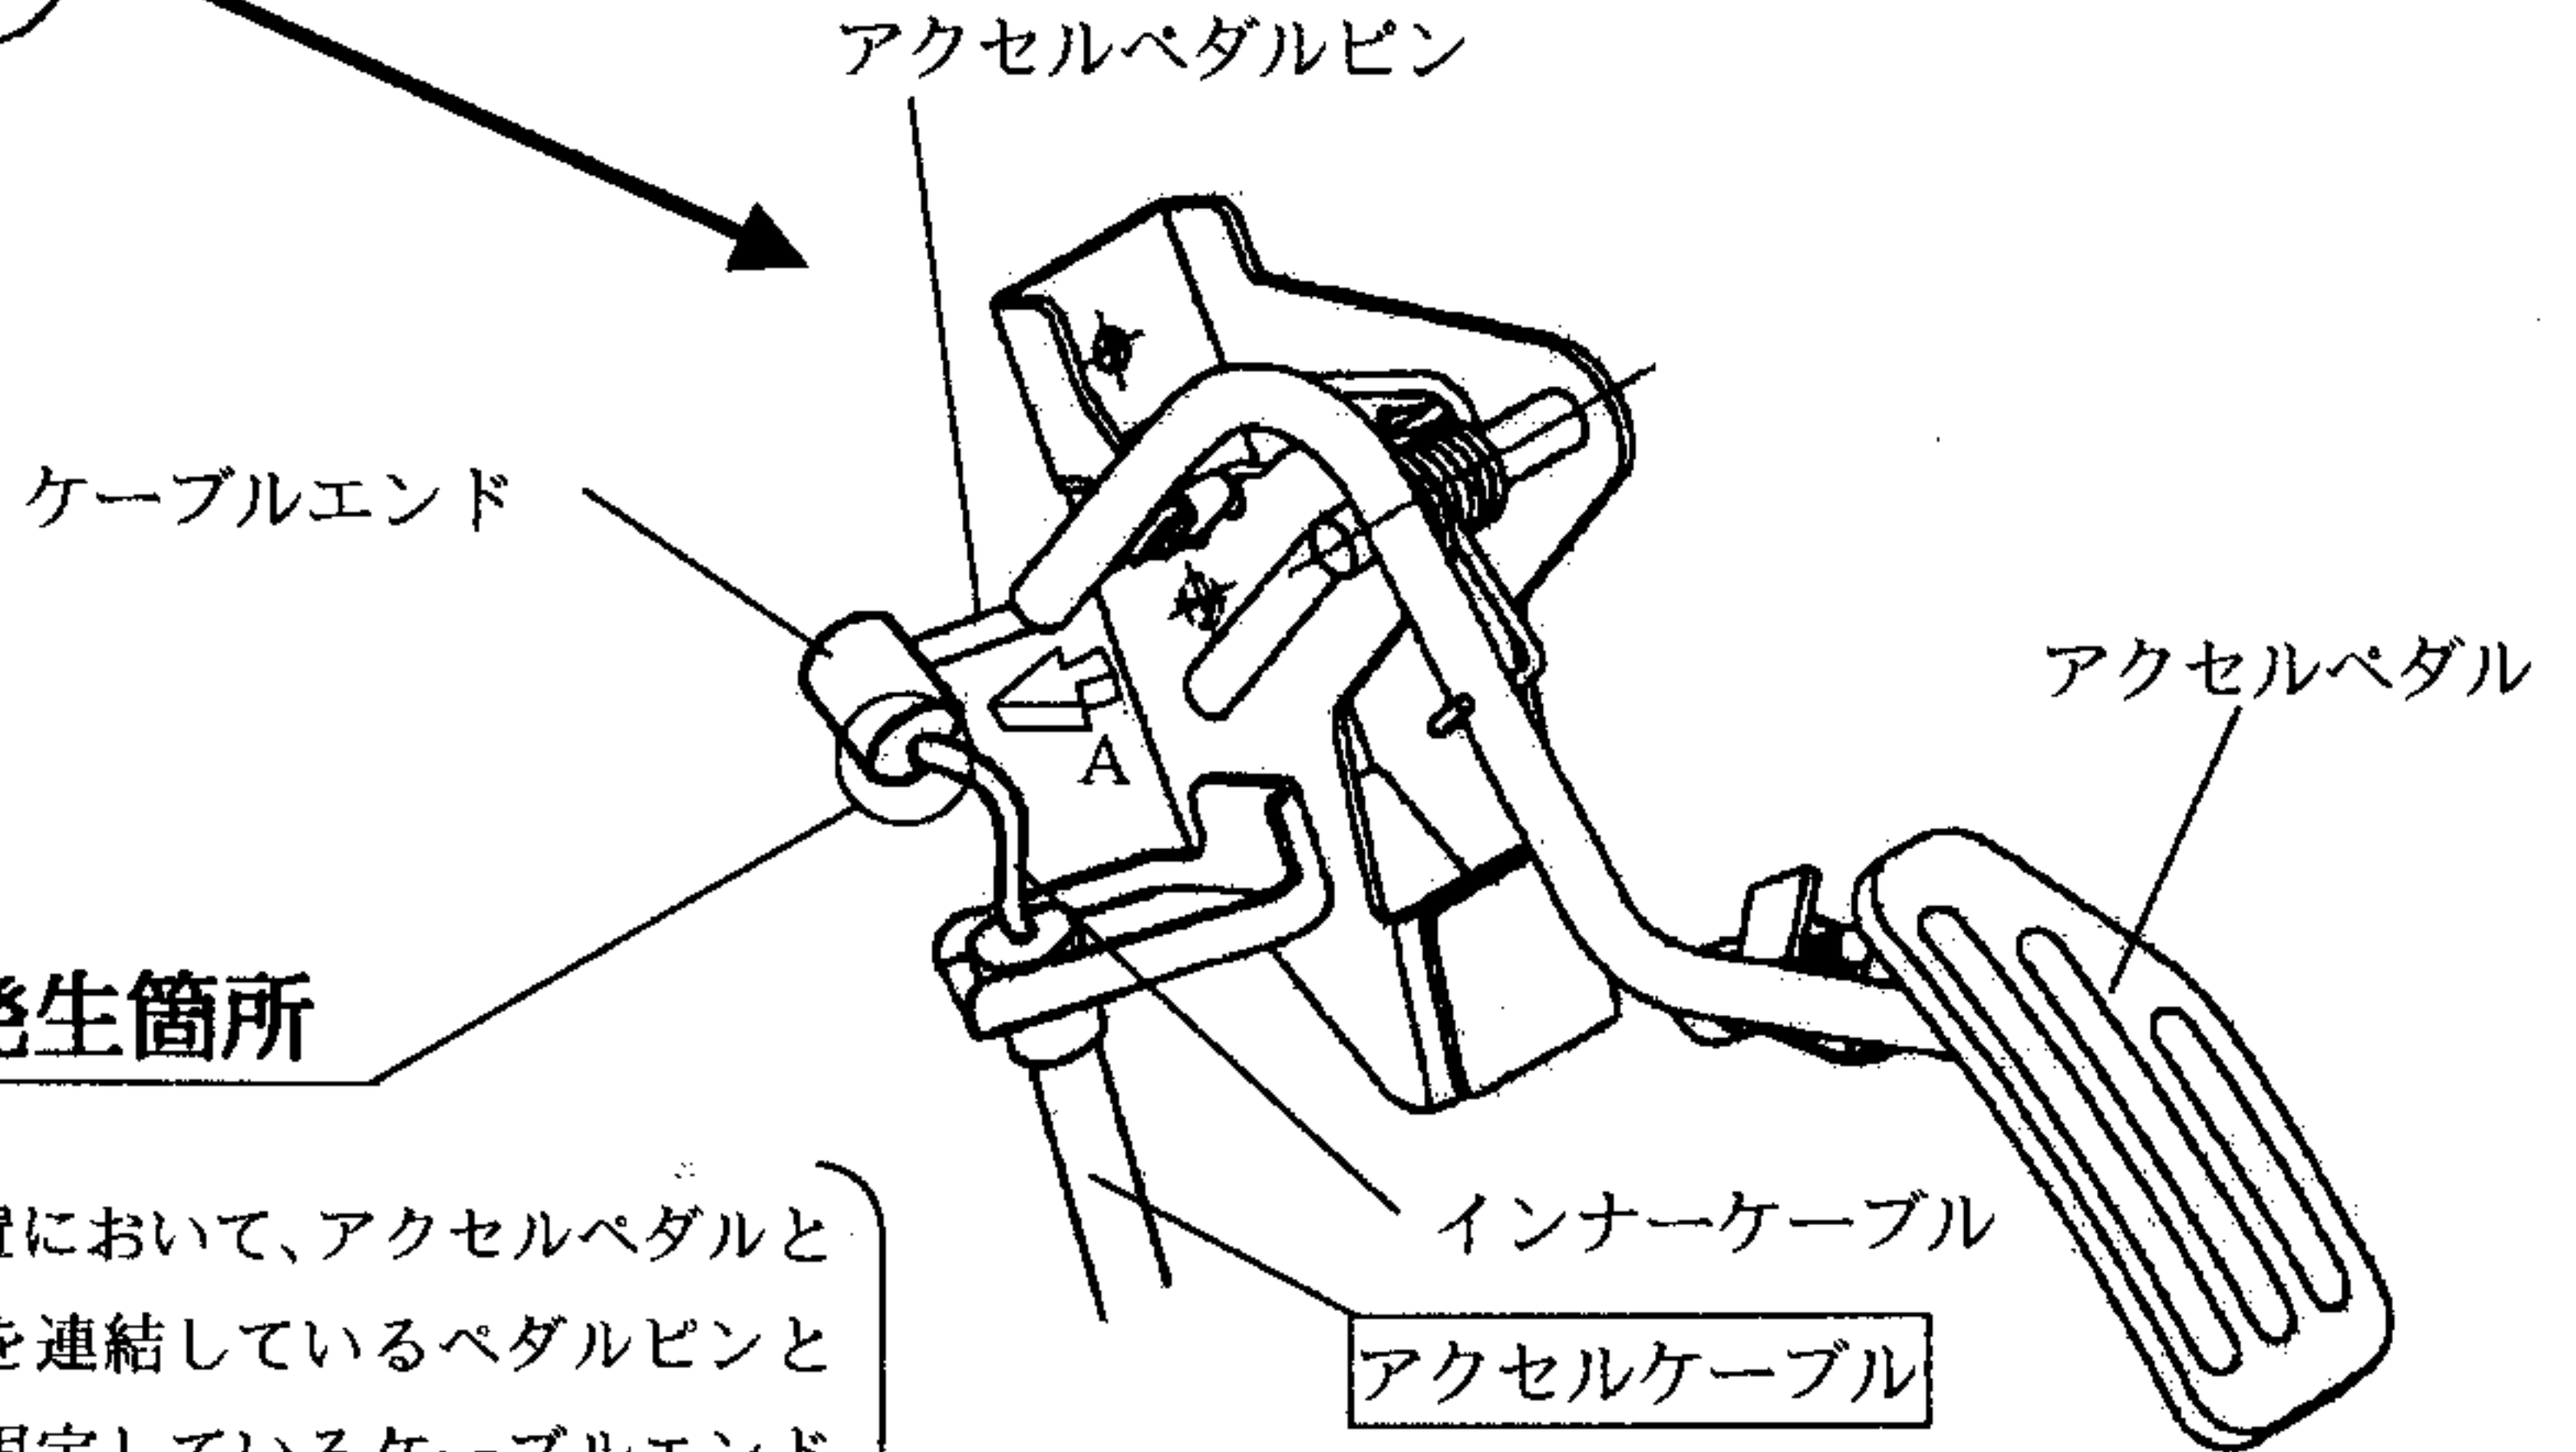


改善箇所説明図

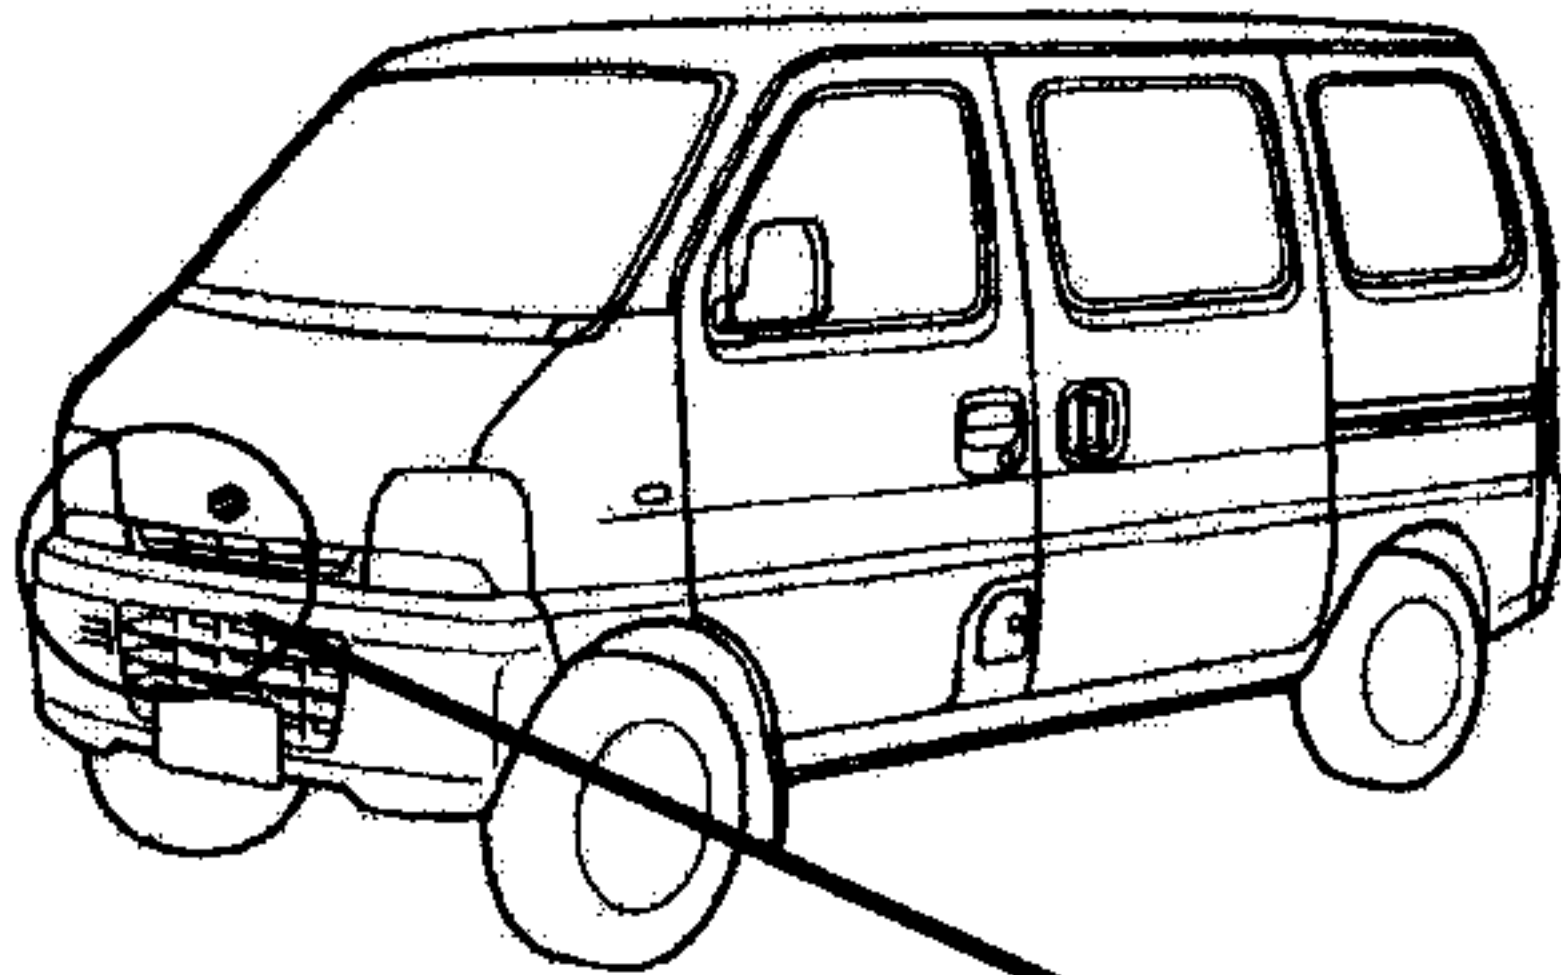

基準不適合発生箇所

原動機の加速装置において、アクセルペダルとアクセルケーブルを連結しているペダルピンとケーブルエンドを固定しているケーブルエンドクリップの嵌め合い寸法が不適切なため、嵌合部が滑らかに回転しないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ペダル操作によりインナーケーブルが屈曲し、最悪の場合、当該ケーブルが折損し、走行不能に至るおそれがある。

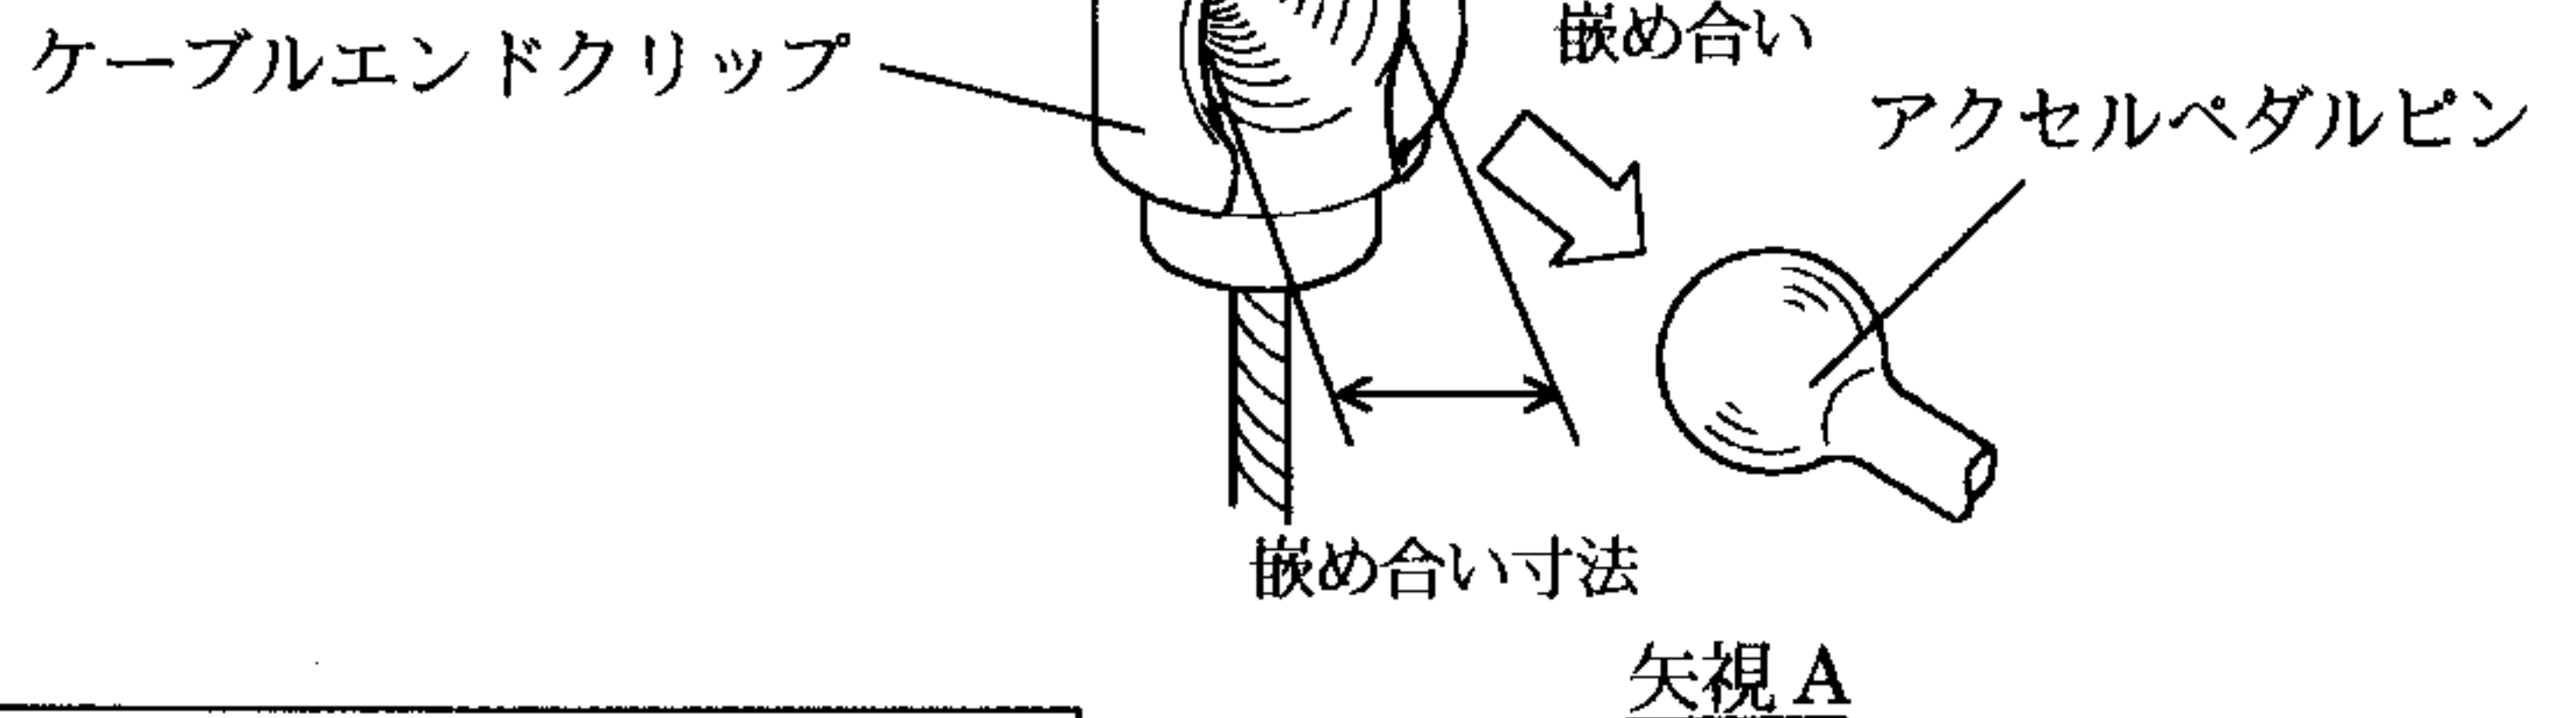

改善の内容

全車両、当該ケーブルを対策品と交換する。

識別：アクセルケーブルのエンジン側パイプ部に黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。