


改善箇所説明図

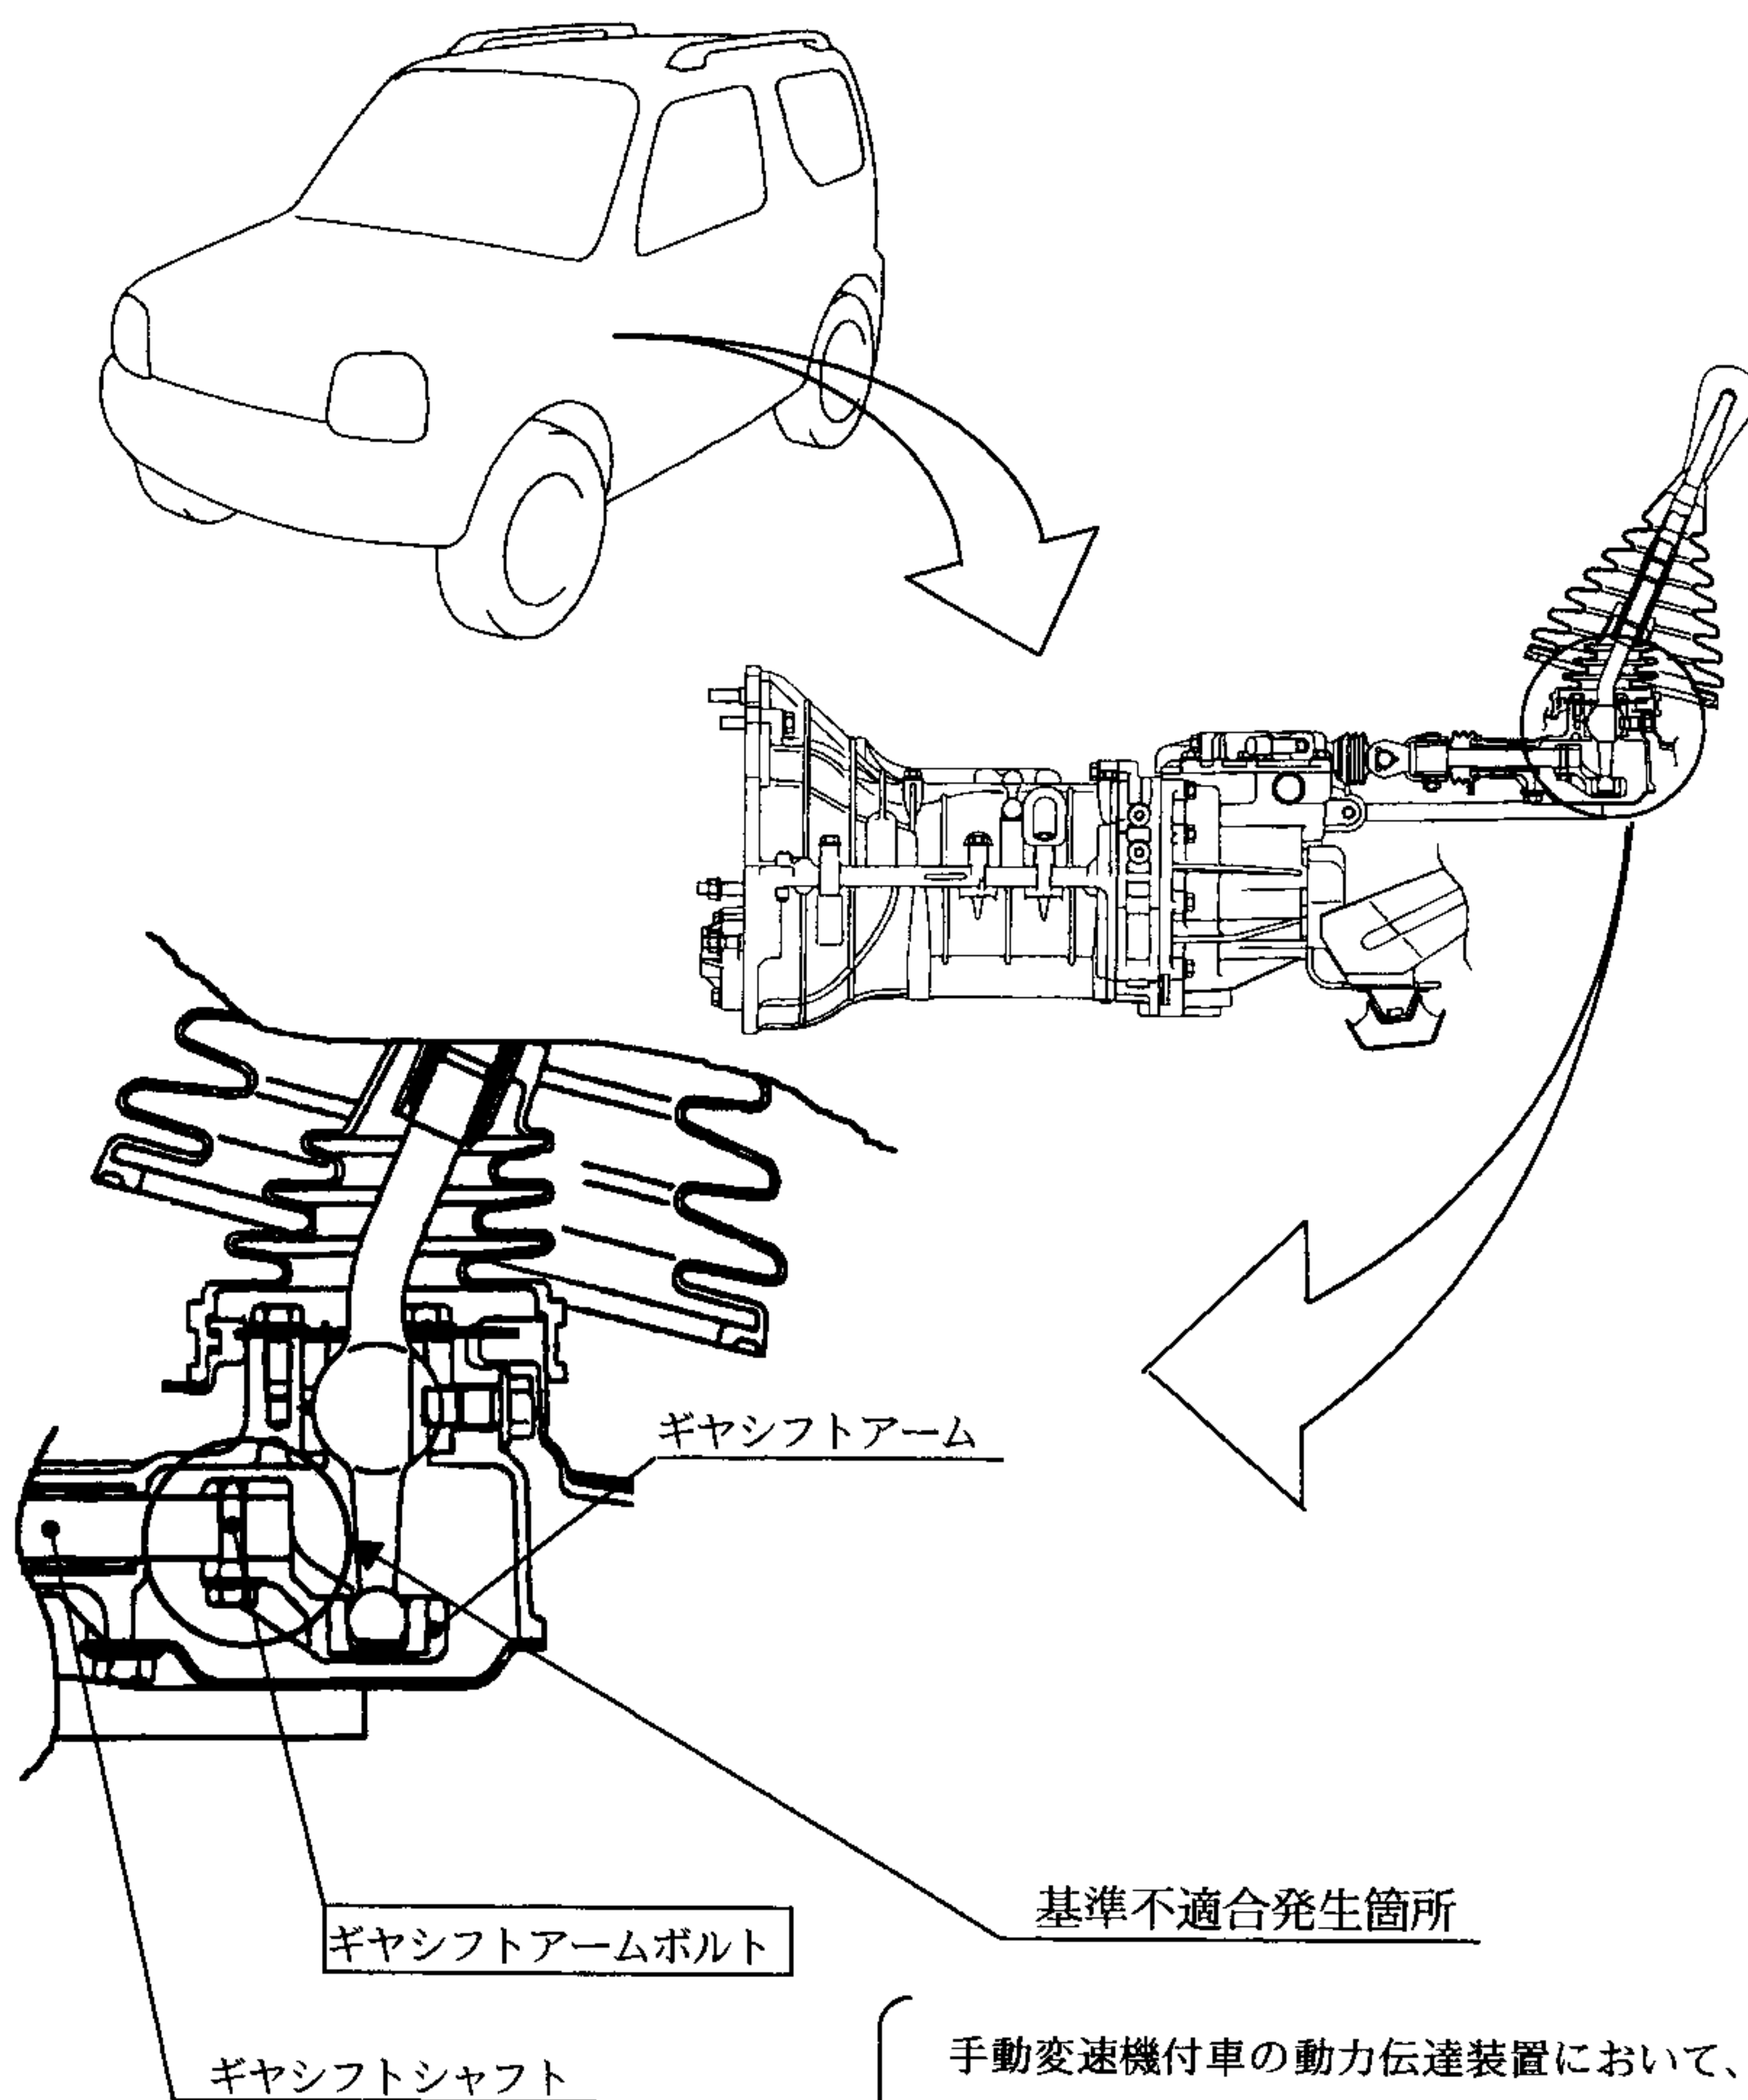

手動変速機付車の動力伝達装置において、シフトレバーの固定作業の際のグリースの除去作業が不適切なため、ネジ穴にグリースが付着し、ゆるみ防止剤の効果を失っているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ボルトが緩んで脱落し、シフト操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ネジ穴のグリースを拭き取るとともにボルトを対策品と交換する。

識別：ID プレートの右下に黒色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。