


改善箇所説明図

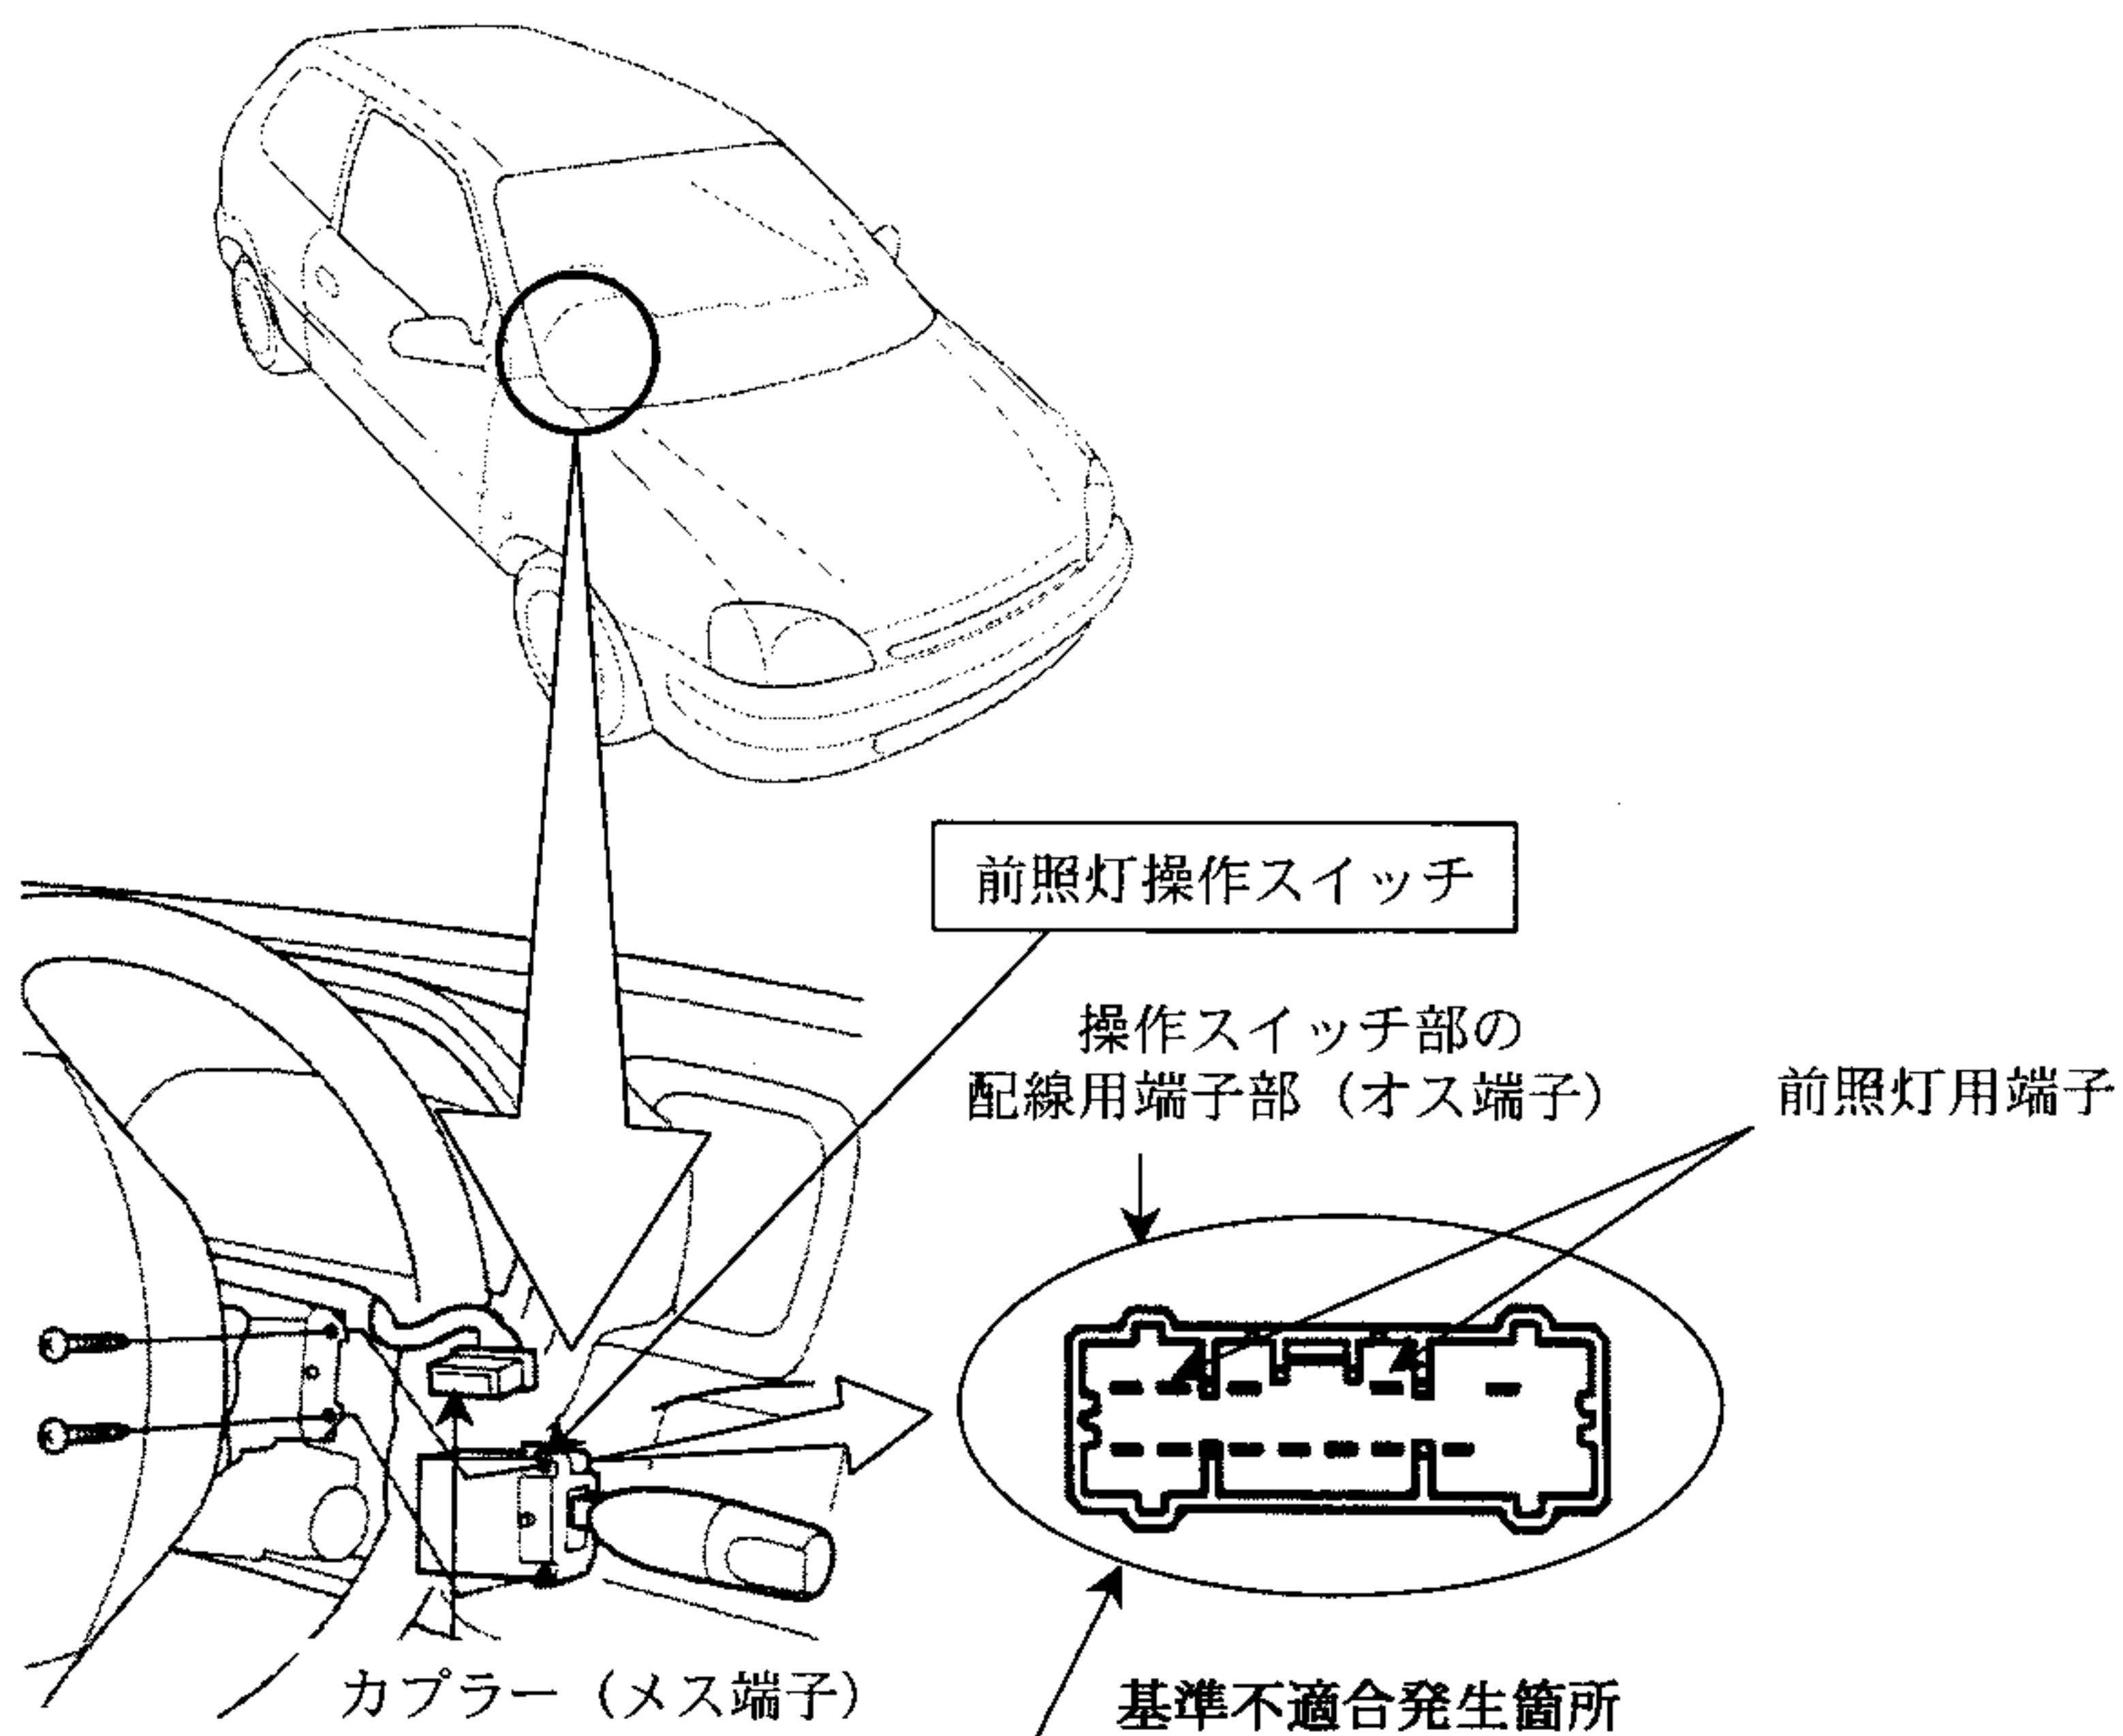

灯火装置において、前照灯操作スイッチ部の配線用端子の表面処理が不適切なため、前照灯の切り替え操作を行うと当該端子の嵌合部が動くことにより接触抵抗が増大するものがあり、最悪の場合、接続カップラーが溶けて導通不良となり、前照灯が不灯となるおそれがある。

改善の内容

全車両、操作スイッチを対策品と交換するとともに前照灯用配線のメス端子を良品と交換する。
なお、カップラーに損傷がある場合はカップラーを良品と交換する。

対策前	対策後
前照灯操作スイッチ オス端子 メッキ処理なし	前照灯操作スイッチ オス端子 スズメッキ処理 カップラー 前照灯用メス端子

注：  は交換部品を示す。

識別：運転席シートのスライドレール右側前方の取付ボルト頭部に黄ペイントを塗布する。