


改善箇所説明図

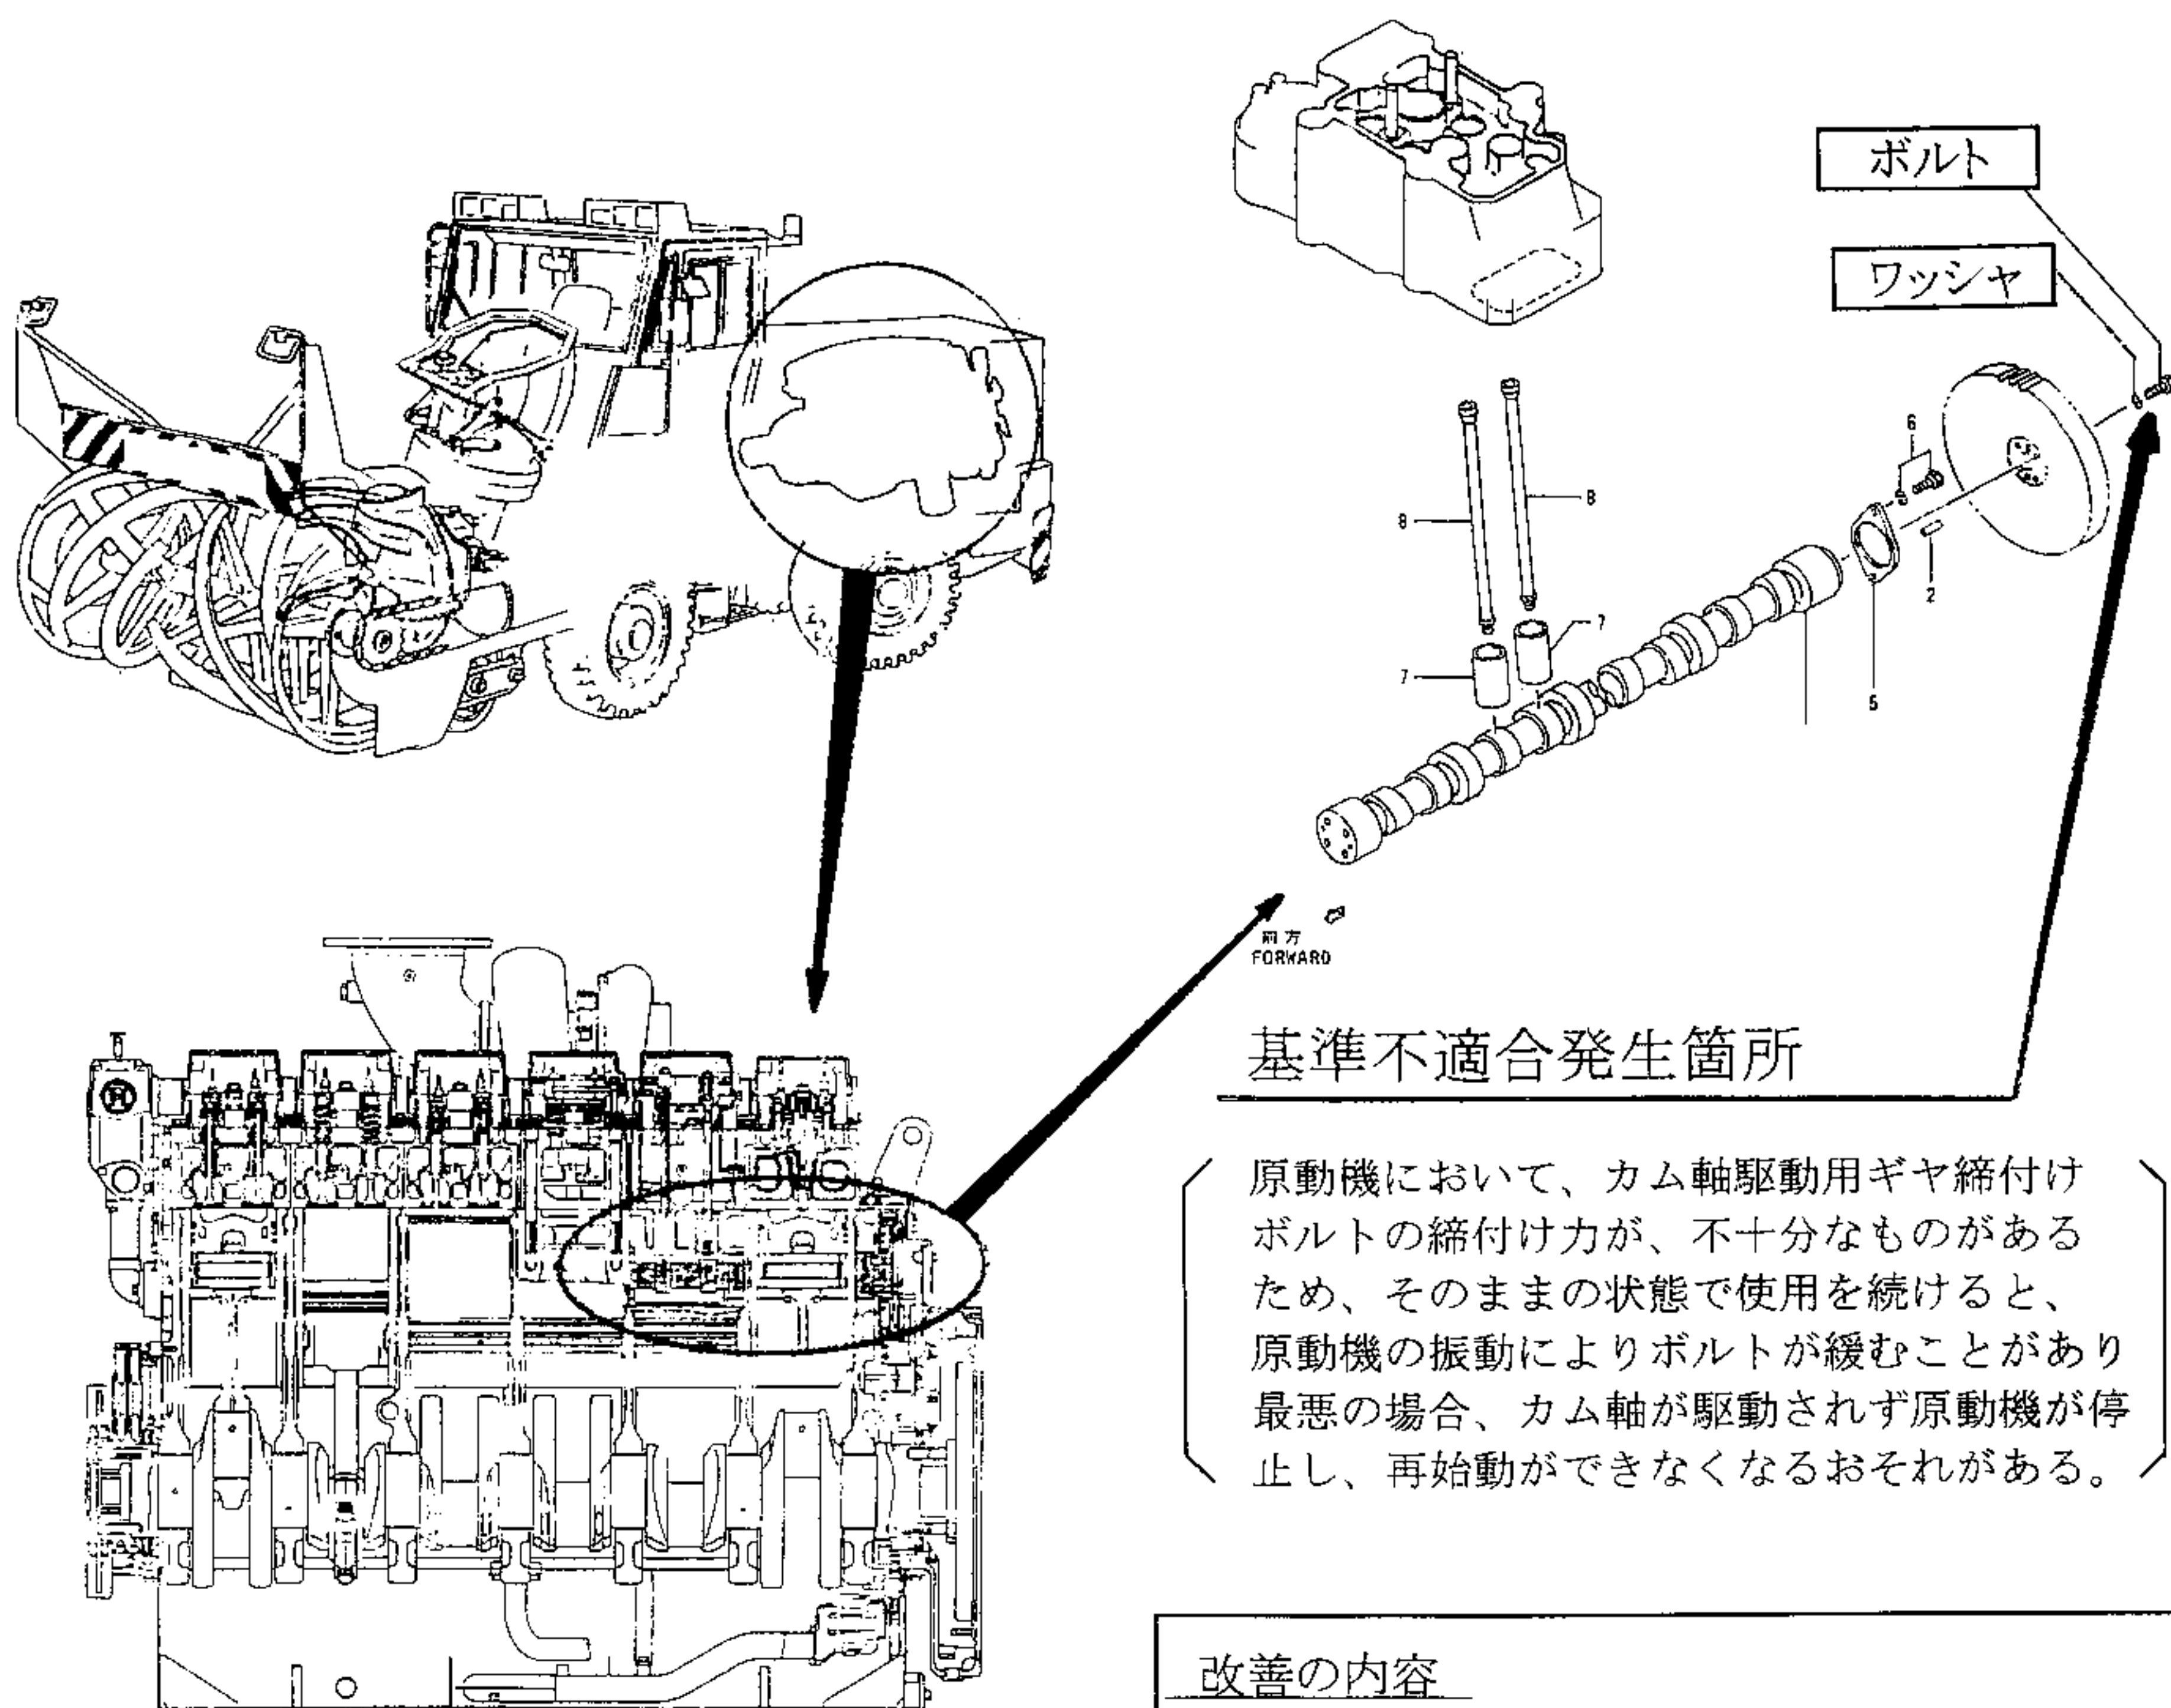

基準不適合発生箇所


原動機において、カム軸駆動用ギヤ締付けボルトの締付け力が、不十分なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動によりボルトが緩むことがあり最悪の場合、カム軸が駆動されず原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該「ボルト及びワッシャ」を対策品に交換する。
また、トルクレンチにてボルト締付け力を規制する。

注： は交換部品を示す。

改善前

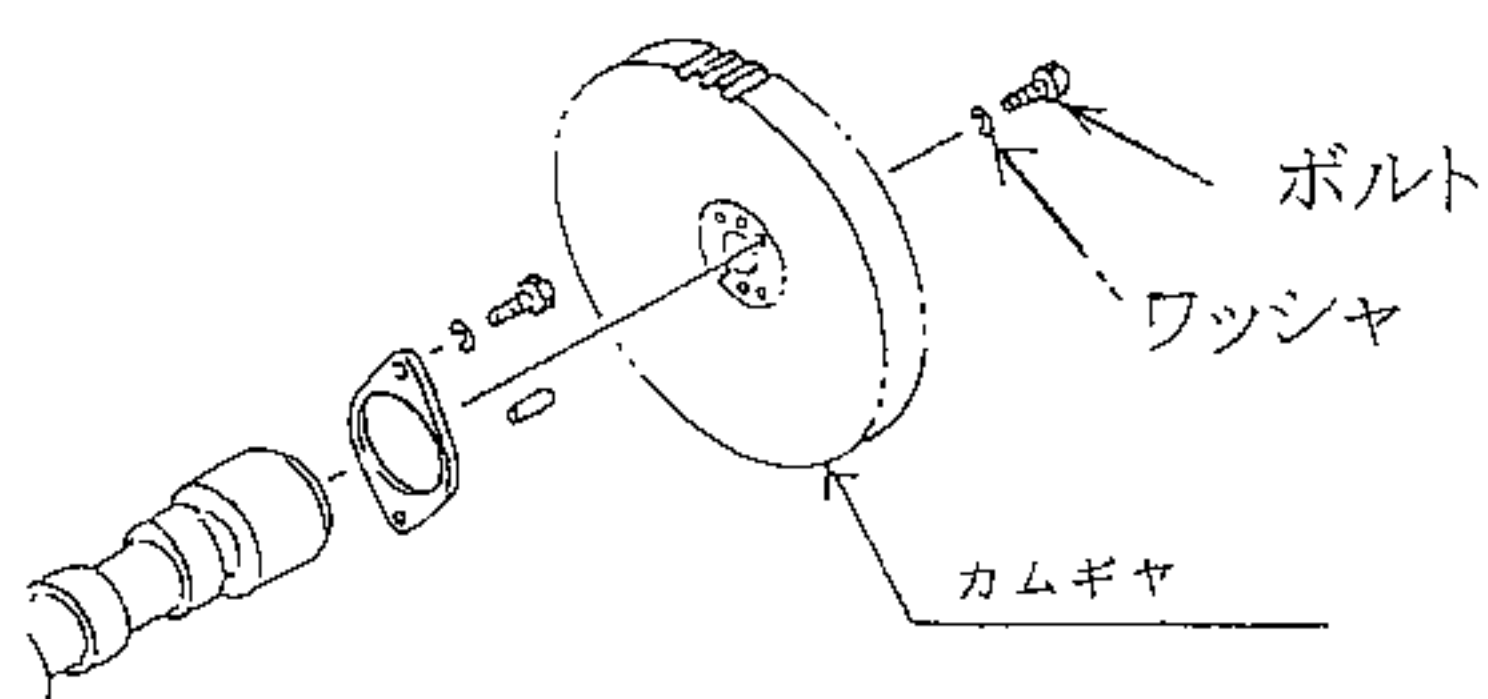


ボルト材質：10.9T（4本）

ワッシャ：スプリングワッシャ

締付け工具：インパクトレンチ

改善後

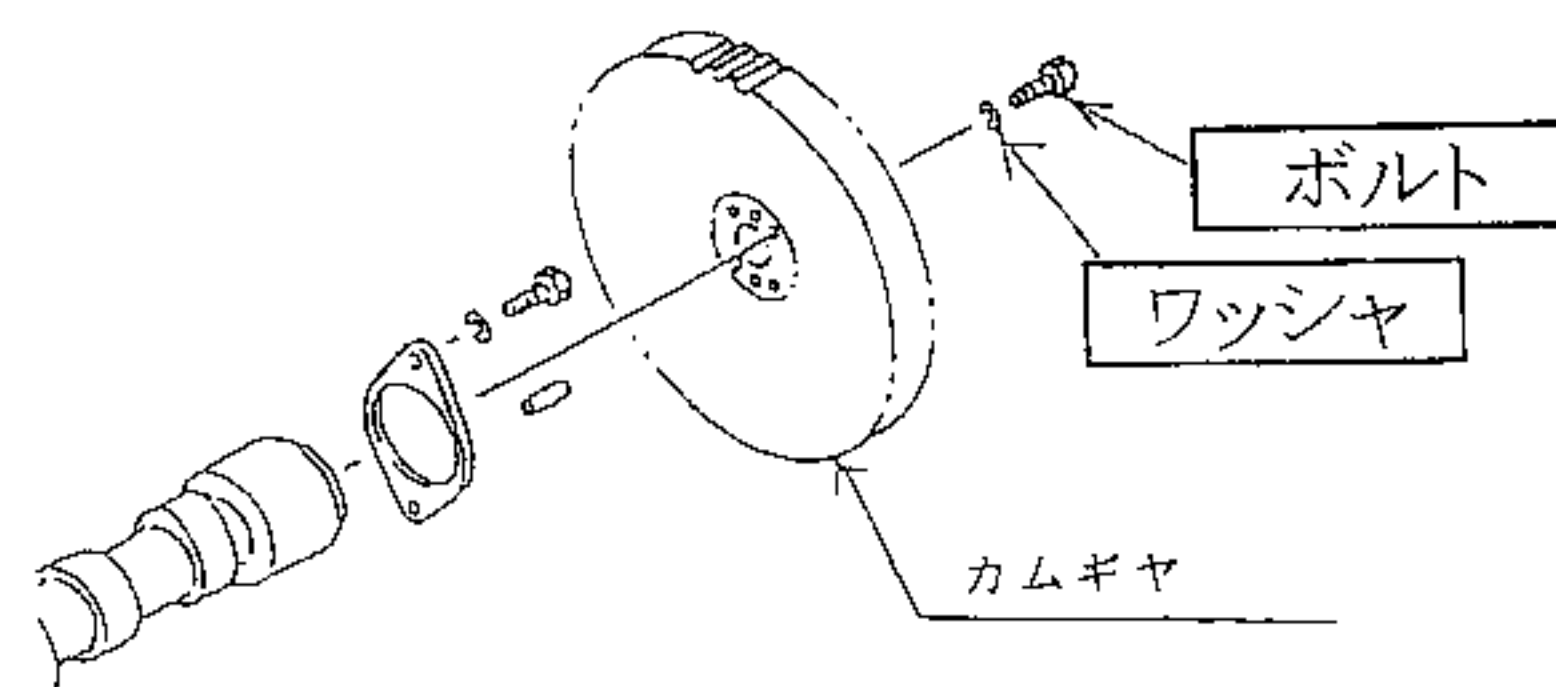

ボルト材質：12.0T（4本）

ワッシャ：プレーンハードワッシャ

締付け工具：トルクレンチ