
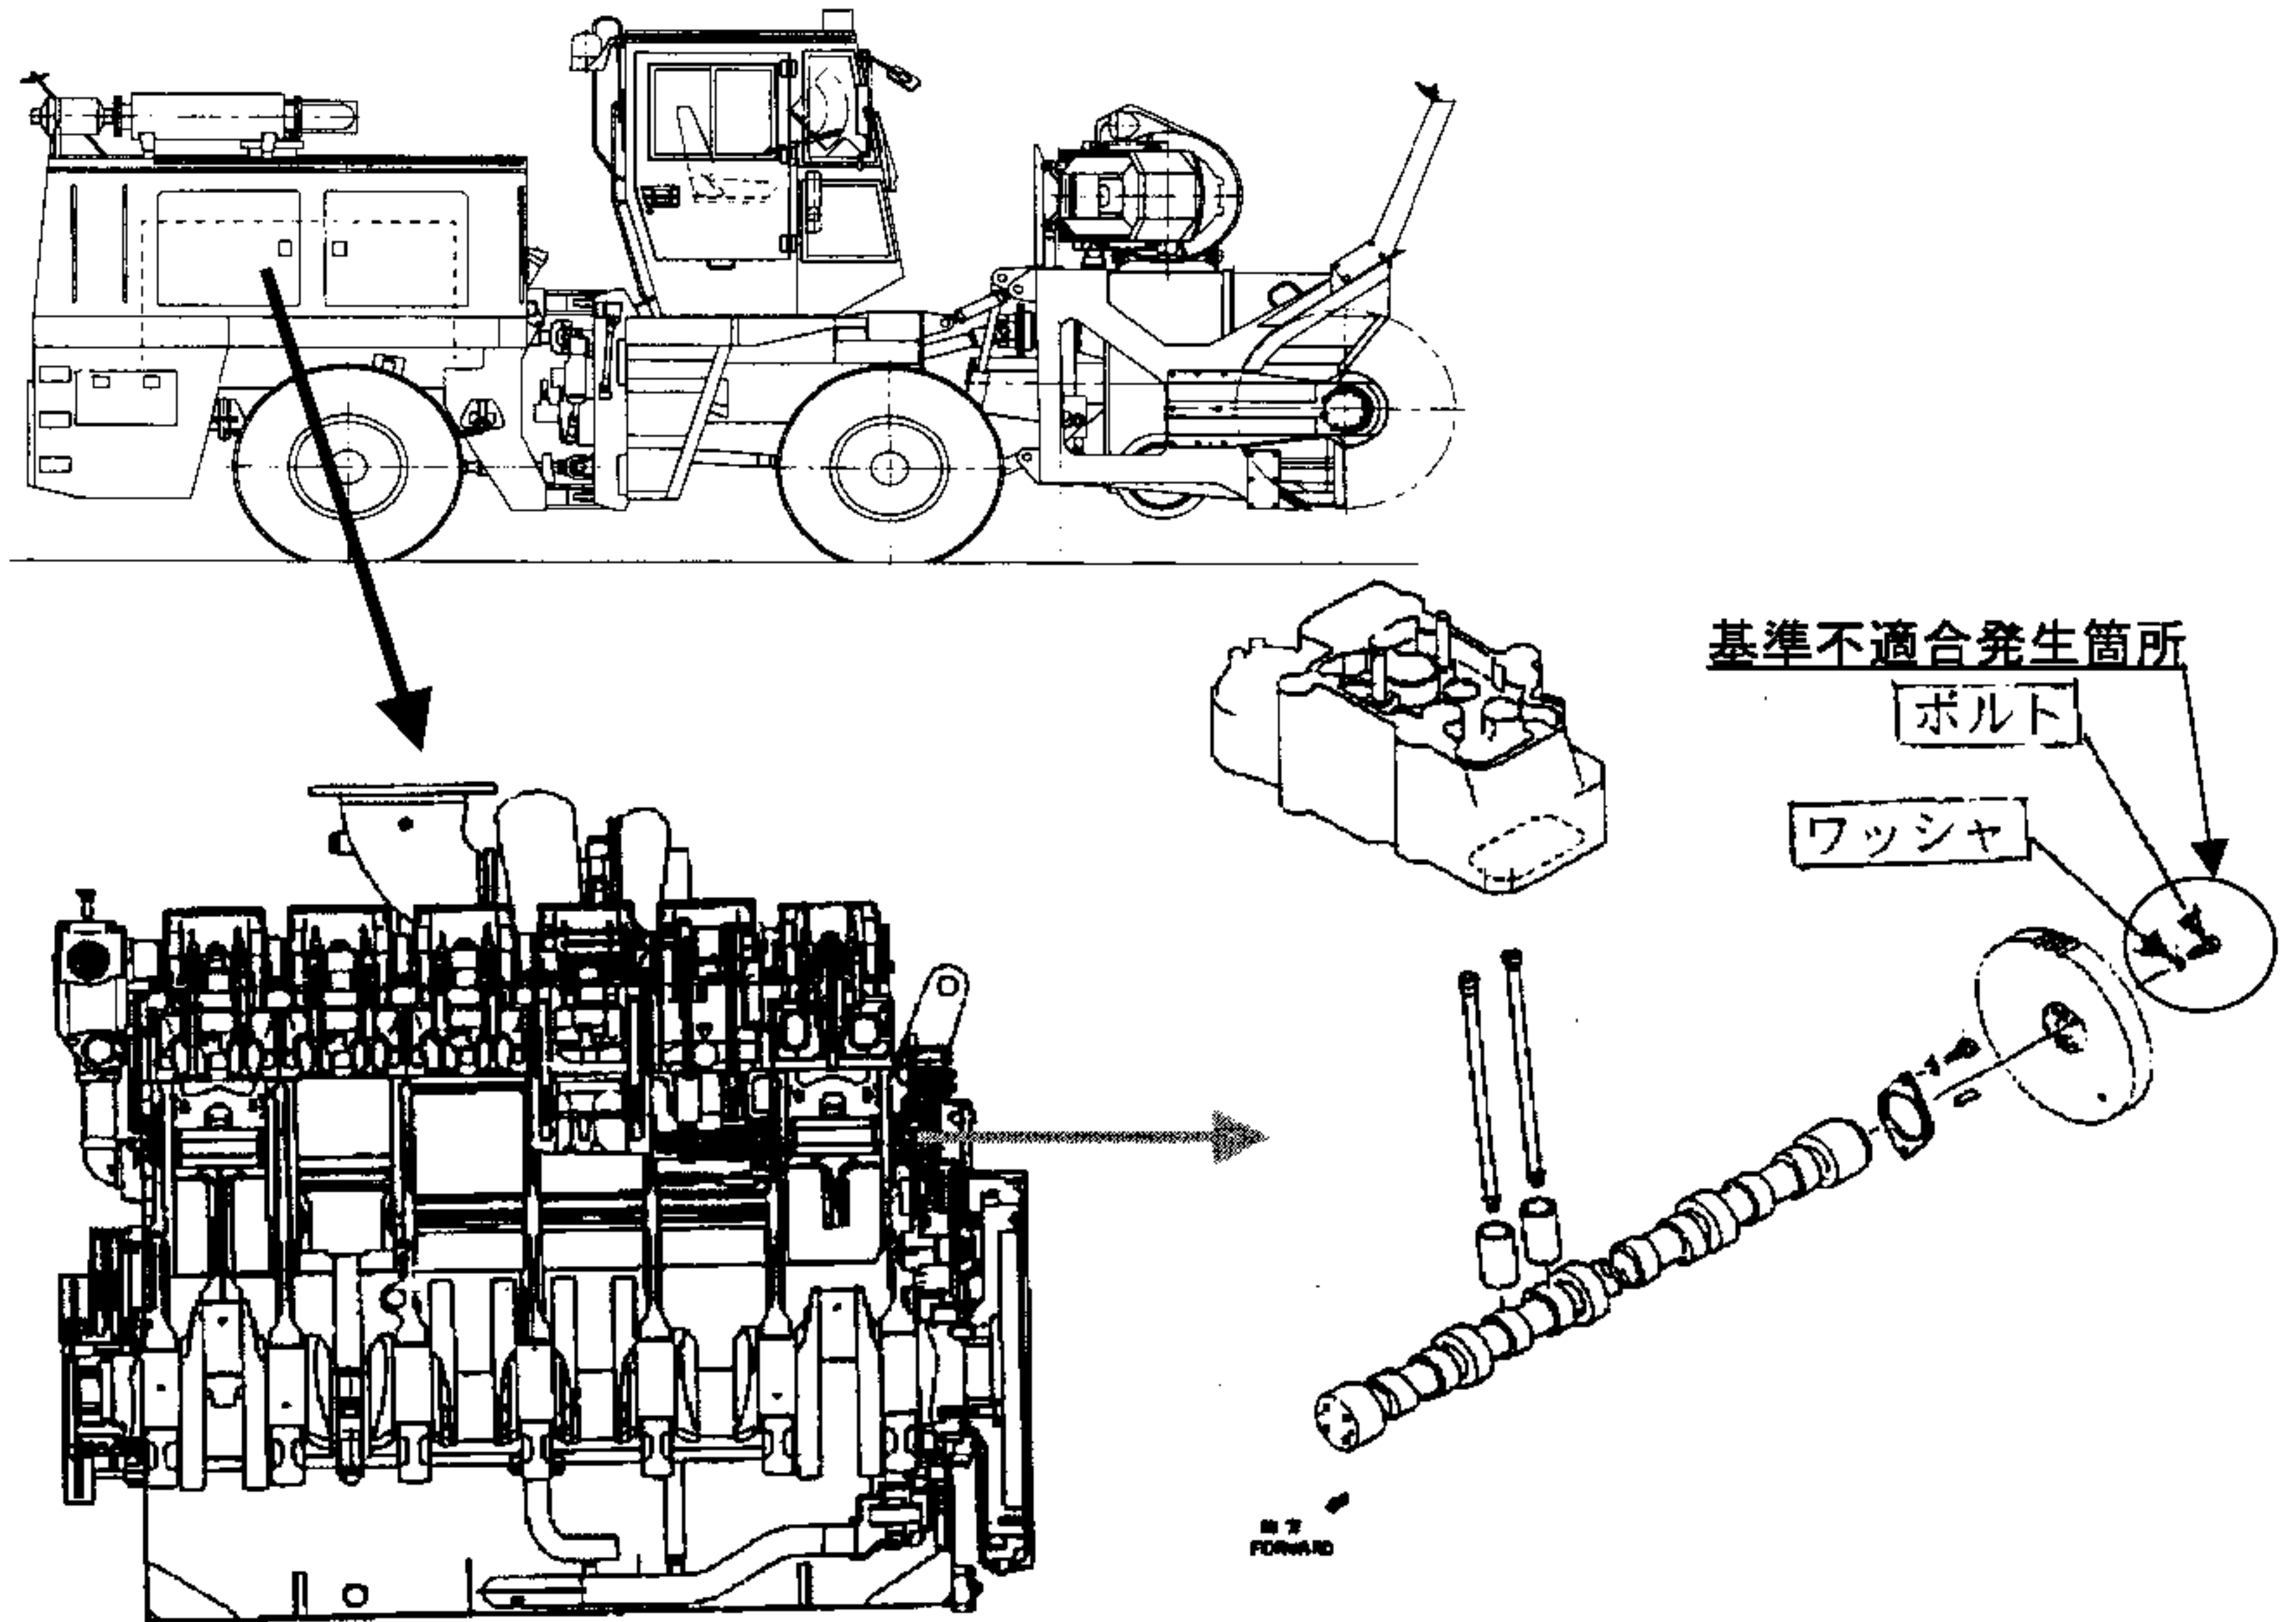
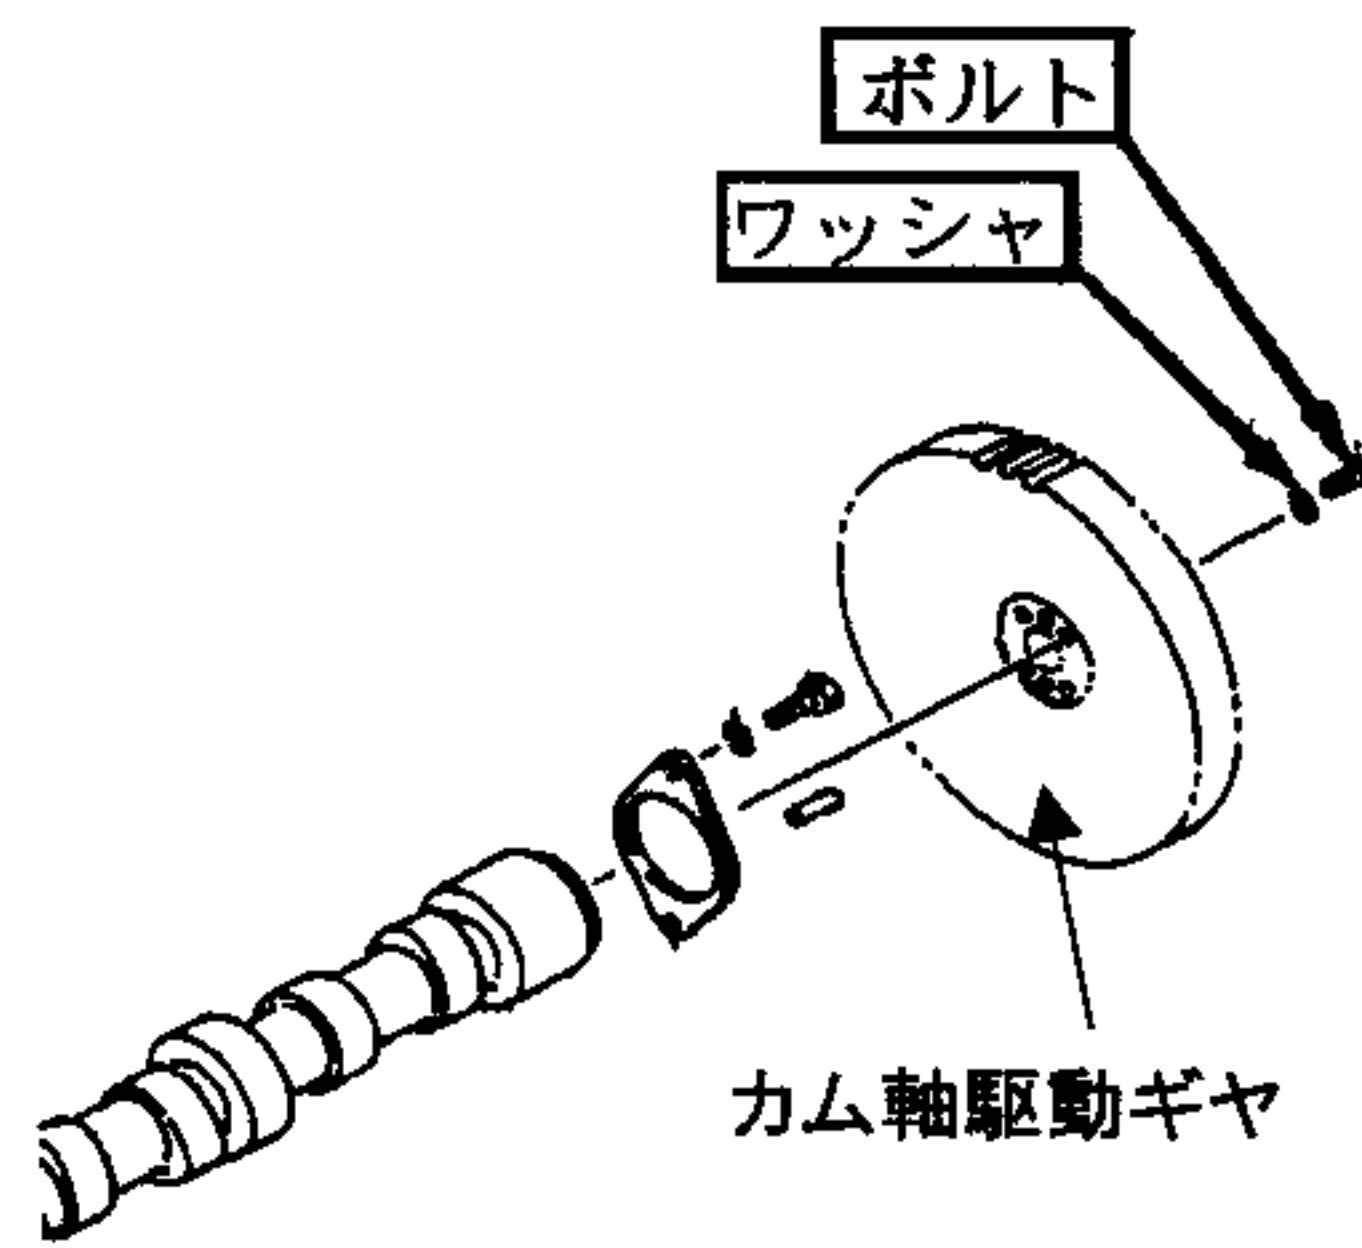


改善箇所説明図

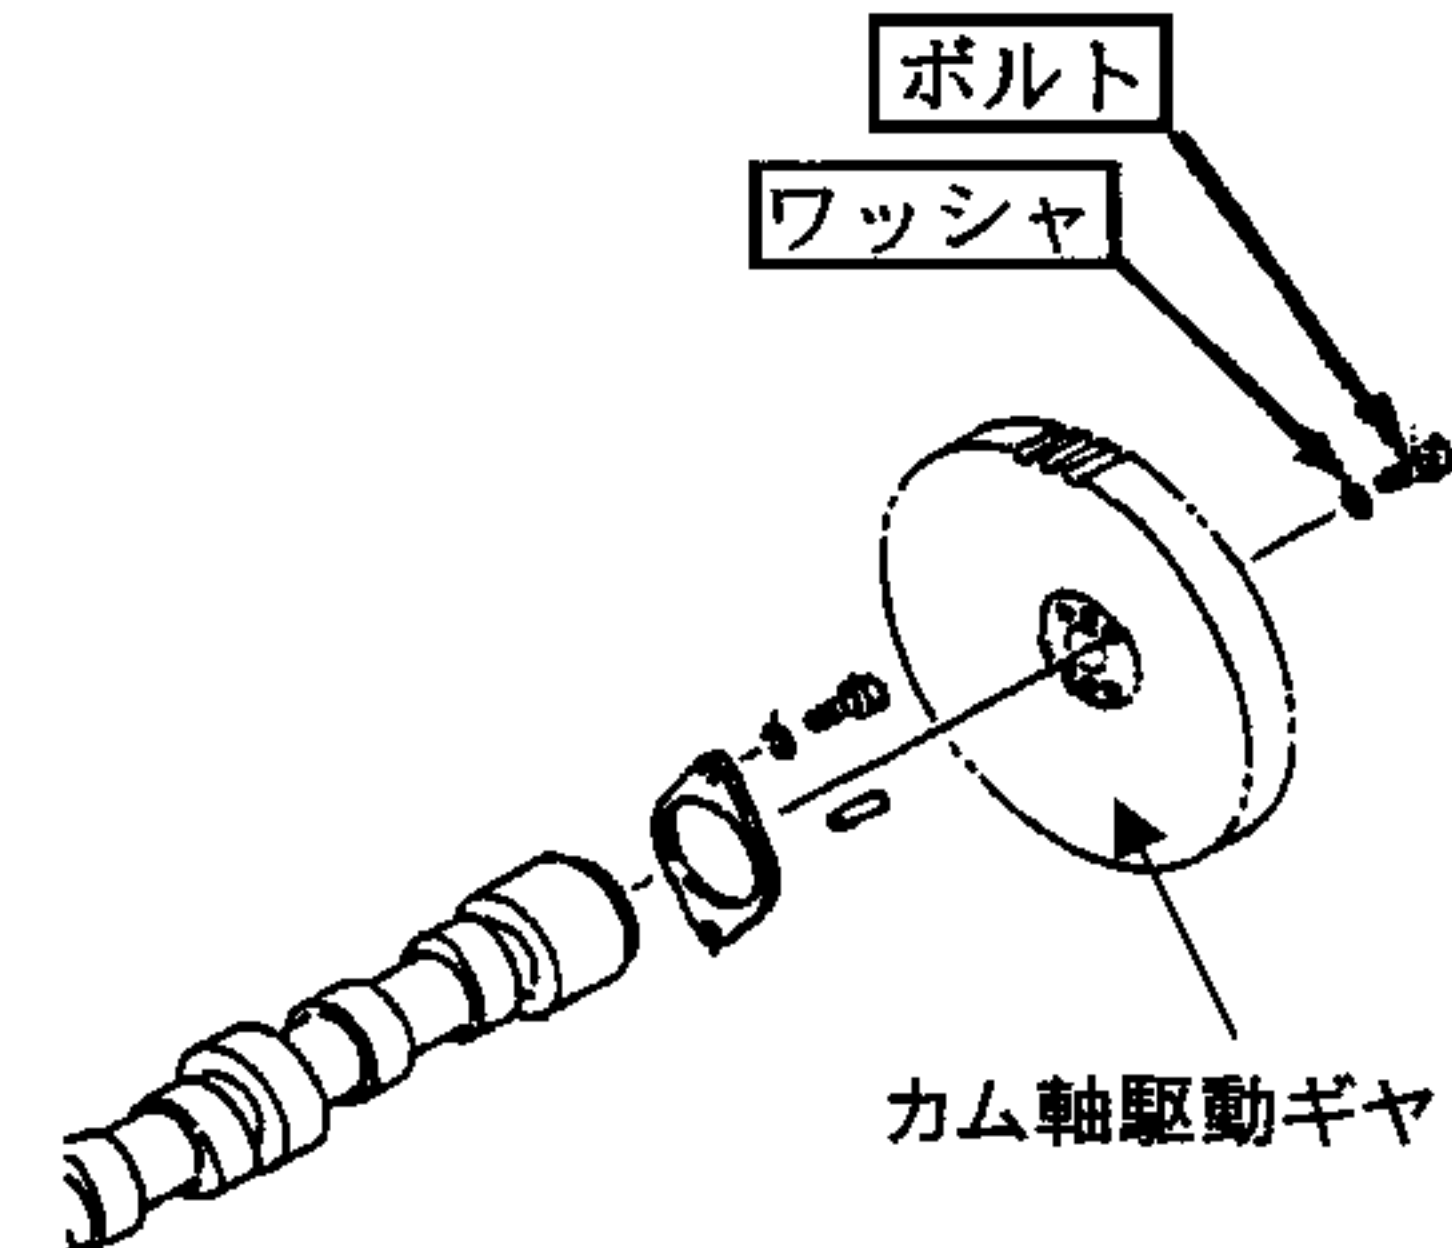

原動機のカム軸駆動ギヤ取り付けボルトにおいて、締付け力が不十分なものがあり稼働中に緩んで緩みが生じたまま使用を続けた場合、取り付けボルトが折損してカム軸を駆動しない状態になり、原動機が停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善前	改善後
 ボルト ワッシャ カム軸駆動ギヤ ・ボルトの材質：10.9T（4本） ・ワッシャ：スプリングワッシャ ・締付け工具：インパクトレンチ	 ボルト ワッシャ カム軸駆動ギヤ ・ボルトの材質：12T（4本） ・ワッシャ：ハードワッシャ ・締付け工具：トルクレンチ
改善の内容 全車両、当該ボルトとワッシャを対策品と交換する。また、トルクレンチによって、締付けトルクを規定する。	