

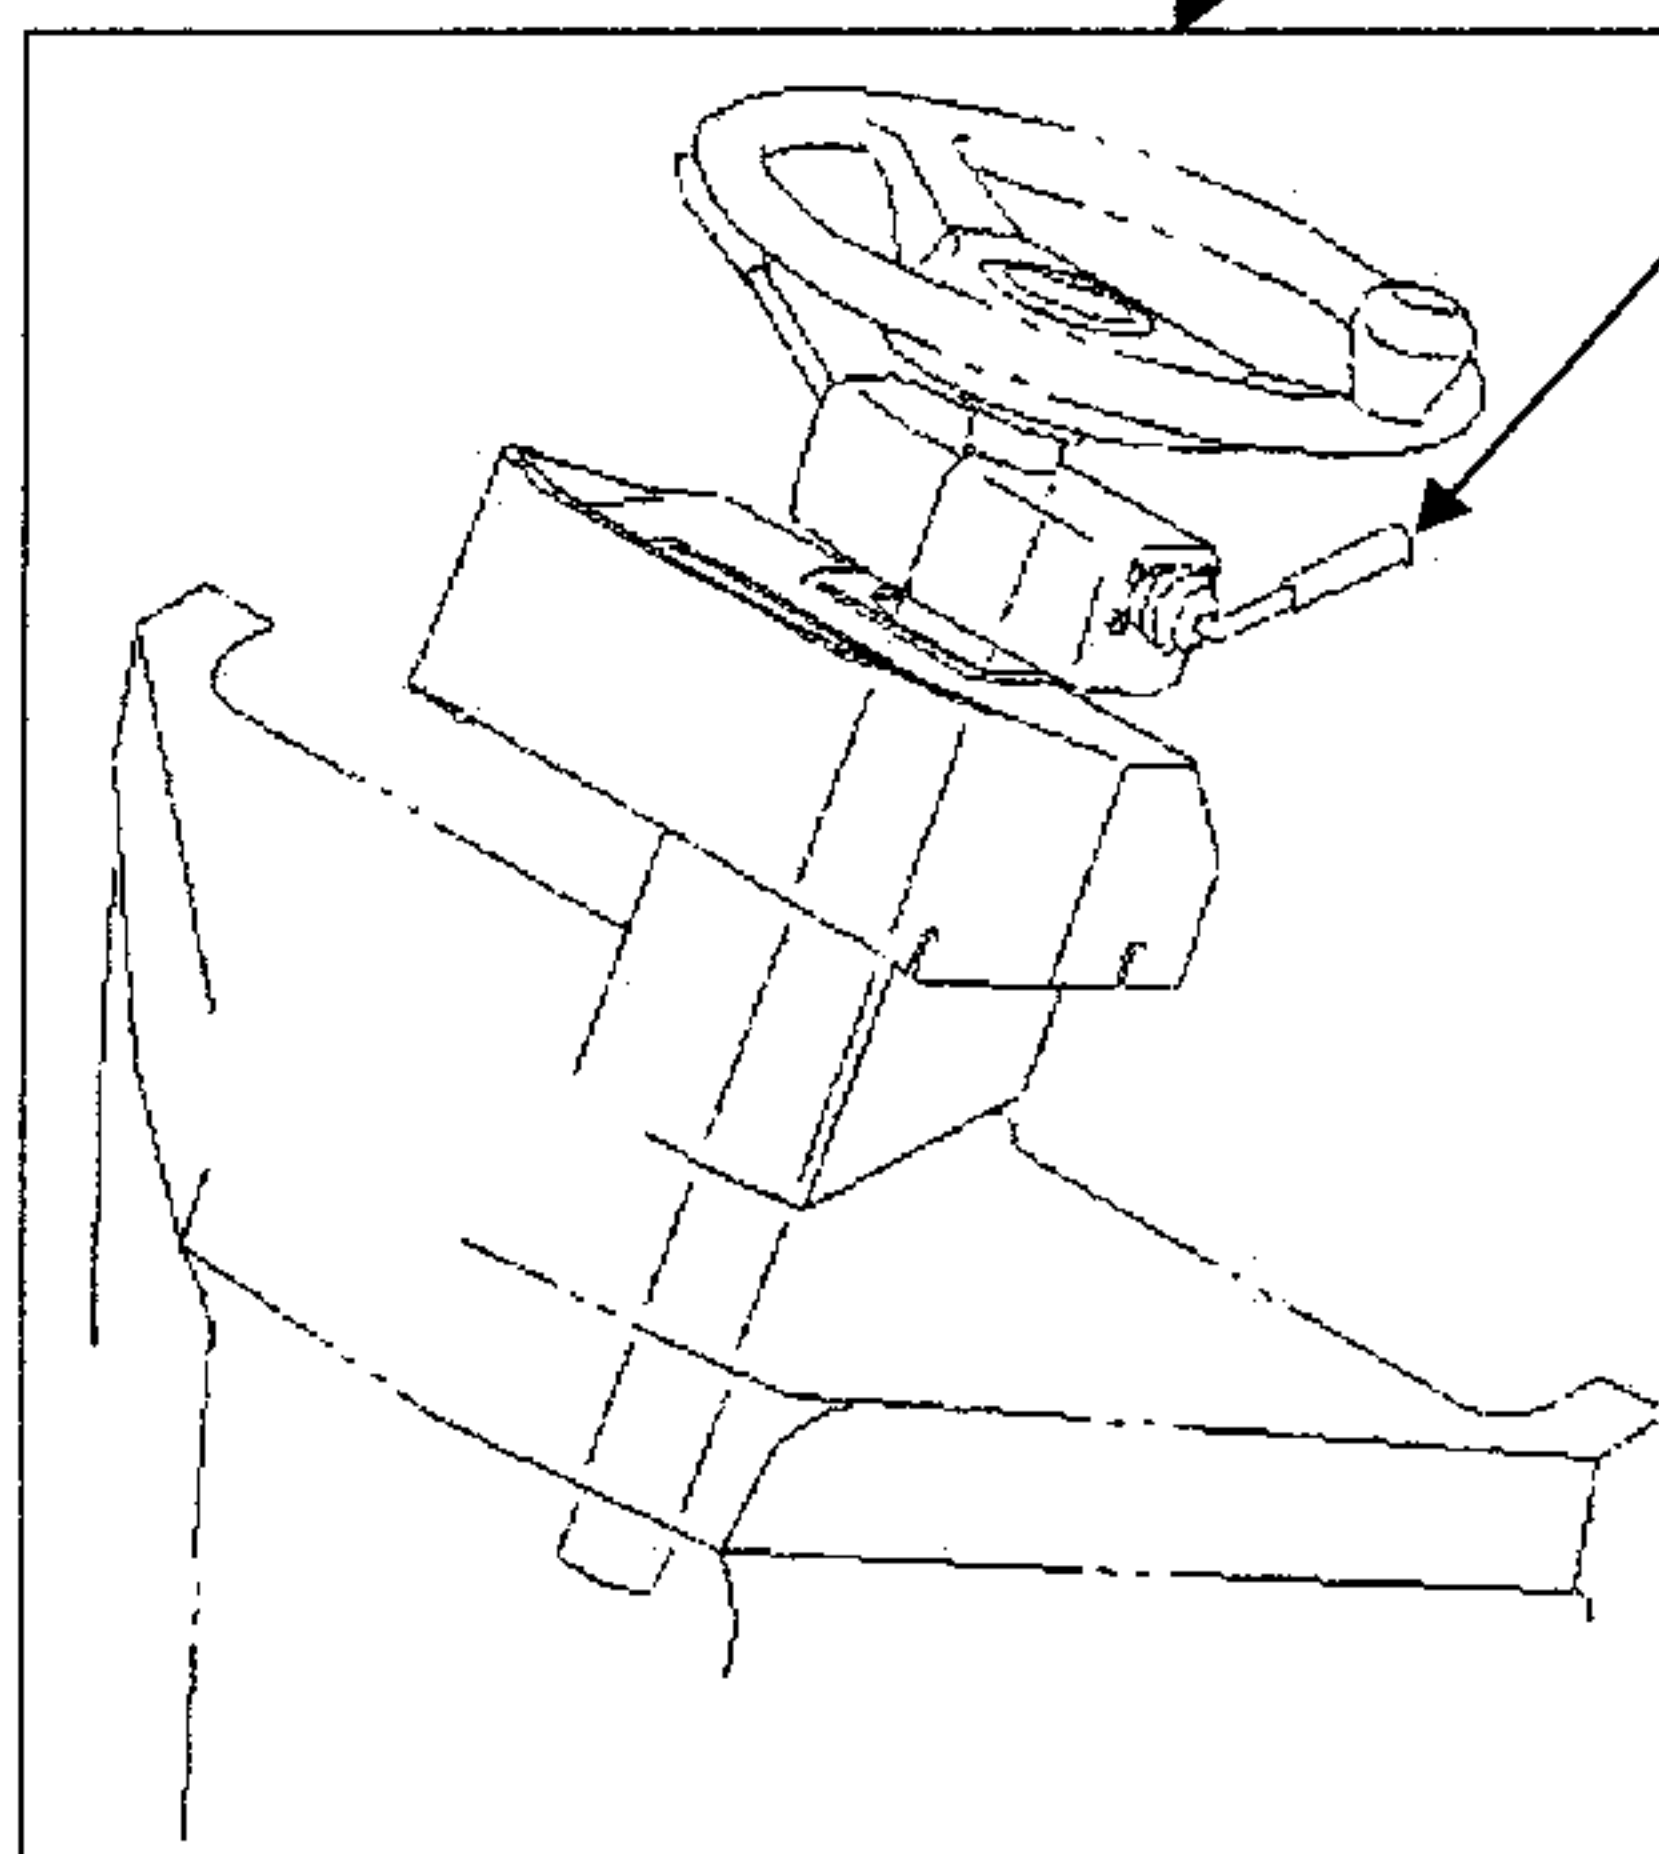


[改善箇所説明図]

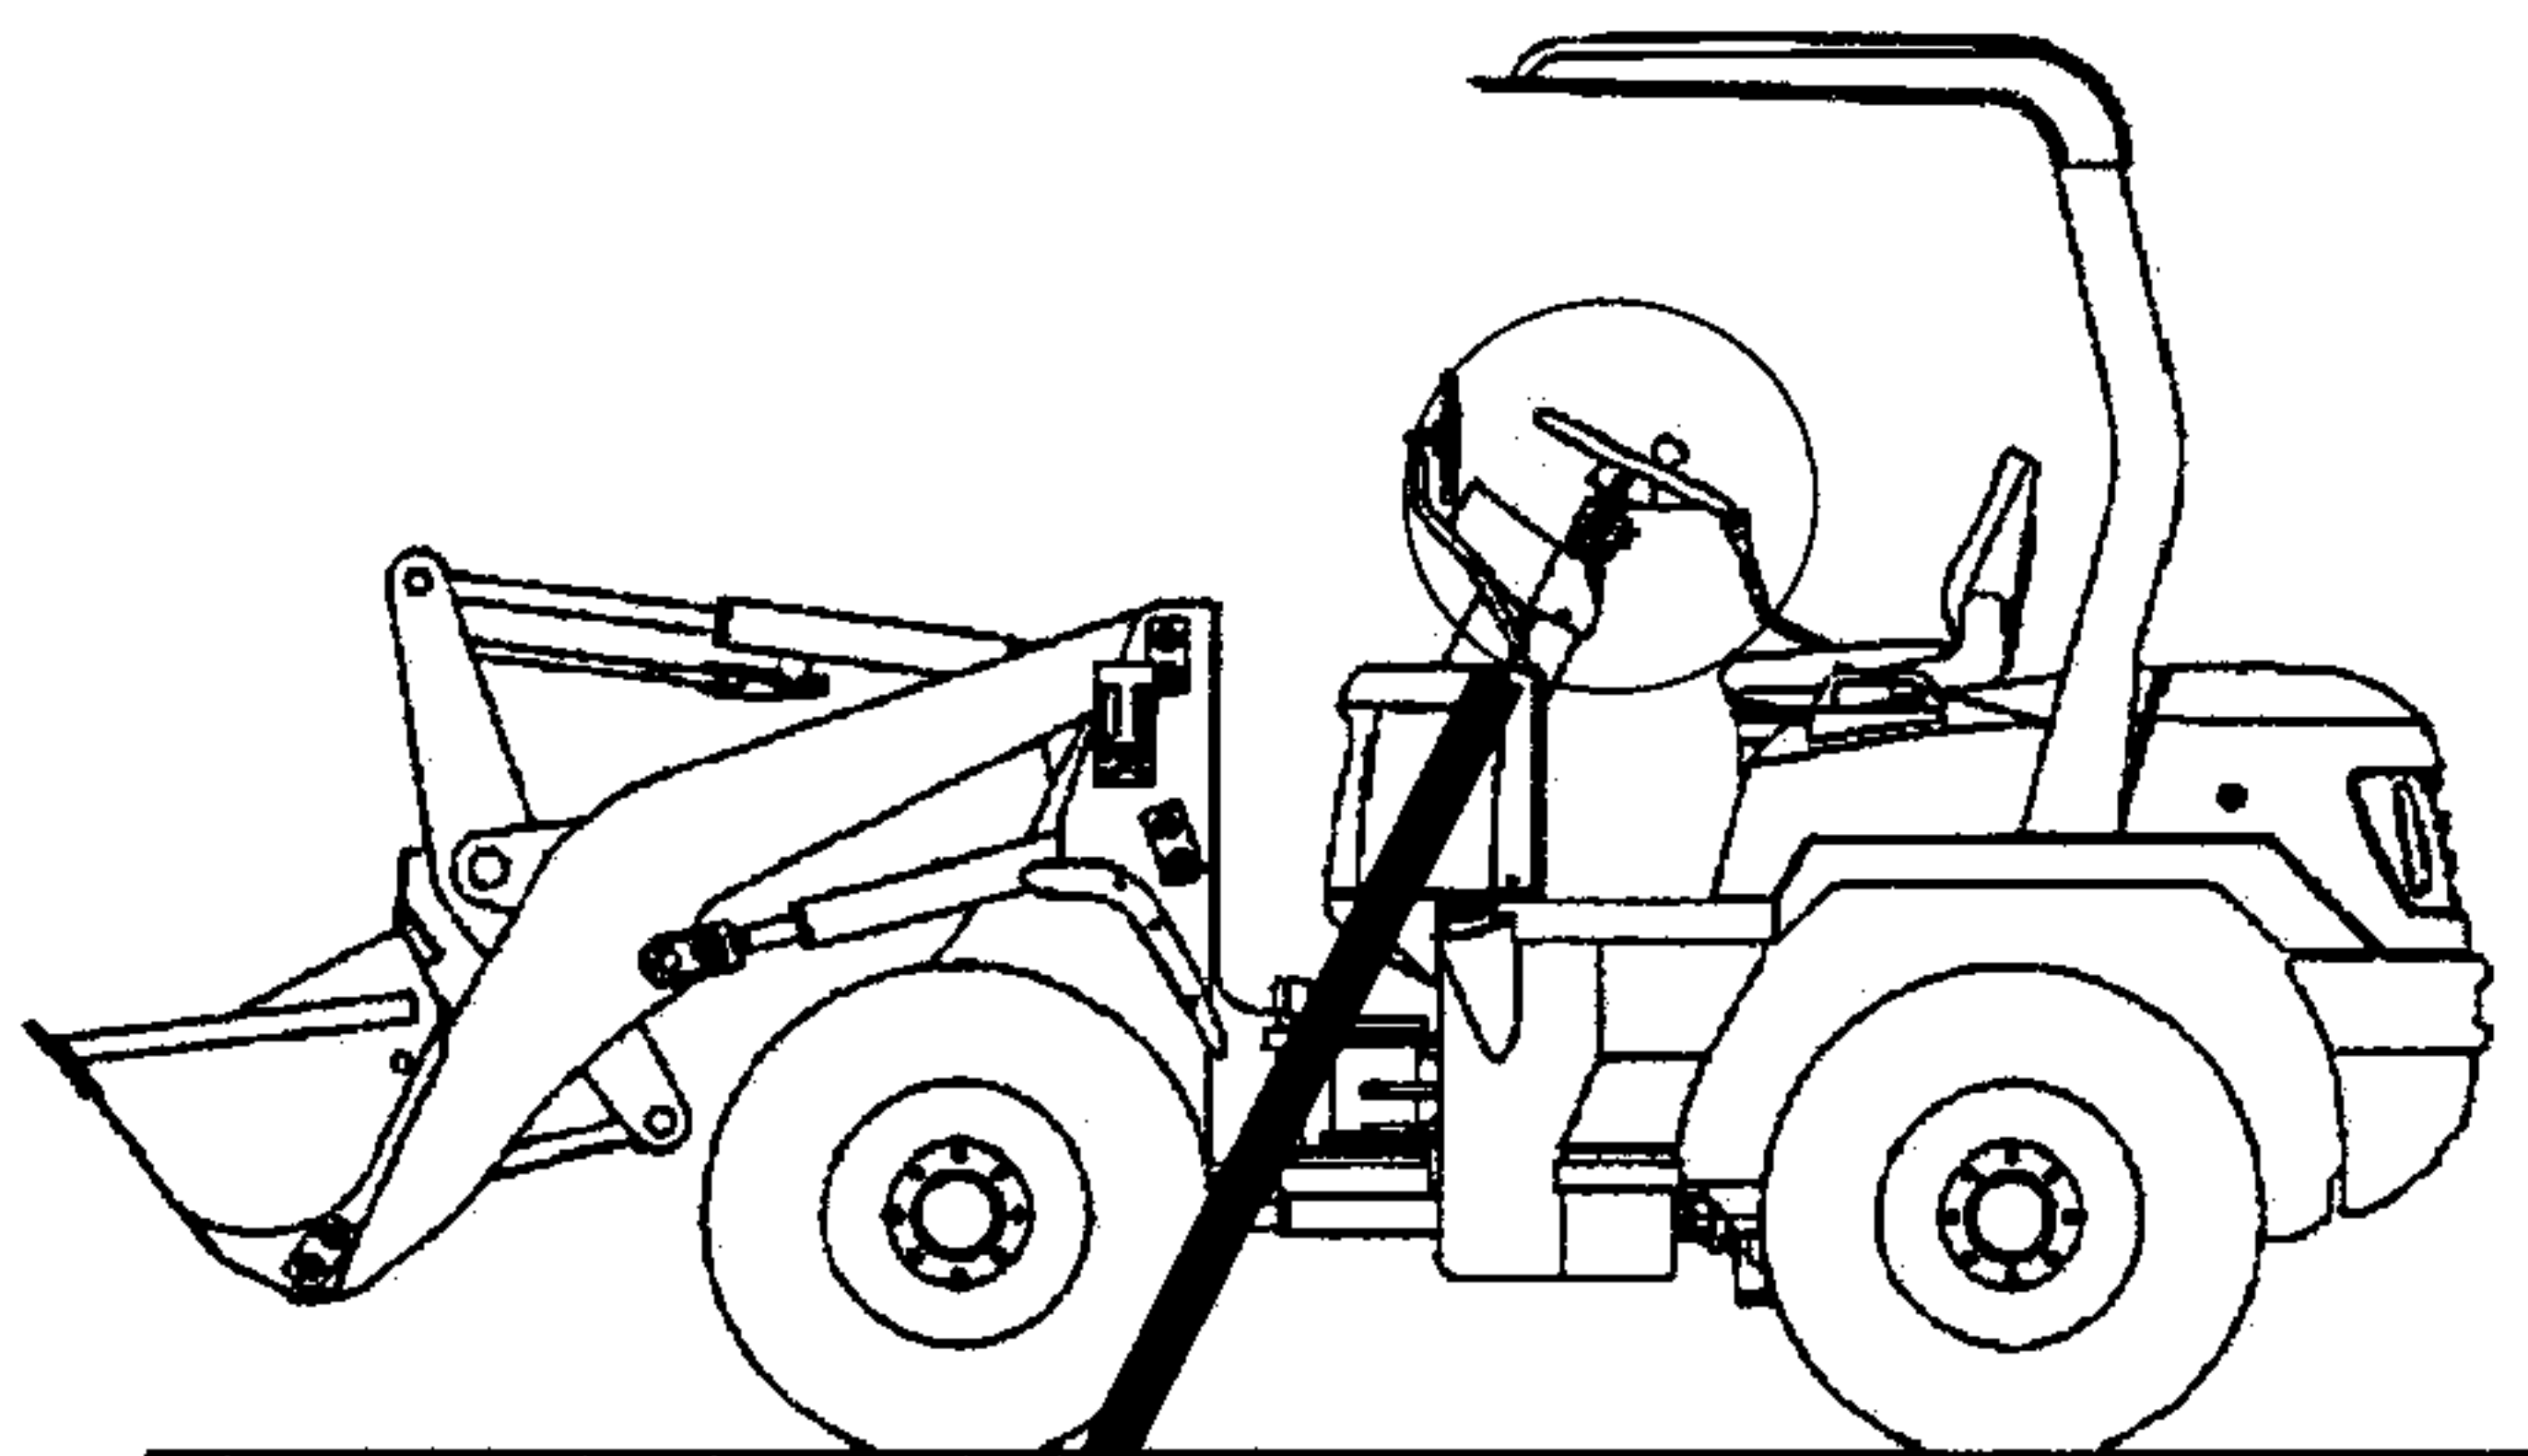

前・後進切換レバー

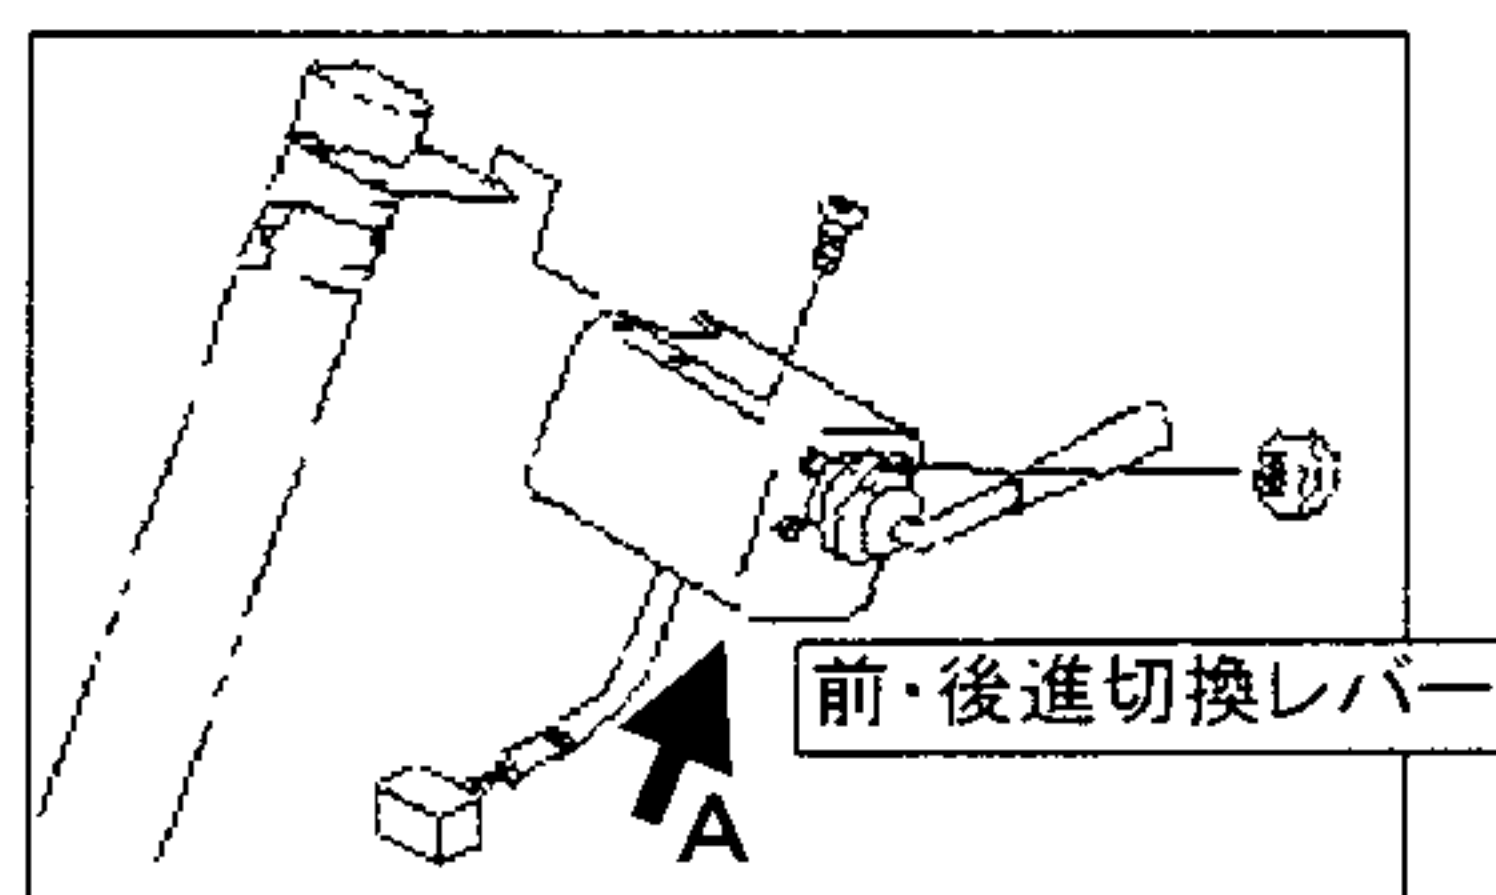


改善内容
全車両、当該切換レバーを
対策品と交換する。

注: は、交換部品を示す。

[不具合発生箇所]

動力伝達装置において、前・後進切換レバー内部の切換スイッチ接点部の構造が不適切なため、当該接点部が滑らかに動かなくなることがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該レバーを切換えてもスイッチが入らないことがあり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

A矢視(前・後進切換レバー下側)

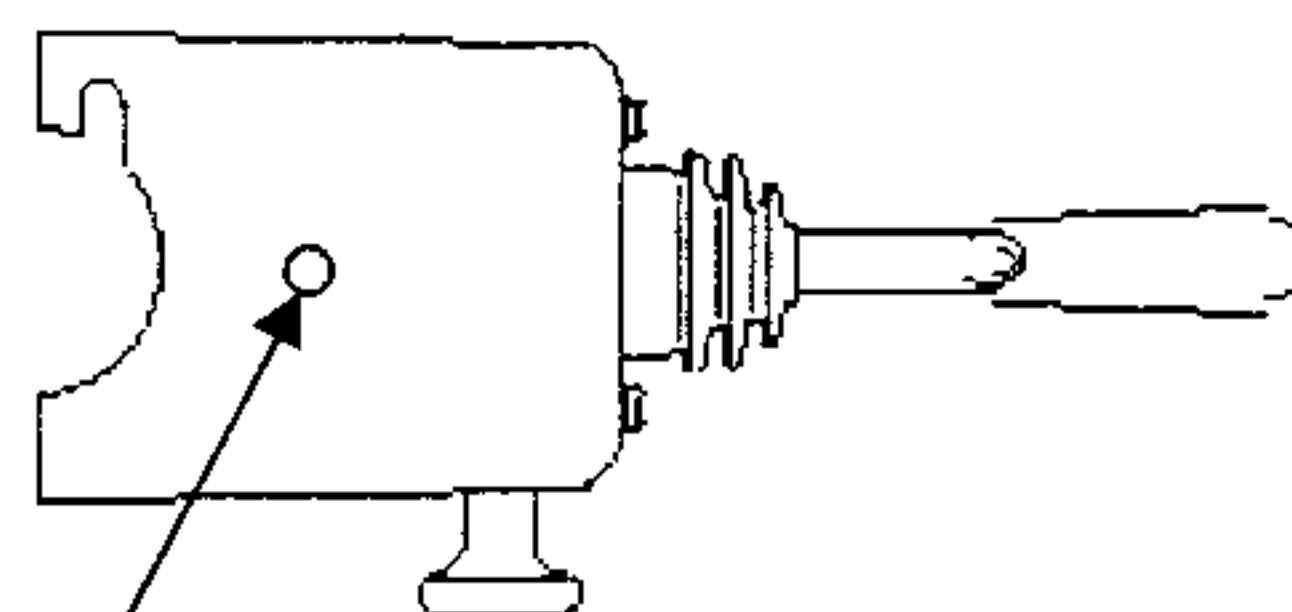

改善実施車にピンクのシール(Φ9)貼付

識別: 前・後進切換レバーの下部にピンクのシール(Φ9)を貼り付ける。