


改善箇所説明図

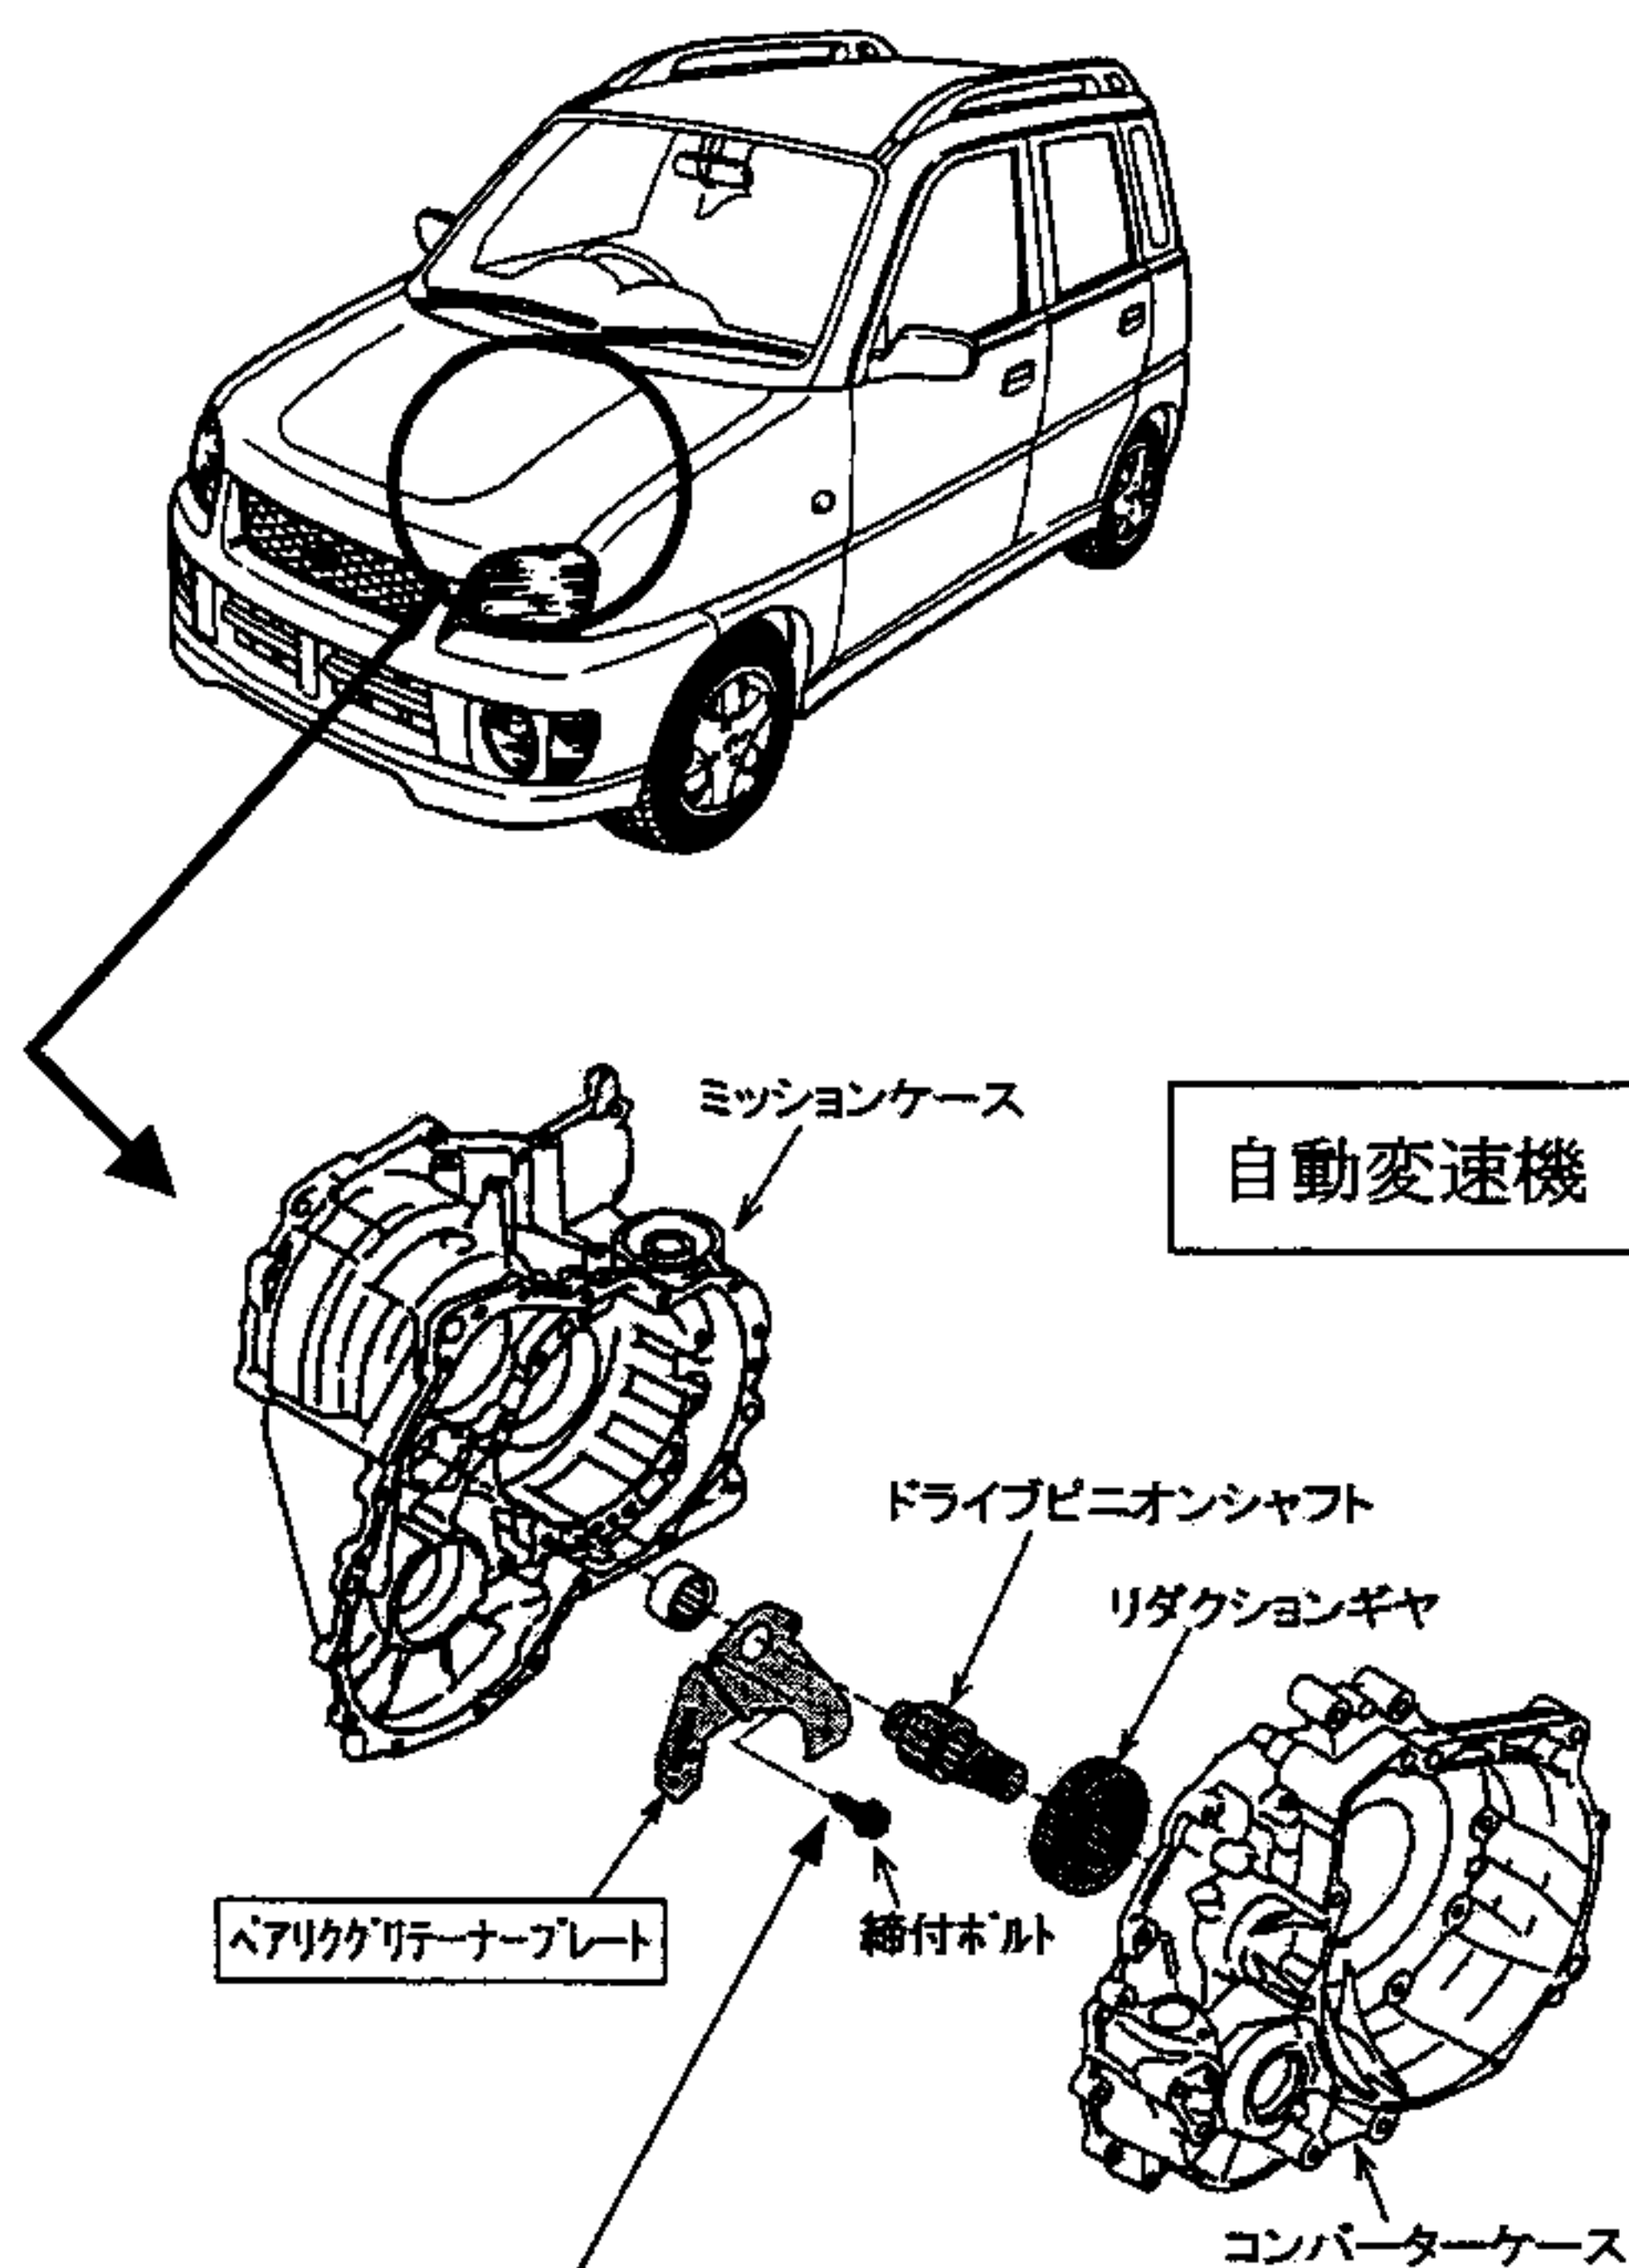

基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、自動変速機内部のベアリングリテーナープレートを固定するボルトの締付力が不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み異音が発生し、最悪の場合、当該ボルトが脱落し、リダクションギヤに噛み込むか又はミッションケースが破損して、オイル漏れを起こすことにより走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、新たに設ける点検孔から当該ボルトの緩みを点検し、緩んでいるものは良品の自動変速機と交換し、緩みのないものは当該ボルトに接着剤を塗布して固定する。

識別

自動変速機の番号の横に、黒ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。