
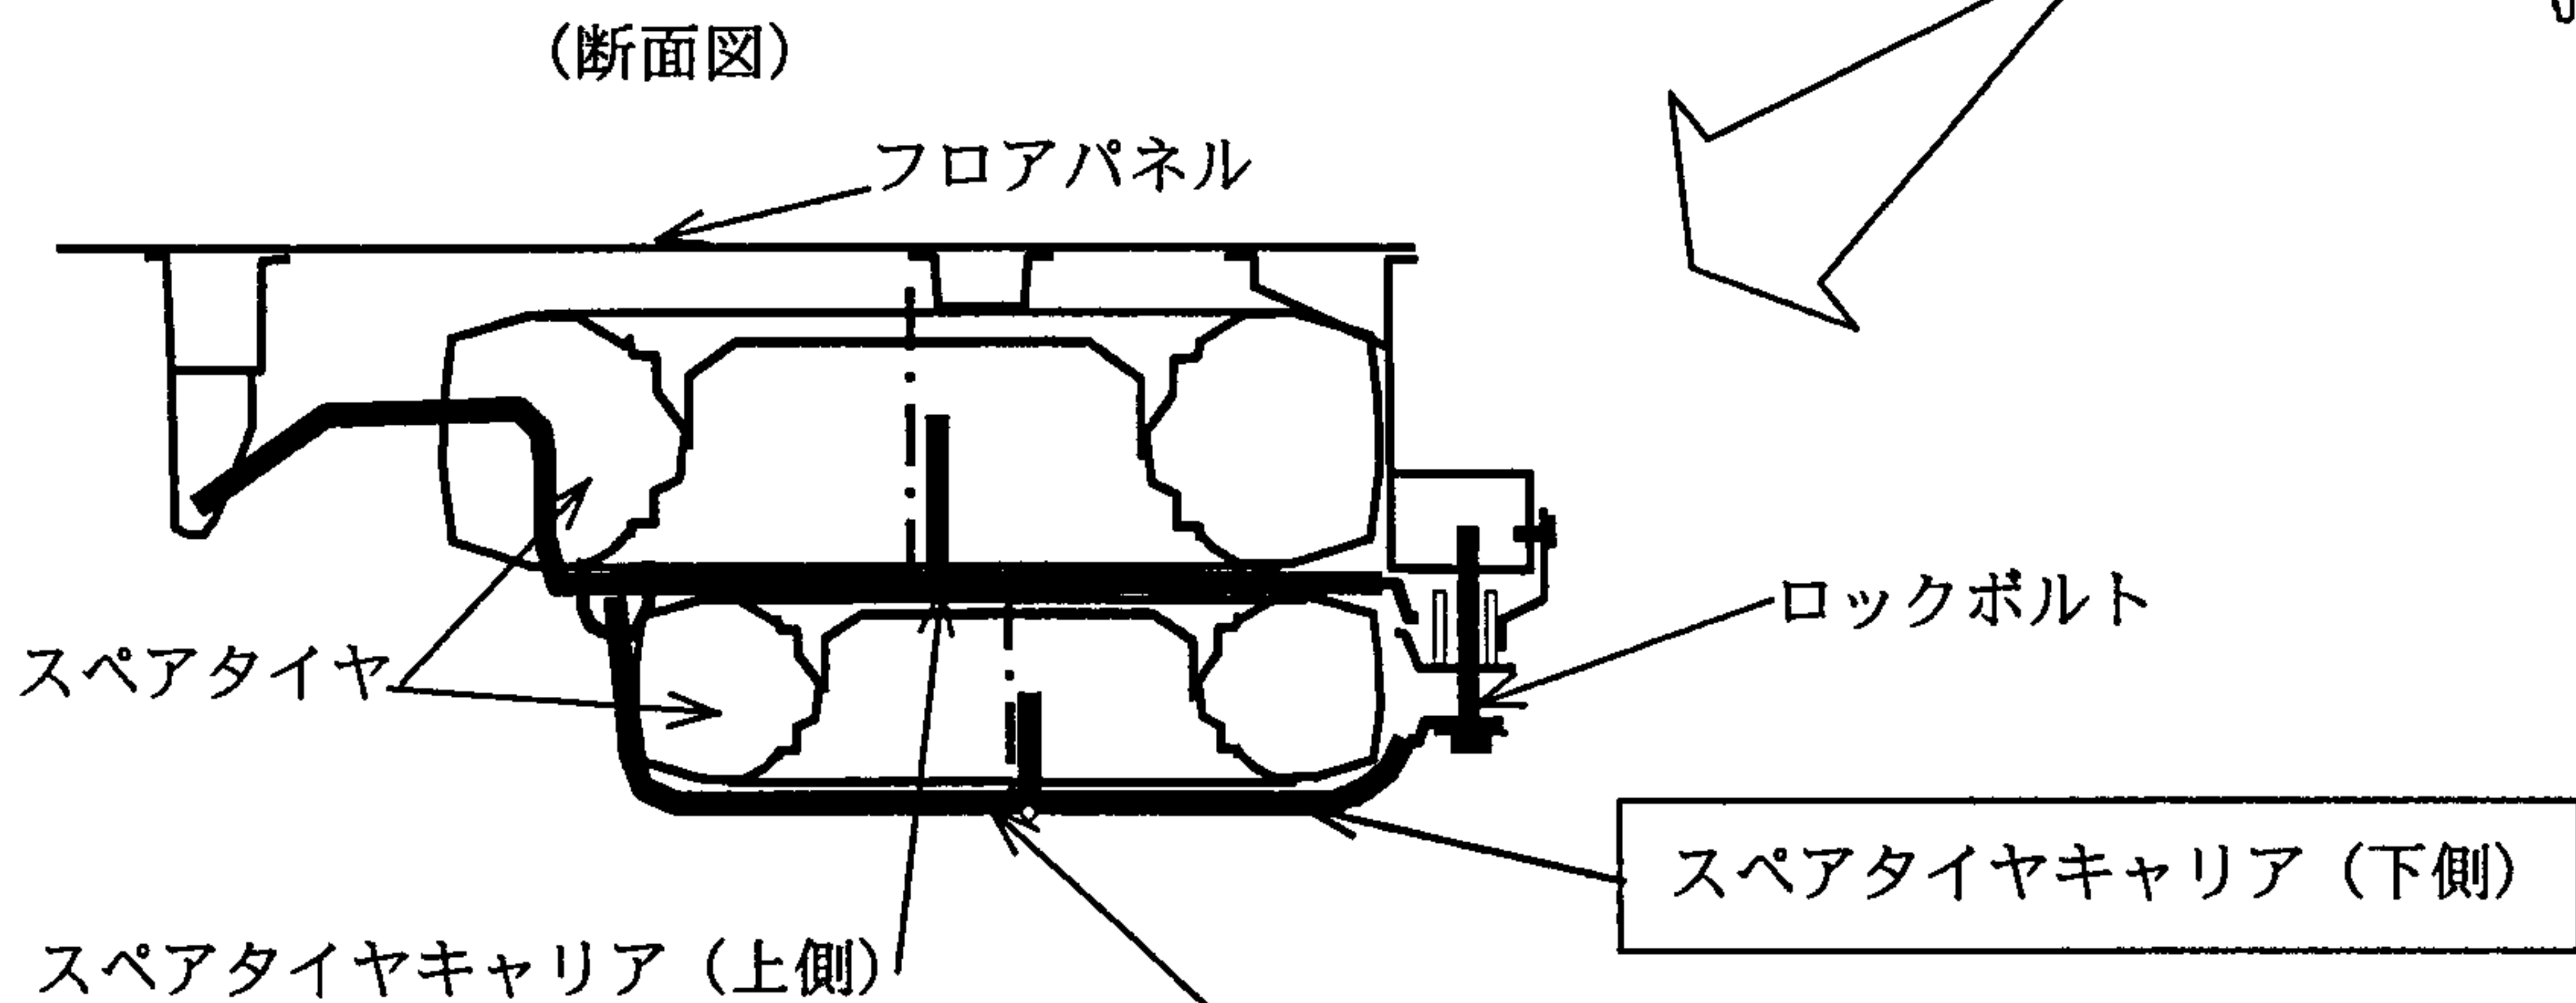
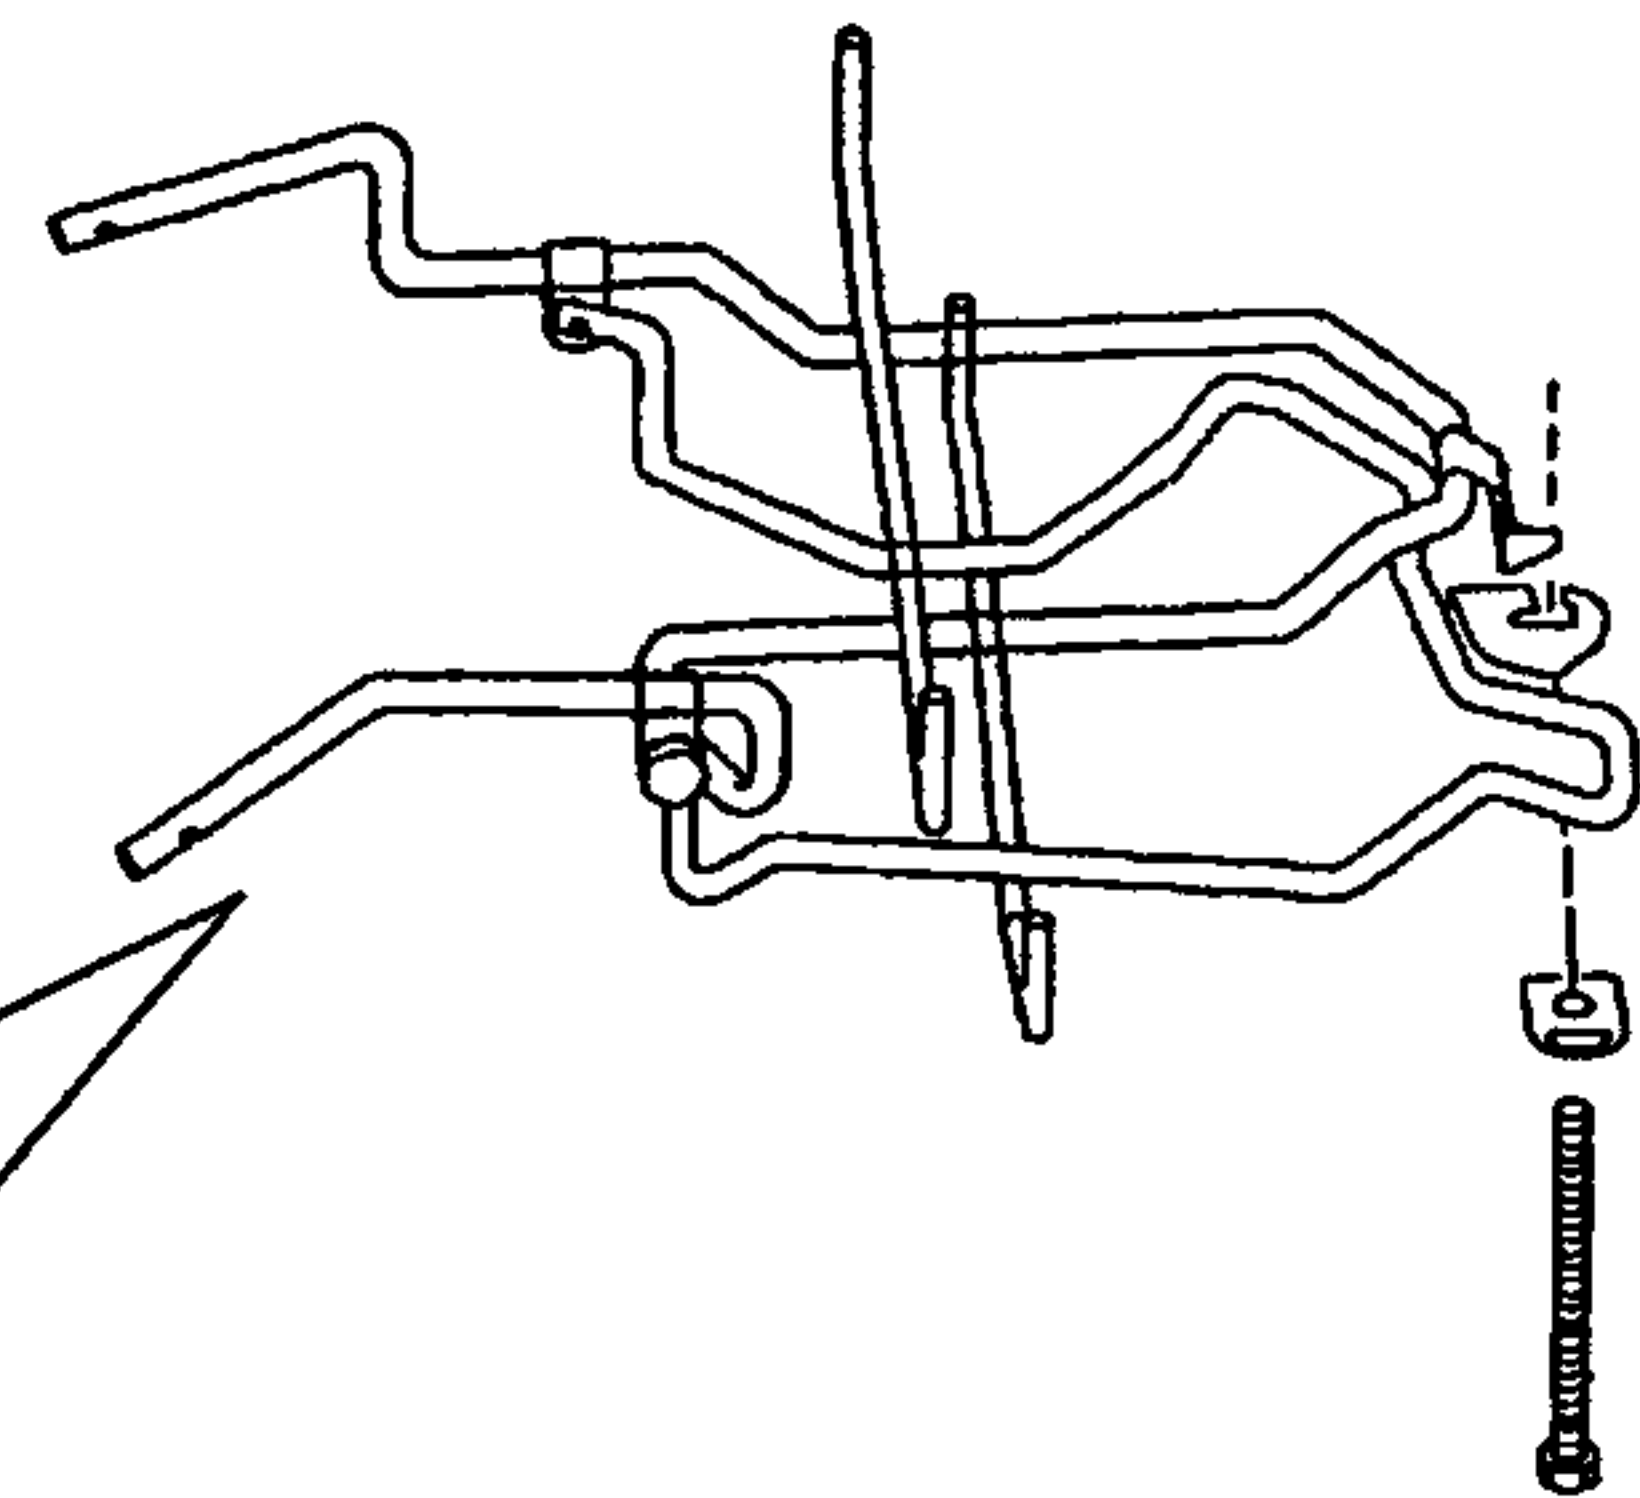


改善箇所説明図

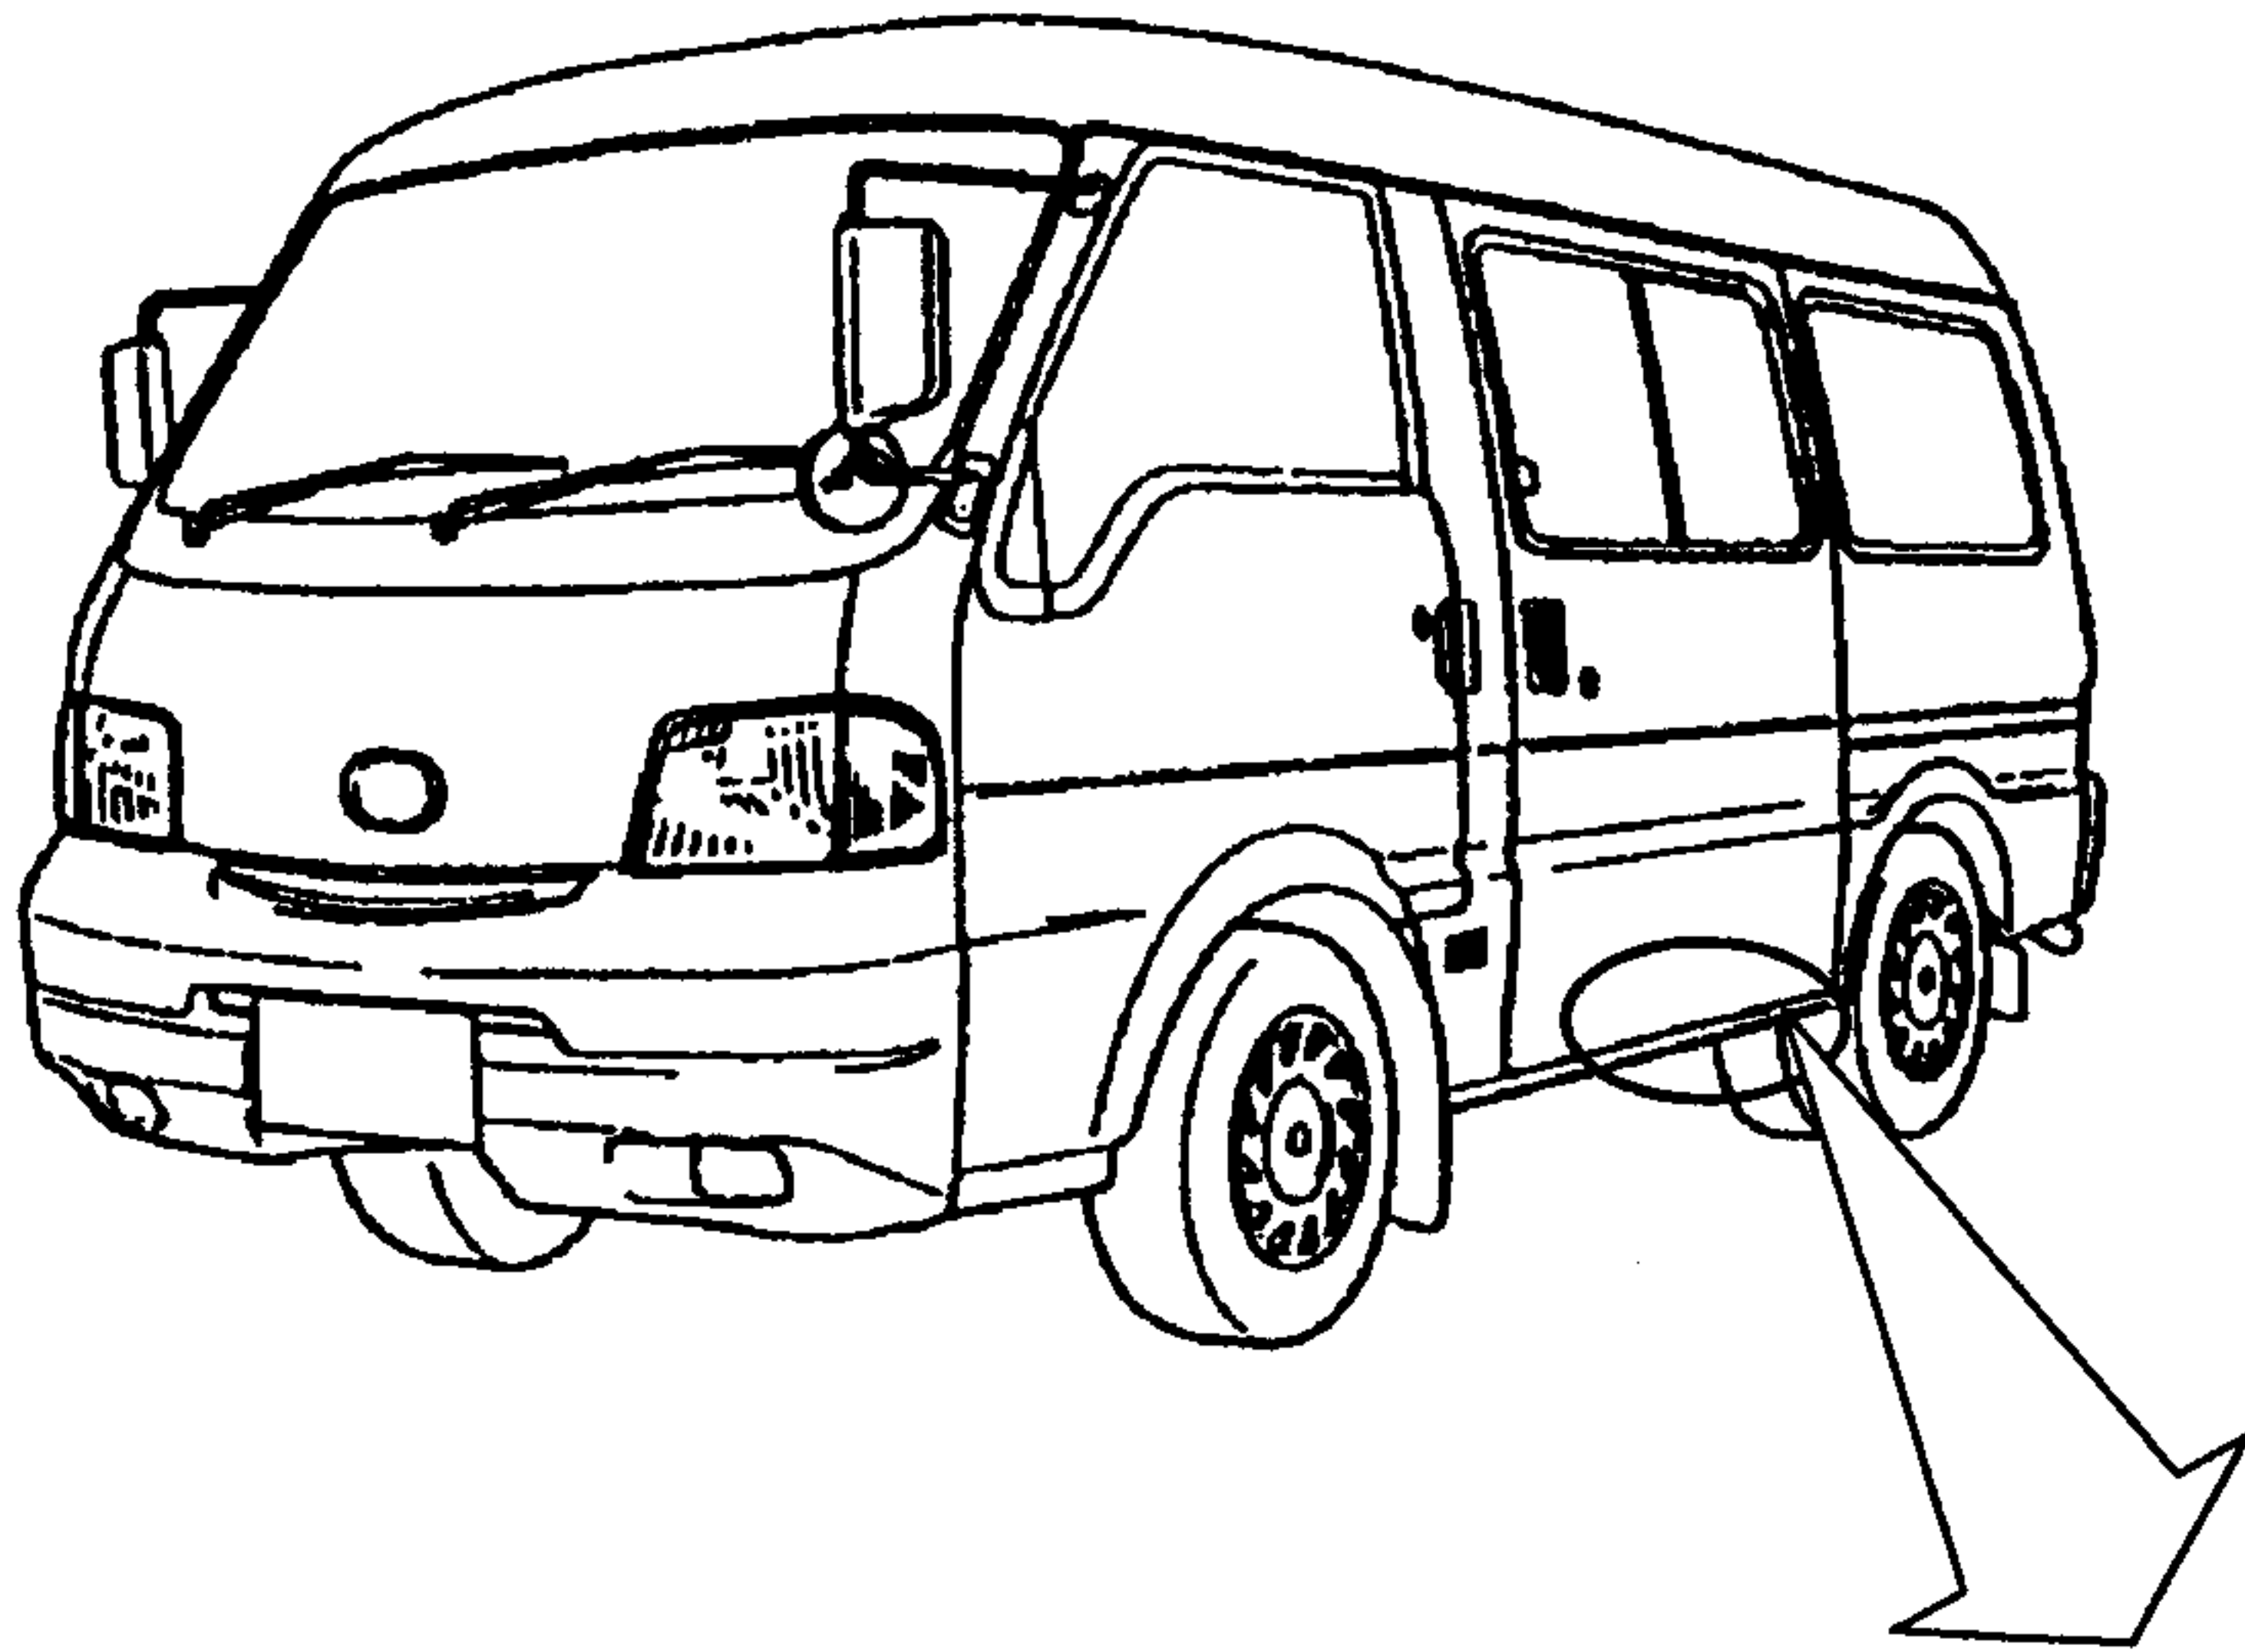

基準不適合発生箇所

スペアタイヤの取付装置において、下側のスペアタイヤキャリアの強度が不足しているとともに、スペアタイヤ固定用ロックボルトの締め付け指示が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動により当該ロックボルトが弛み、最悪の場合、下側のスペアタイヤキャリアが折損してスペアタイヤが脱落するおそれがある。

識別：ロックボルトの頭部に
黄ペイントを塗布する。

改善の内容

全車両、下側のスペアタイヤキャリアを対策品と交換するとともに、ロックボルトを締め切りの状態まで締め付ける。

注：□ は、交換部品を示す。