

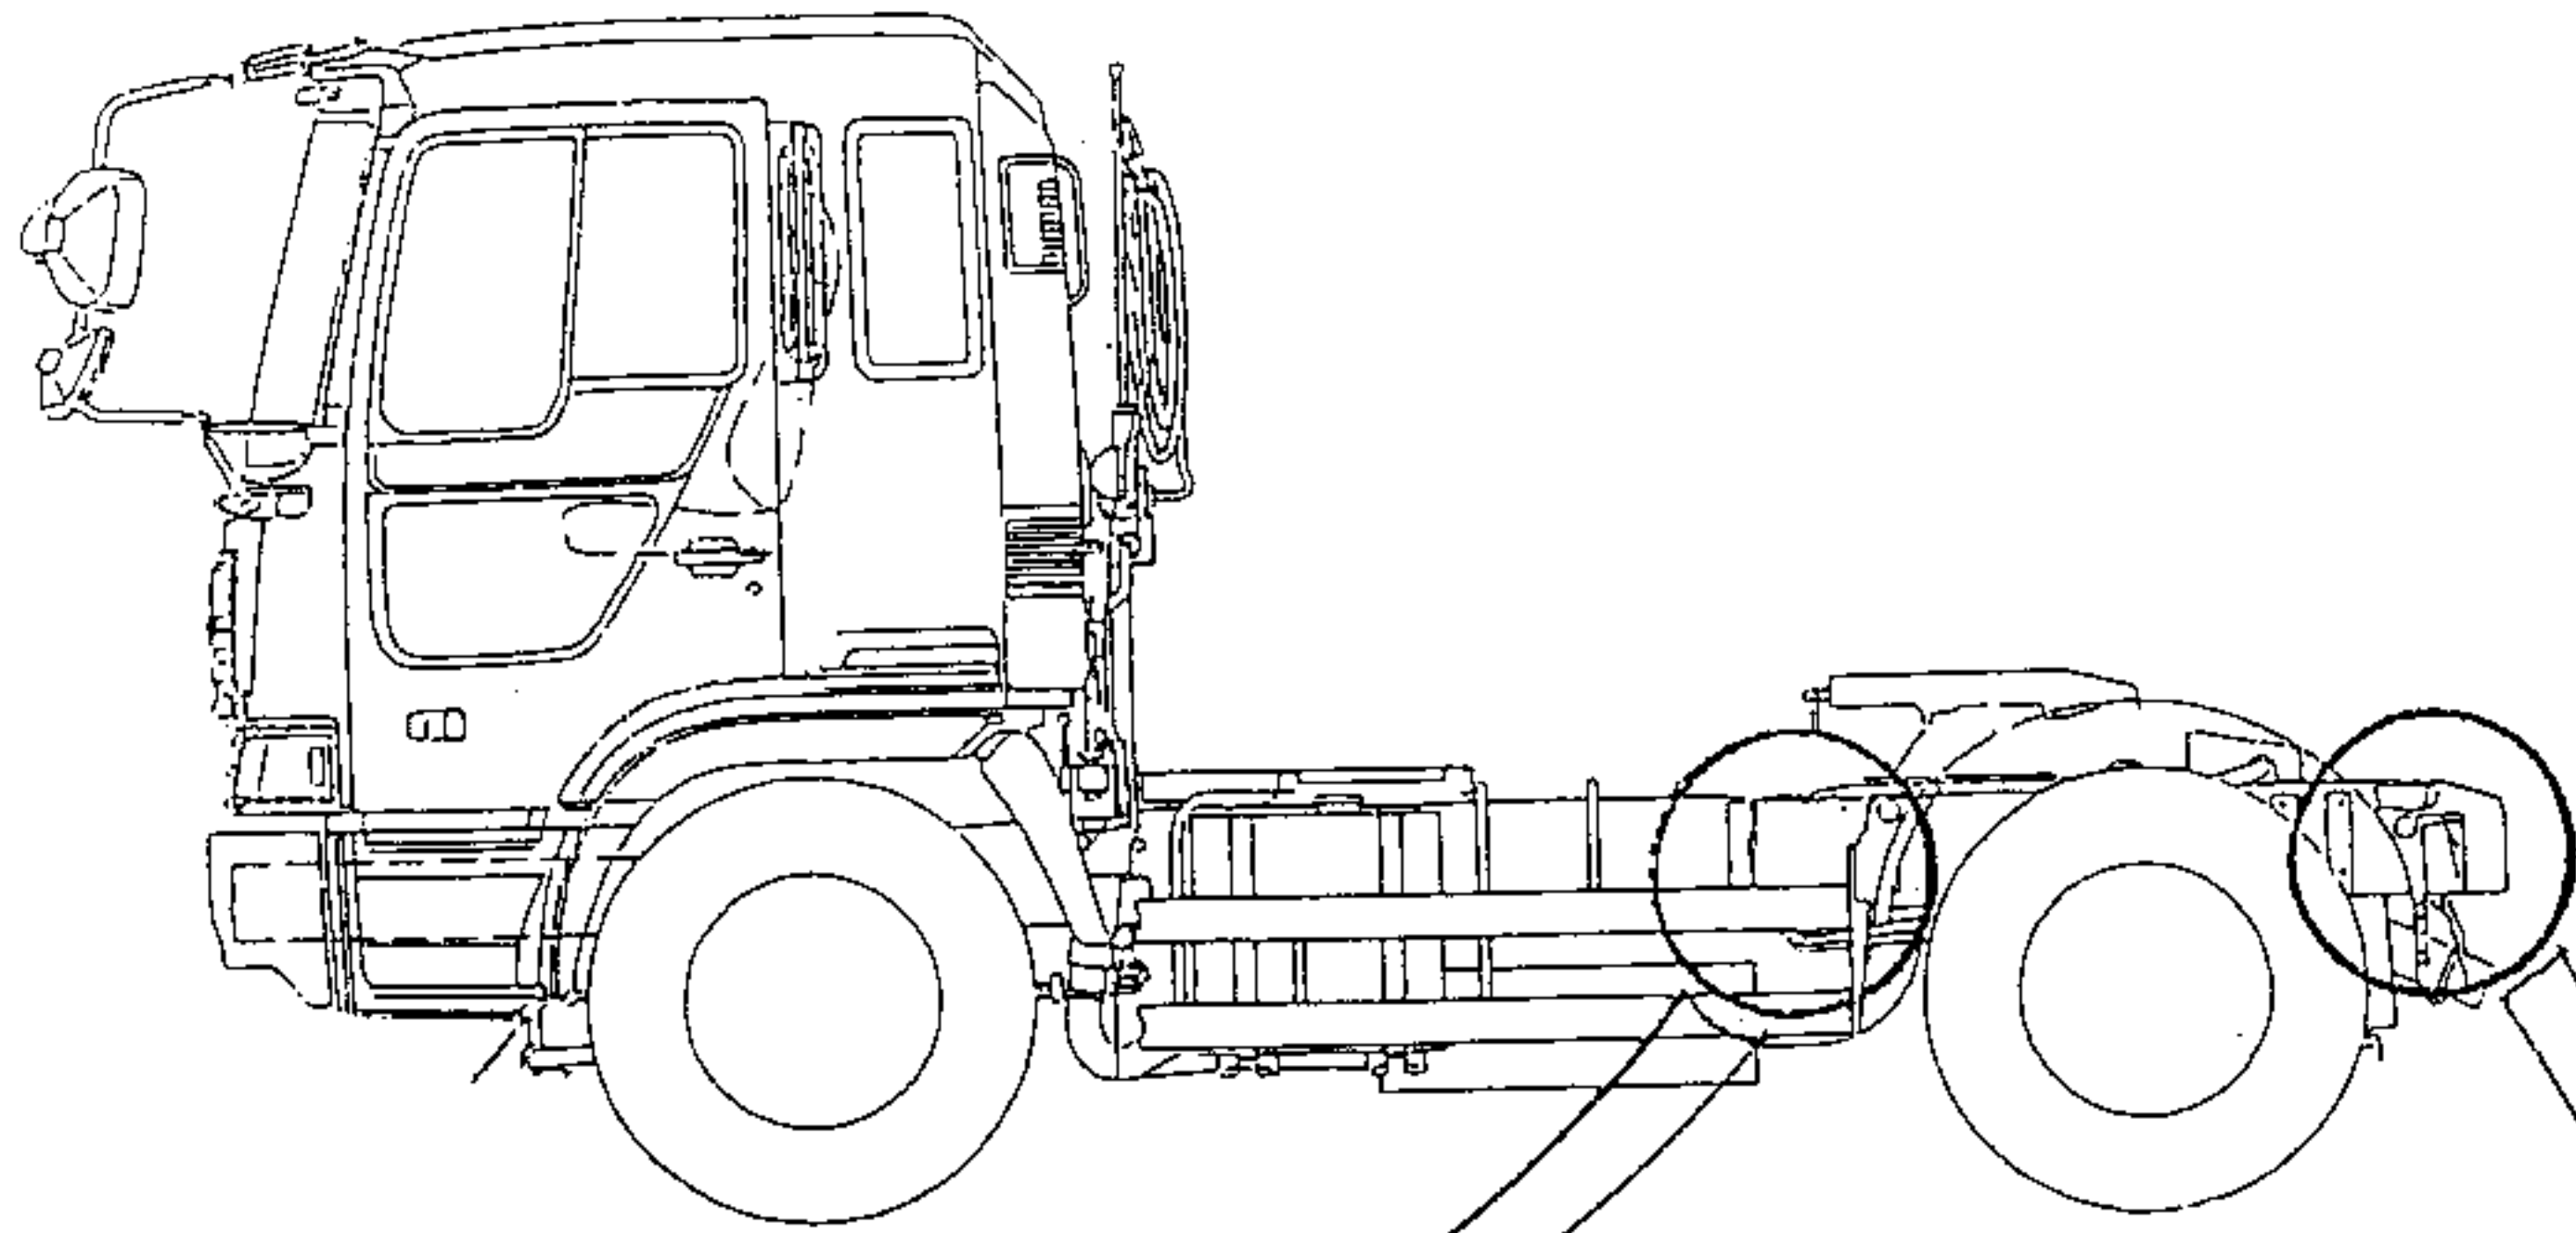


改善箇所説明図

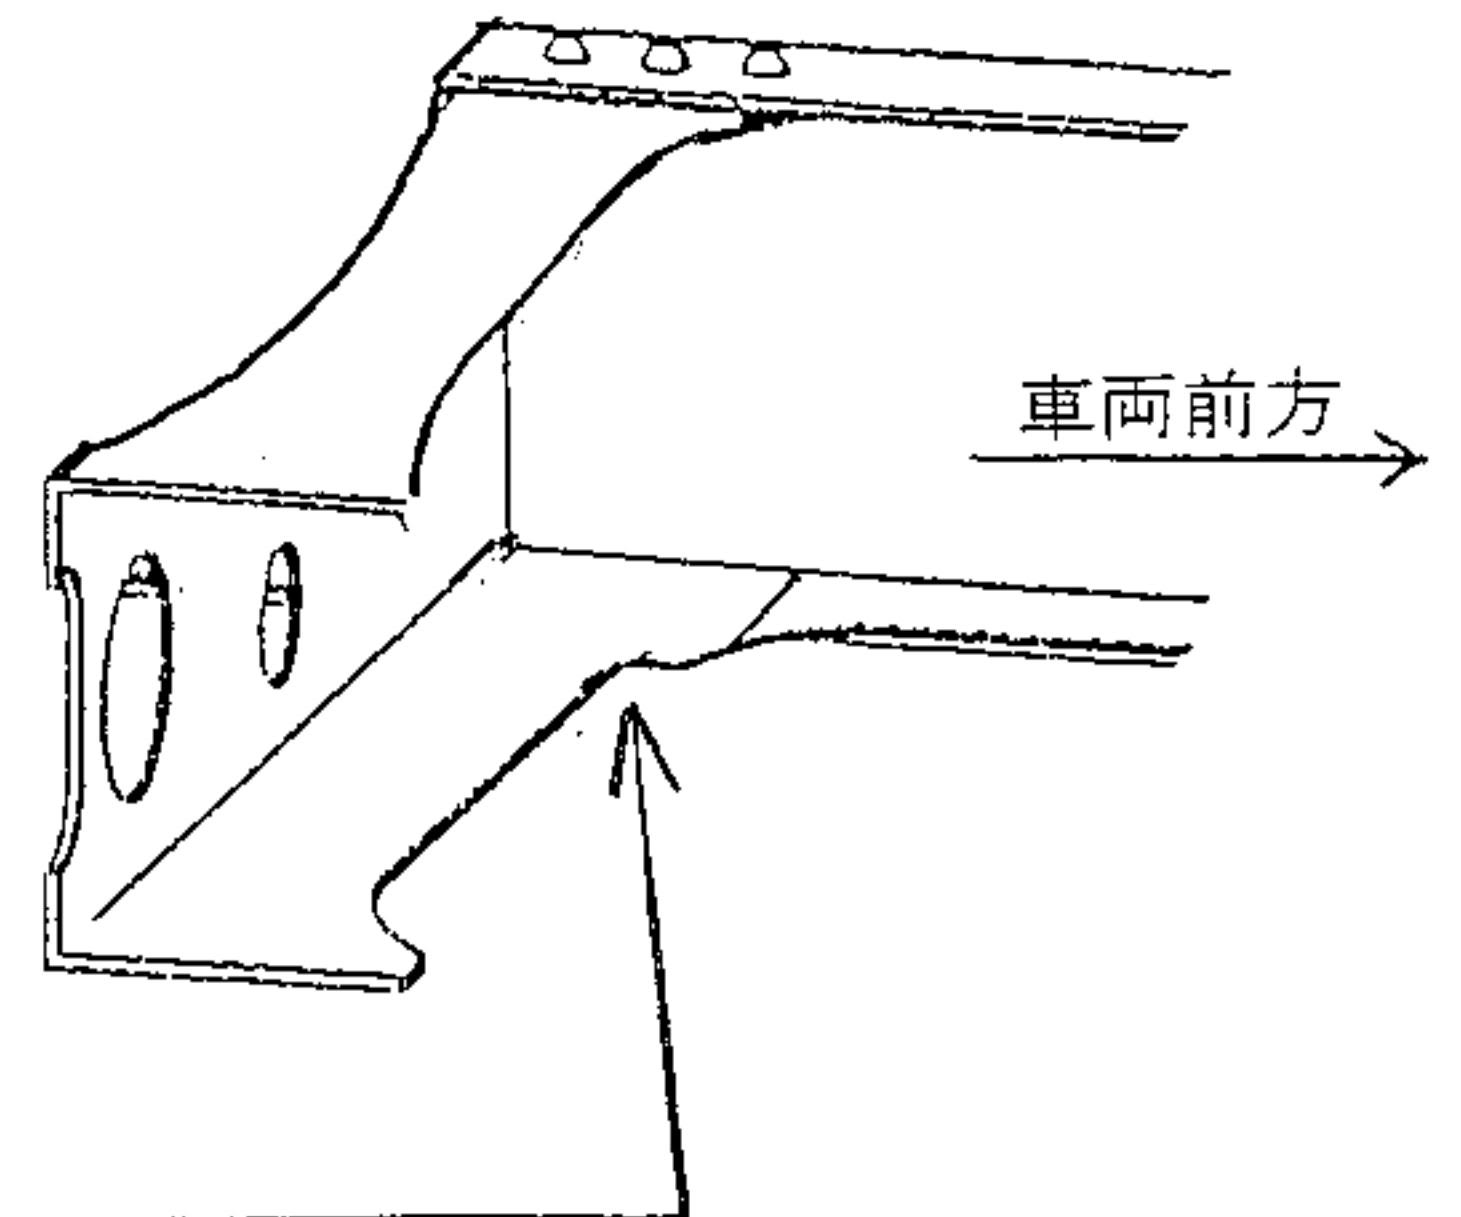

クロスメンバー 部不具合部位（右側）

エンドクロス部不具合部位（左側）

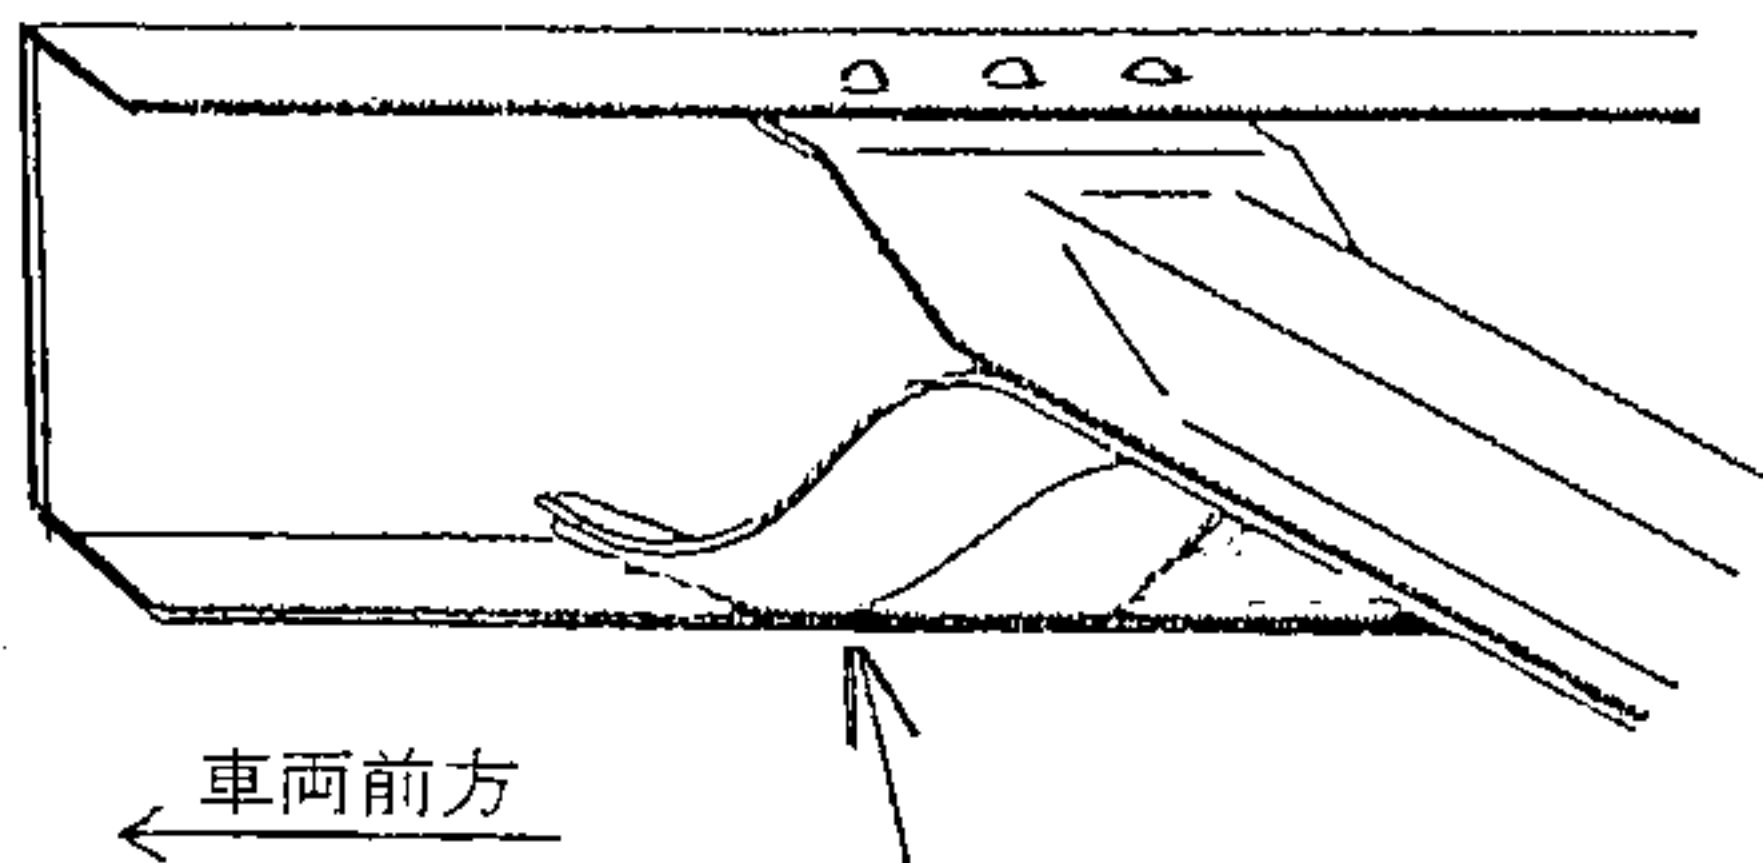

基準不適合発生箇所

車枠において、強度が不足しているため、右側車枠のクロスメンバー取付部付近とエンドクロスメンバーの左側車枠への取付部付近に亀裂が生じるものがあり、最悪の場合、車枠が折損して走行不能となるおそれがある。

注； は追加部品を示す。

改善の内容

クロスメンバー部不具合部位（右側）	エンドクロス部不具合部位（左側）
全車両、右側車枠のクロスメンバー取付部とエンドクロスメンバーの左側車枠への取付部に補強板を追加する。	

識別；黄色のペイントをネームプレート左下のビス頭部に塗布する。