


改善箇所説明図

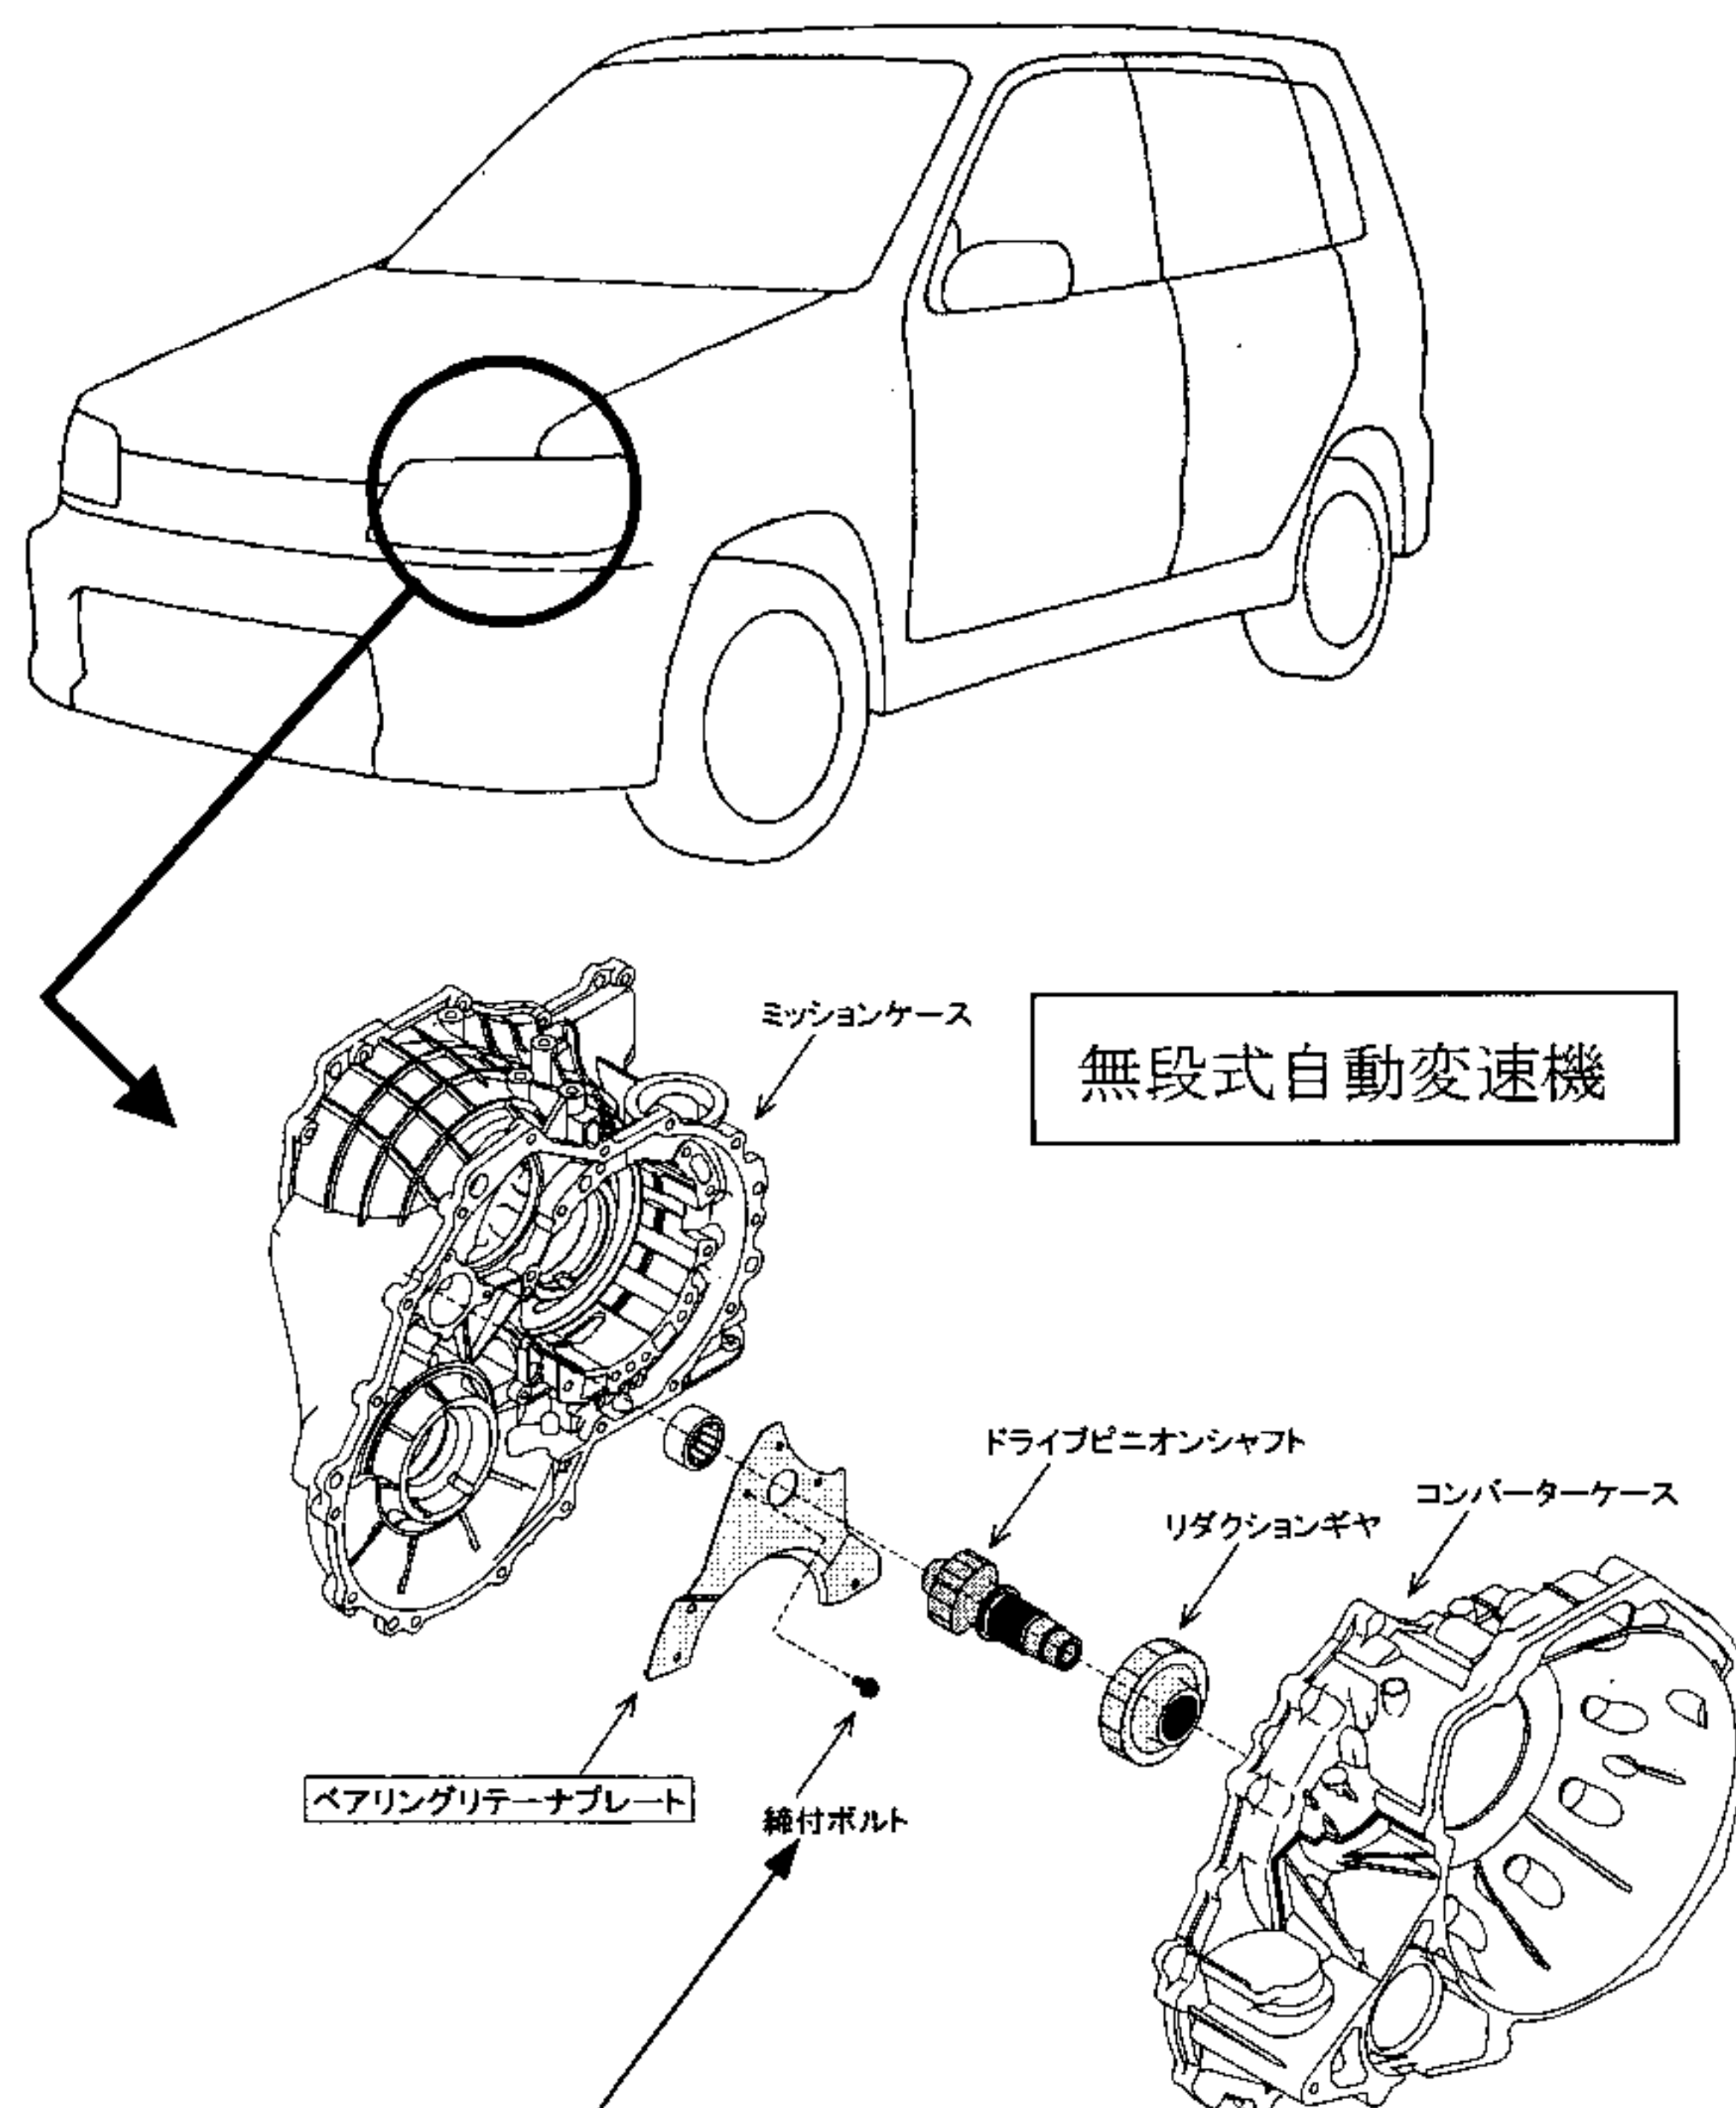

基準不適合発生箇所

無段式自動変速機付き車の動力伝達装置において、変速機内部のベアリングリテーナープレートを固定するボルトの締付力が不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み異音が発生し、最悪の場合、当該ボルトが脱落し、リダクションギヤに噛み込むか又はミッションケースが破損してオイル漏れを起こすことにより、走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、無段式自動変速機を良品と交換する。

識別

無段式自動変速機の番号の横に、黄ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。