


改善箇所説明図

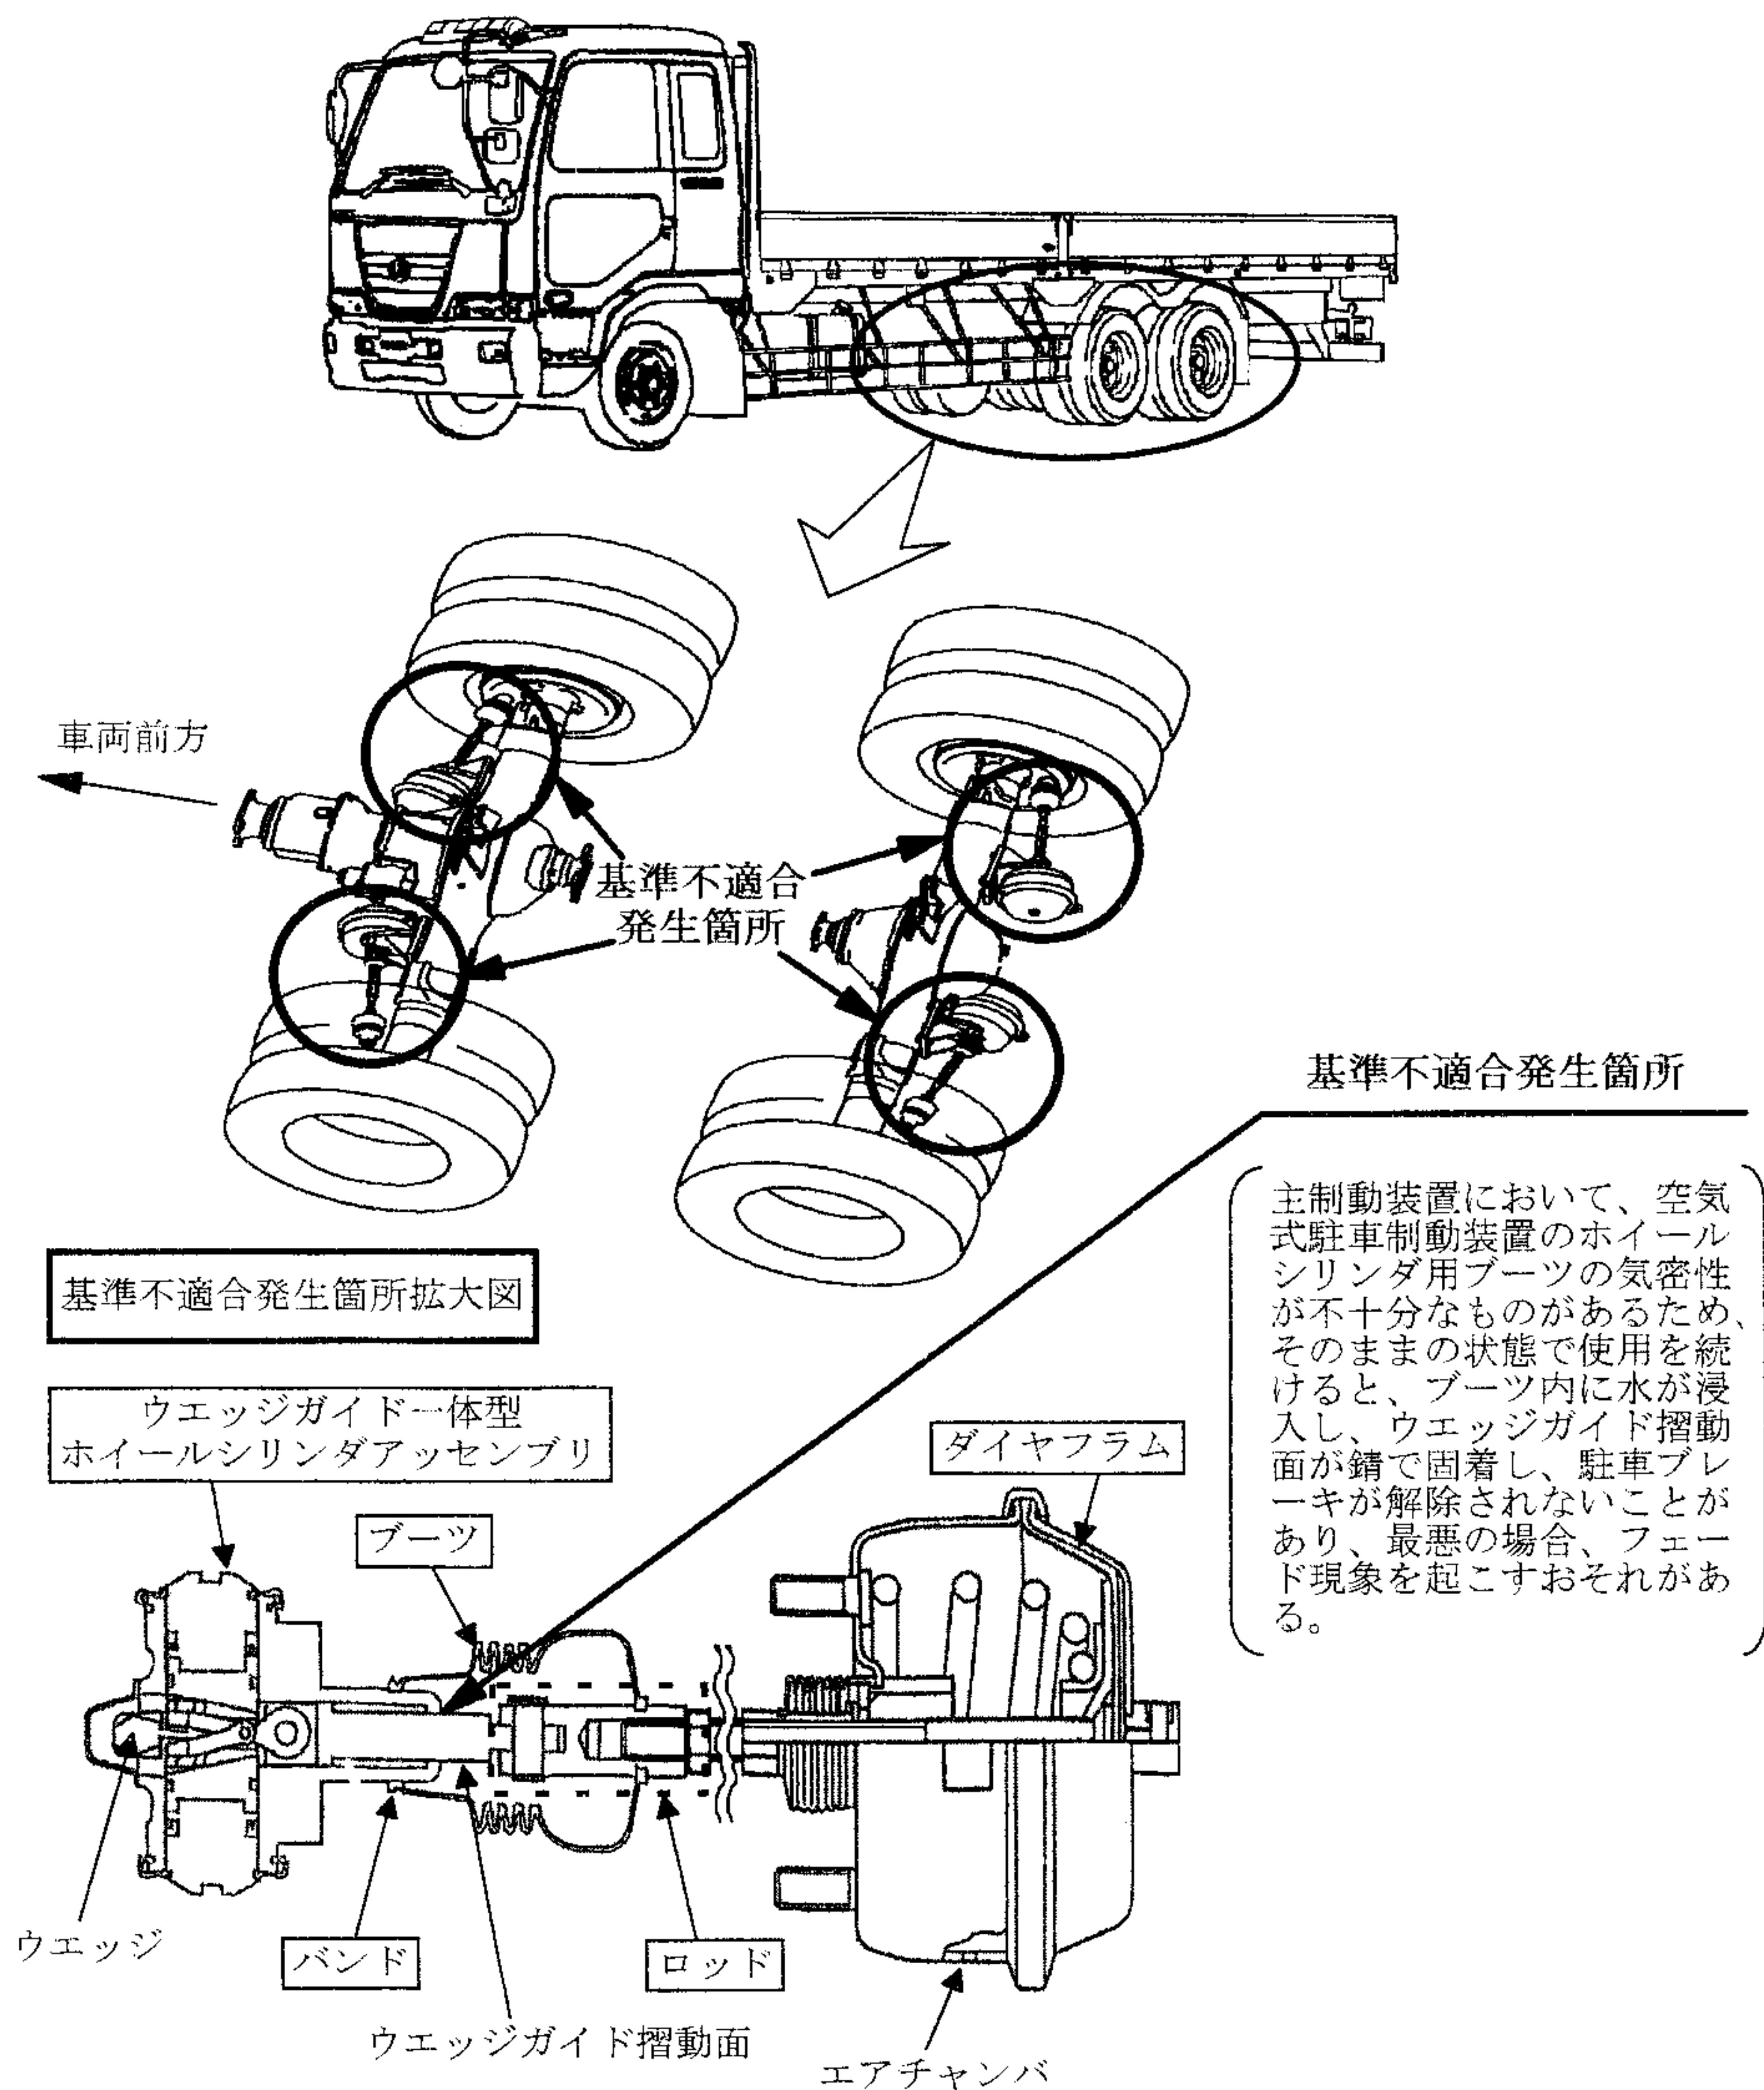

基準不適合発生箇所拡大図

ウェッジガイド一体型
ホイールシリンダアセンブリ

ブーツ

ダイヤフラム

ウェッジ

バンド

ロッド

ウエッジガイド摺動面

エアチャンバ

主制動装置において、空気式駐車制動装置のホイールシリンダ用ブーツの気密性が不十分なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、ブーツ内に水が浸入し、ウエッジガイド摺動面が錆で固着し、駐車ブレーキが解除されないことがあります。最悪の場合、フェード現象を起こすおそれがある。

改善の内容

- ①全車両、ロッドを対策品に交換し、ブーツを新品に交換するとともに、バンドを追加する。
- ②全車両、ウエッジガイド摺動面を点検し、錆が発生しているものは、ウエッジガイド一体型ホイールシリンダおよびダイヤフラムを新品に交換する。

注： 内は対策部品を示す。