



改善箇所説明図

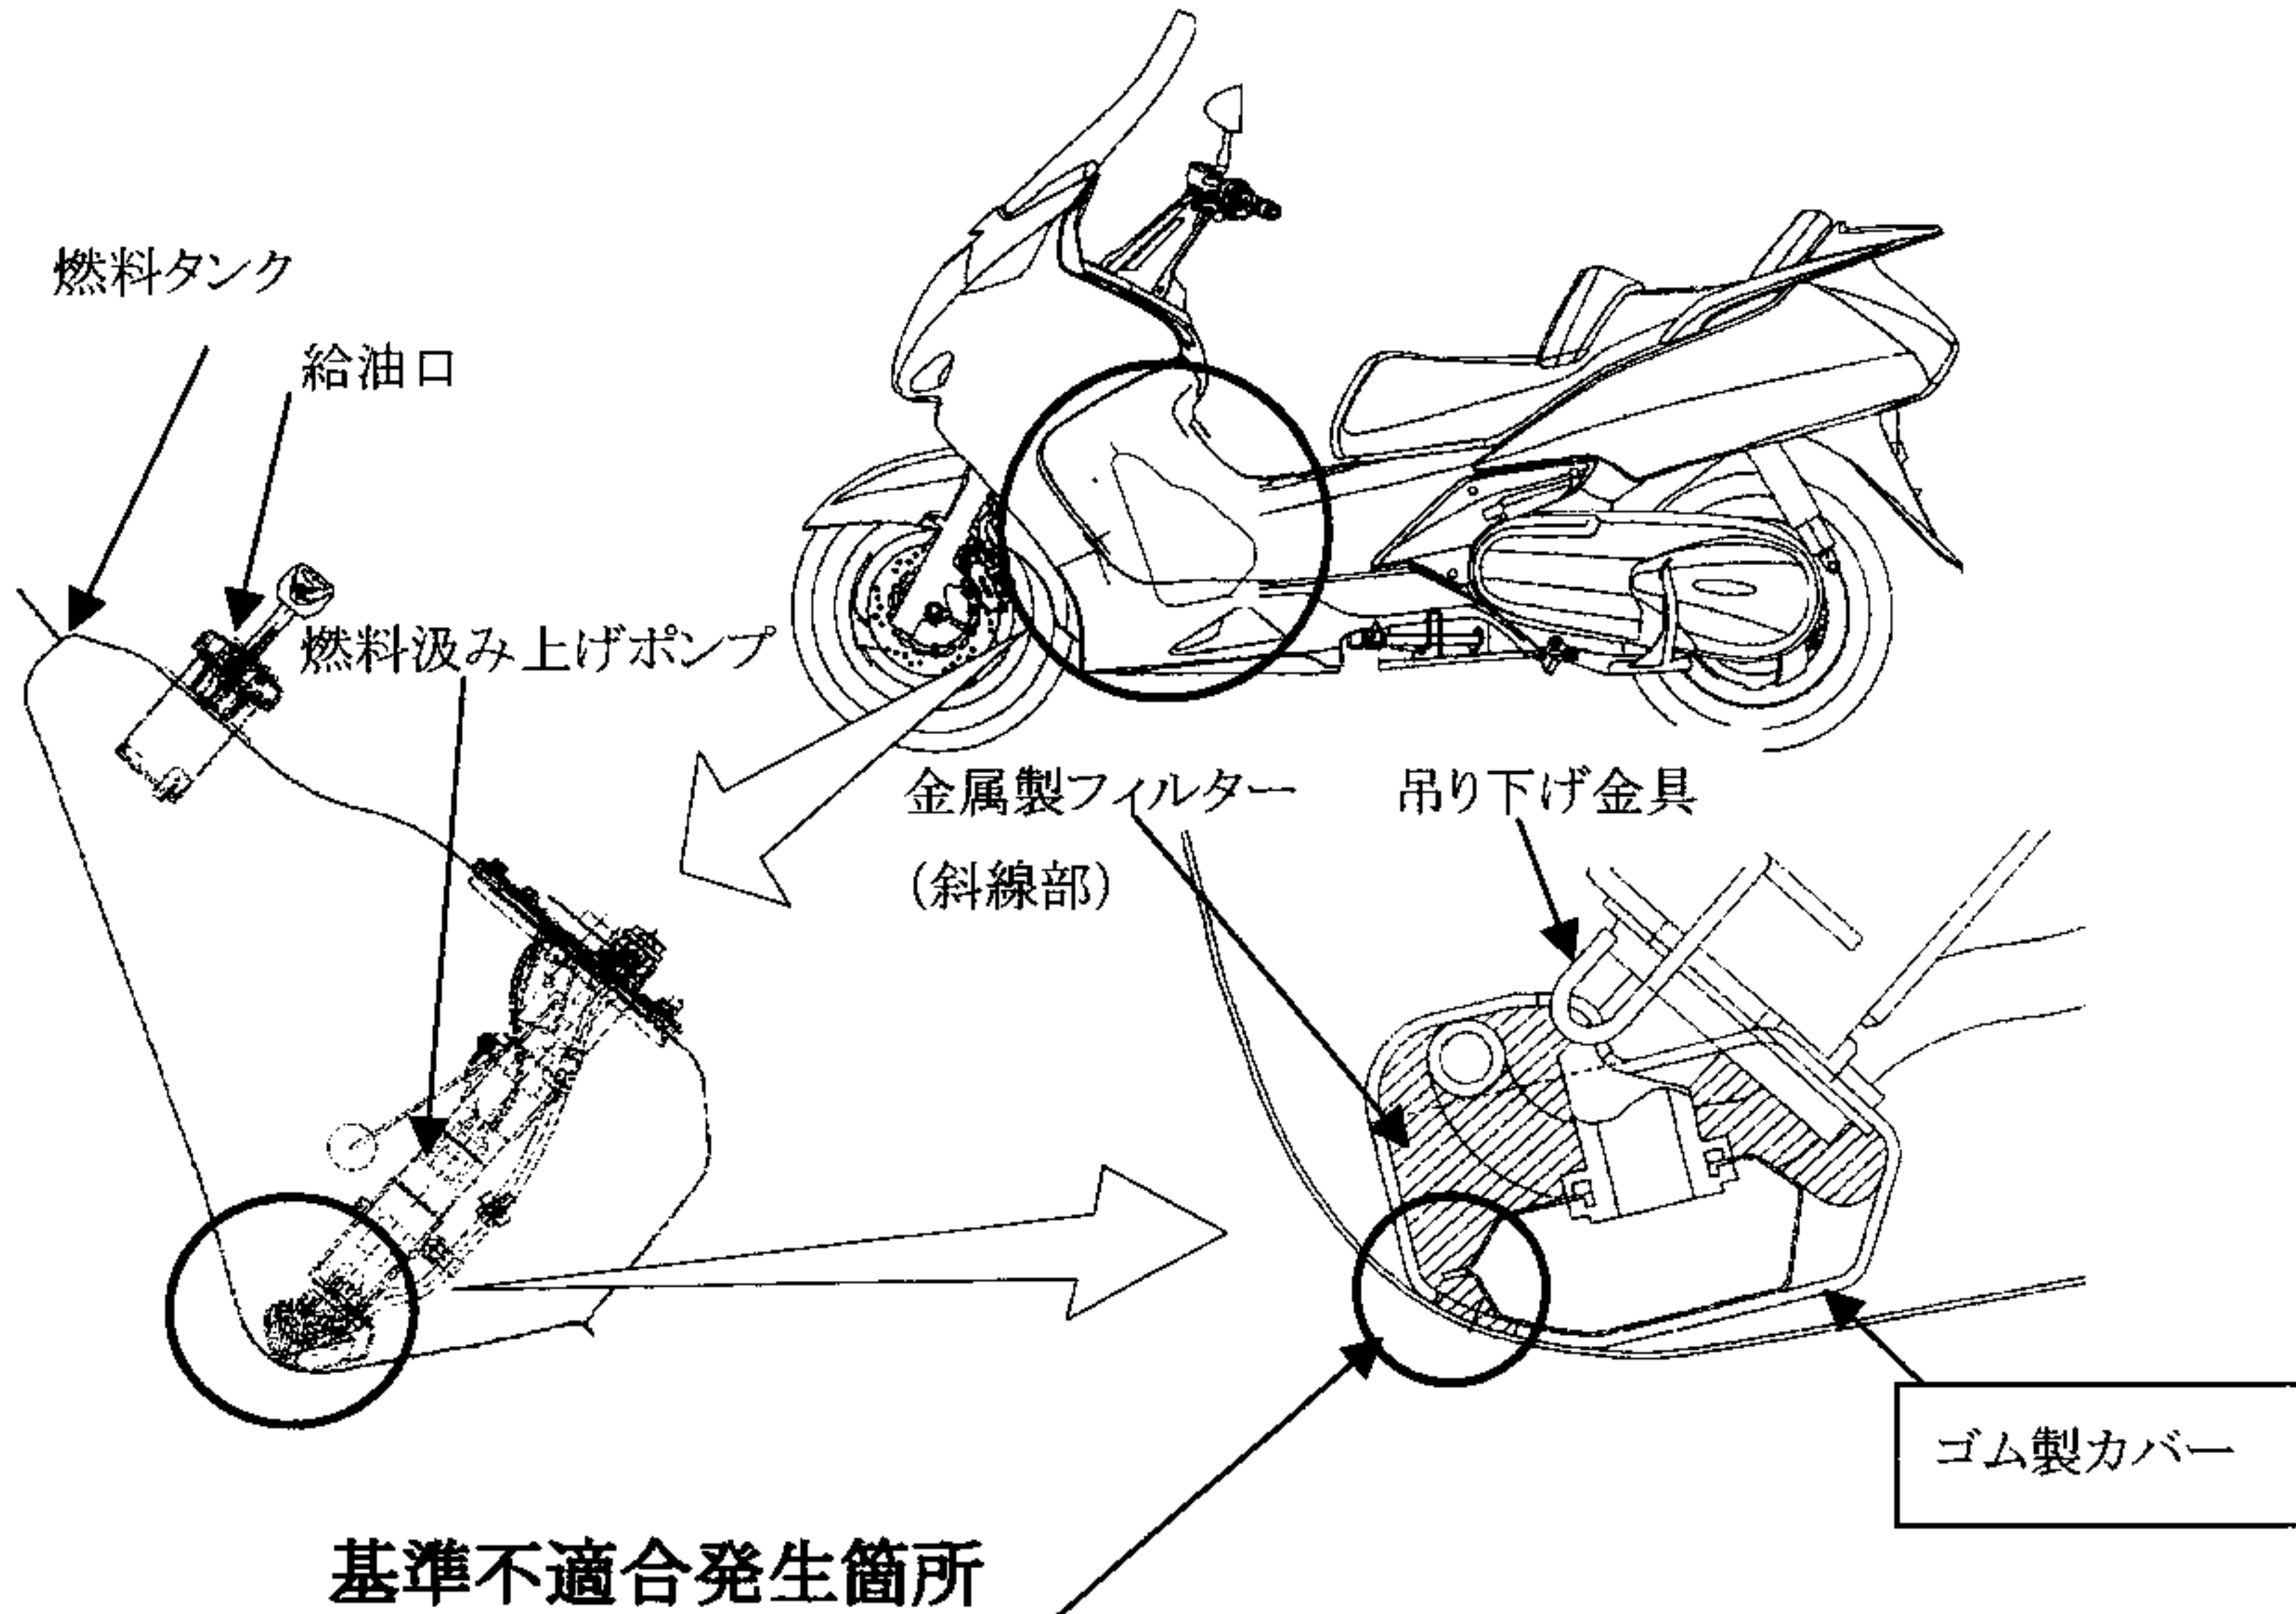

燃料装置において、燃料タンク内の燃料ポンプ先端の金属製フィルターと燃料タンク内壁とが接触しているものがあるため、タンク内に水が溜まると、タンクと金属製フィルター間で電食が起きて接触部位からタンクに錆びが発生してタンクに穴があき燃料が漏れ出るおそれがある。

改善措置の内容

- ①全車両、燃料汲み上げポンプ先端のゴム製カバーを対策品に交換するとともに、吊り下げ金具に樹脂製のベルトを追加する。
- ②全車両、燃料タンクを点検し、タンクの底部に錆があるものは燃料タンクを新品に交換する。

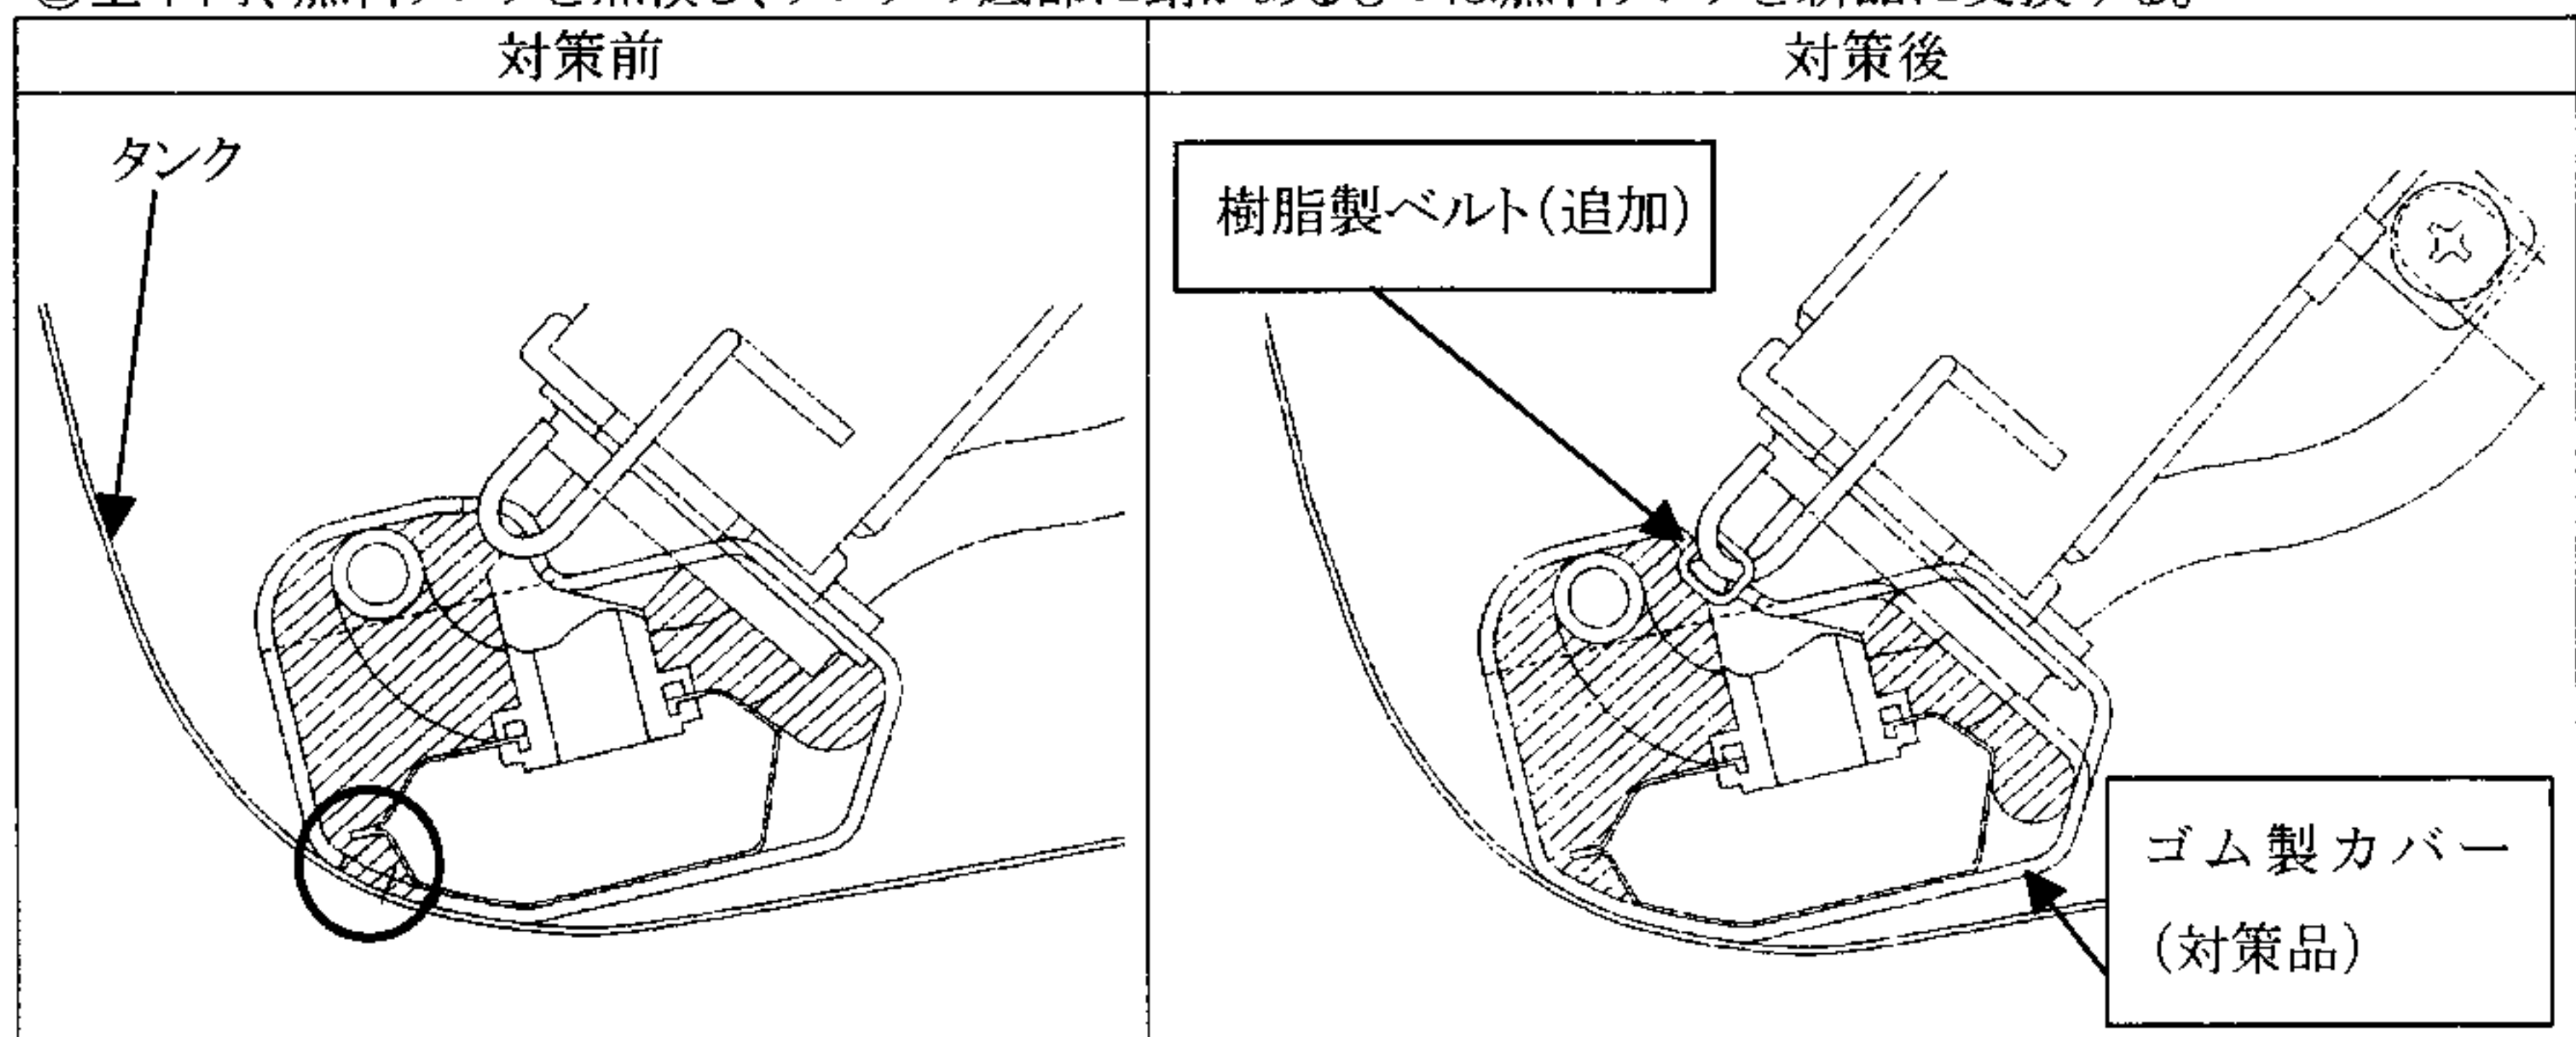

注: は交換部品を示す。

識別: 車体右側ステップ下部の車台番号付近に黄色ペイントを塗布する。