


改善箇所説明図

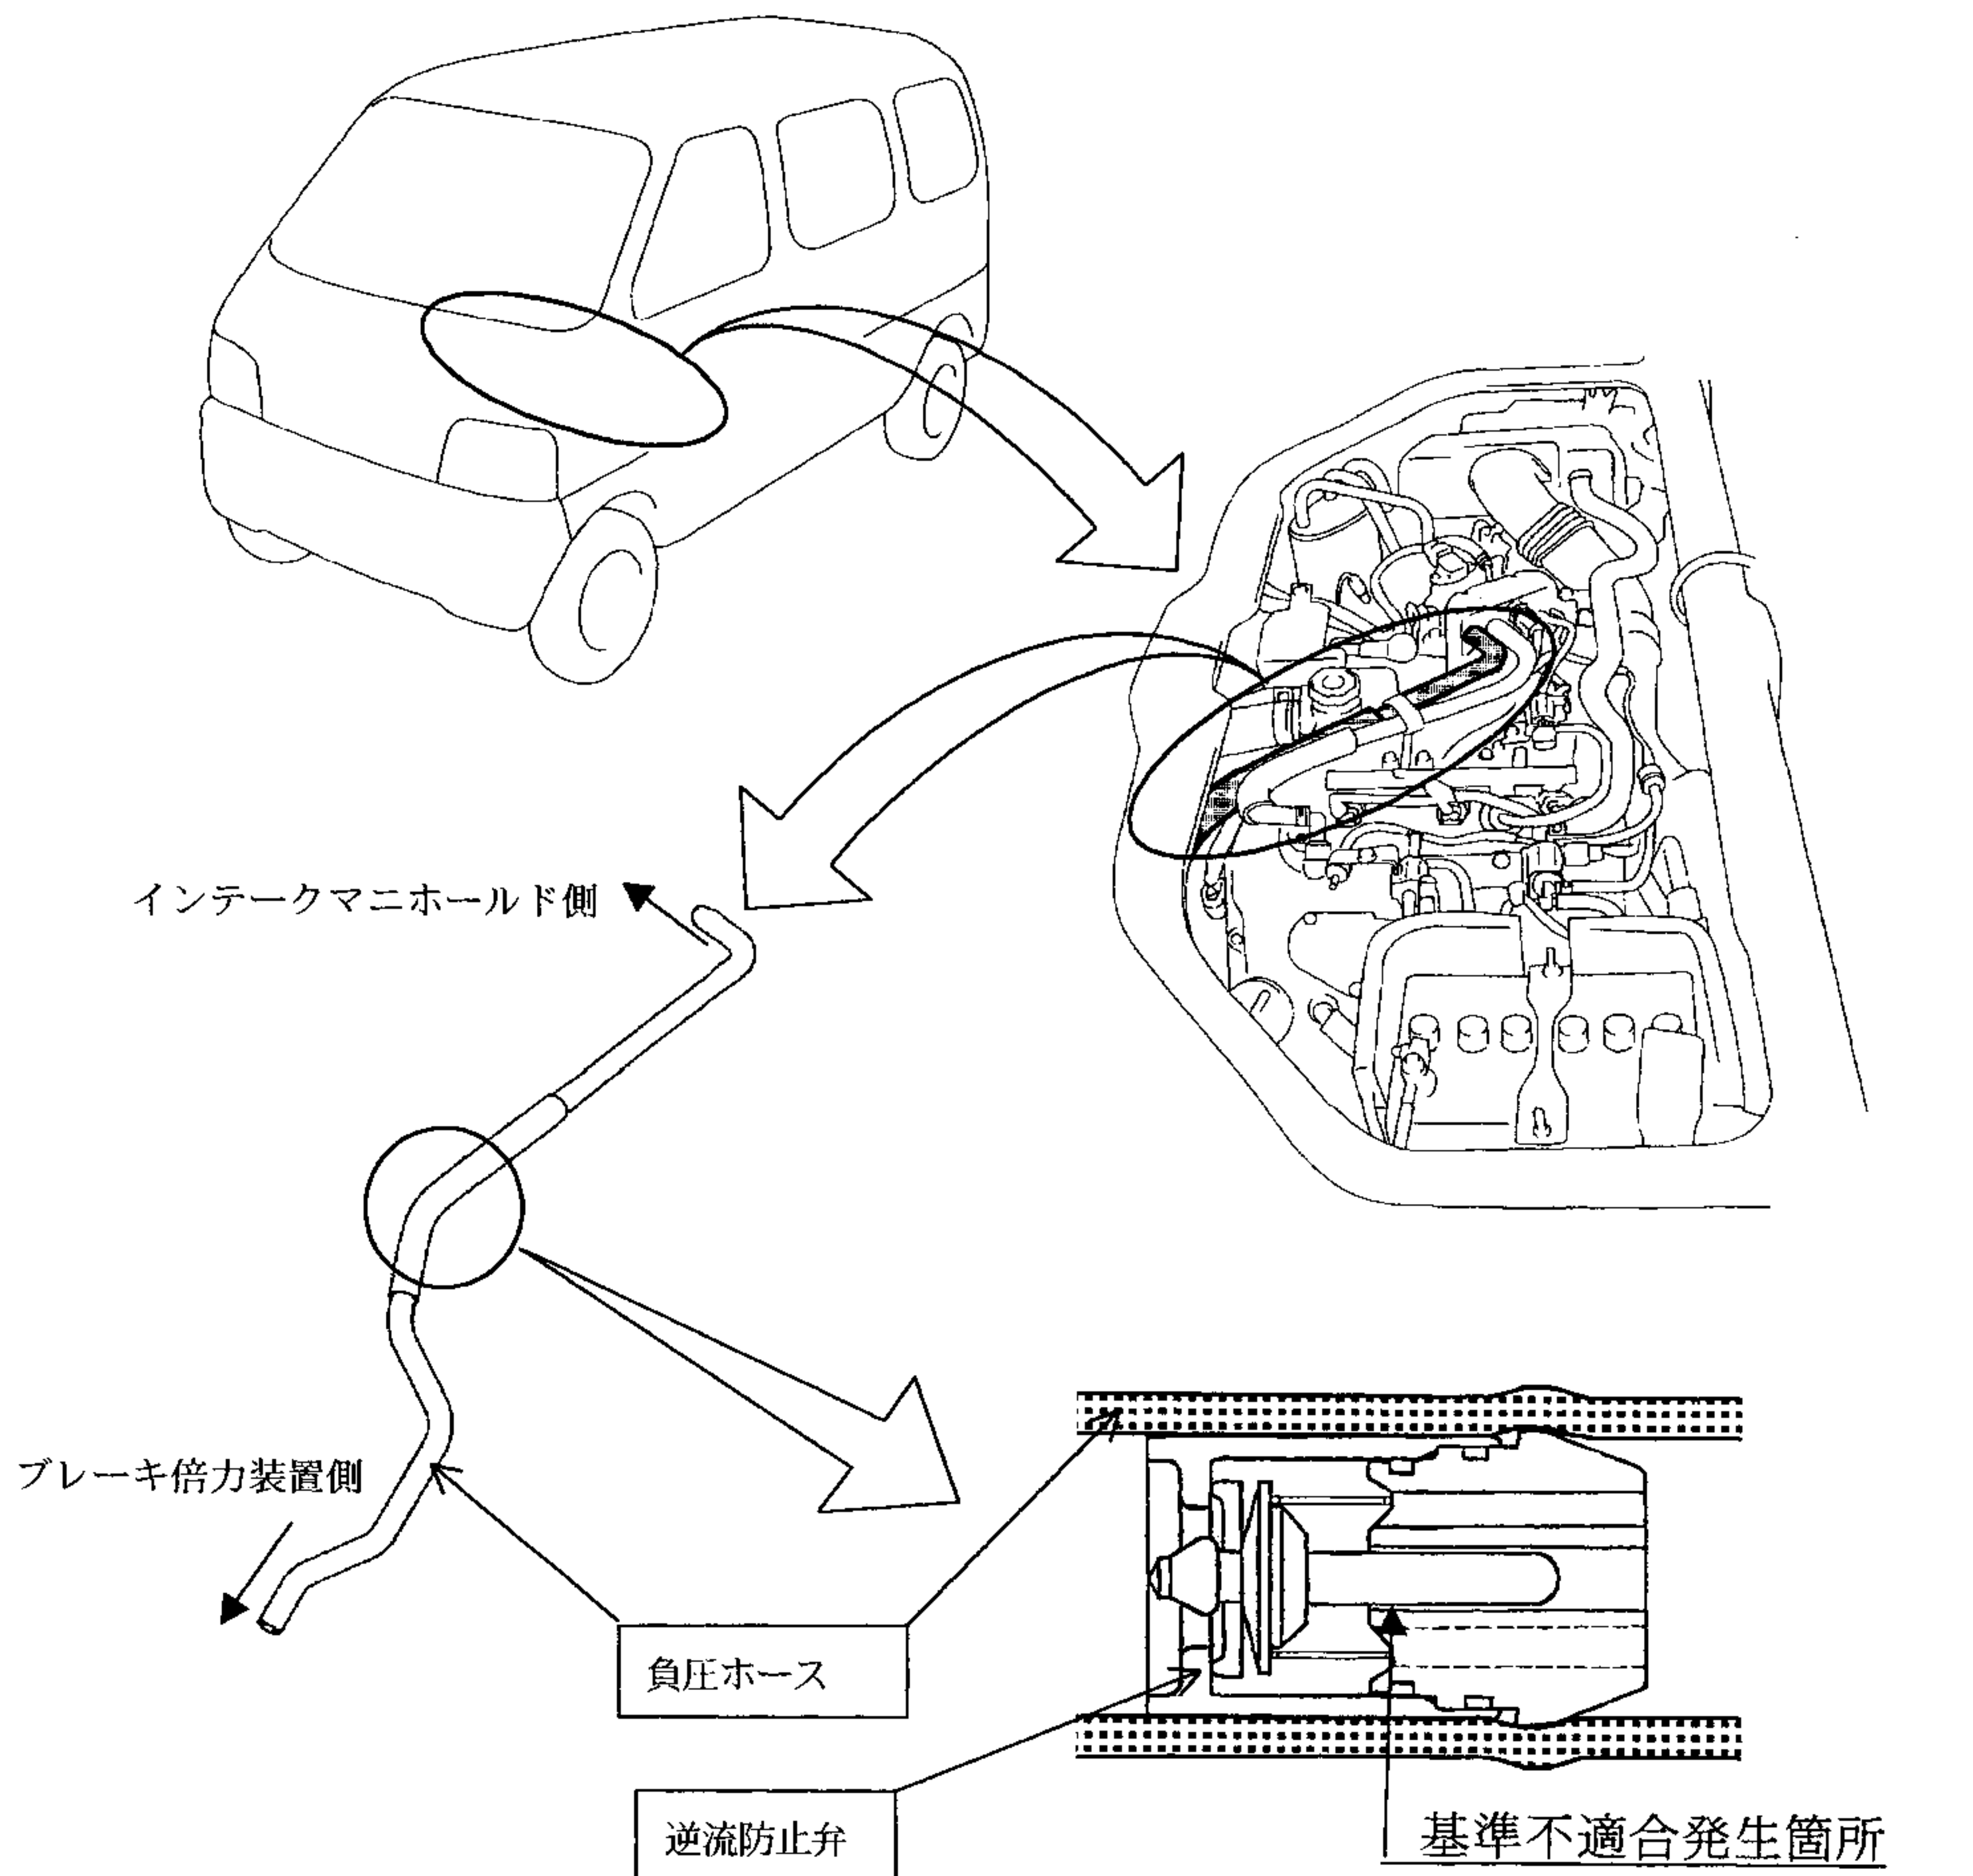

改善内容

全車両、逆流防止弁を組み付けた負圧ホース一式を良品と交換する。

制動装置において、倍力装置の負圧ホース製造時の作業が不適切なため、当該ホース内の逆流防止弁に異物が残留しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、逆流防止弁が固着して開かなくなることがあり、倍力装置の負圧が減少して、制動力が不足するおそれがある。

識別：インテークマニホールド側の負圧ホースに丸い印が2箇所塗布されている。

注： は交換部品を示す。