


改善箇所説明図

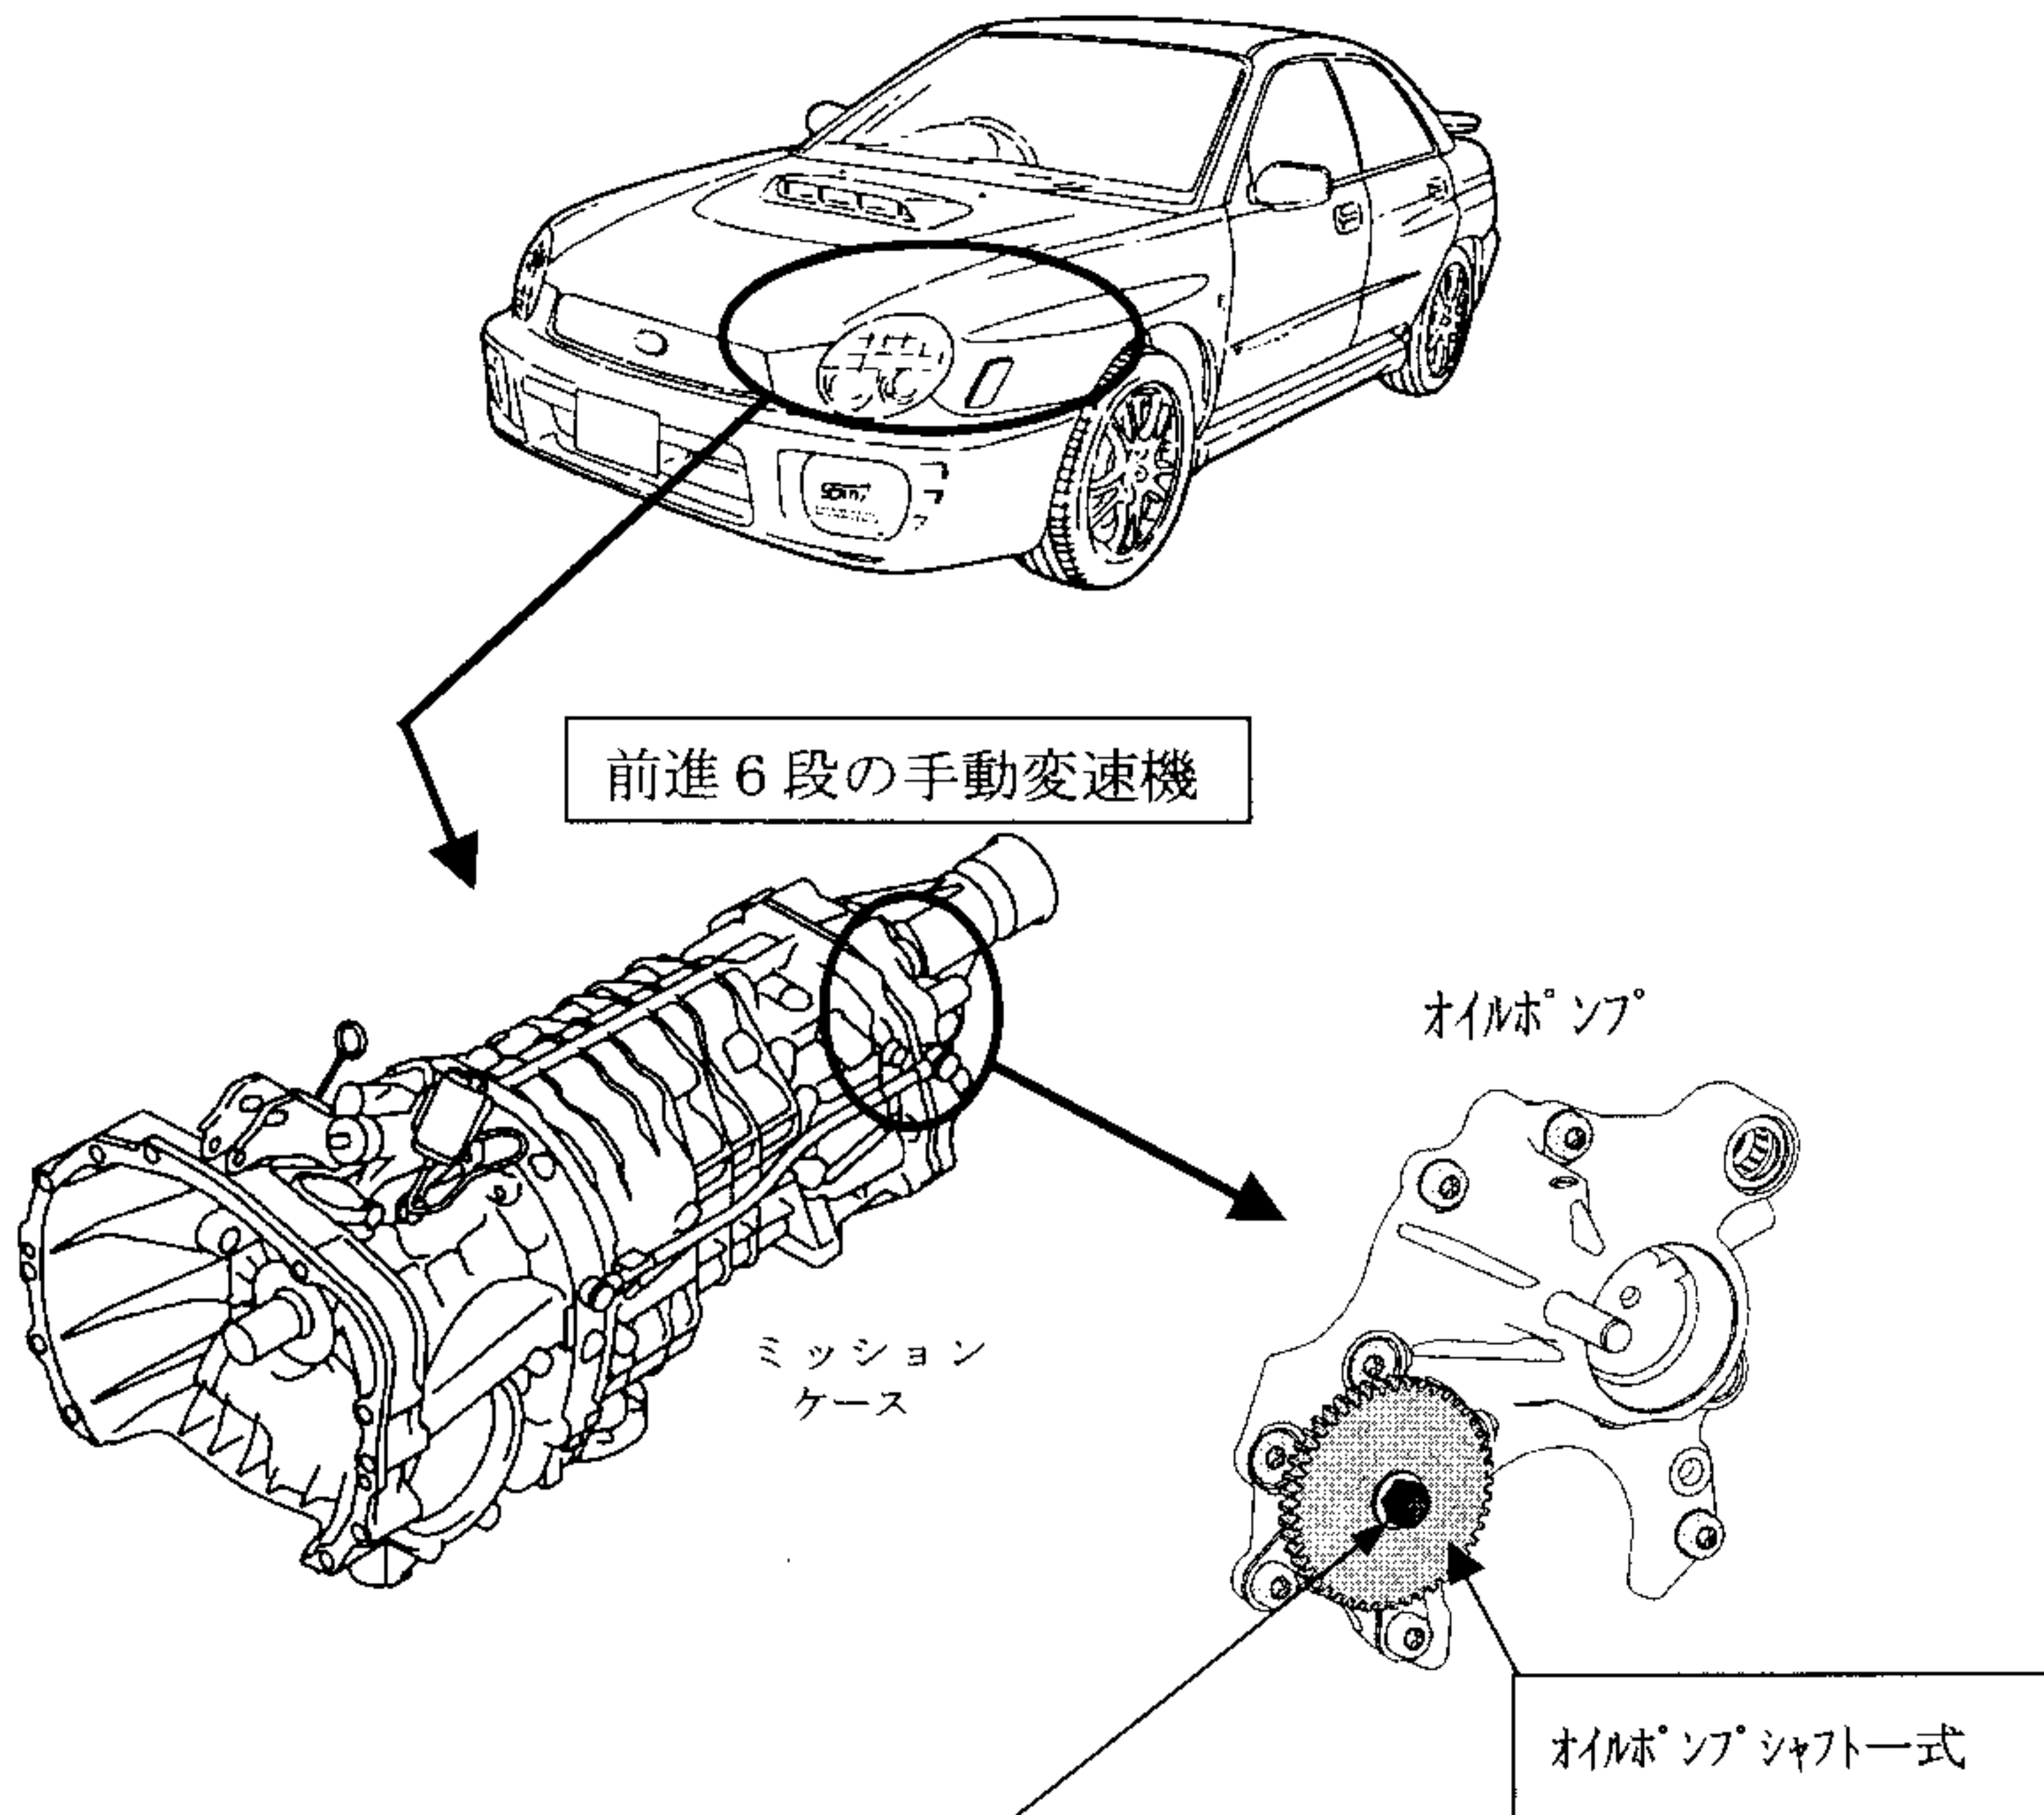

基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、前進6段の手動変速機内部のオイルポンプシャフトに熱処理が不適切なため強度が不足しているものがあり、当該シャフトが破損してミッションケースと内部ギヤの隙間に噛み込むことにより、ミッションケースが破損してオイル漏れをおこすことがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善内容

全車両、当該シャフトを点検し、破損しているものは良品の変速機と交換し、破損していないものは良品のシャフト一式と交換する。

識別

手動変速機の番号の横に、黒ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。