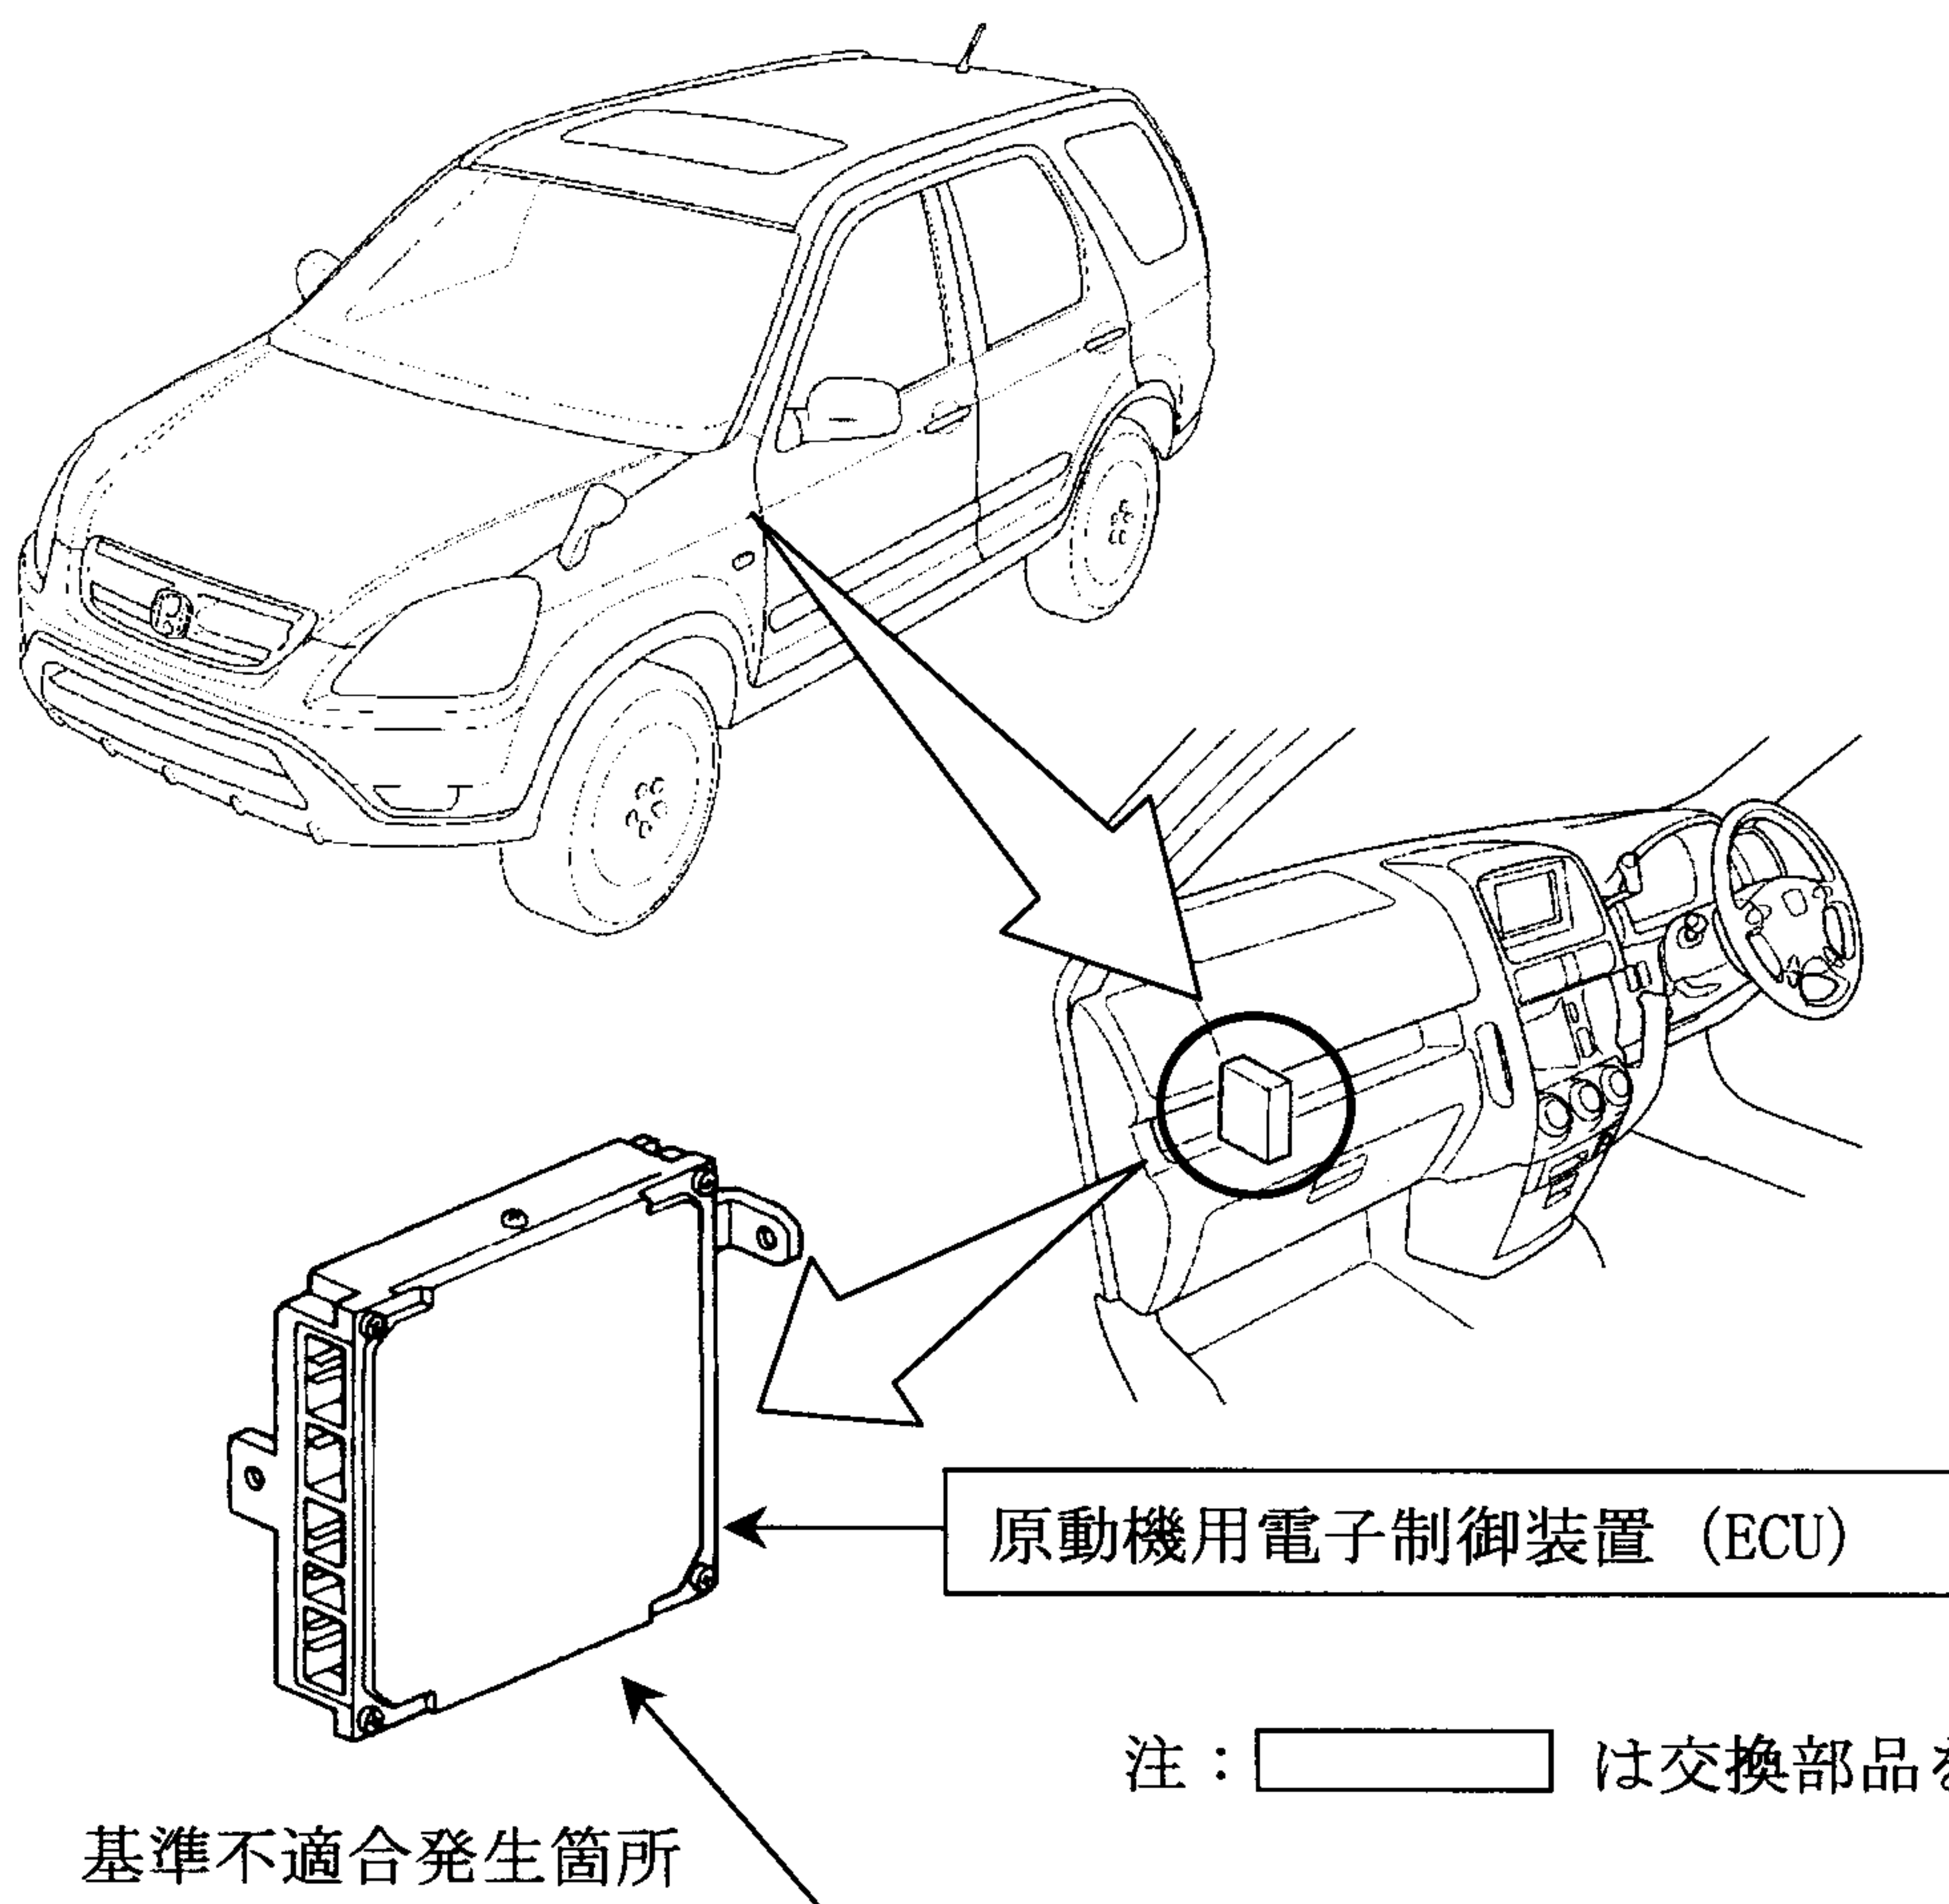


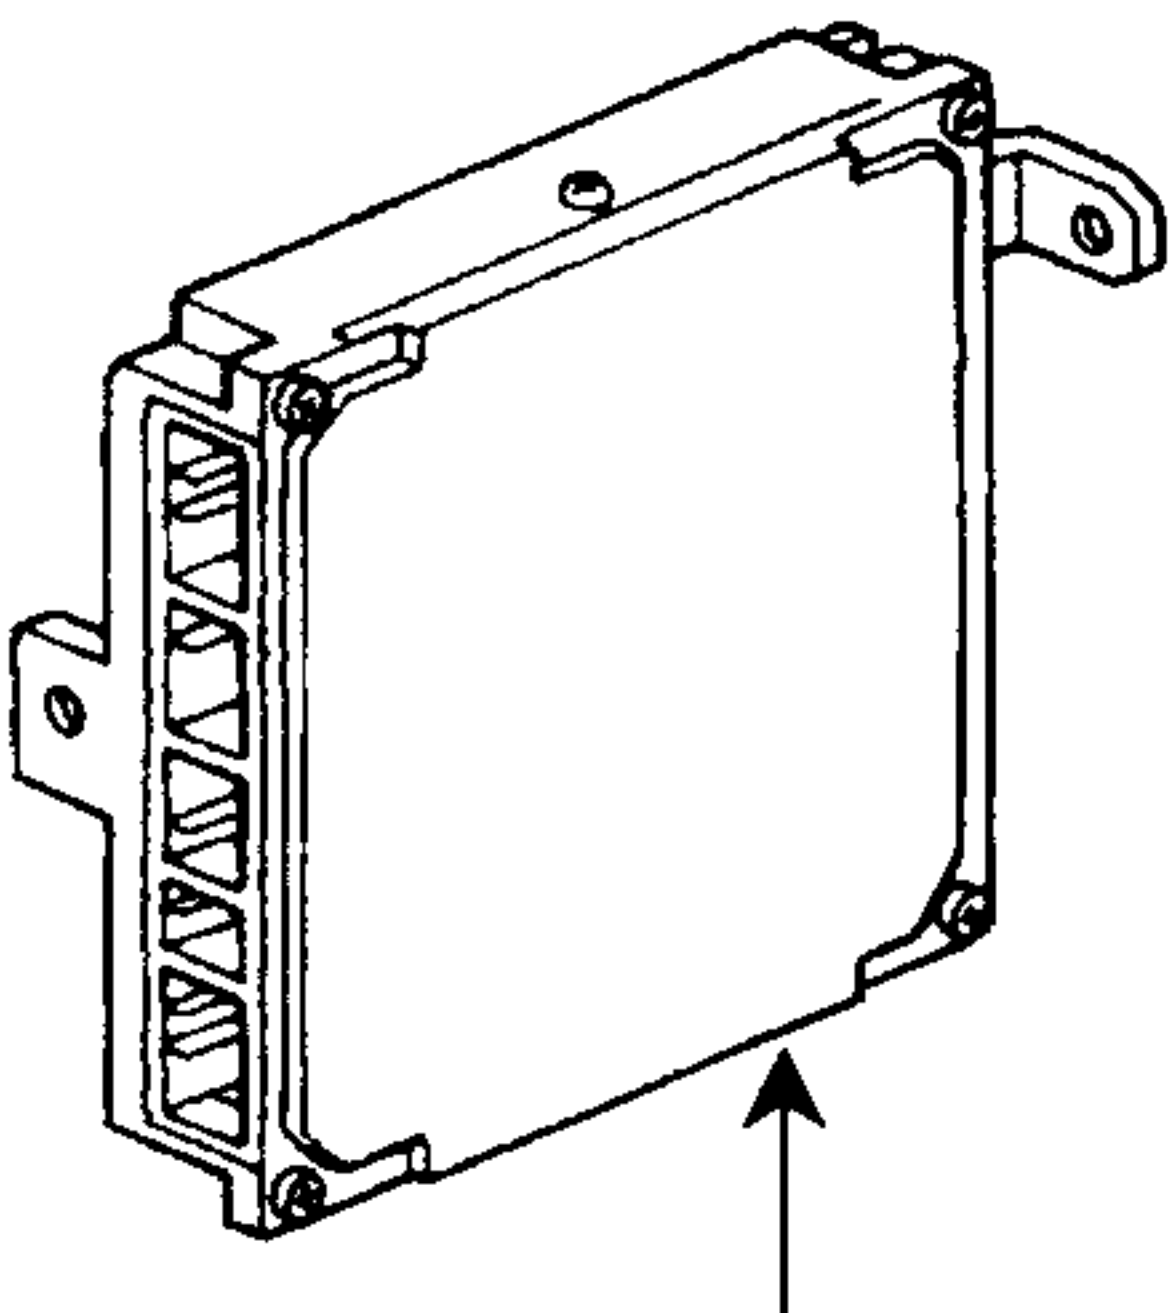
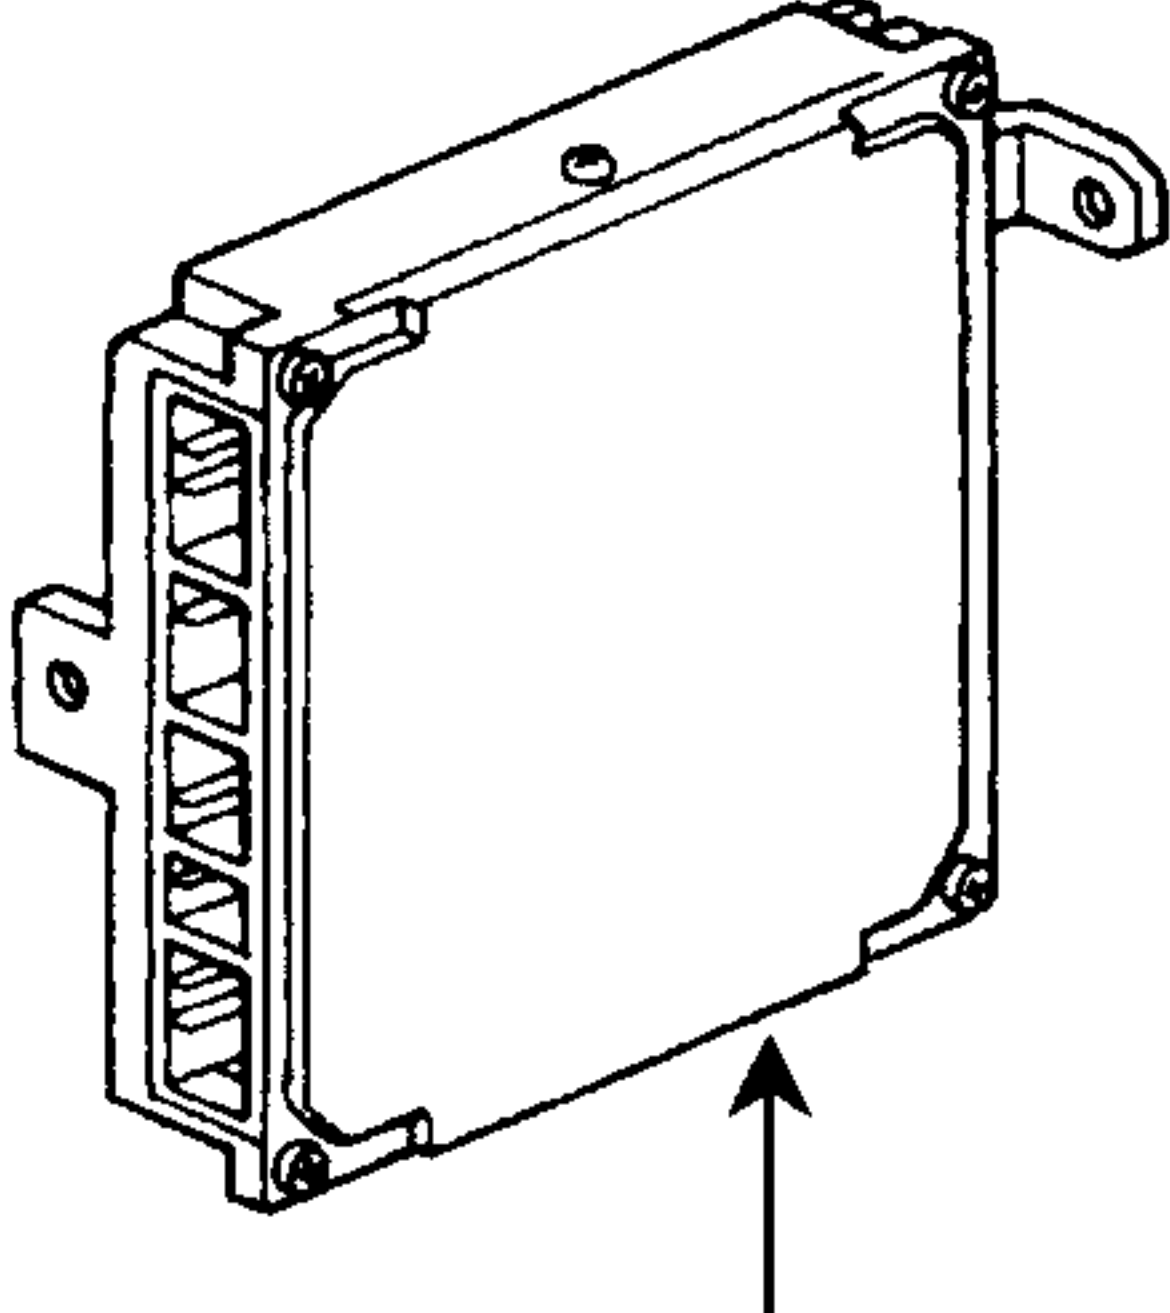
改善箇所説明図



車両挙動安定化制御装置 (VSA) 装備車の原動機用電子制御装置 (ECU) において、空気と燃料の比率制御プログラムが不適切なため、アクセルを踏んでいるときに空燃比補正制御が作動せず、排出ガスが基準値を超える。

改善の内容

全車両、電子制御装置 (ECU) を対策品に交換する。

対策前	対策後
 部品番号：37820-PNB-J71	 部品番号： 37820-PNB-J73

識別：助手席側ドアのドアチェッカー部の車体側取付ボルトに黄色ペイントを塗布する。