


改善箇所説明図 ②

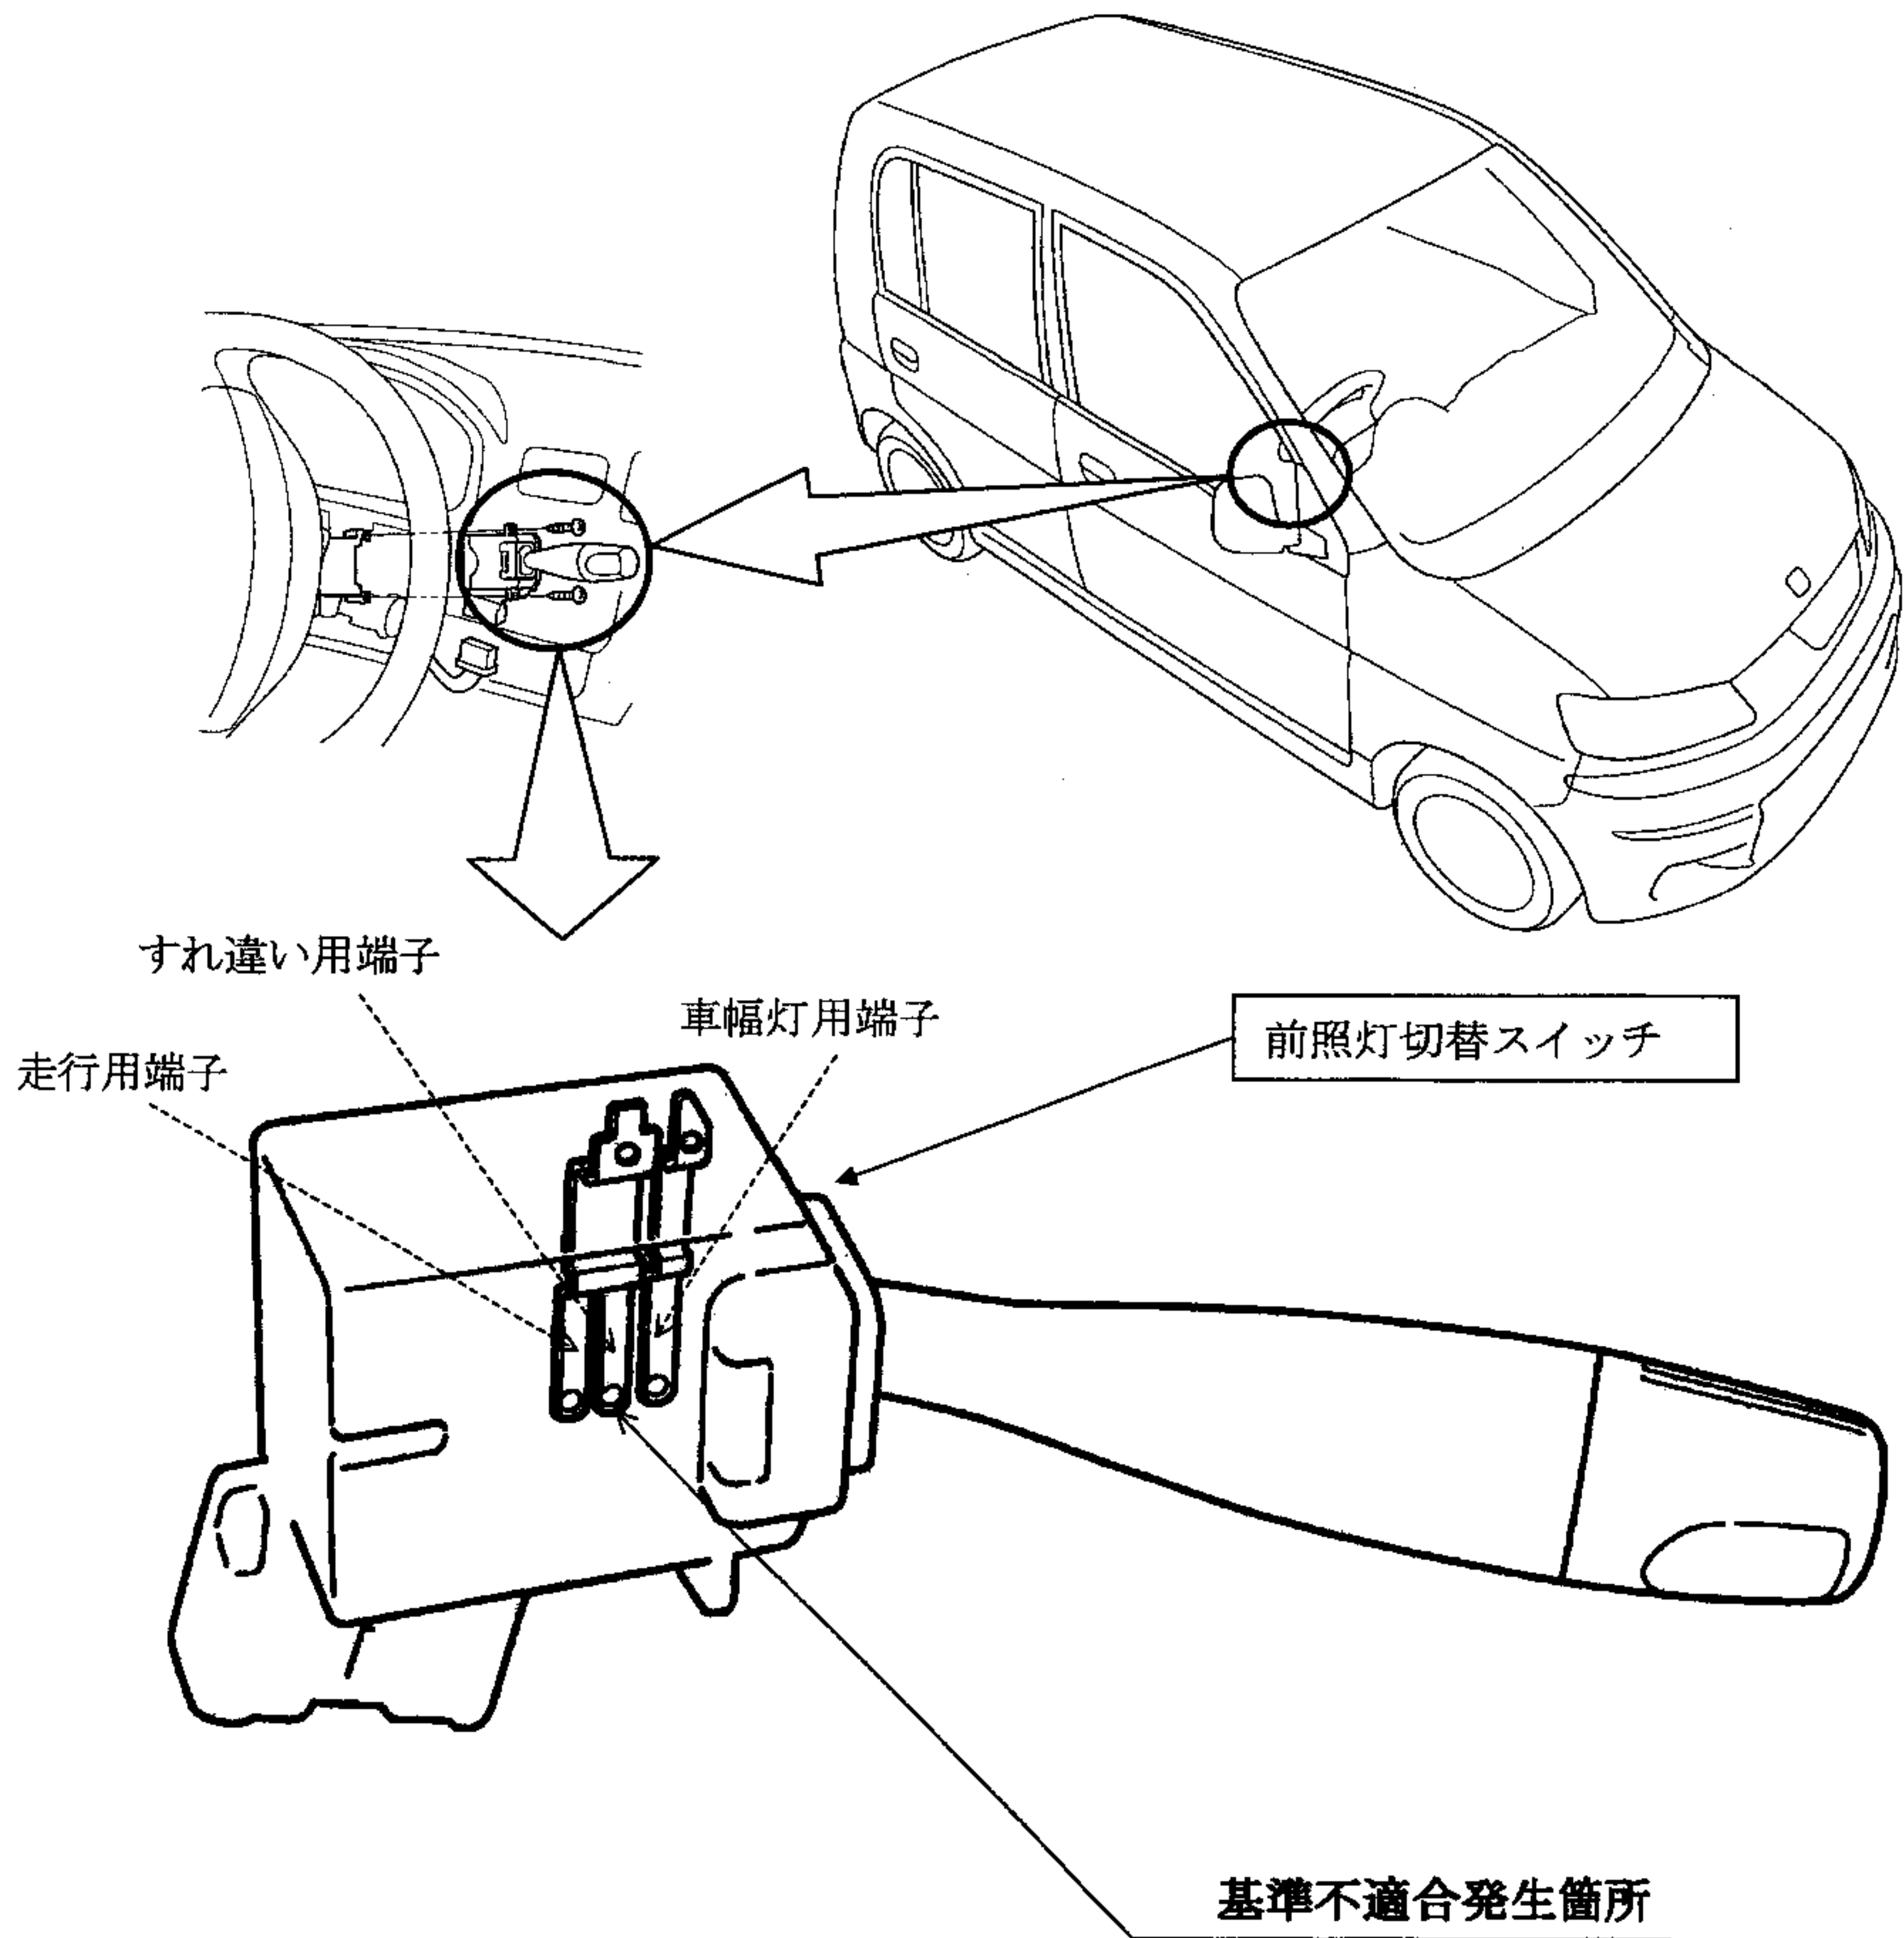

前照灯切替スイッチにおいて、当該スイッチの端子の組付け方法が不適切なため、すれ違い用端子の接点圧が低く、切替操作の際の通電により接点部が摩耗し、接点部が導通不良となるものがあり、すれ違い用前照灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、前照灯切替えスイッチを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転座席のスライドレール右側前部のボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。