

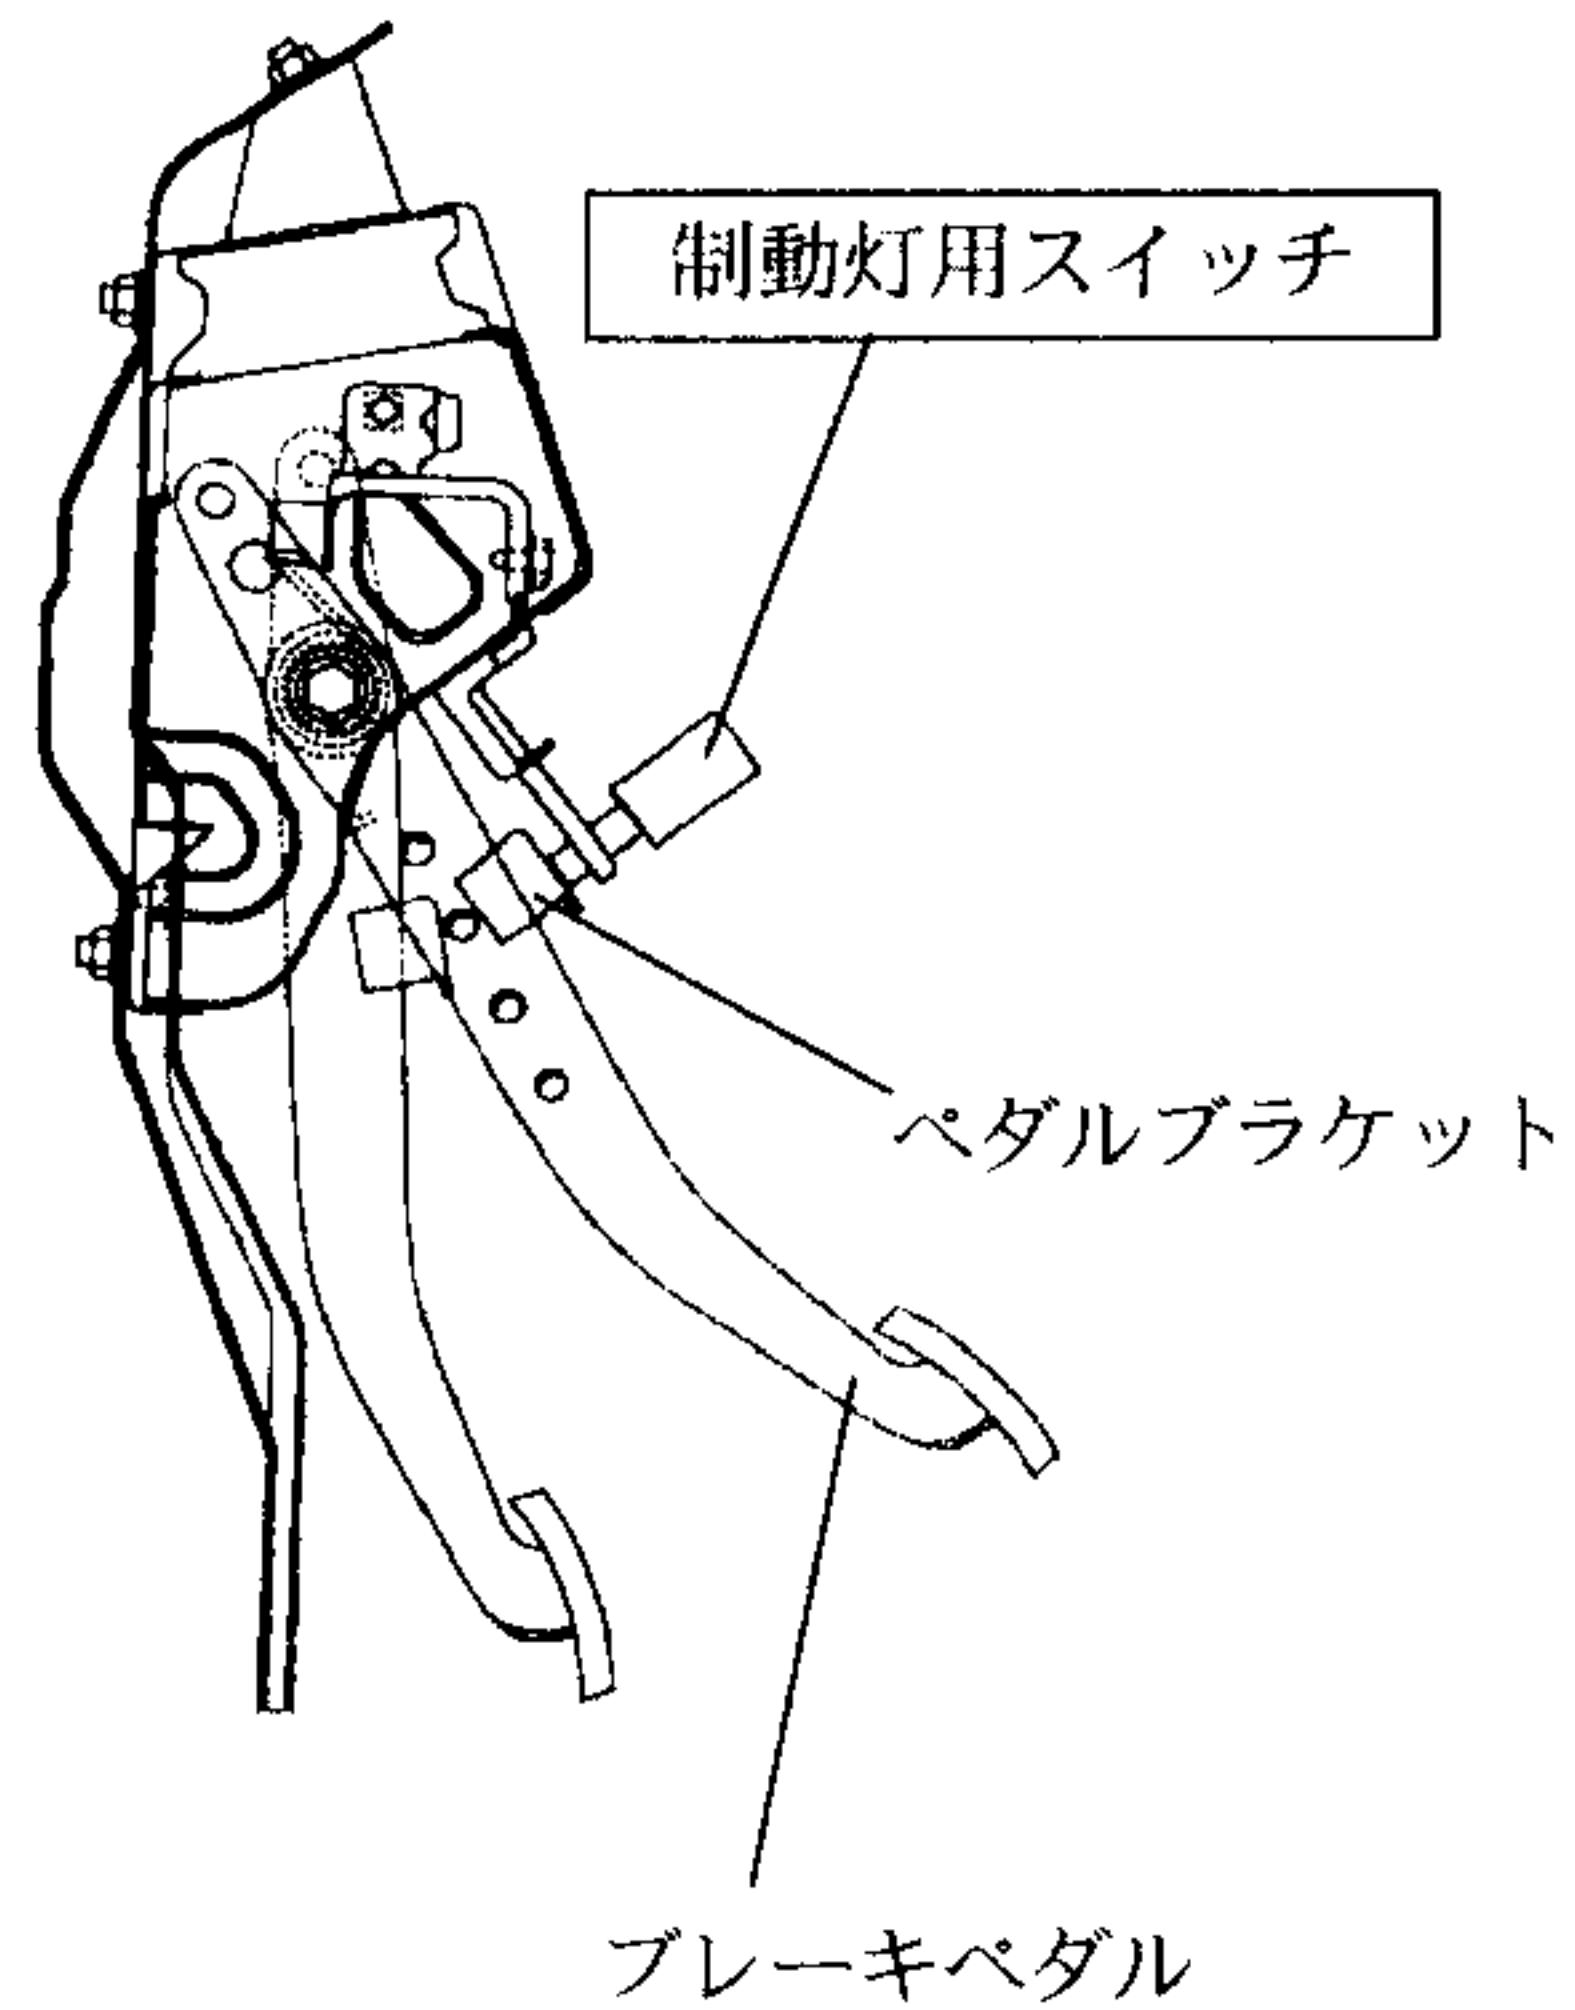
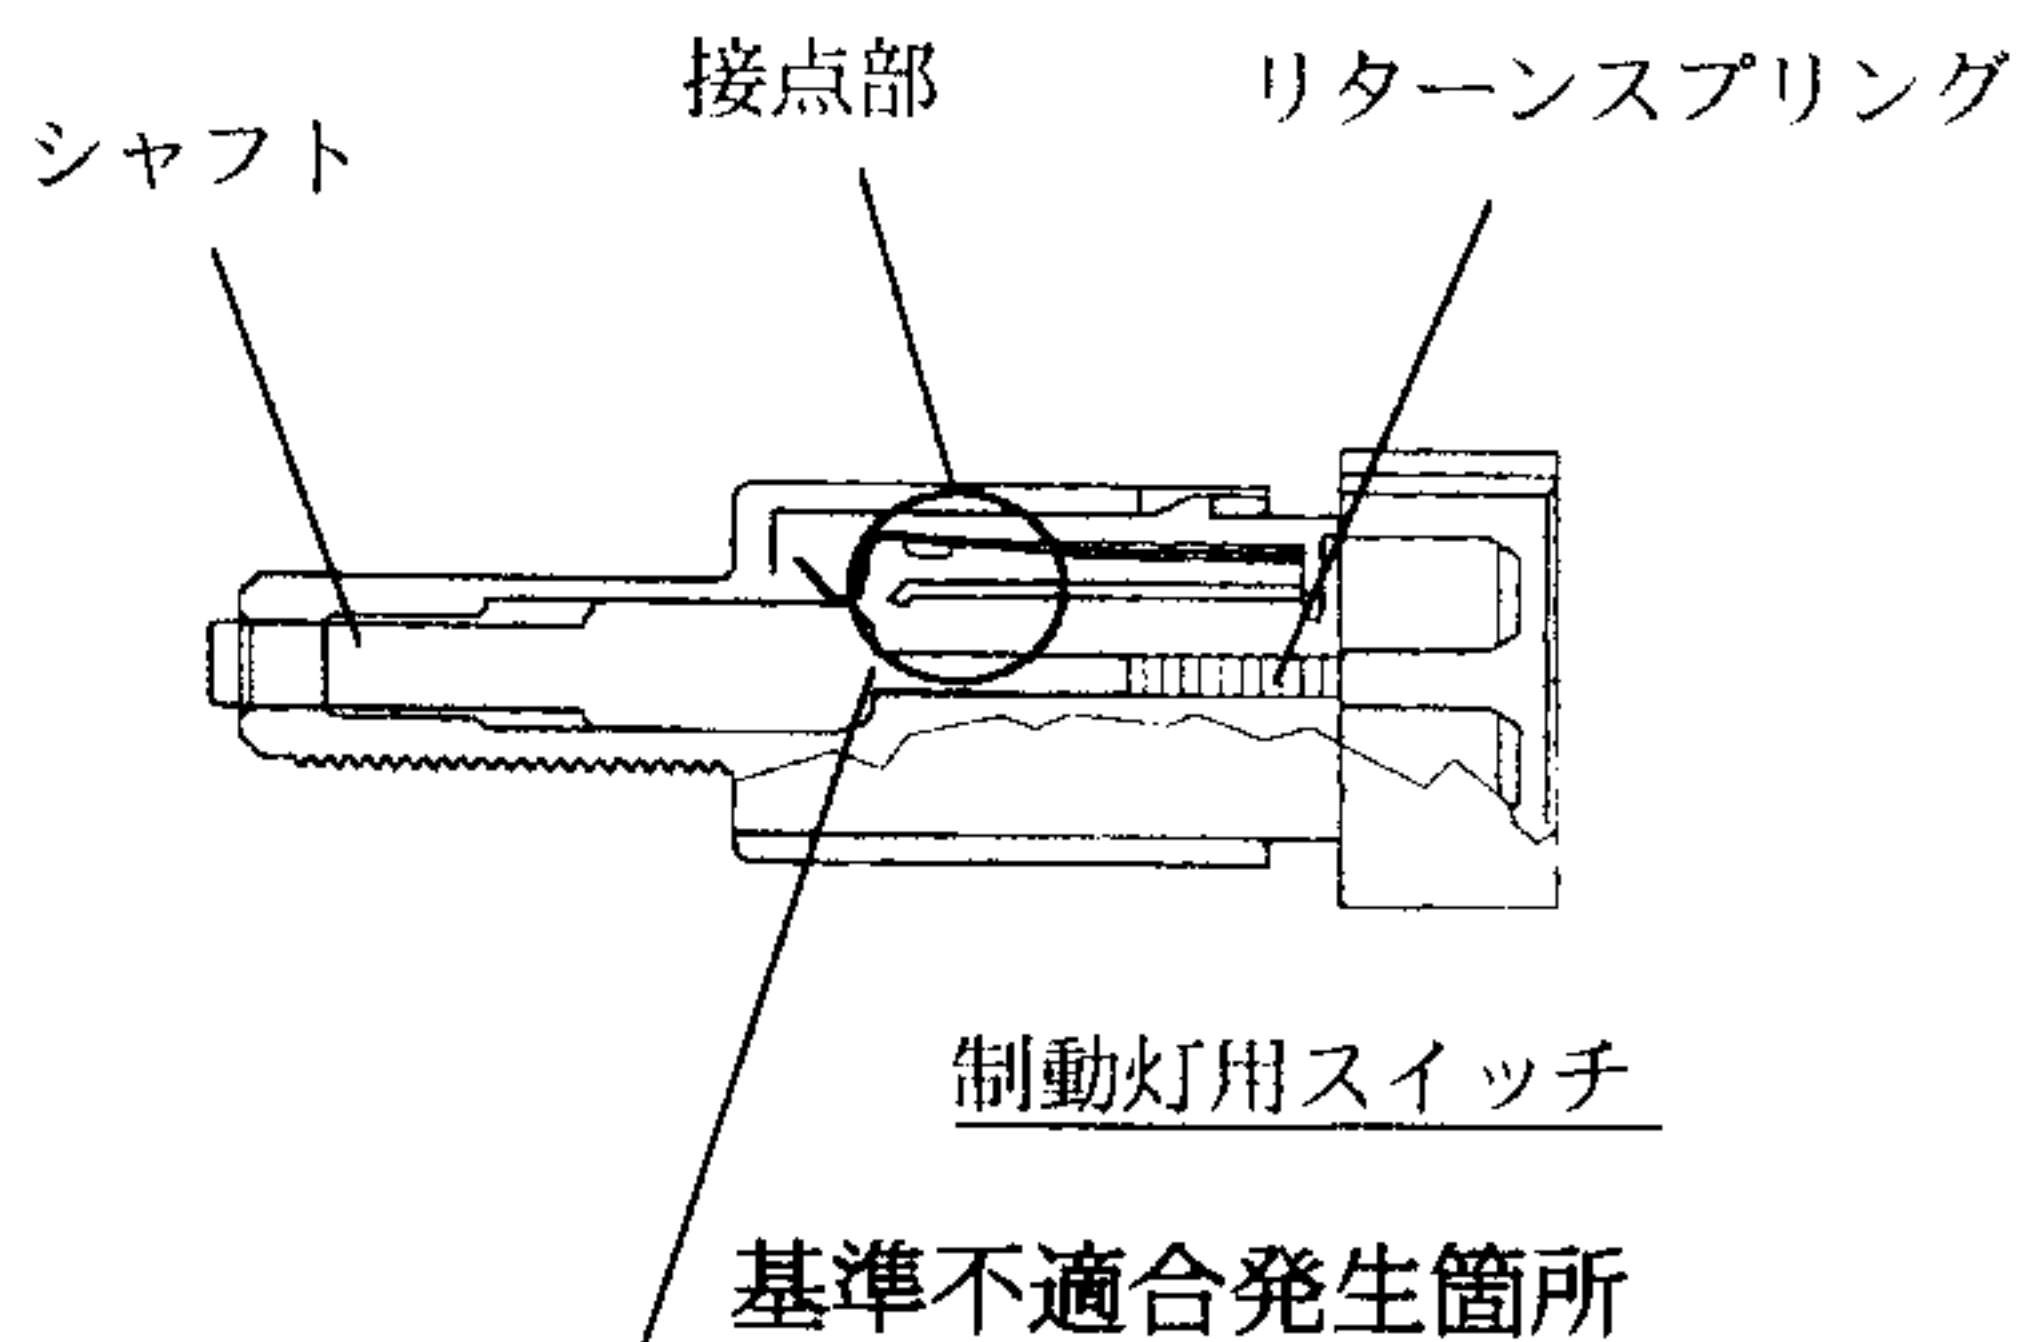


改善箇所説明図

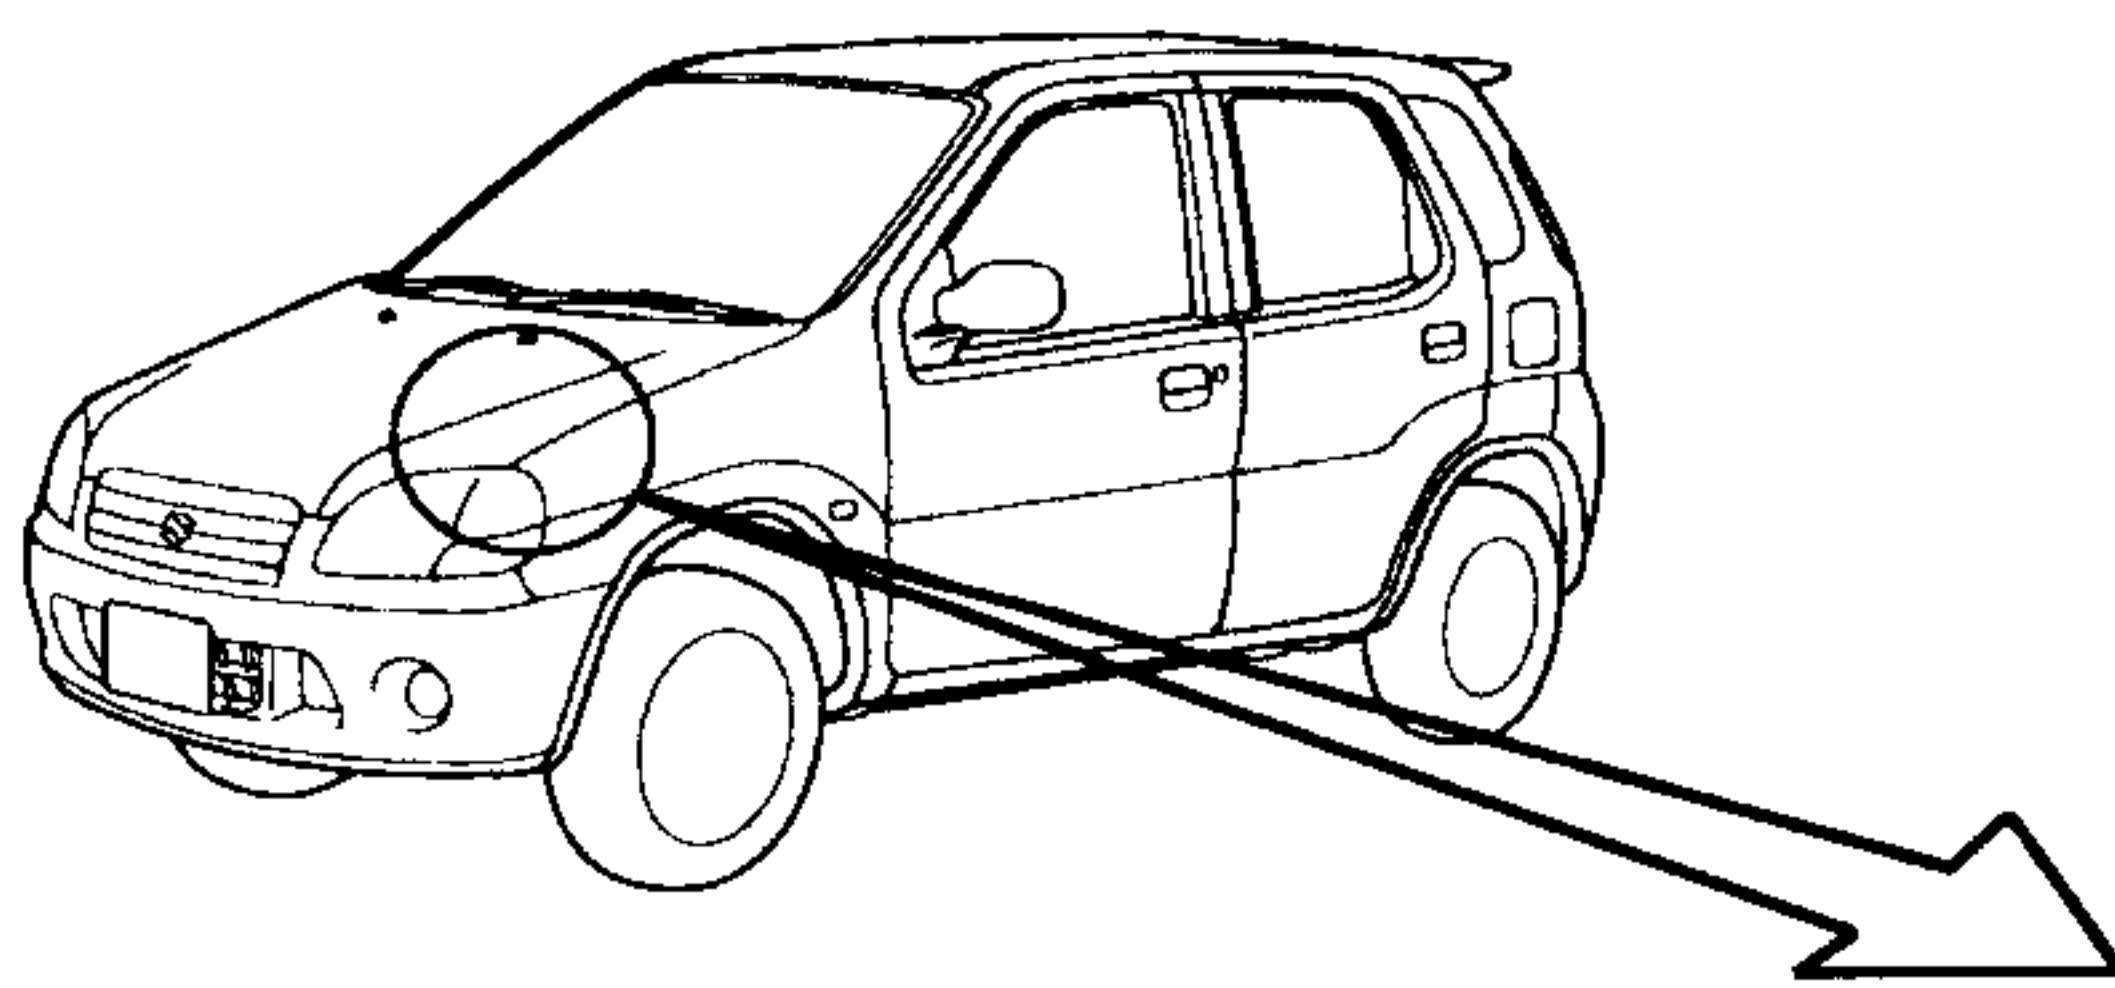

自動変速機付車の制動灯用スイッチにおいて、当該スイッチの接点材質が不適切なため、接点間の放電により発熱するものがあり、最悪の場合、シャフトが変形してスイッチが作動しなくなり、シフトロック機能が解除できなくなるとともに制動灯が点灯しなくなるか点灯したままになるおそれがある。

改善前

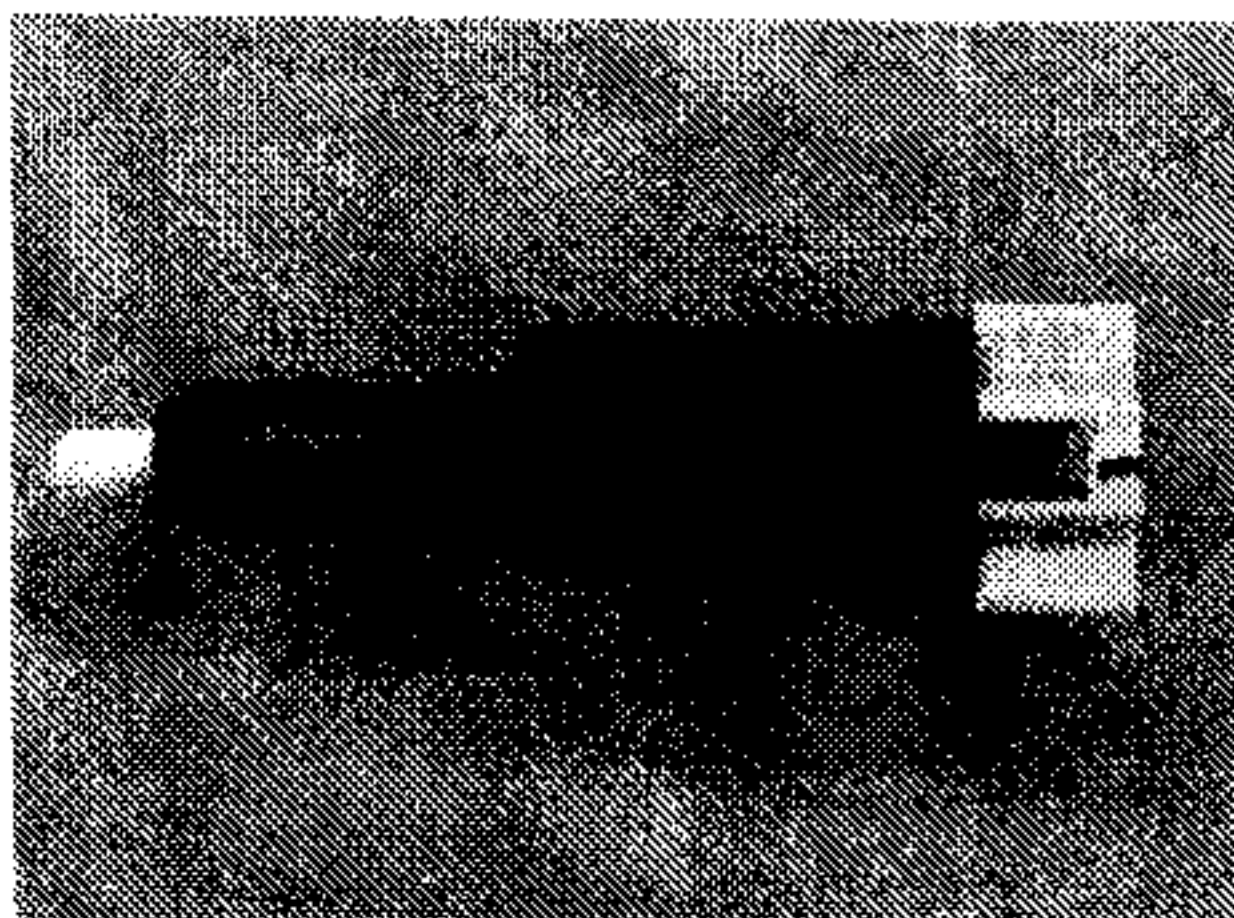

改善後



改善の内容

全車両、当該スイッチを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：制動灯用スイッチの外観形状にて識別可能である。