



# 改善箇所説明図

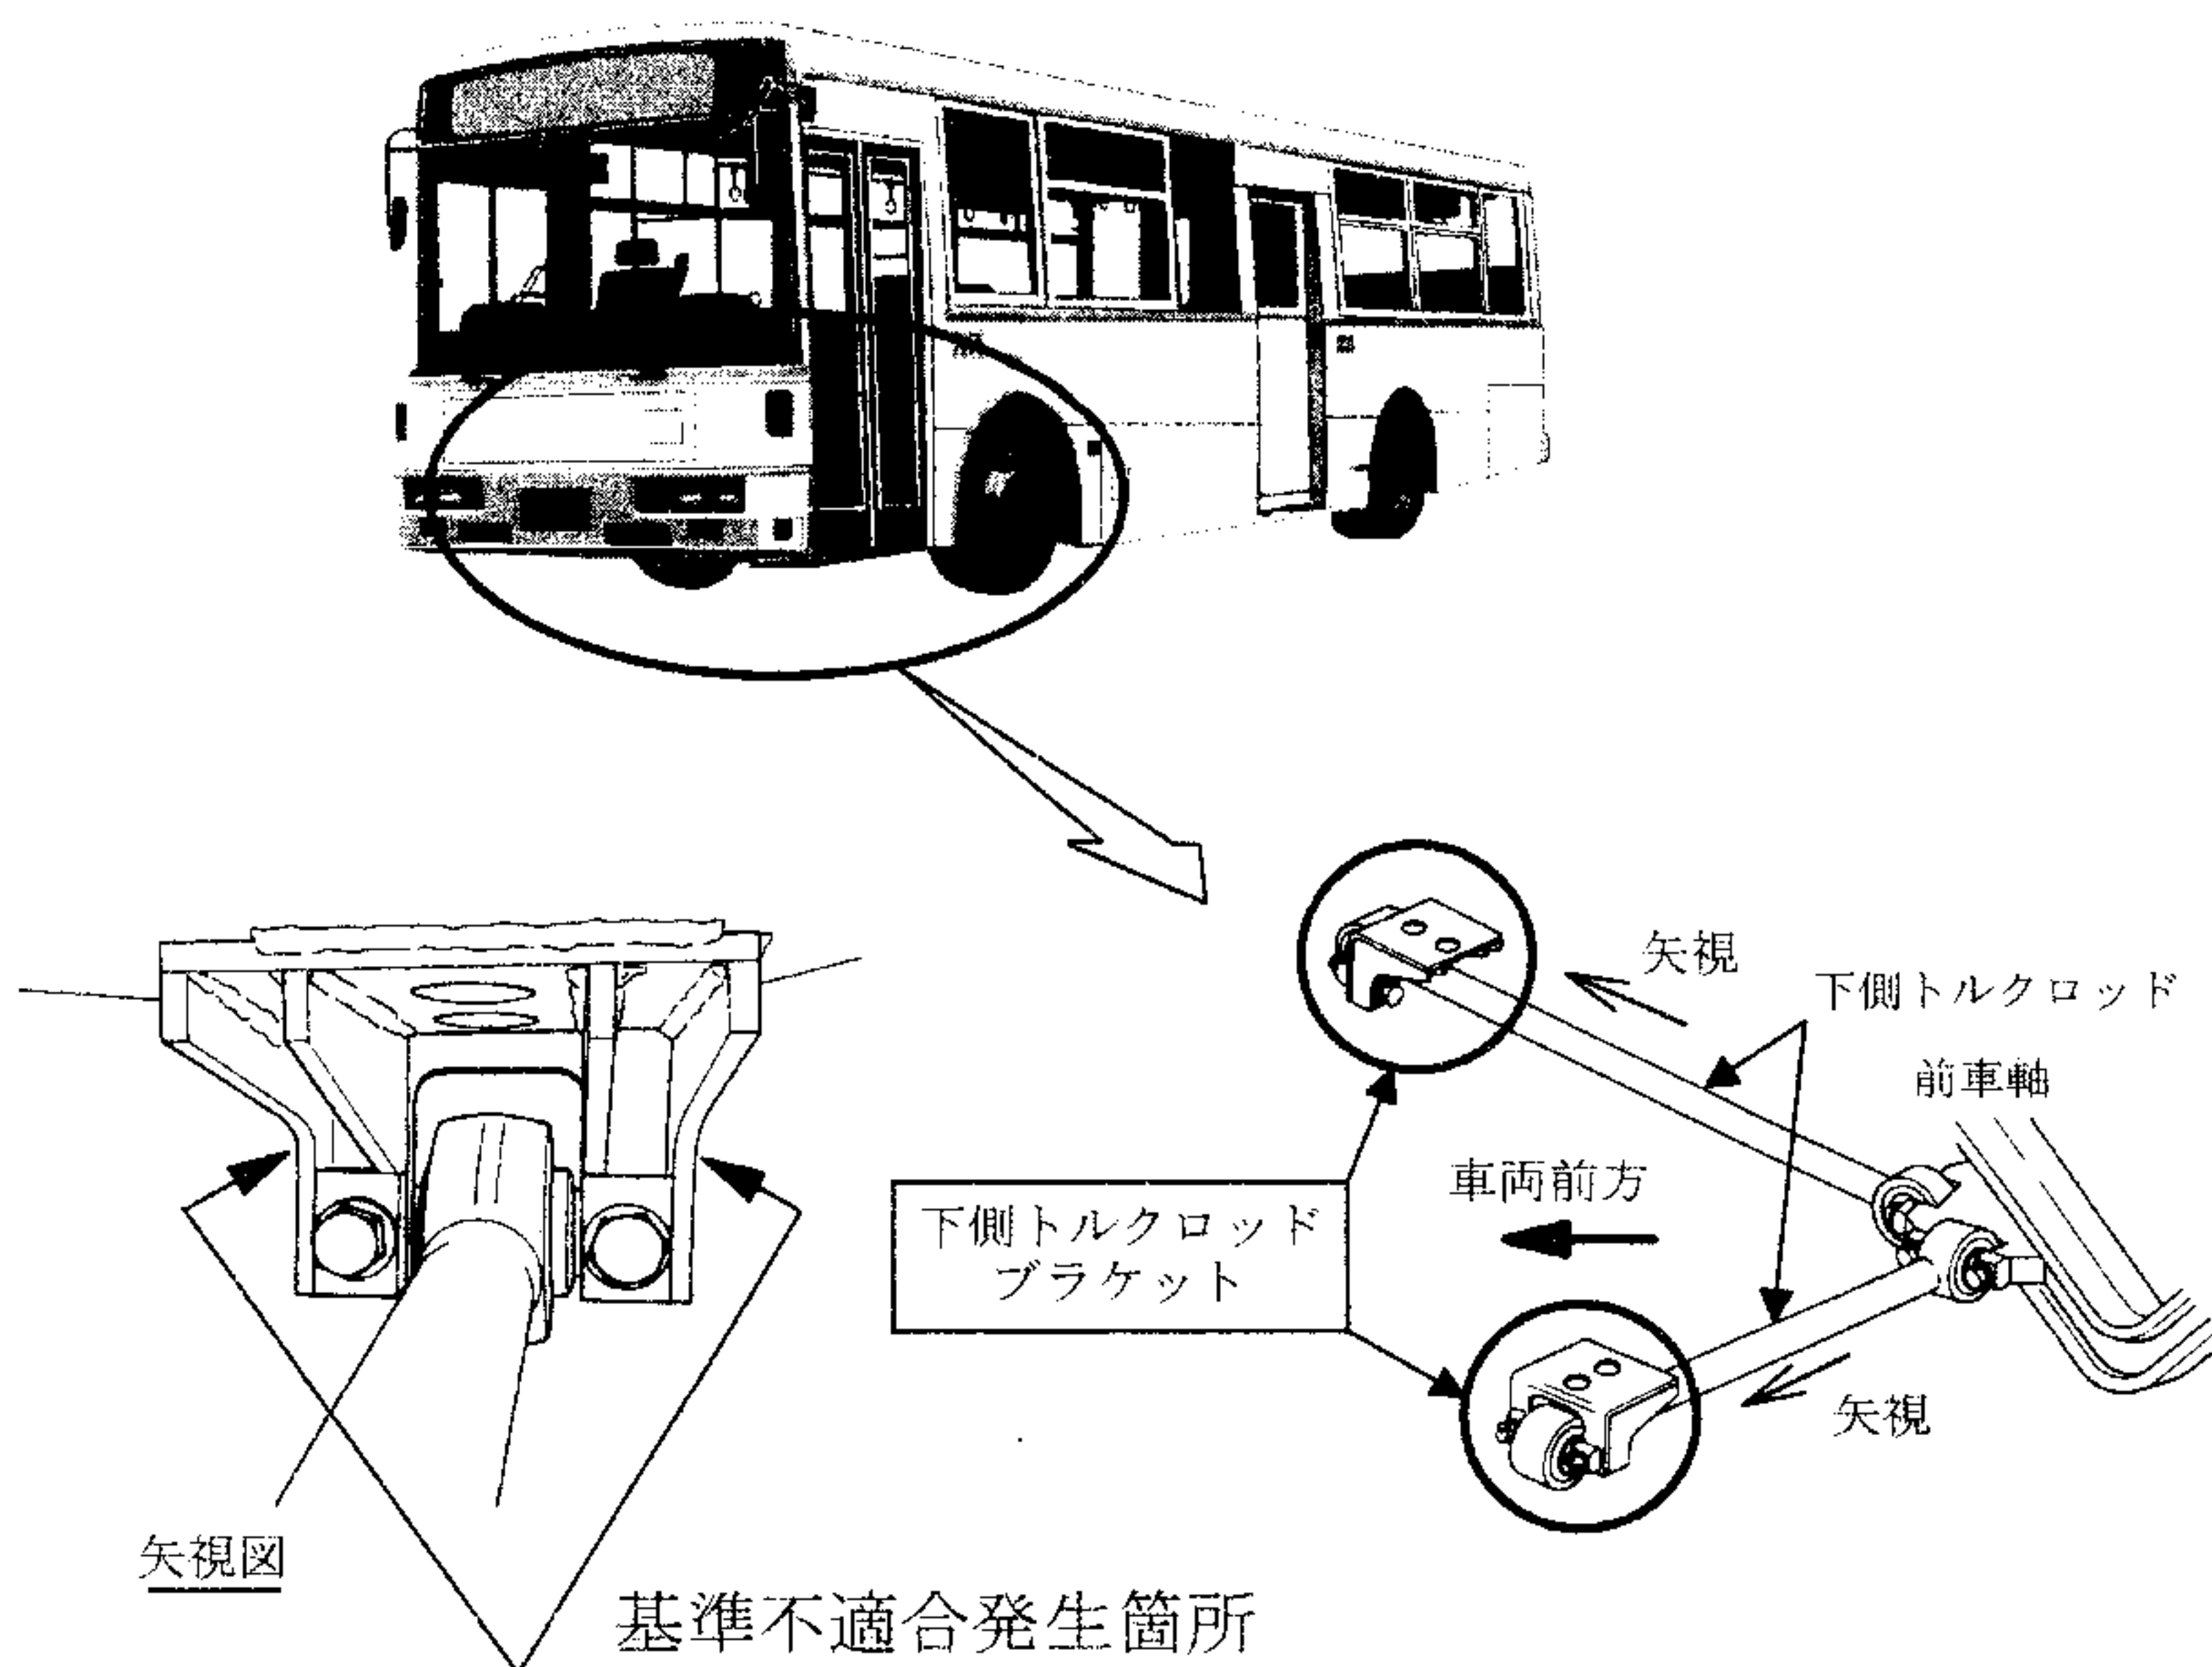


ワンステップ床エアサスペンション装着車の前軸緩衝装置において、下側トルクロッドブラケットに溶接が不適切なものがあるため、亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、当該ブラケットが破損し走行不能となるおそれがある。

## 改善前

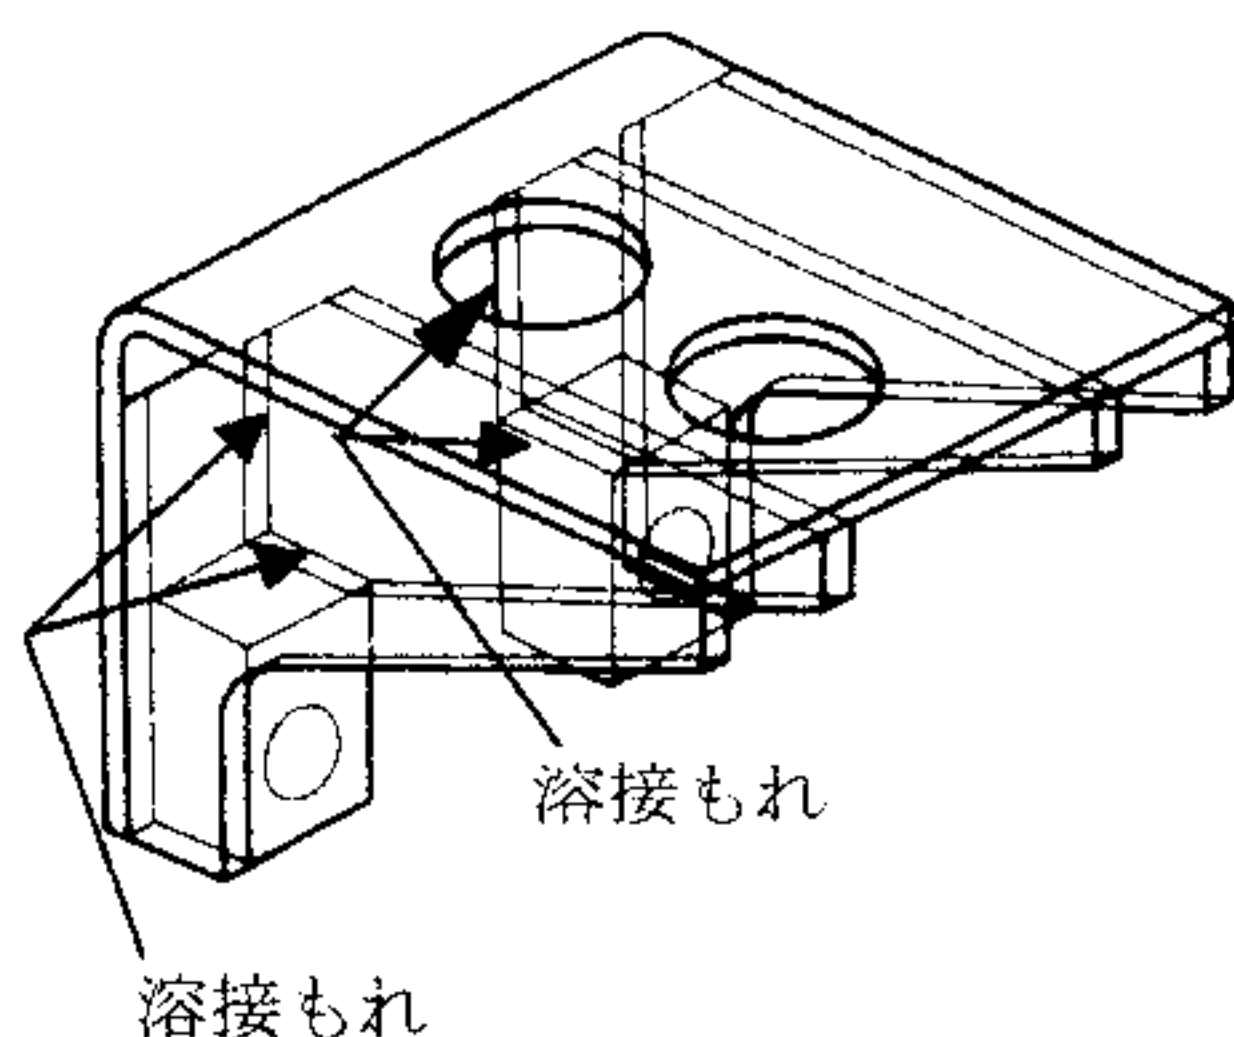

## 改善後

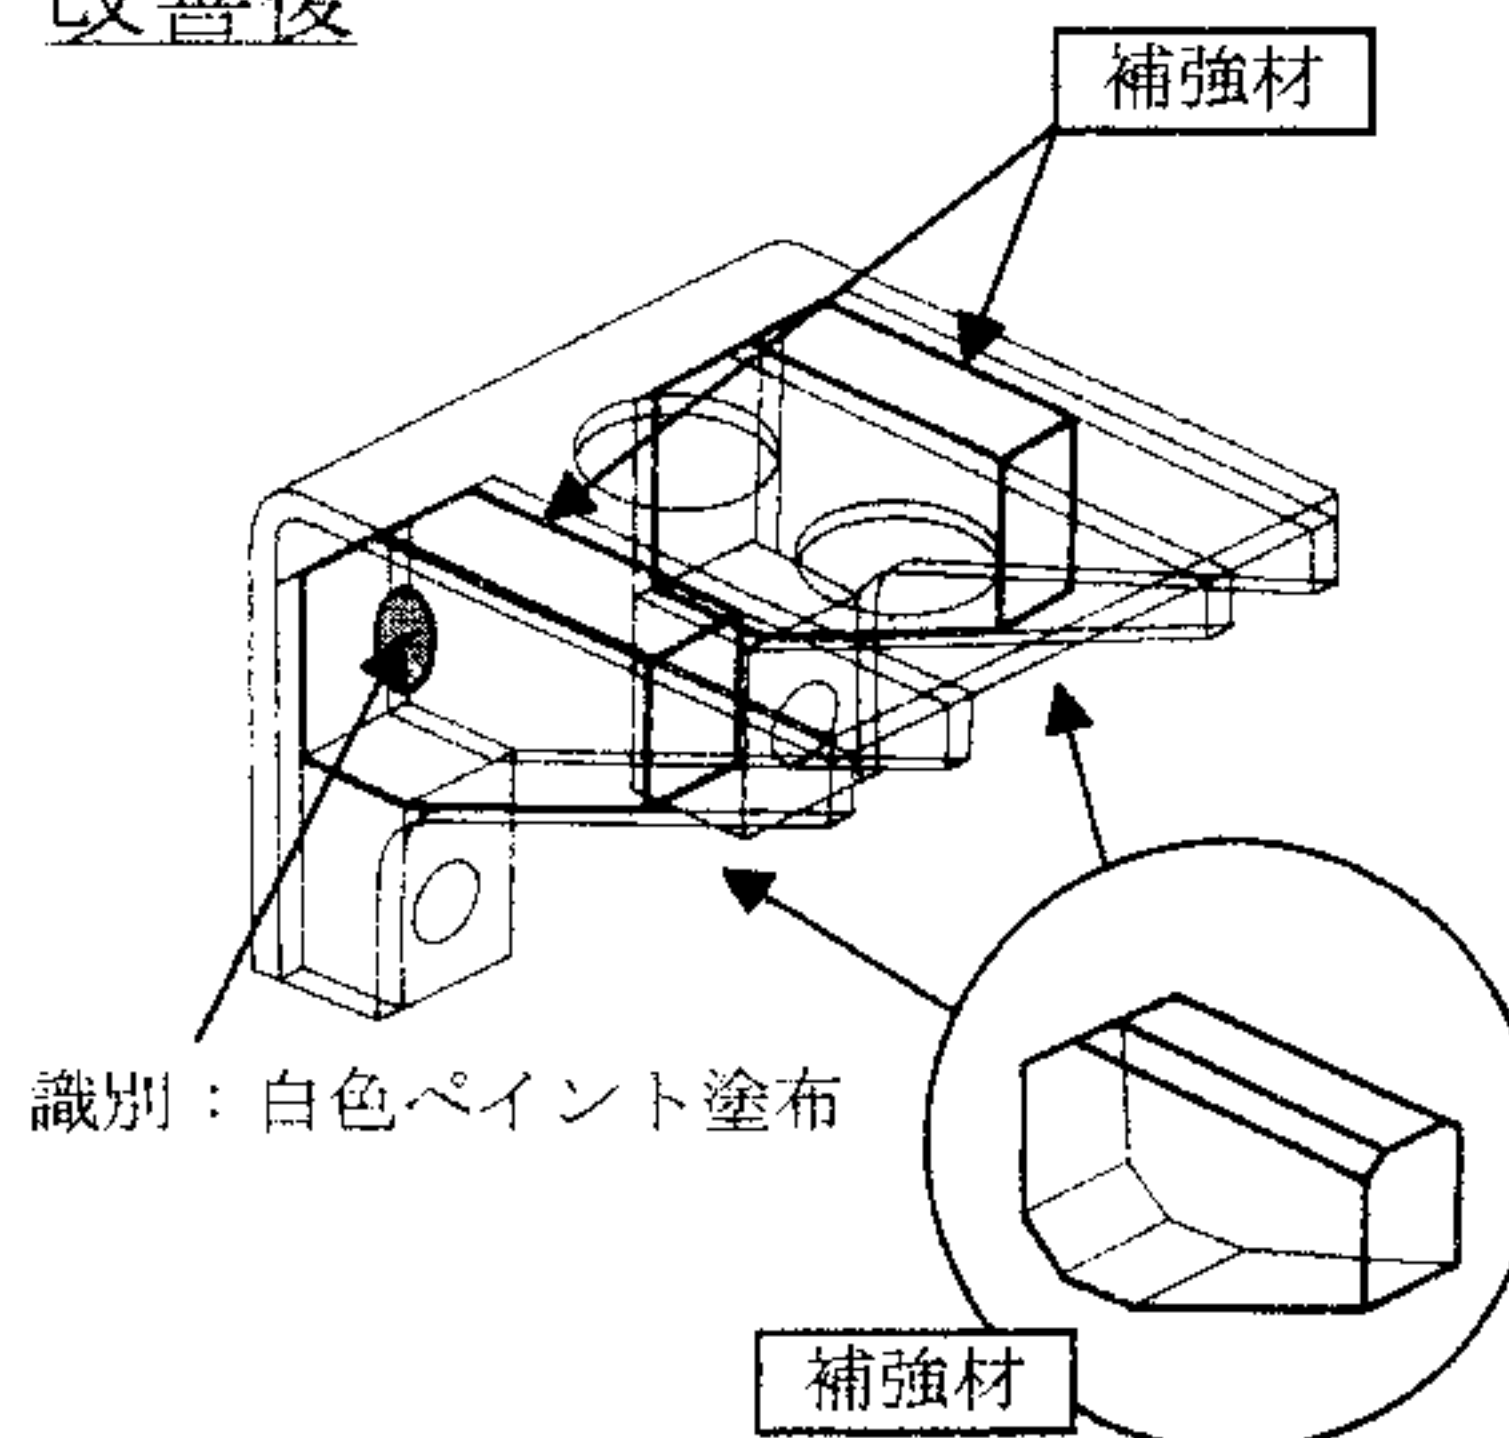

## 改善の内容

全車両、当該ブラケットの溶接状態を点検し、溶接が不適切なものは、追加溶接するとともに補強材を溶接により追加する。

注：□内は対策部品を示す。

識別：当該ブラケットに白色ペイントを塗布する。