



改善箇所説明図

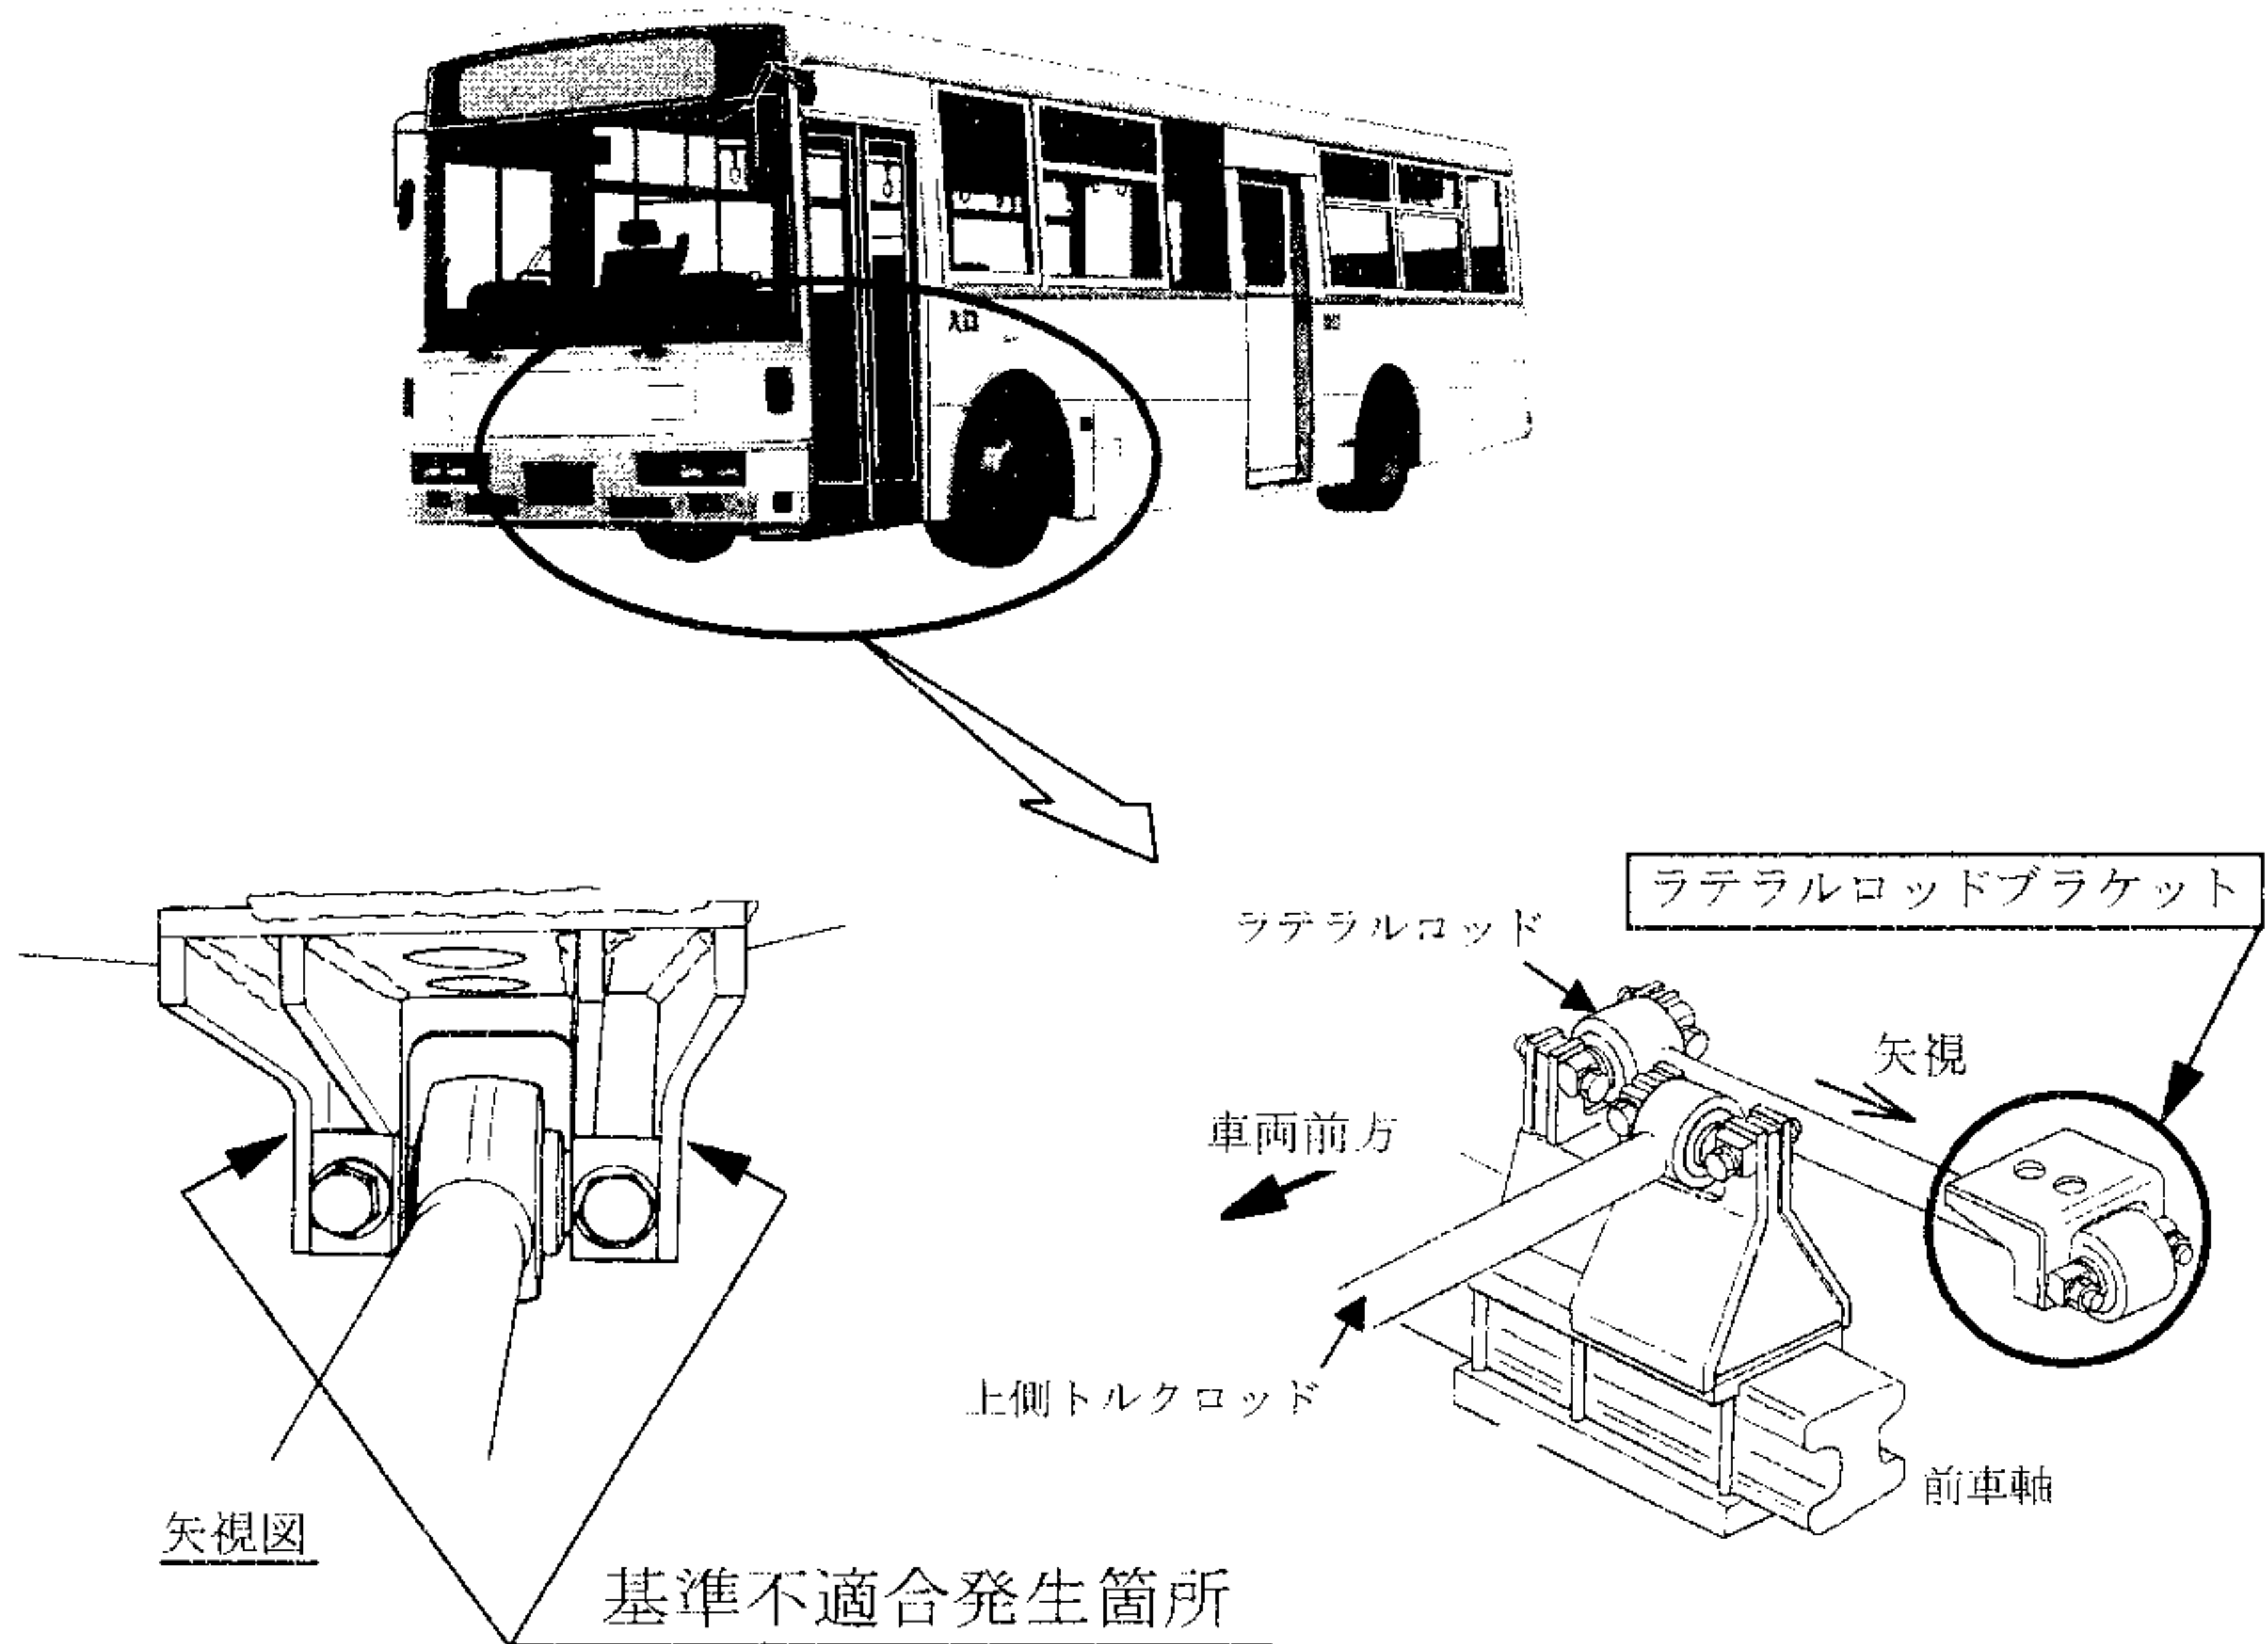


標準床エアサスペンション装着車の前軸緩衝装置において、ラテラルロッドブラケットに溶接が不適切なものがあるため、亀裂が発生し、そのままの使用を続けると、当該ブラケットが破損し走行不能となるおそれがある。

改善前

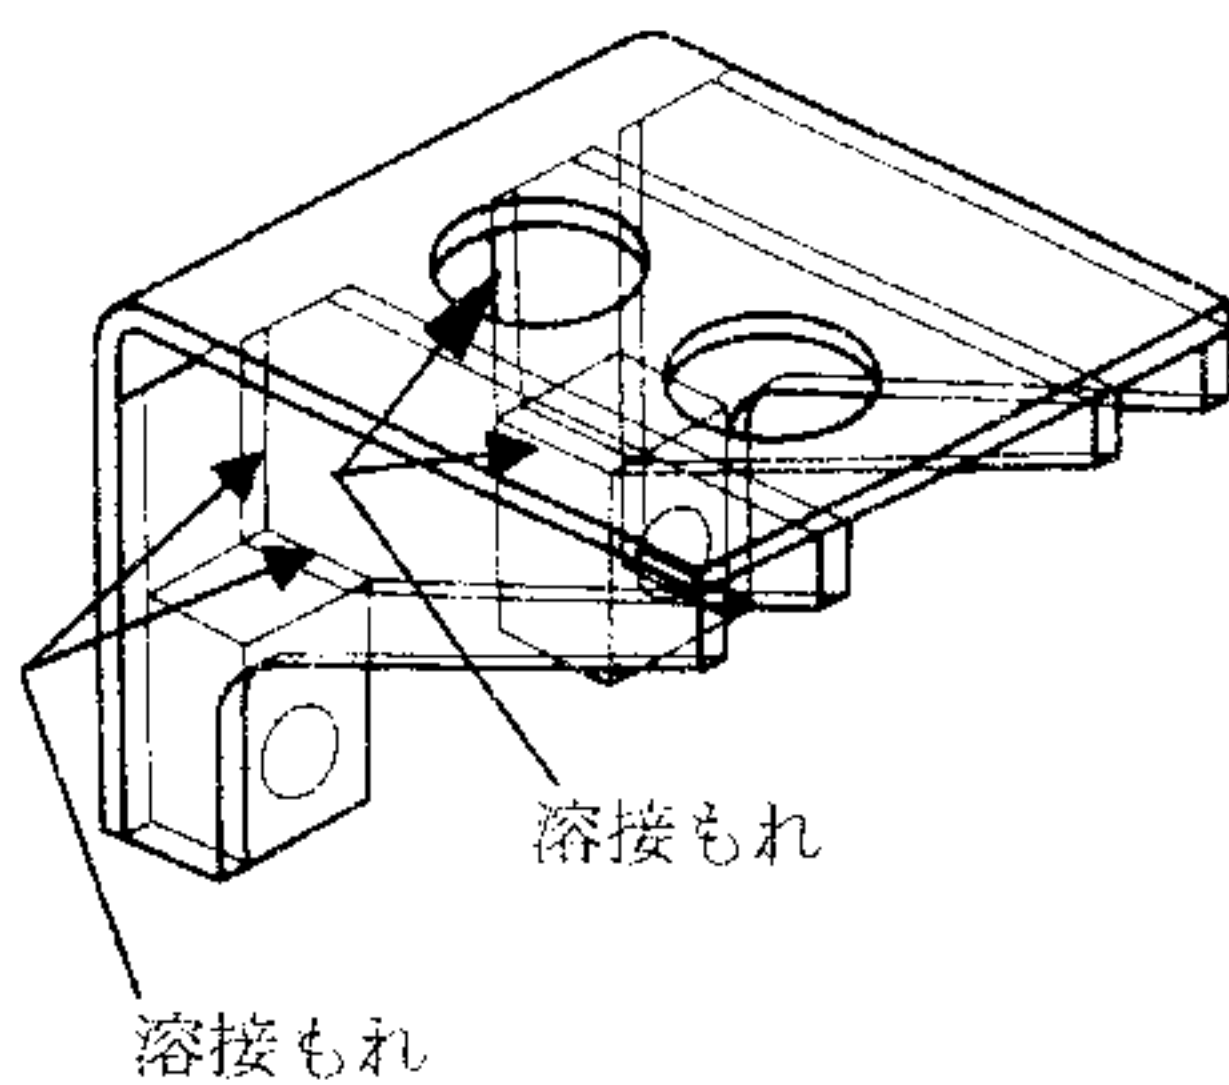

改善後

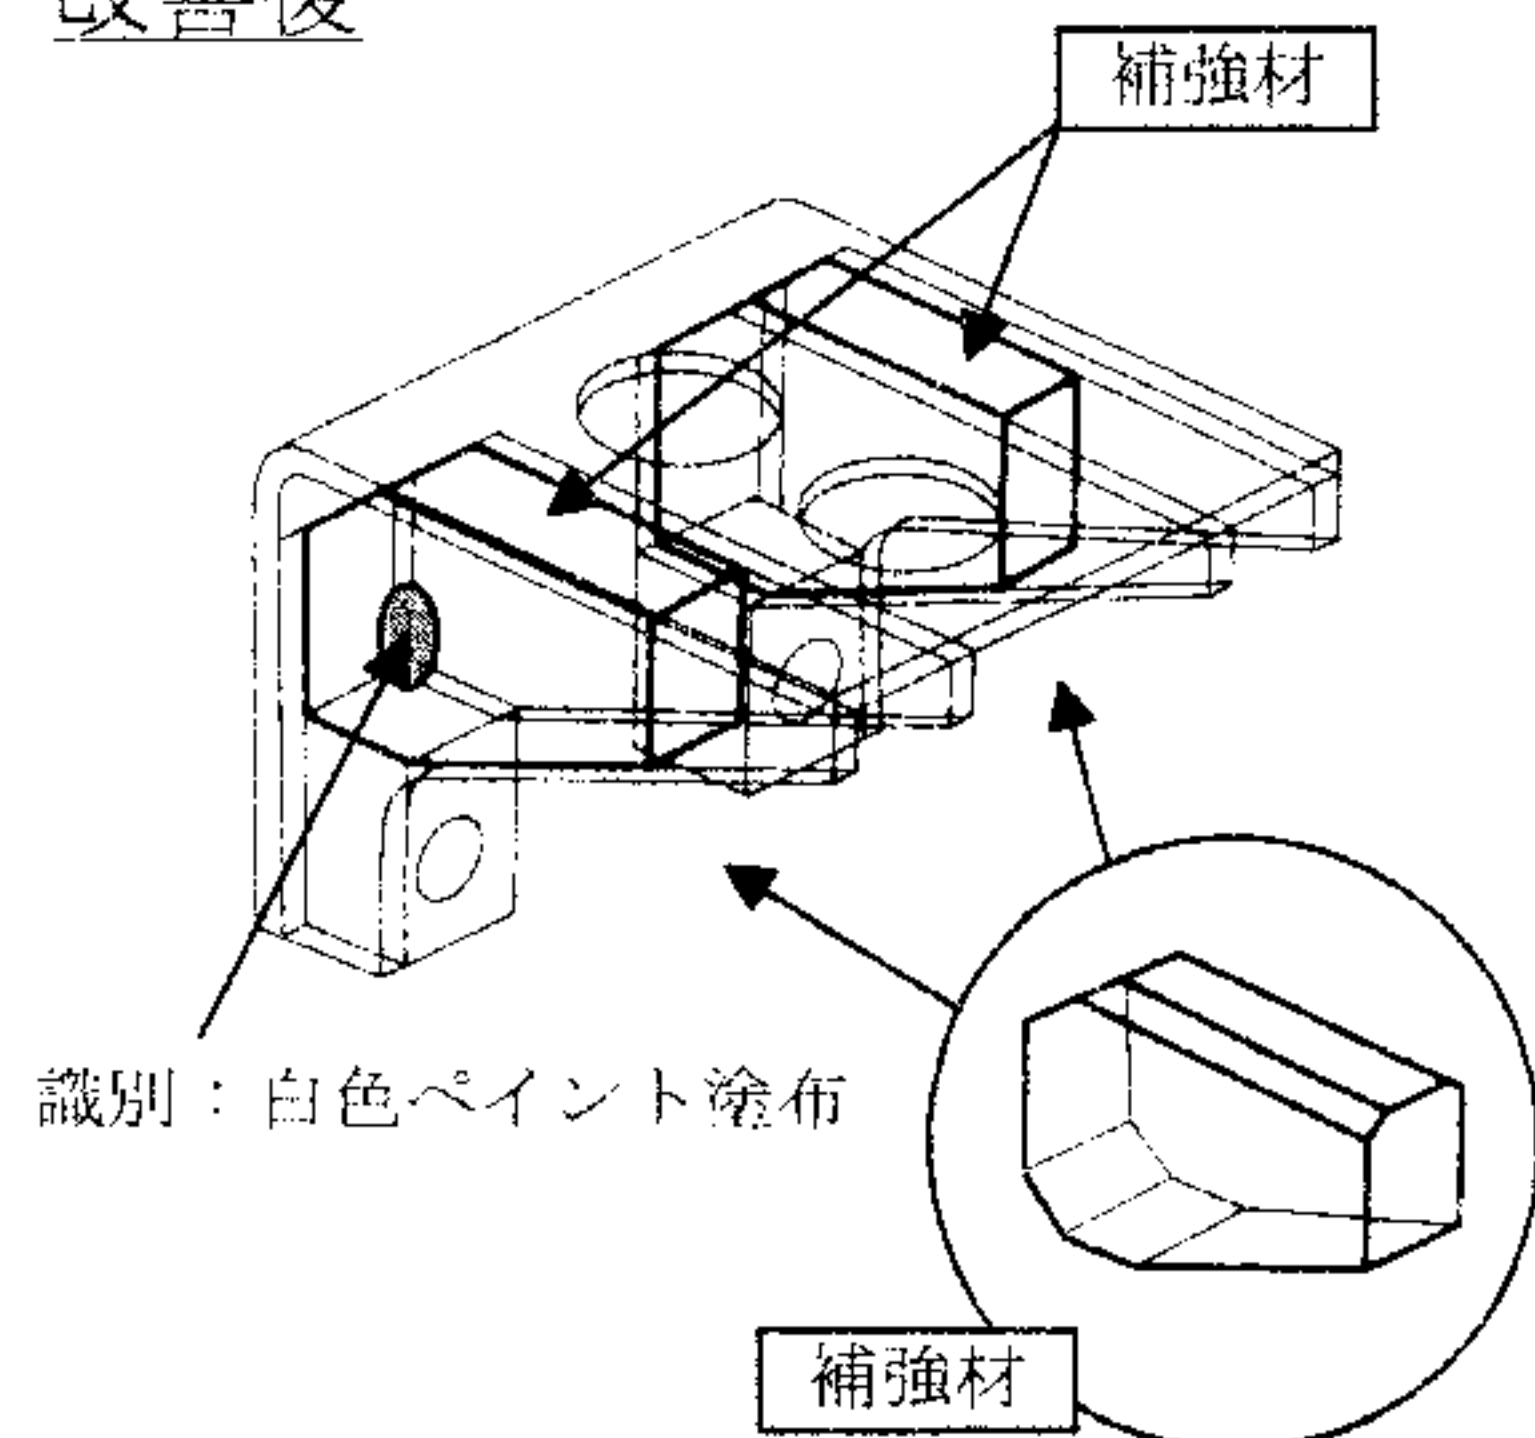

改善の内容

全車両、当該ブラケットの溶接状態を点検し、溶接が不適切なものは、追加溶接するとともに補強材を溶接により追加する。

注：□内は対策部品を示す。

識別：当該ブラケットに白色ペイントを塗布する。