



改善箇所説明図

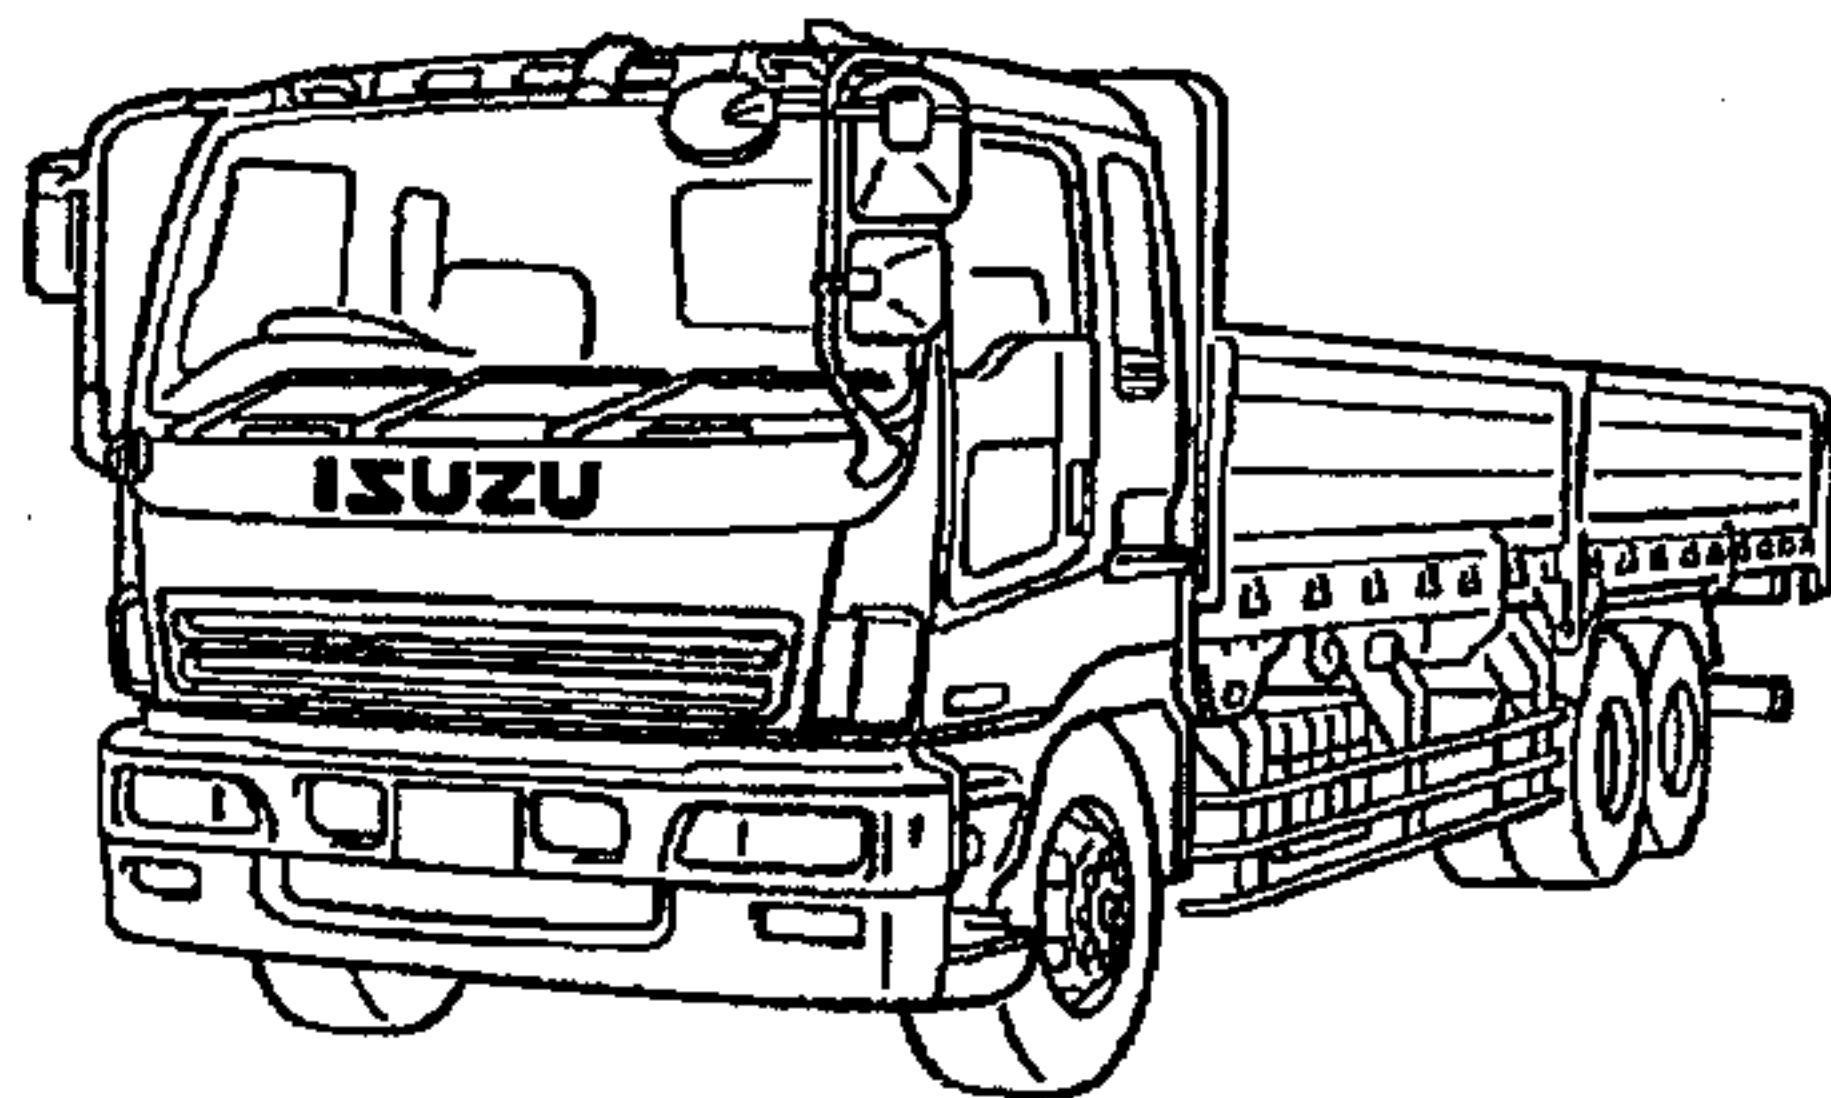


基準不適合発生箇所拡大図

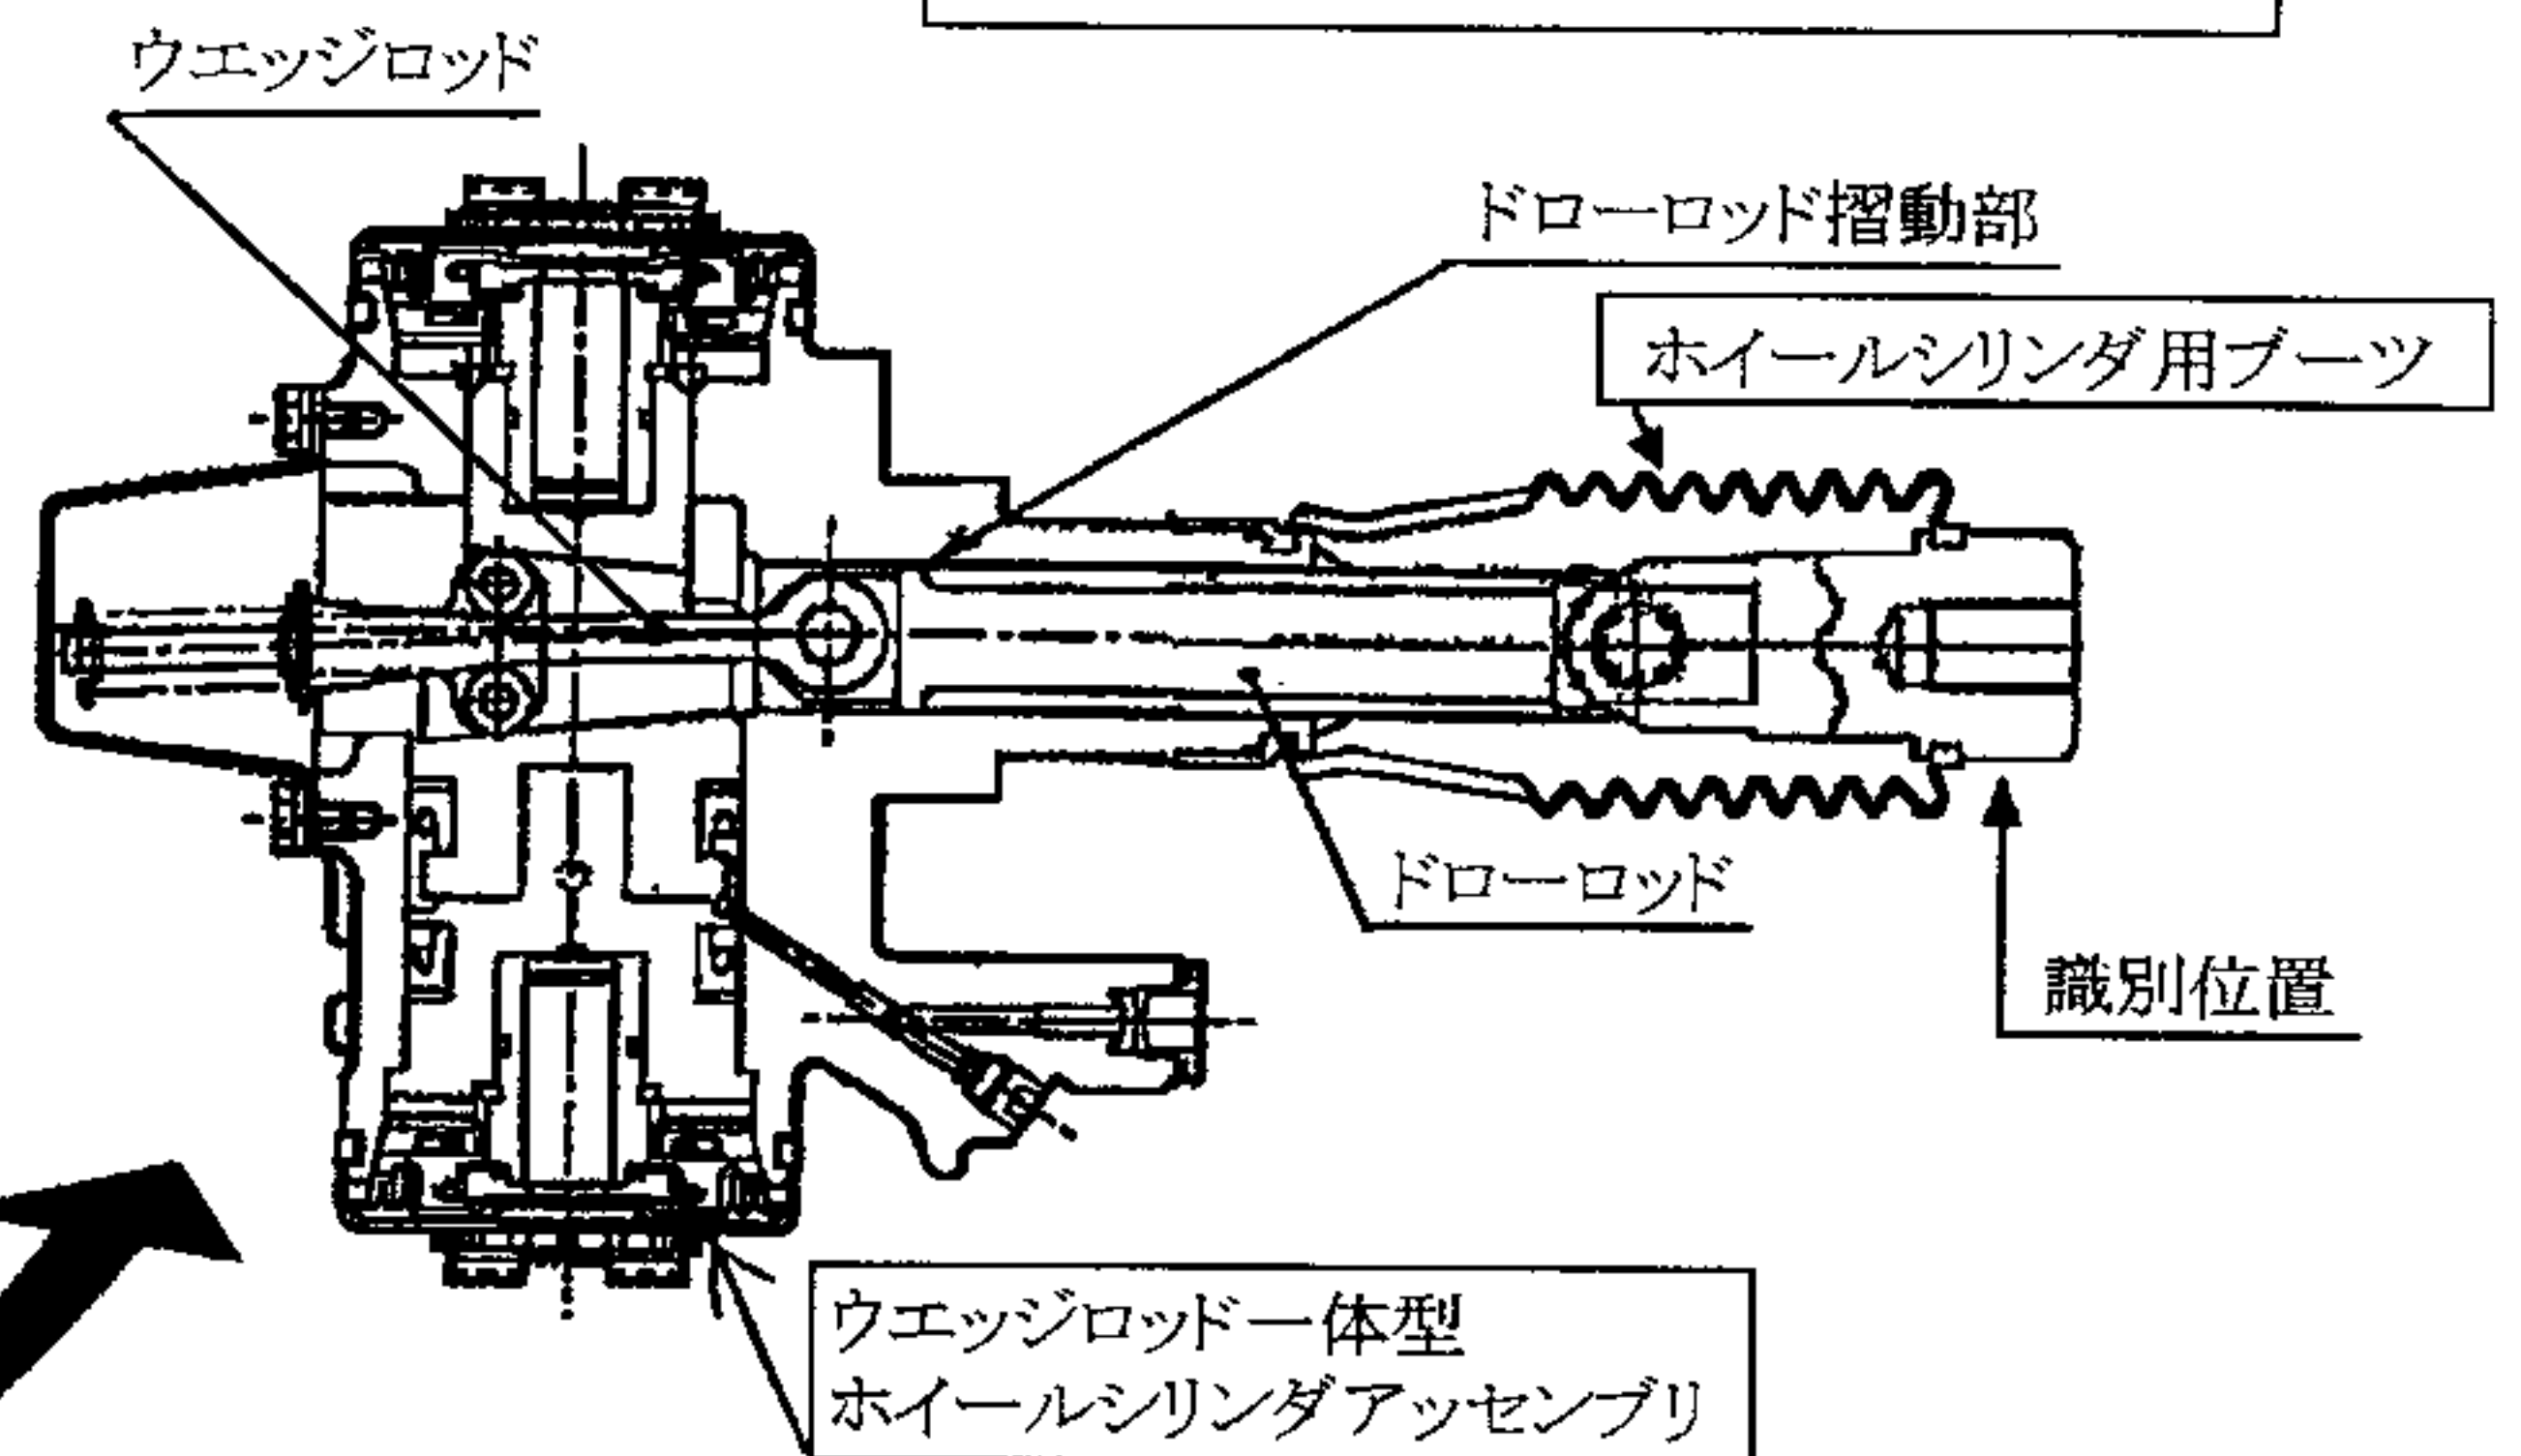

改善内容

- 全車両、ウエッジロッド一体型ホイールシリンダ内部を点検し、
 ①内部が錆びていないものについてはブーツを正しく取付ける。
 ②内部が錆びているものについては当該ホイールシリンダアセンブリを新品に交換すると共に新品のブーツを正しく取付ける。

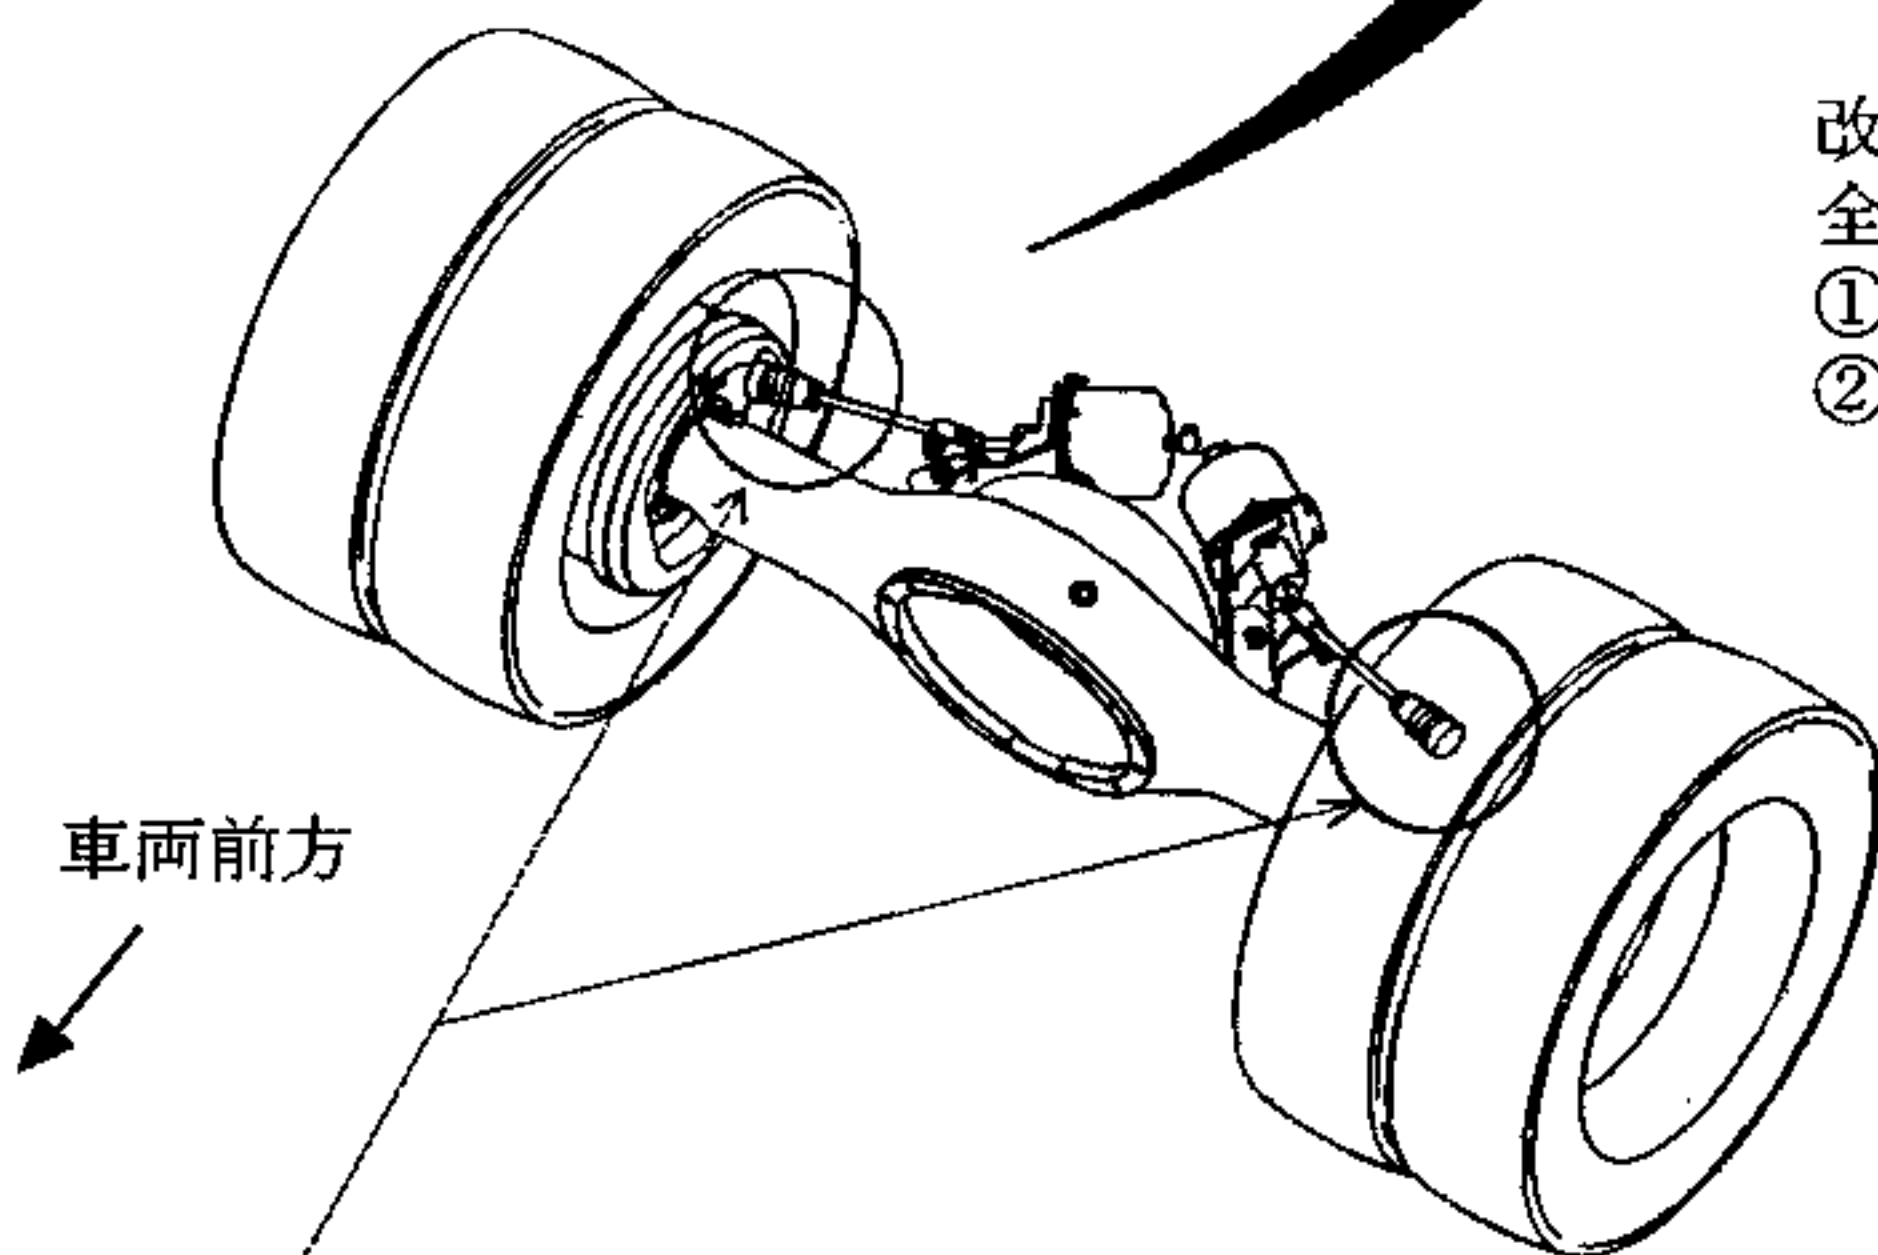

基準不適合発生箇所

空気式駐車制動装置において、ホイールシリンダ用ブーツの取付け作業が不適切なため、気密性が不十分なものがあり、ブーツ内に水が浸入してドローロッドやウエッジロッドが錆びて、ドローロッド摺動部の動きが悪くなり駐車制動力が低下することがあり、最悪の場合、ウエッジロッドが折損することにより、当該車輪の駐車ブレーキが作動しなくなり、著しく駐車制動能力が低下するおそれがある。

識別；エアチャンバシャフトのブーツ取付け部に黄色ペイントを塗布する。

注； は交換部品を示す。