


改善箇所説明図

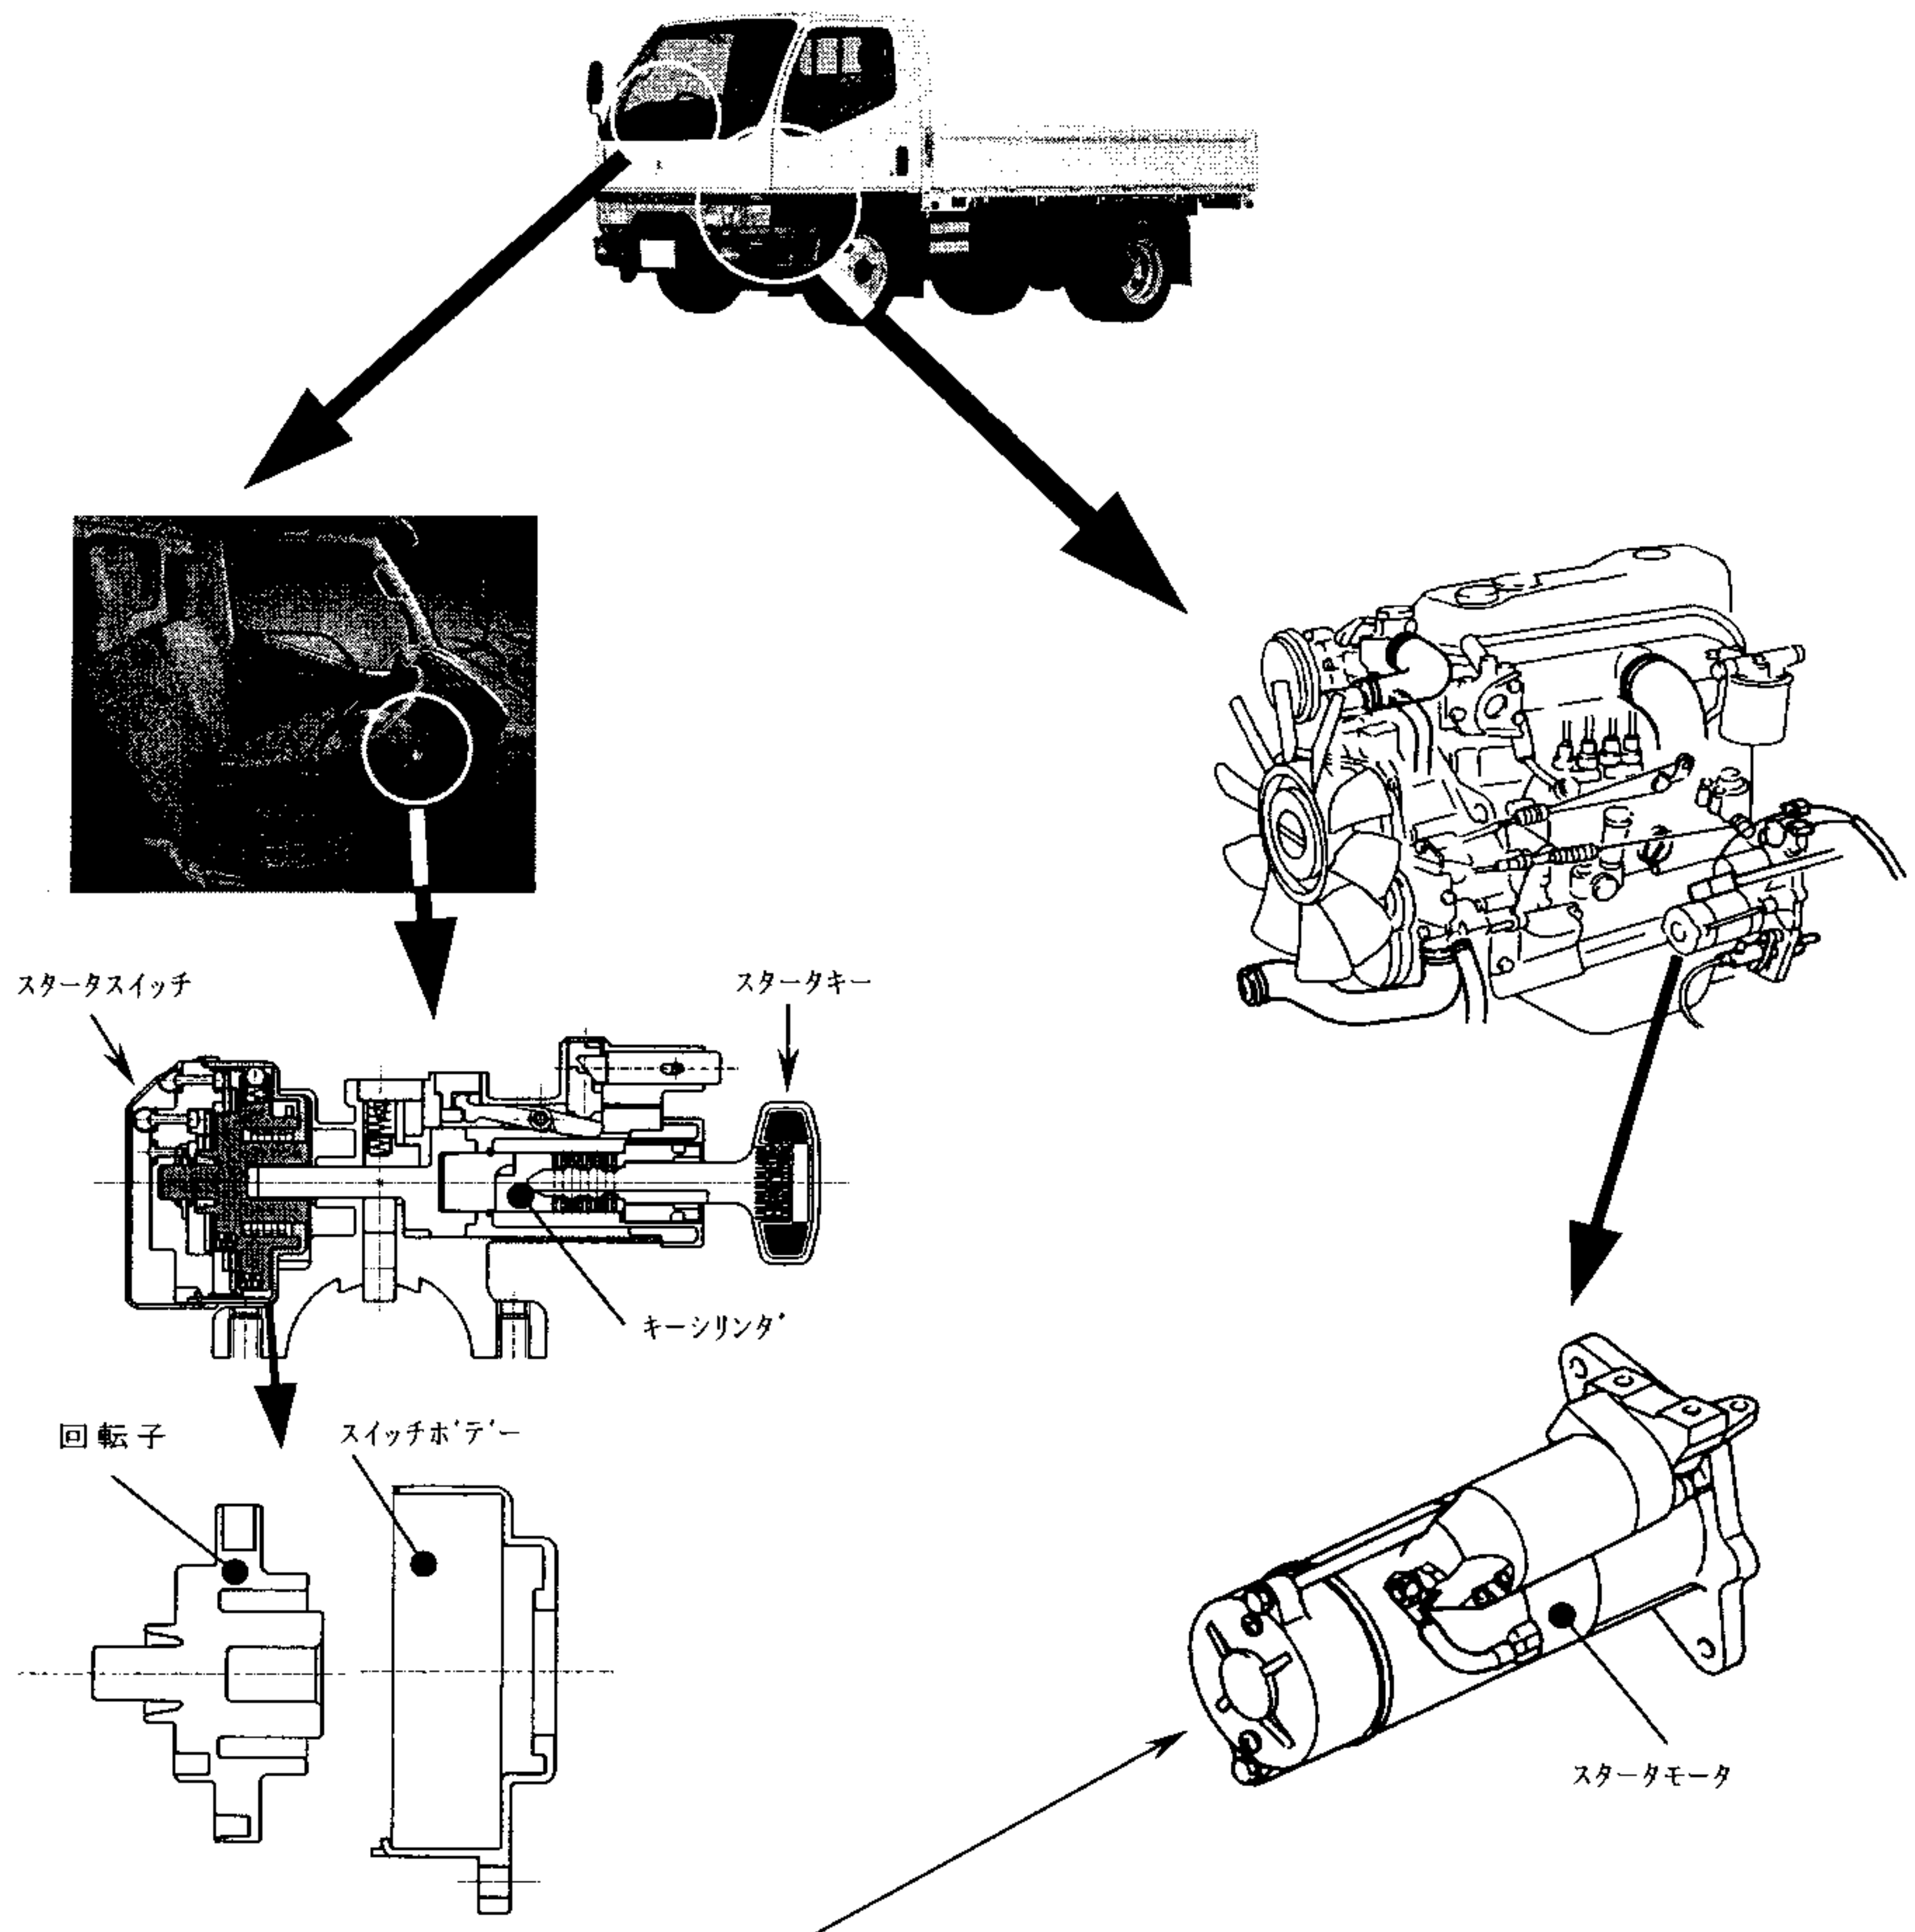

基準不適合発生箇所

始動装置において、原動機の始動（スタータ）スイッチに加工の不適切なものがあるため、始動操作を繰り返すとスタータキーが戻りにくくなる場合があり、そのままの状態で使用を続けるとスタータキーが始動位置から戻らず、スタータモータに電気が流れたままとなり、当該モータが回転し続け、最悪の場合、当該モータが過熱、焼損し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、キーの戻り操作トルクを計測し、規定トルク以下のもの及び、戻り不良・渋りのあるものについてはスイッチを良品と交換する。

識別

改善済車両には運転席側リヤピラー部ドアストライカー上部に緑色のシールを貼付する。

