



改善箇所説明図

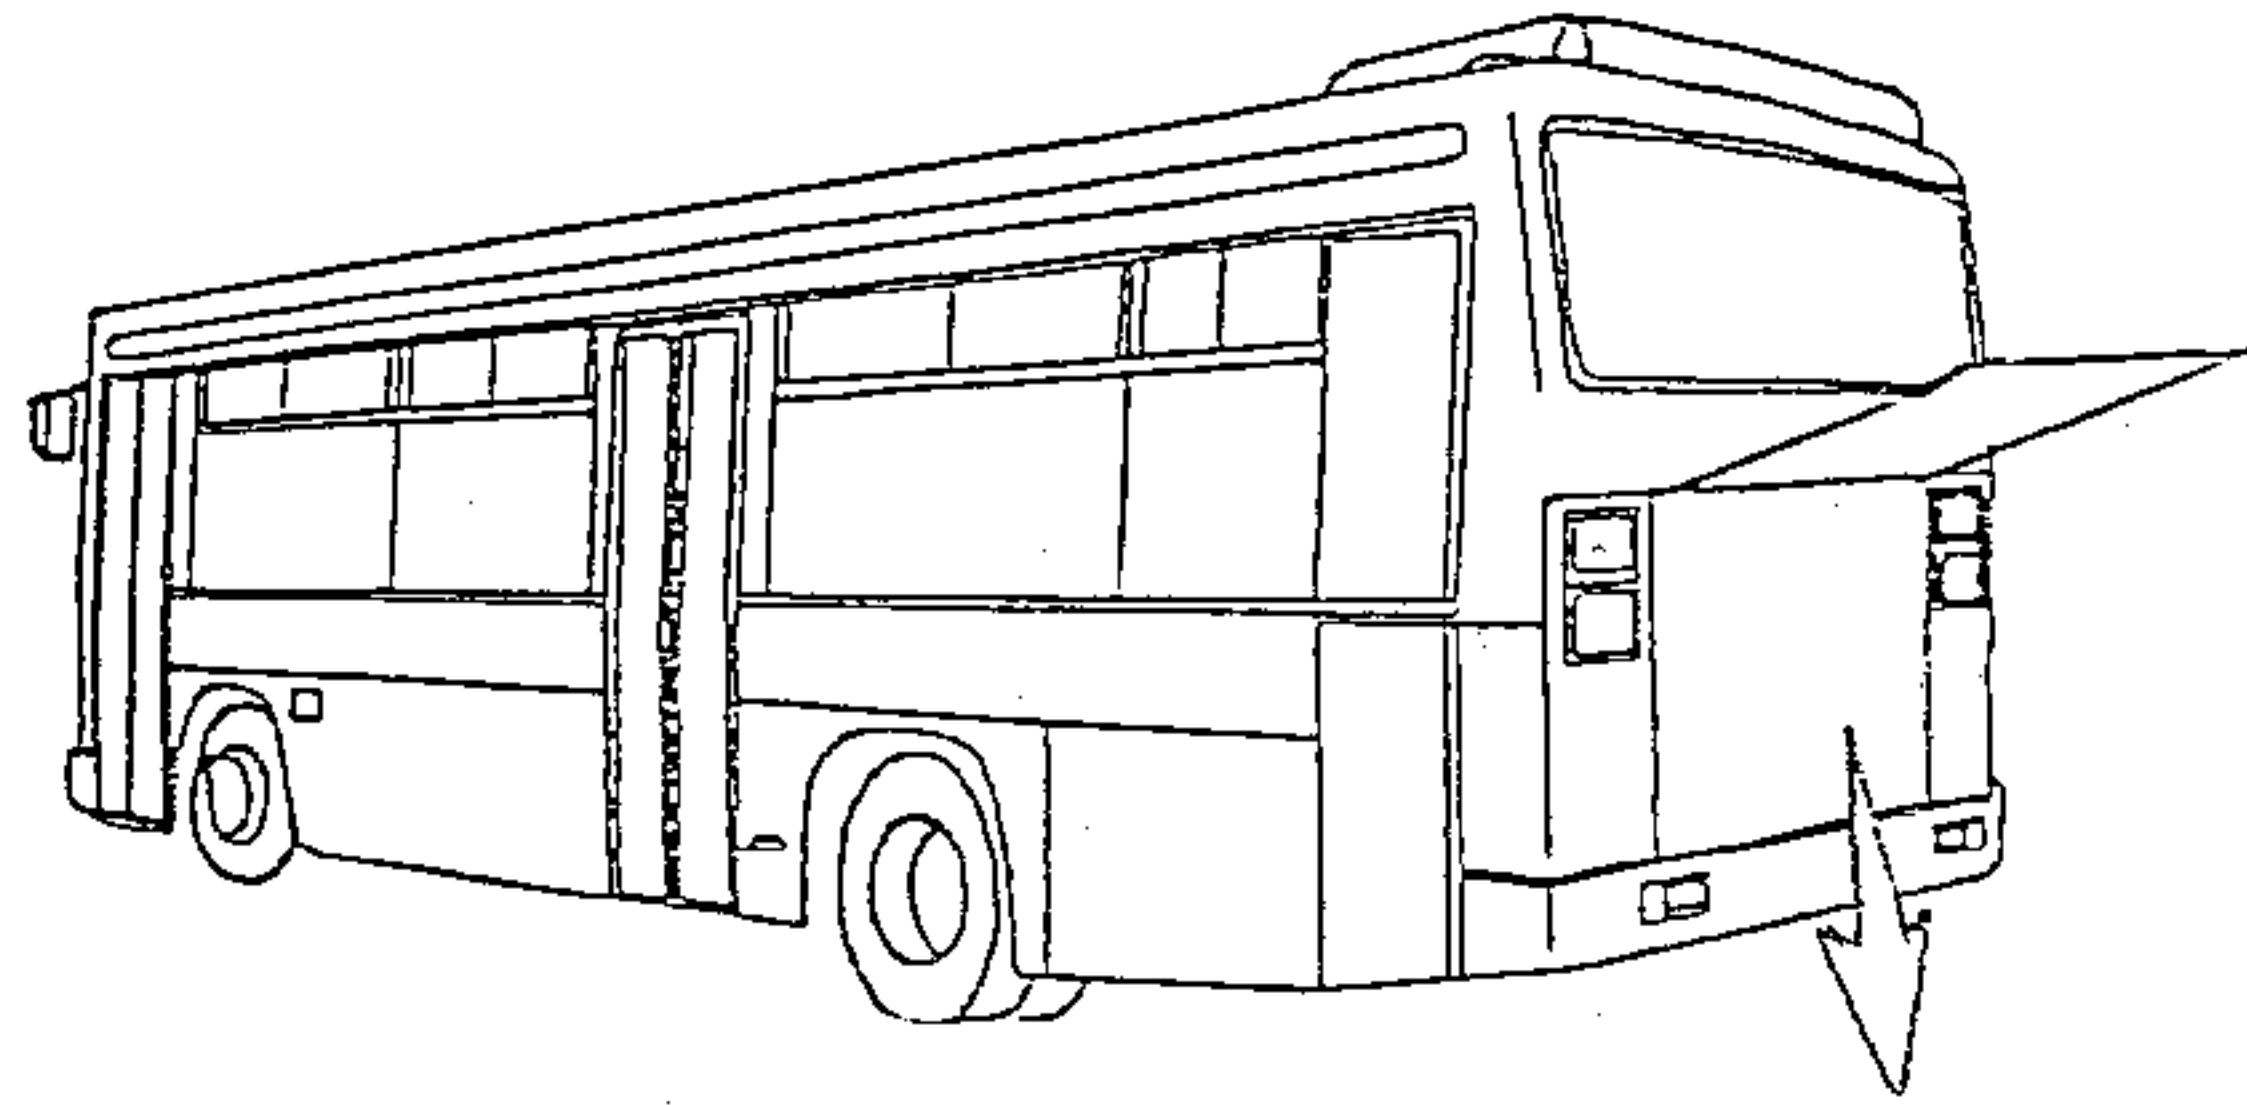


改善前

基準不適合発生箇所

速度計において、車速センサーの電気配線の長さが不足しているものがあるため、走行時の振動により、当該電気配線が断線することがあり、速度計が作動しなくなるおそれがある。

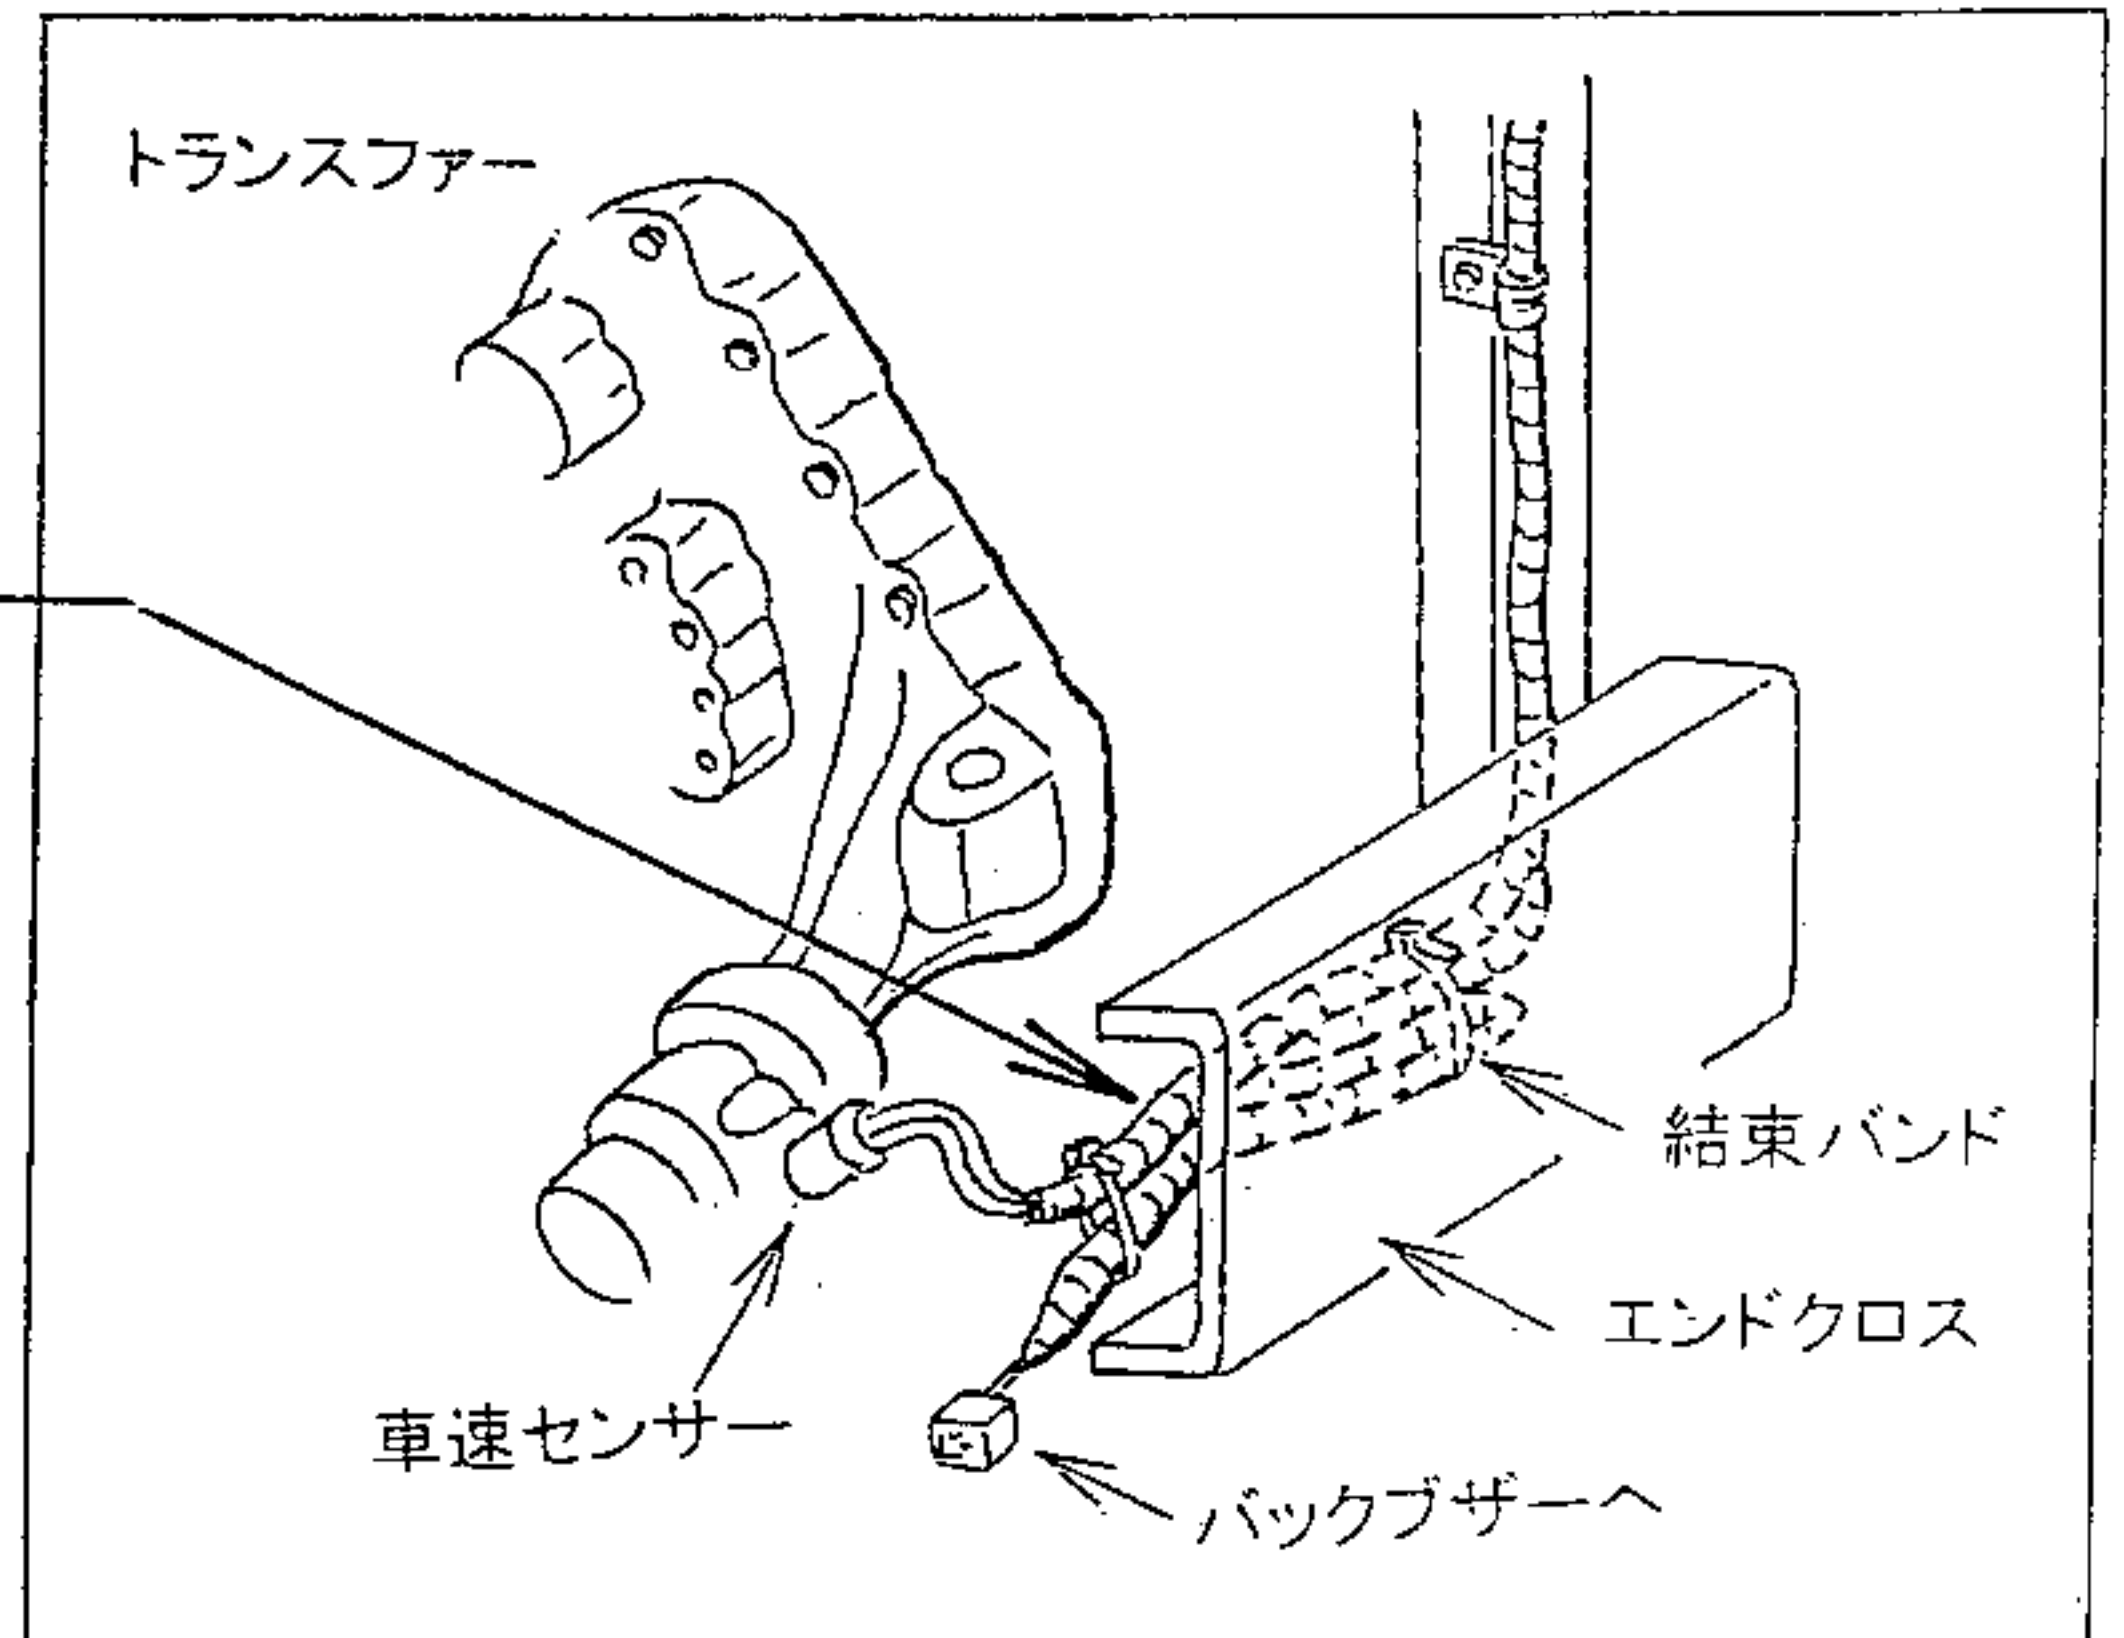

改善後

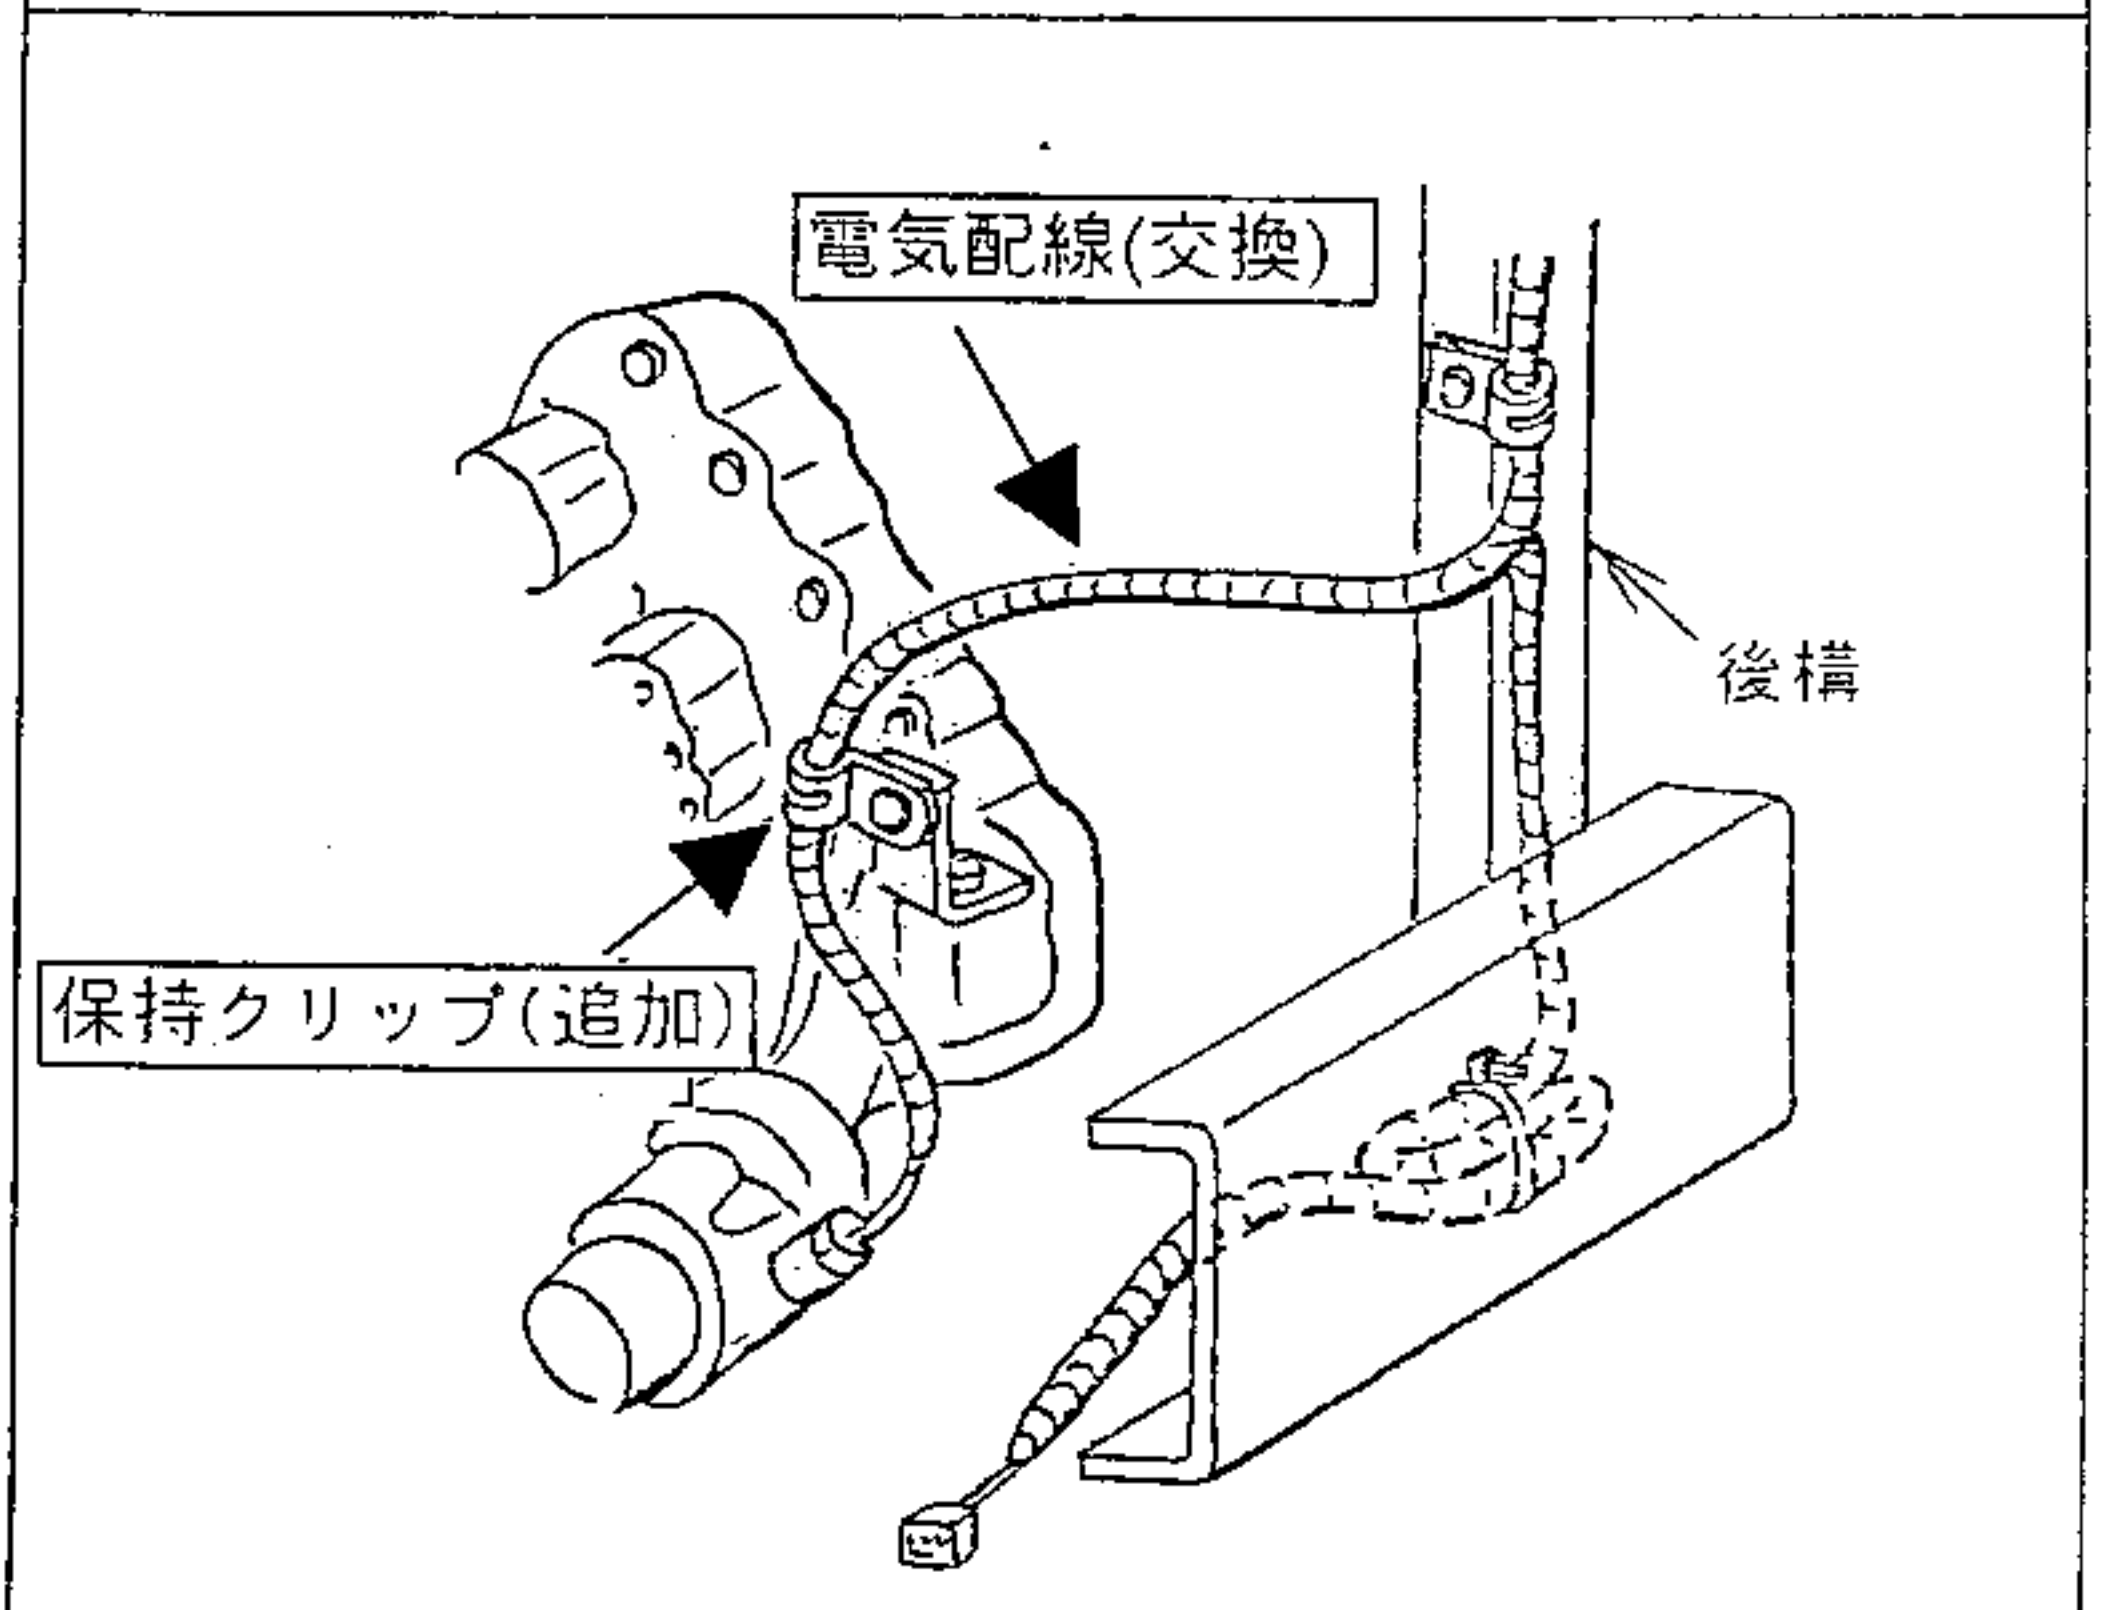

注：□ は追加又は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該電気配線に対策品と交換するとともに、電気配線の取りまわし変更と保持クリップ追加を行う。

識別；黄色のペイントをネームプレート左上のビス頭部に塗布する。