


改善箇所説明図

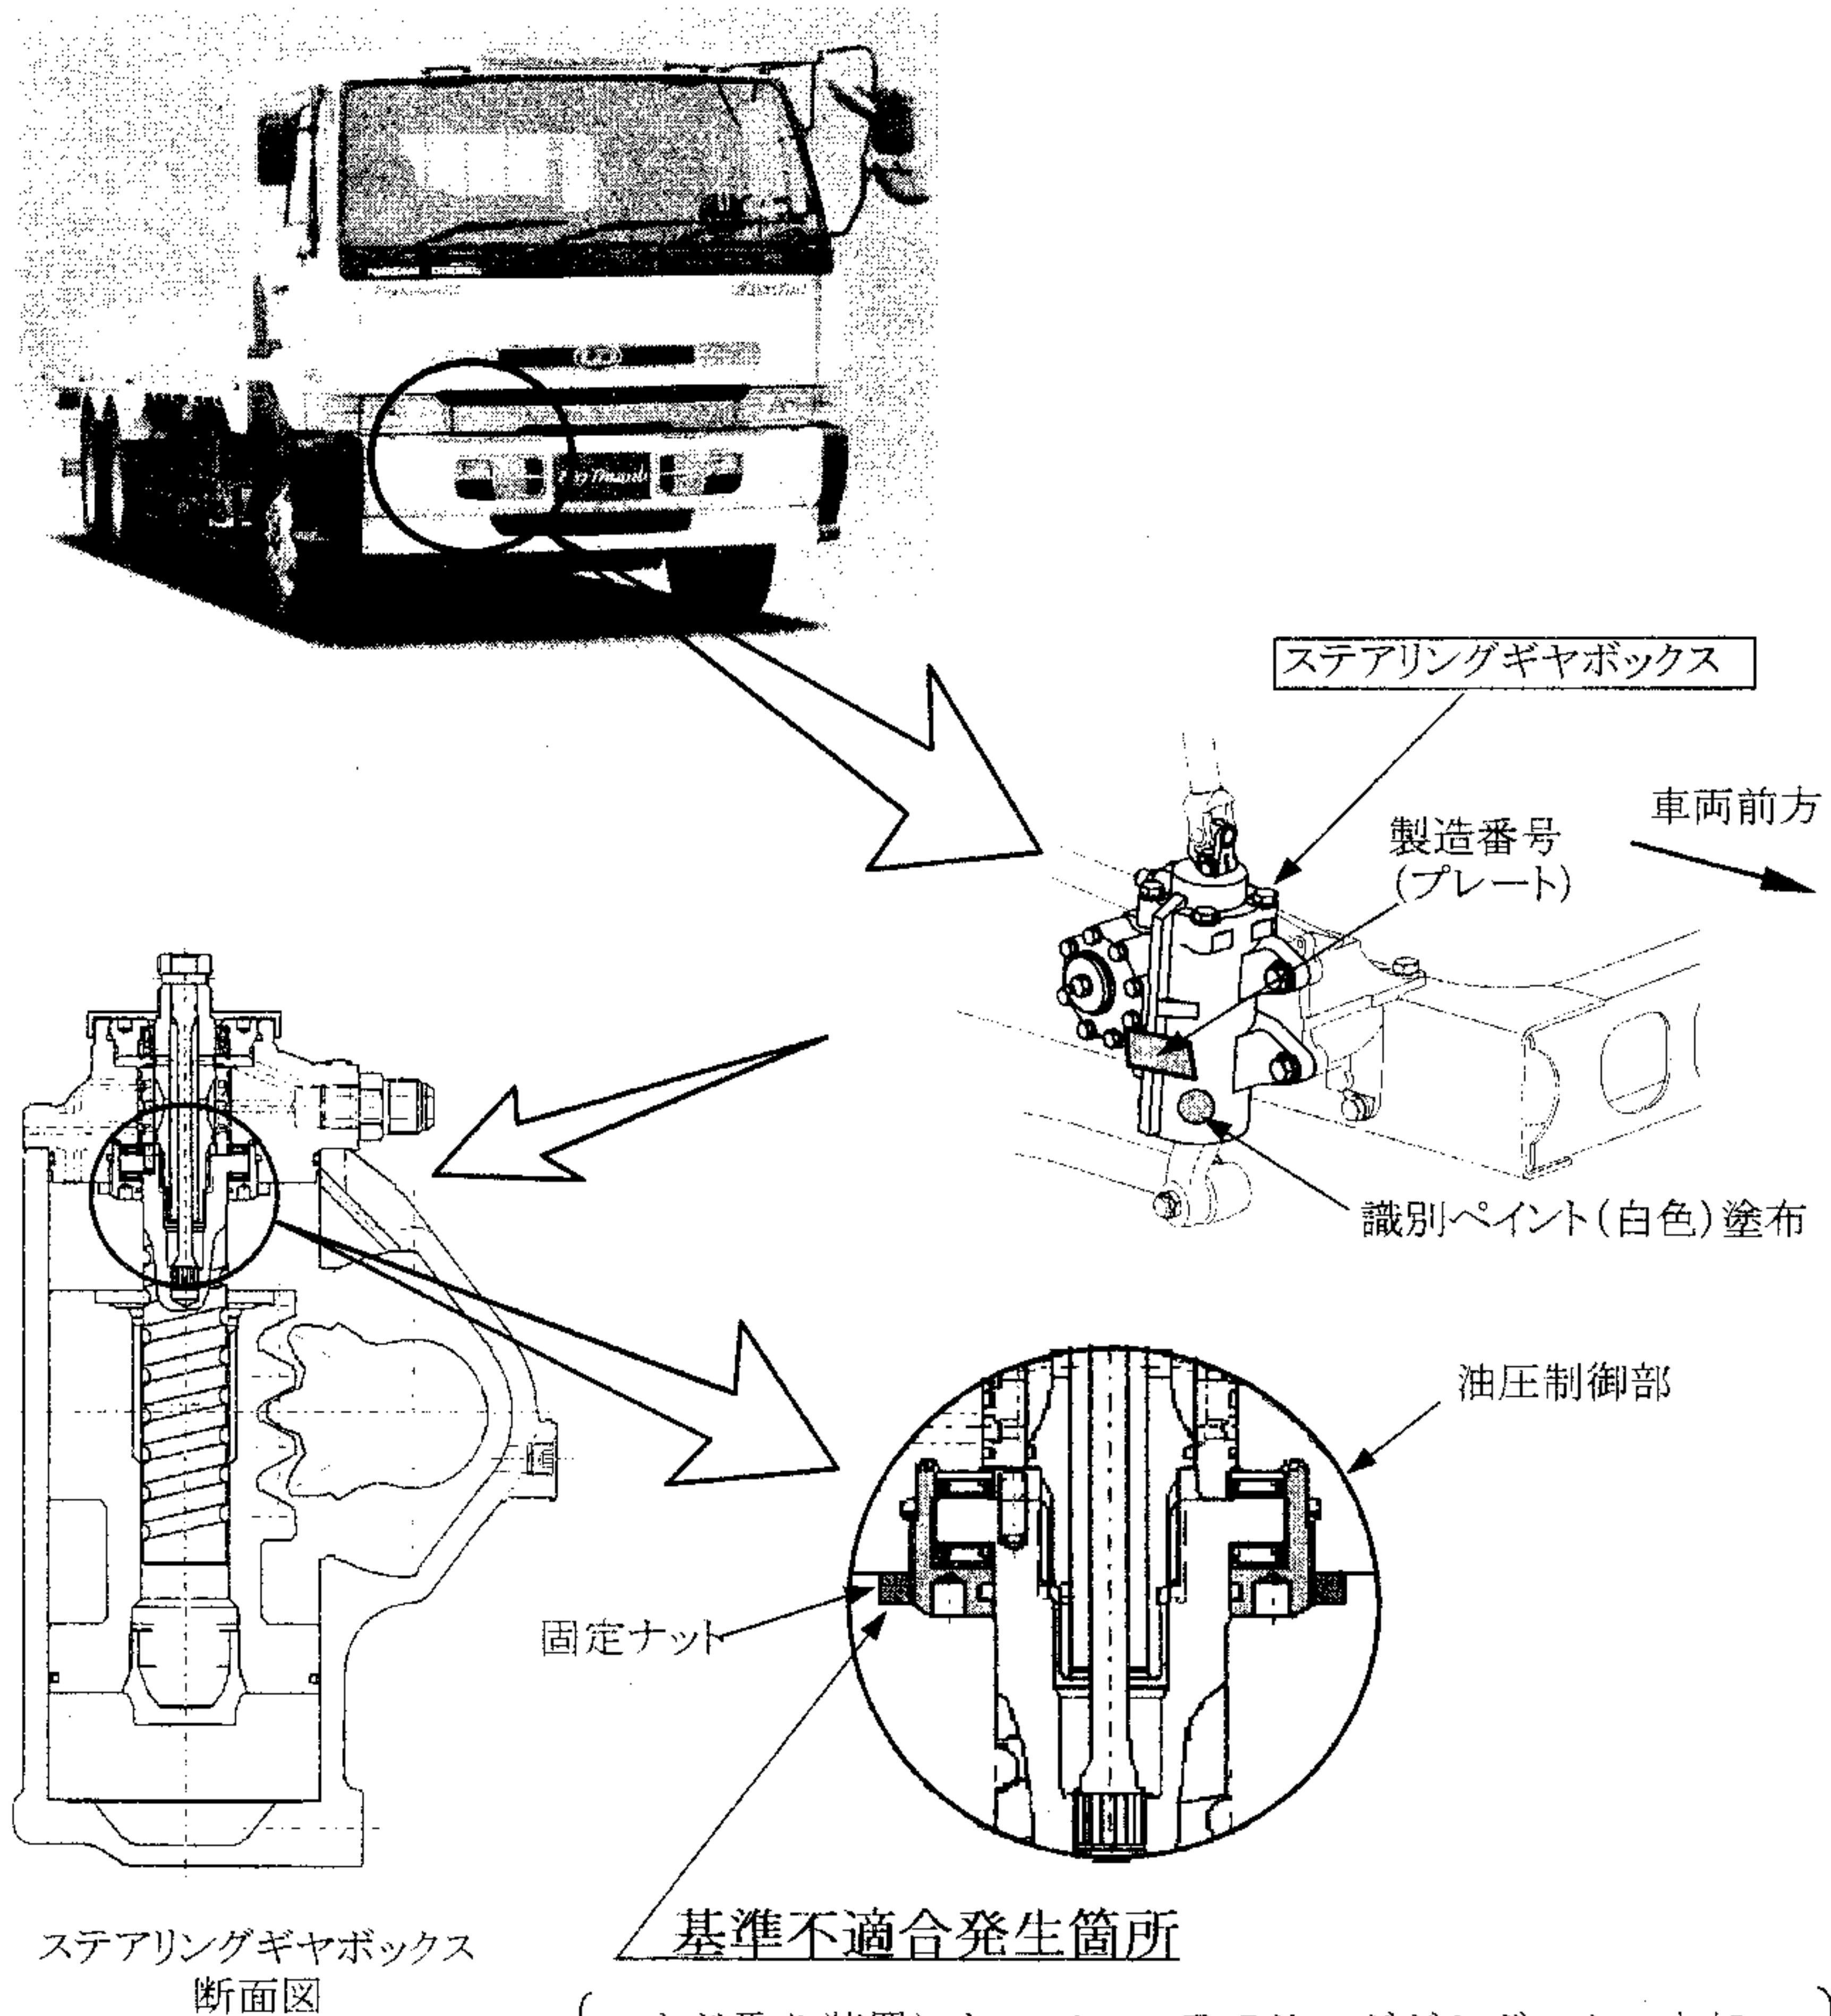

かじ取り装置において、ステアリングギヤボックス内部の油圧制御部の固定ナットに加工が不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、油圧倍力機能が低下し、最悪の場合、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングギヤボックスの製造番号を点検し、該当するものは当該ギヤボックスを良品に交換する。

・注： 内は交換部品を示す。

・識別：ステアリングギヤボックス本体の下部（前方）に白色ペイントを塗布する。

・対象製造番号：7Z01088～8202117

(1桁目:7は97年、8は98年を示す)

(2桁目:Zは12月、1は1月、2は2月を示す)

(3～4桁目:生産日を示す)

(5～7桁目:生産日のうちの一連番号を示す)