



改善箇所説明図

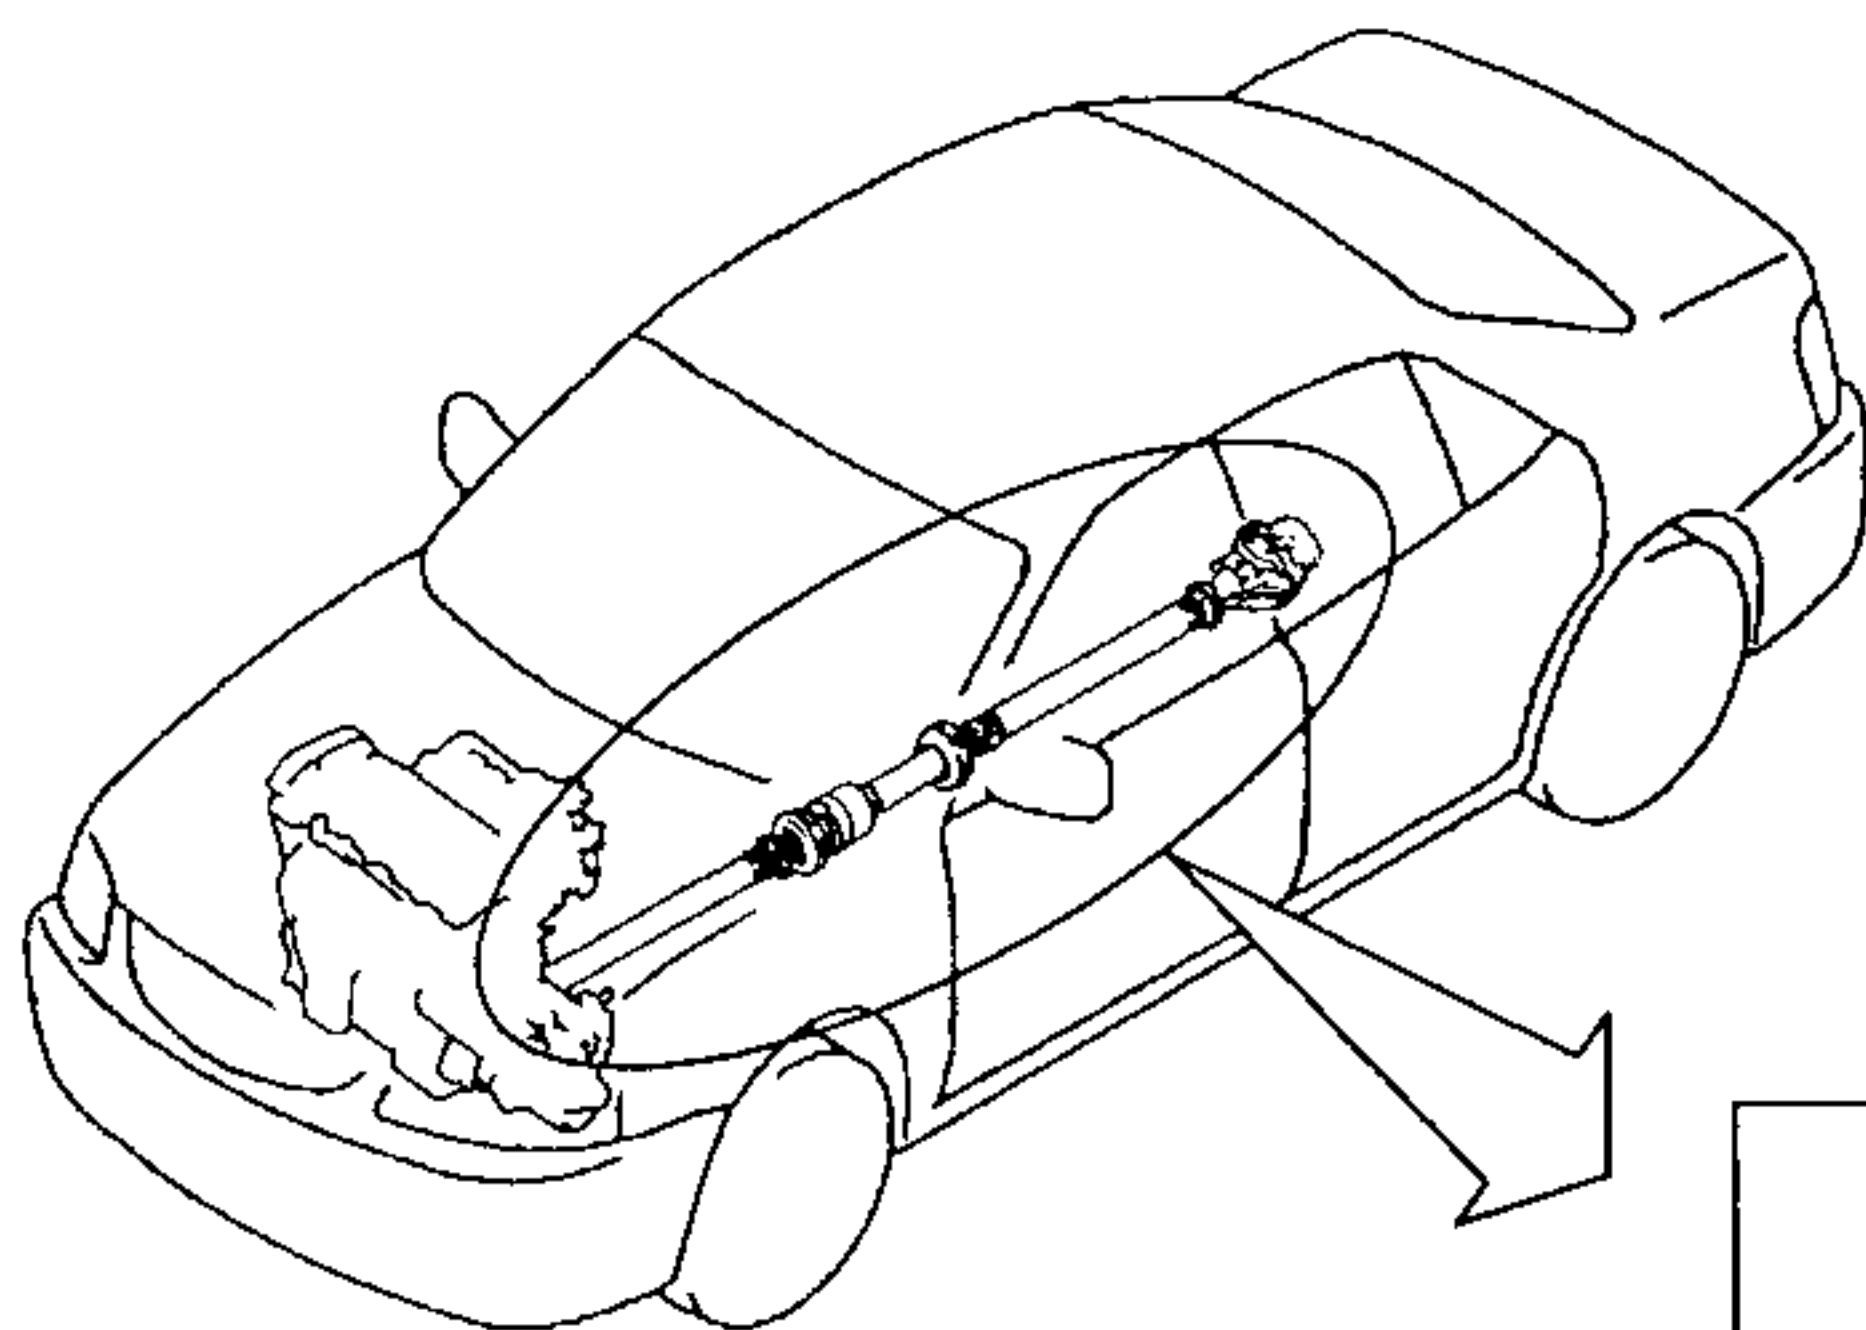


プロペラシャフトアッセンブリ

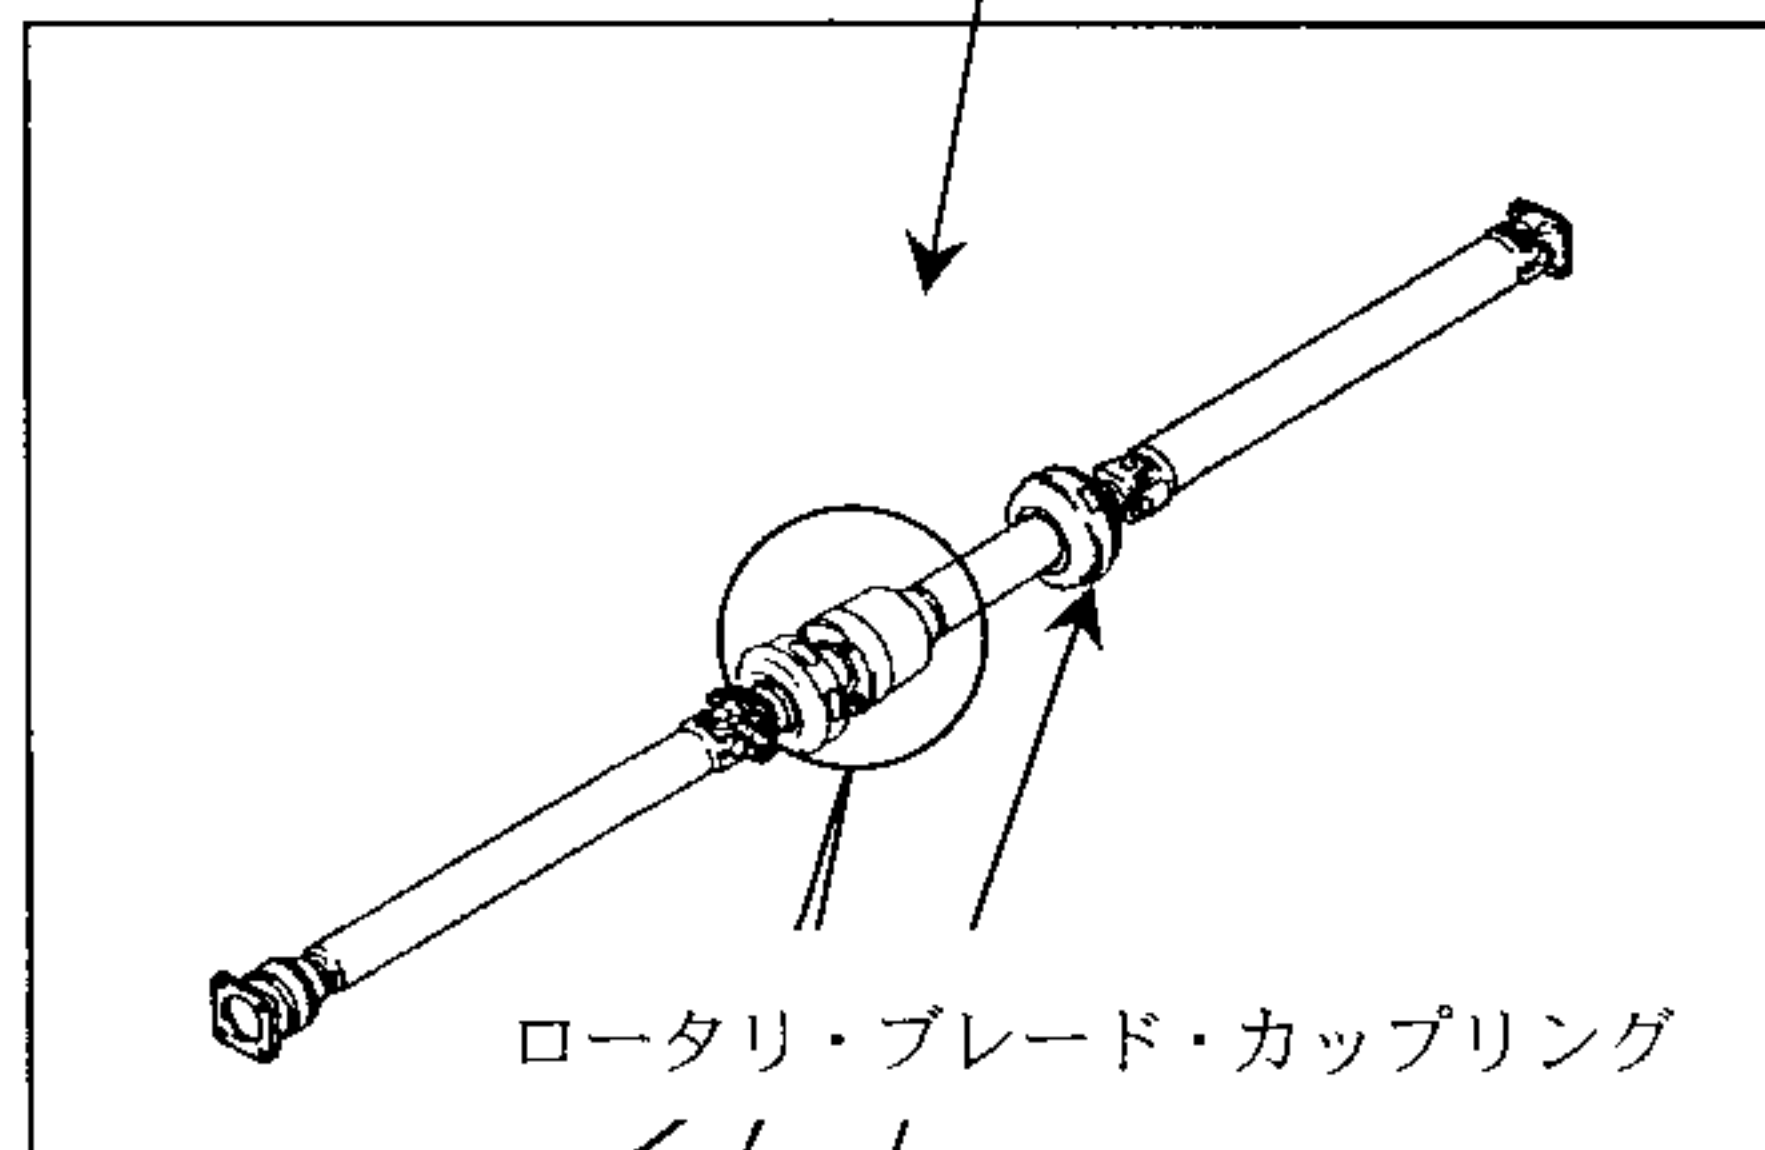

ロータリ・ブレード・カップリング

識別：センター・ベアリング・サポ
ートに黄色ペイントを塗布する。

ロータリ・ブレード・カップリング断面図

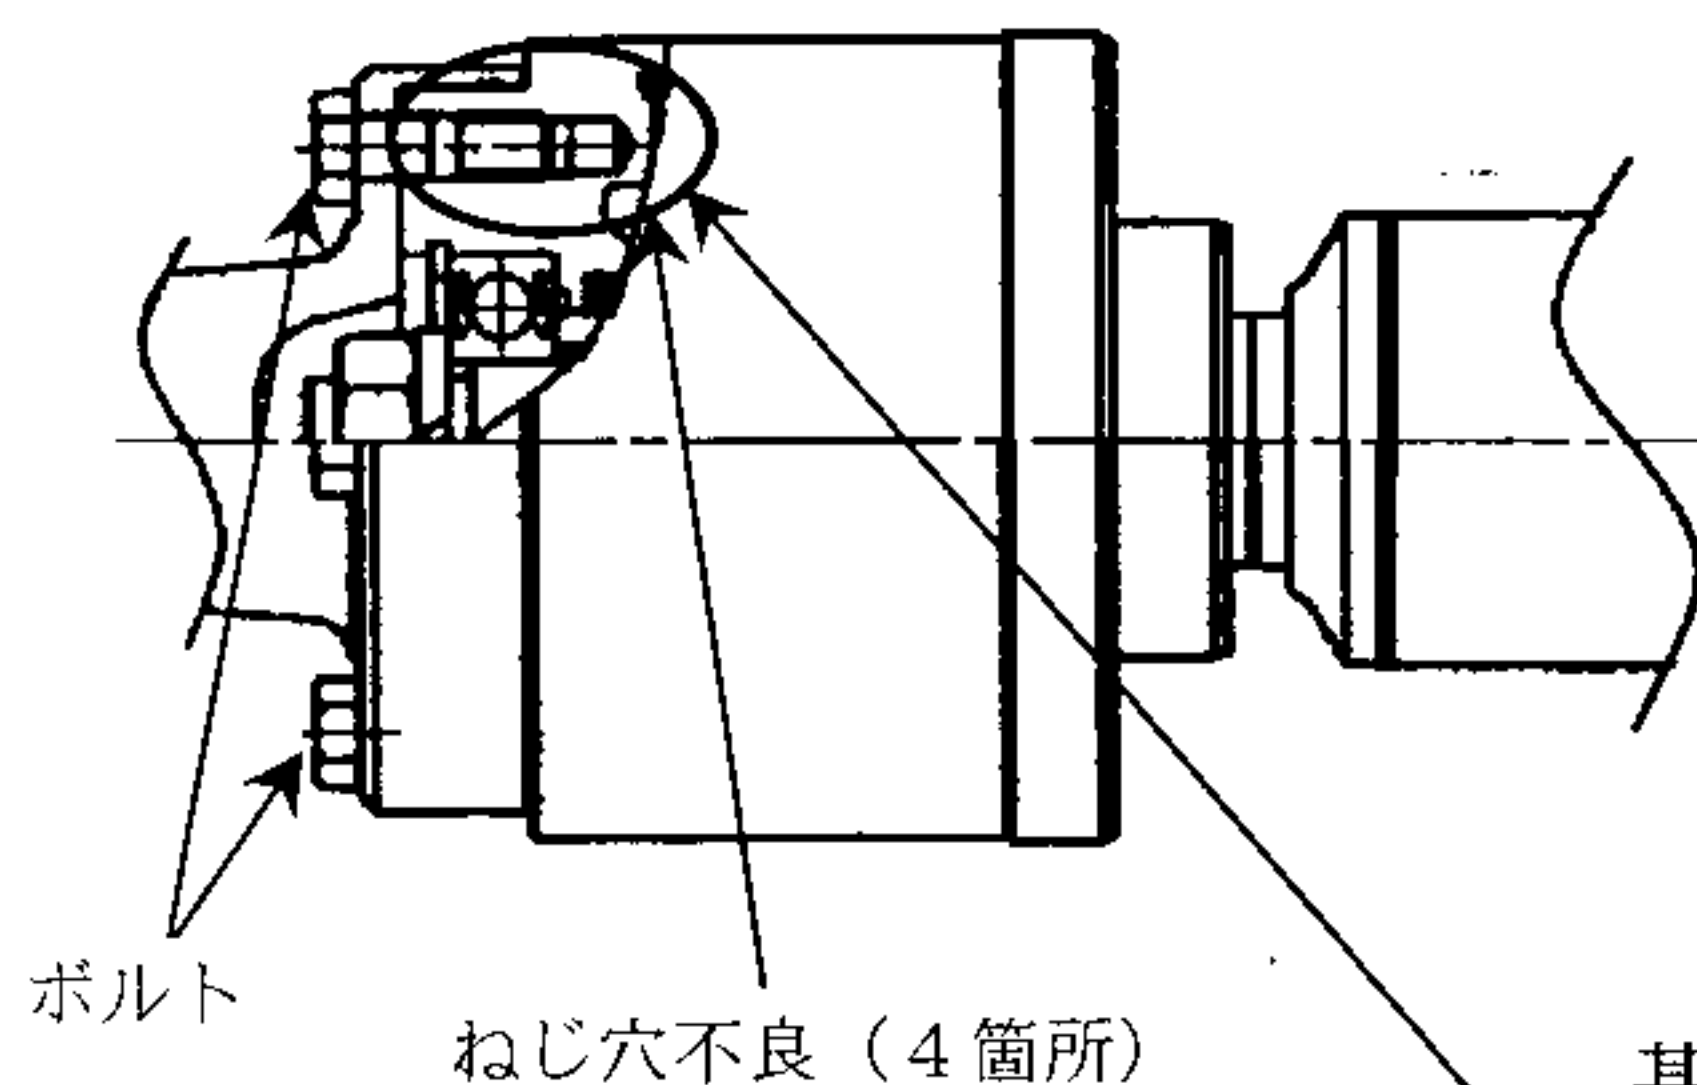

ボルト

ねじ穴不良（4箇所）

基準不適合発生箇所

4輪駆動車の動力伝達装置において、プロペラシャフトの中間に取り付けられたロータリ・ブレード・カップリング（路面状態や走行状況に応じて駆動力を後輪に伝達する装置）の取り付けボルトのねじ穴に加工不良のものがあため、当該カップリングの取り付けボルトが弛んで異音が発生するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ボルトが脱落して当該カップリングとプロペラシャフトとの接合部が外れ、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、プロペラシャフトアッセンブリを良品と交換する。

注： は、交換部品を示す。