



改善箇所説明図

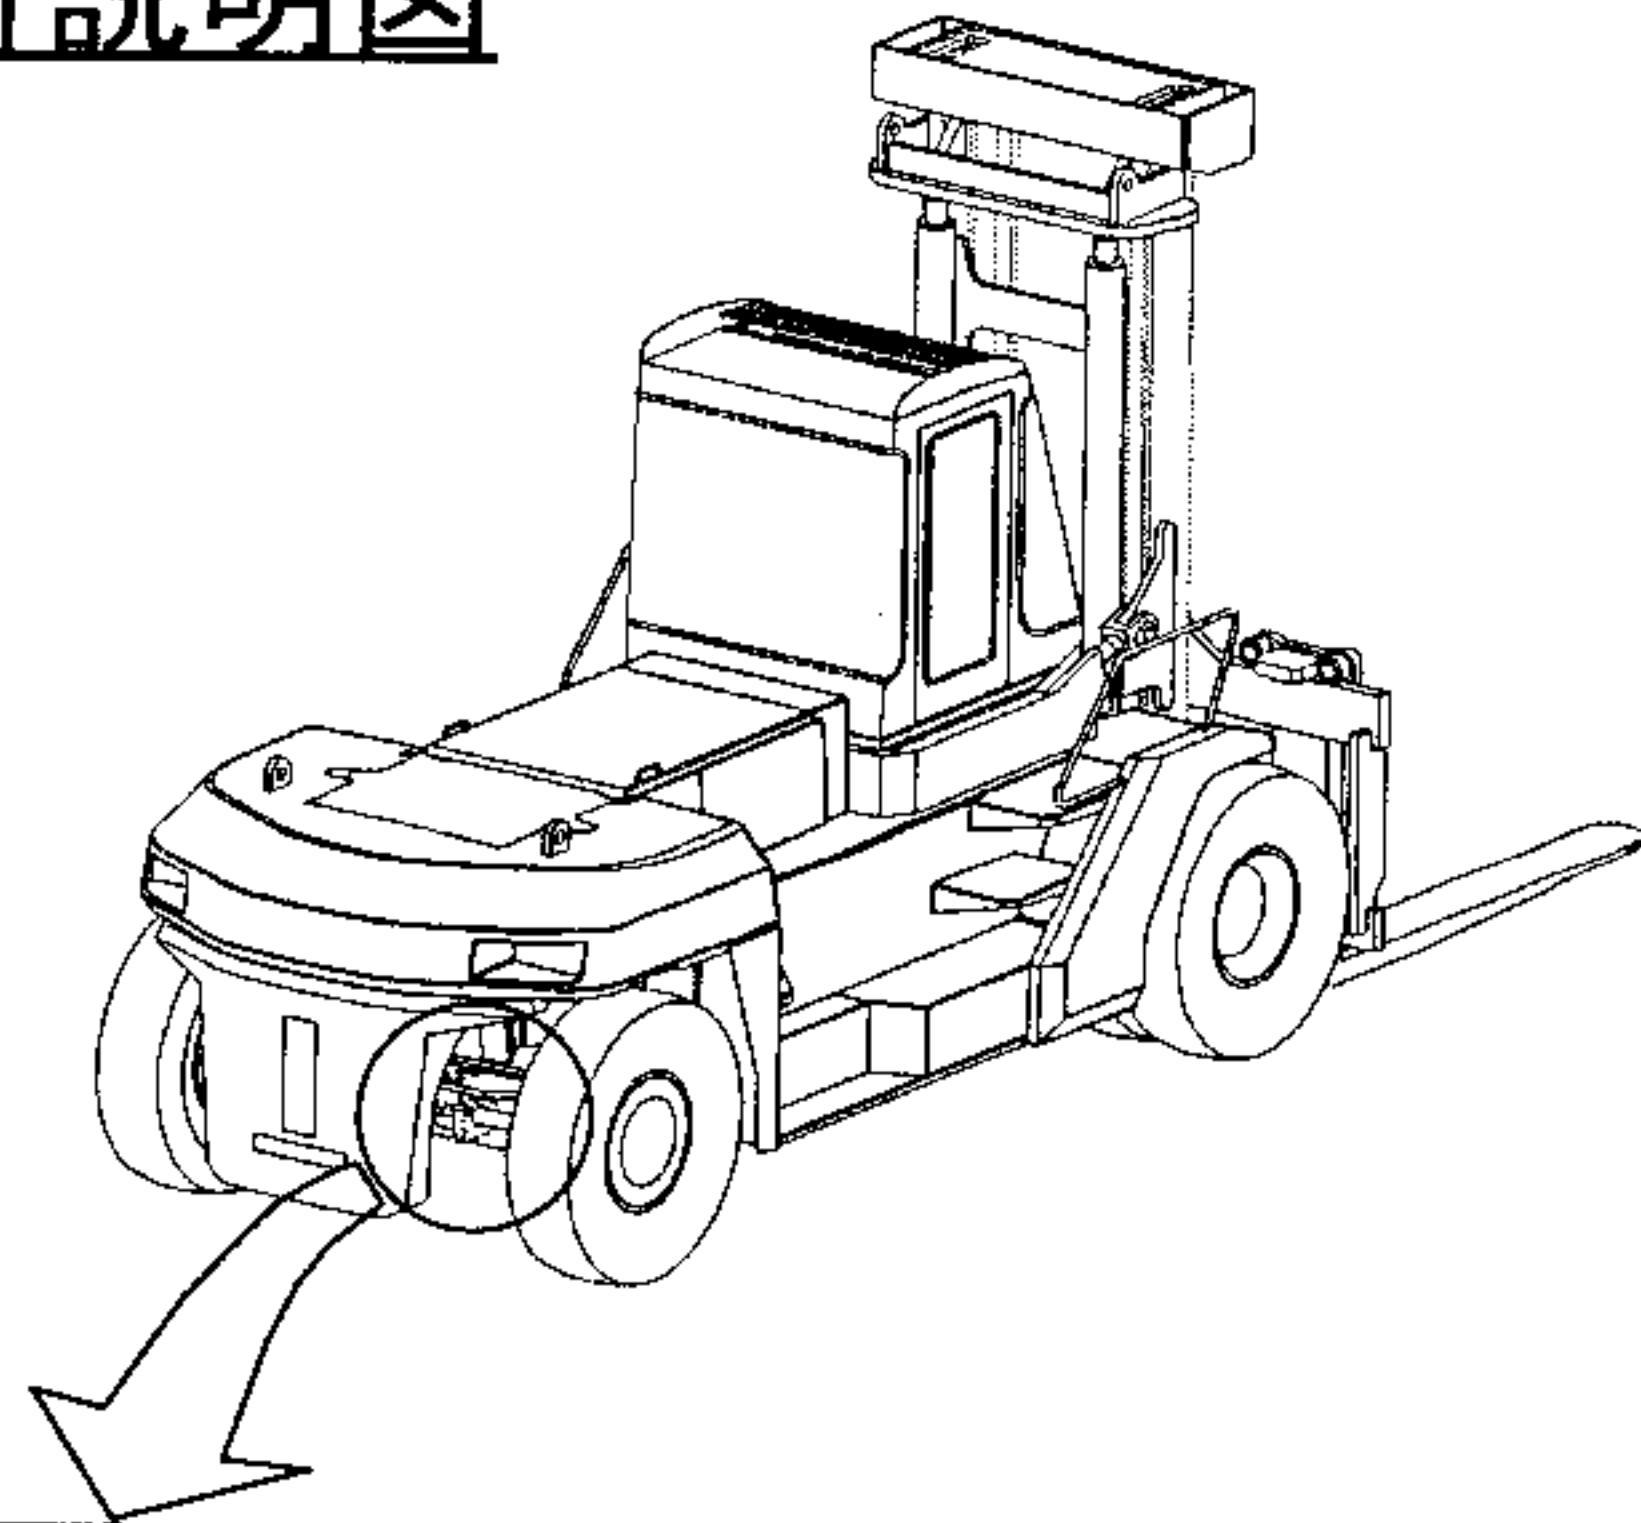

改善前


かじ取り装置において、油圧作動式パワーステアリング用シリンダの取付ボルトの寸法が不適切なため、かじ取り操作の繰返しにより当該ボルトが折損することがあり、当該シリンダのヘッド部とチューブとの嵌合部から作動油が漏れ、最悪の場合、かじ取り操作が出来なくなるおそれがある。

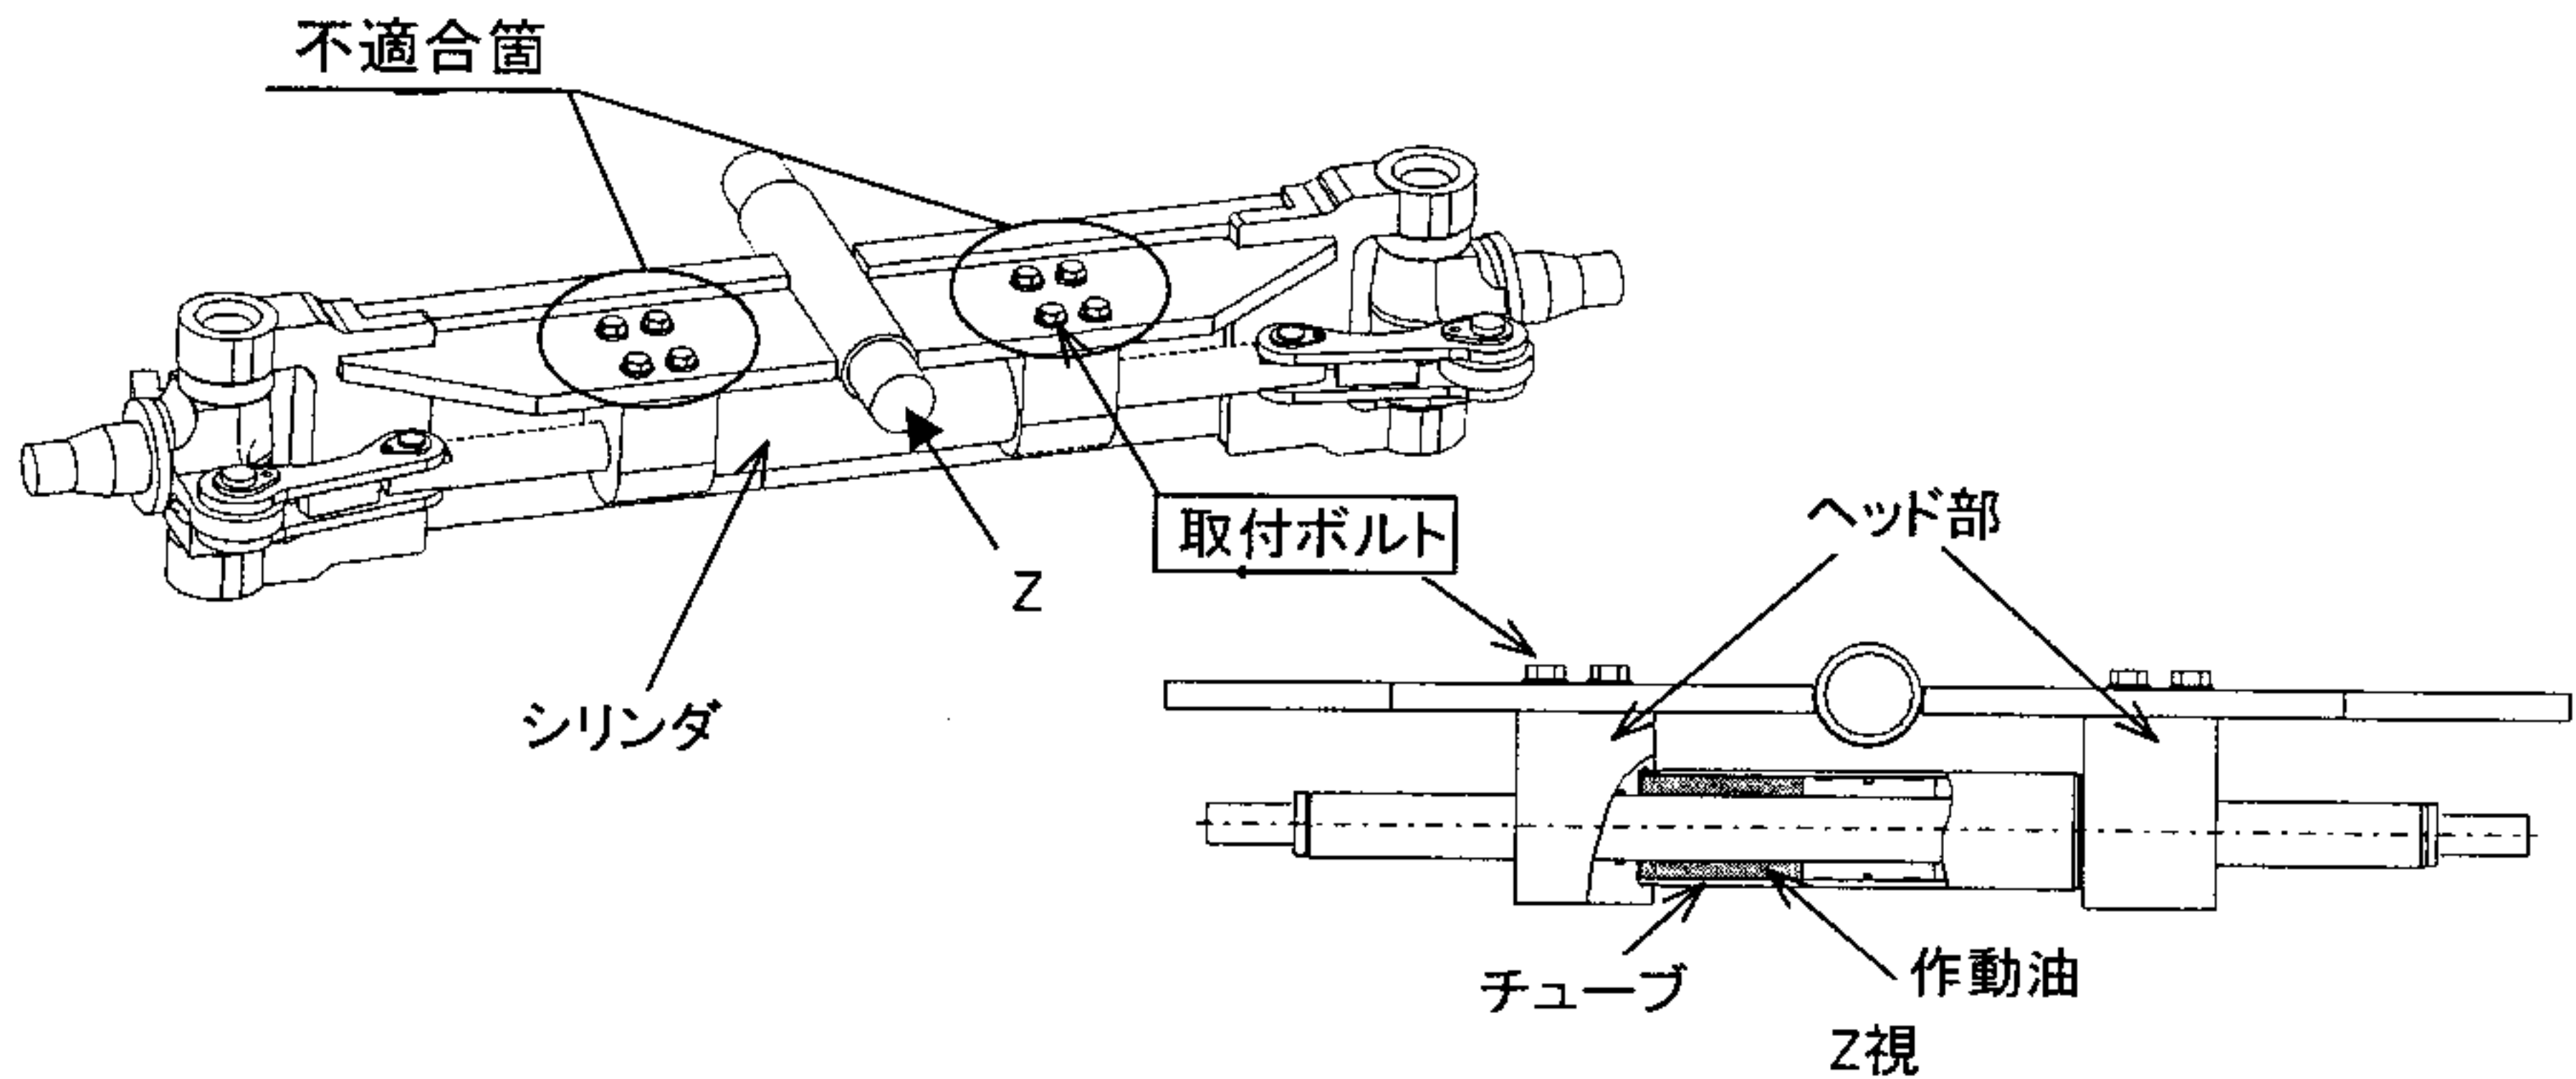

改善後

改善内容

- (1) 当該シリンダの左右のヘッド部を、プレートを通してタイロッドで拘束する。
- (2) 当該シリンダ取付ボルトを新品に交換する。

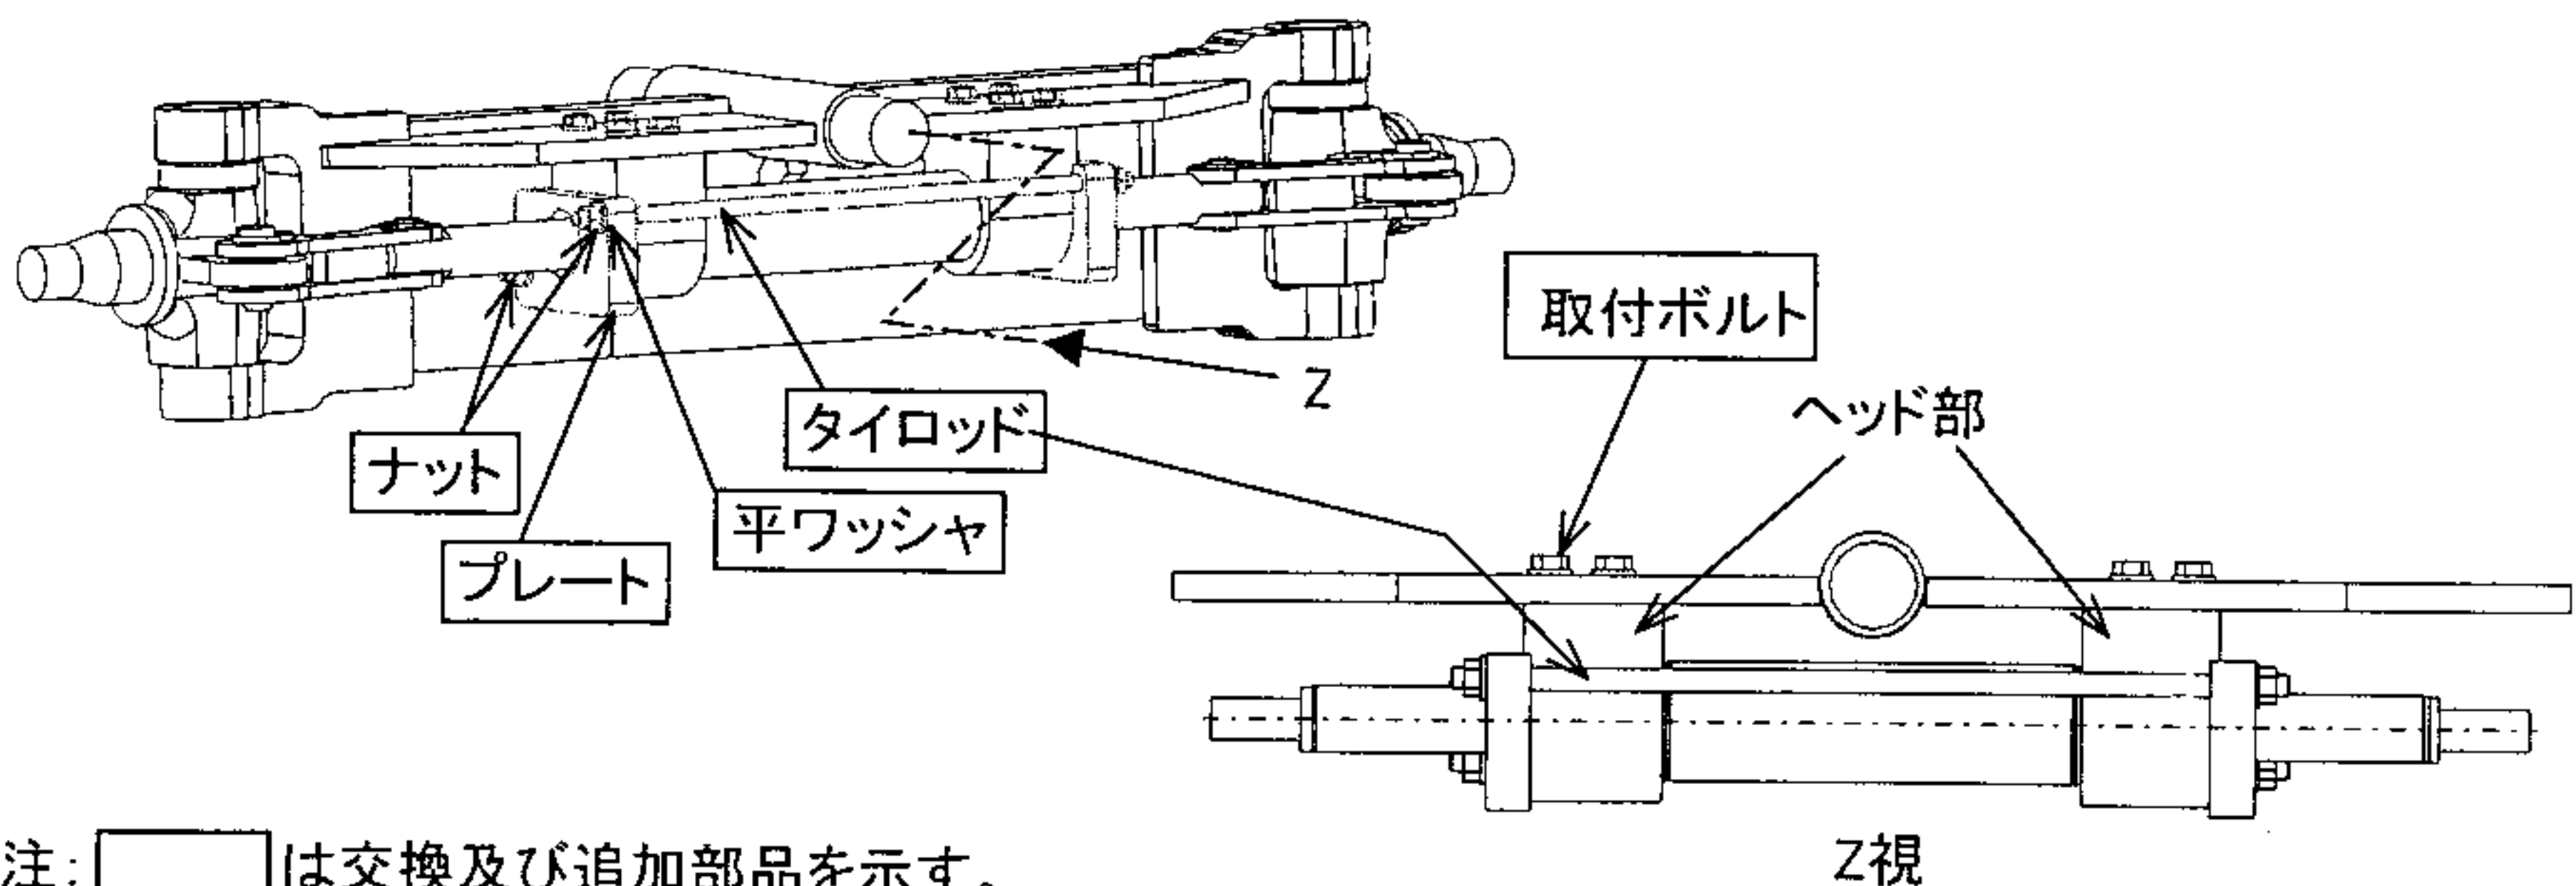

注: は交換及び追加部品を示す。

識別: 外観上、タイロッドの有無にて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。