
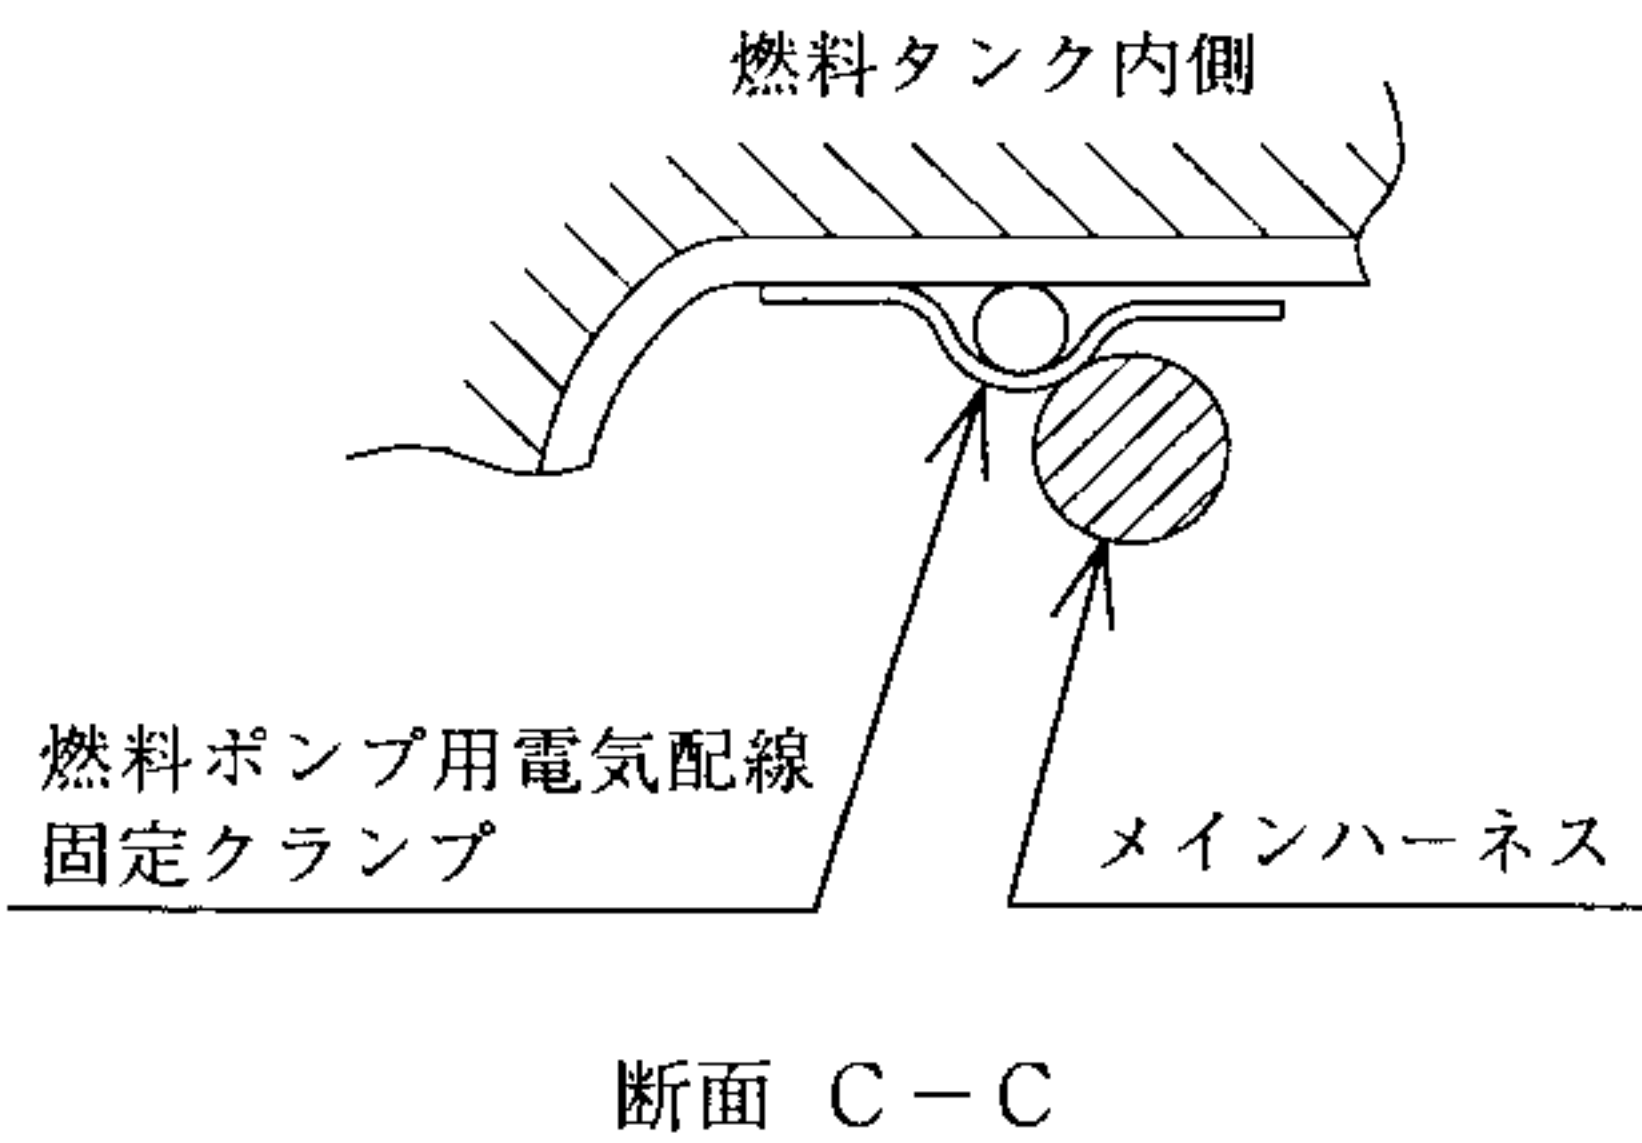
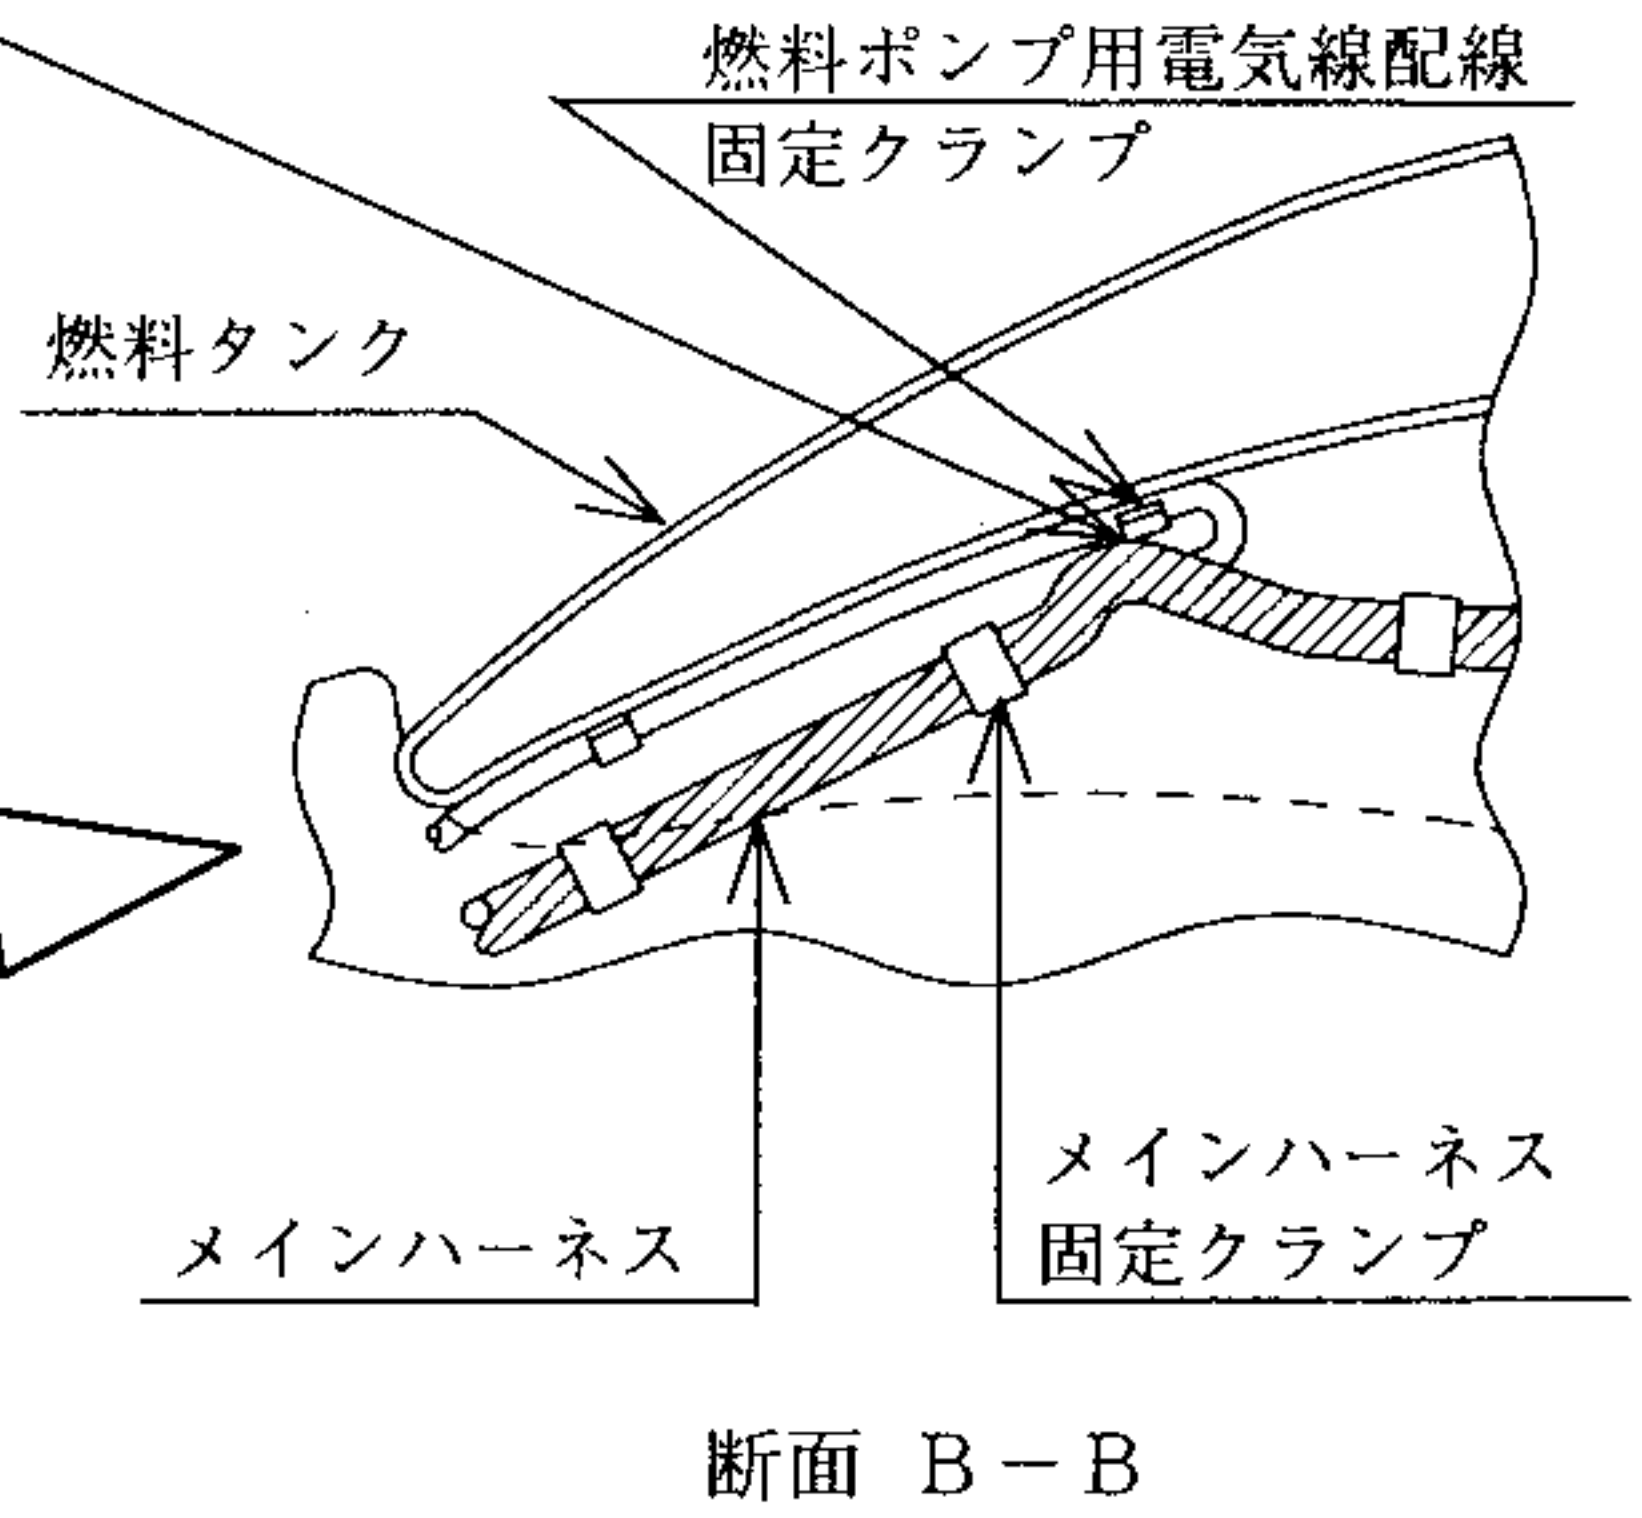
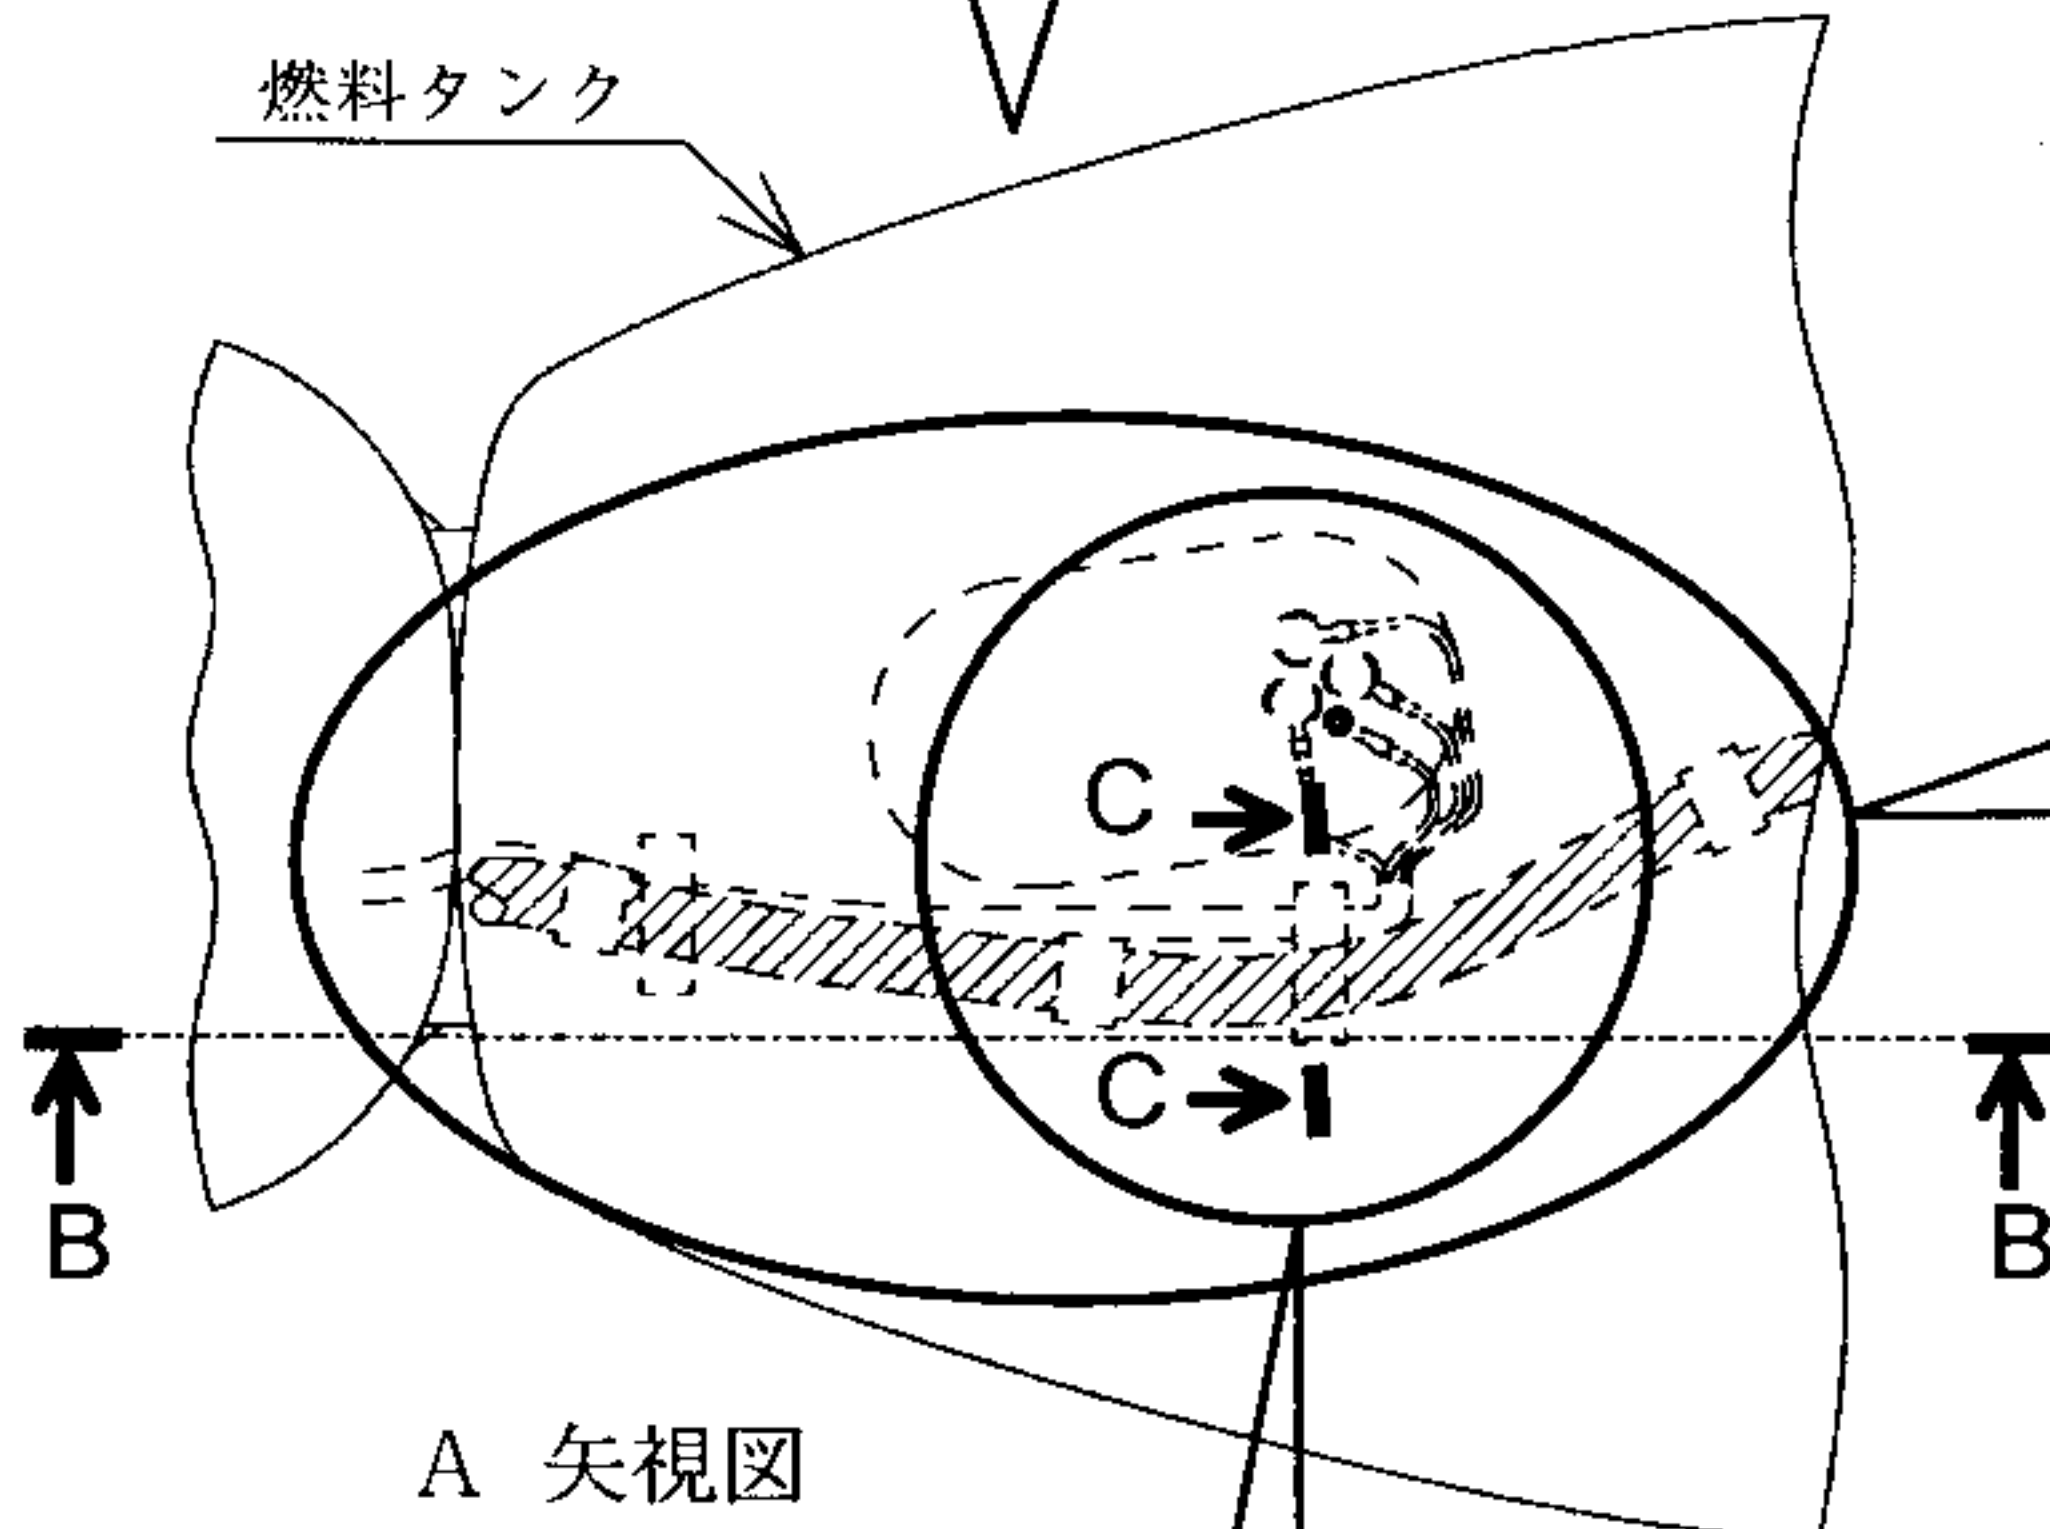


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所


電気装置において、燃料ポンプ用電気配線の固定クランプの取り付け位置が不適切なため、メインハーネスが当該クランプと干渉しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、車両の振動によりメインハーネスが損傷することがあり、内部の配線が短絡して、灯火装置において、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、速度計照明及び方向指示器が点灯又は作動しなくなるとともに原動機が停止して再始動が出来なくなるおそれがある。

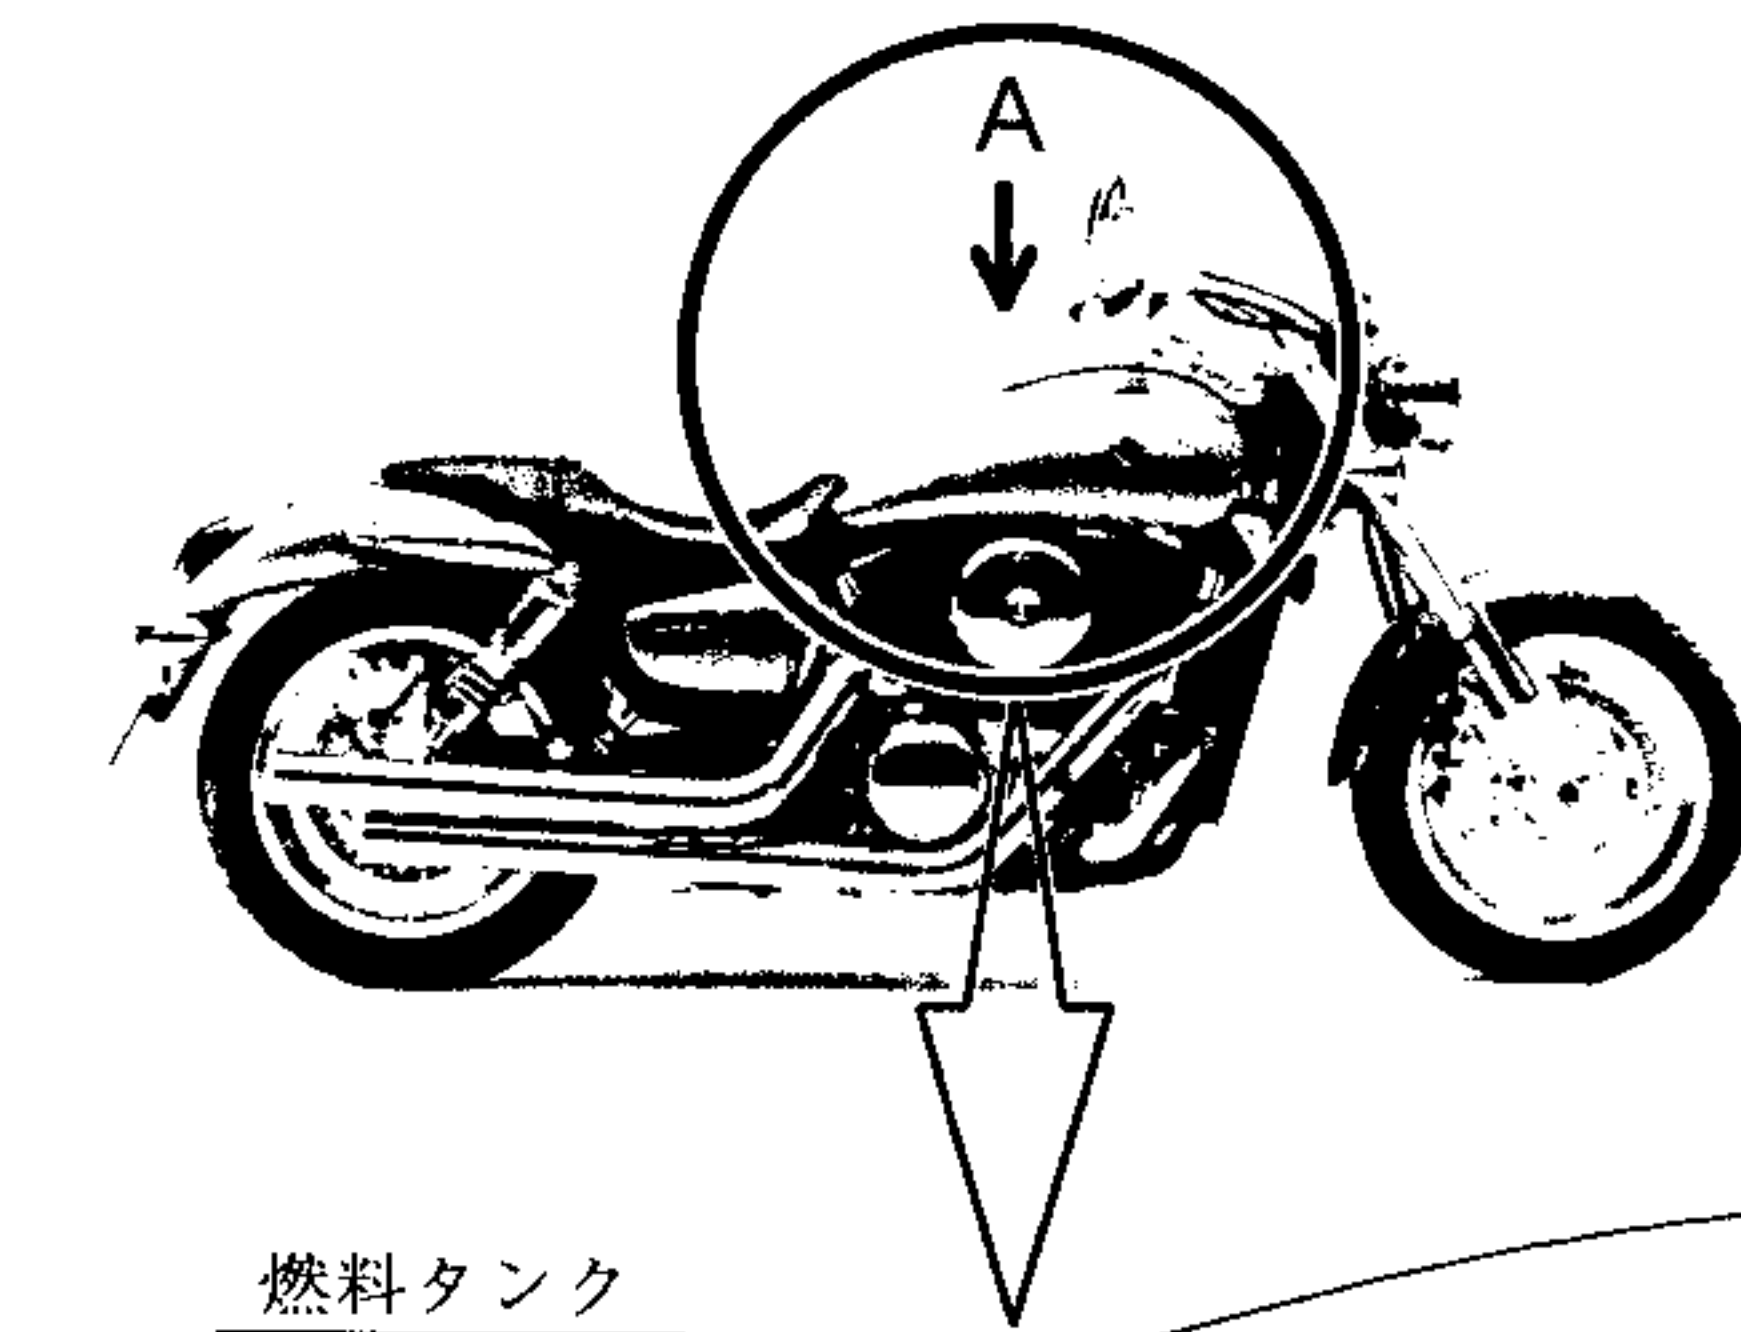

改善の内容

全車両、当該クランプの取り付け位置を変更するとともに、バンドを追加して燃料ポンプ用電気配線が当該クランプから外れないようにする。

メインハーネスが損傷しているものは、損傷状況に応じた修理を行なう。

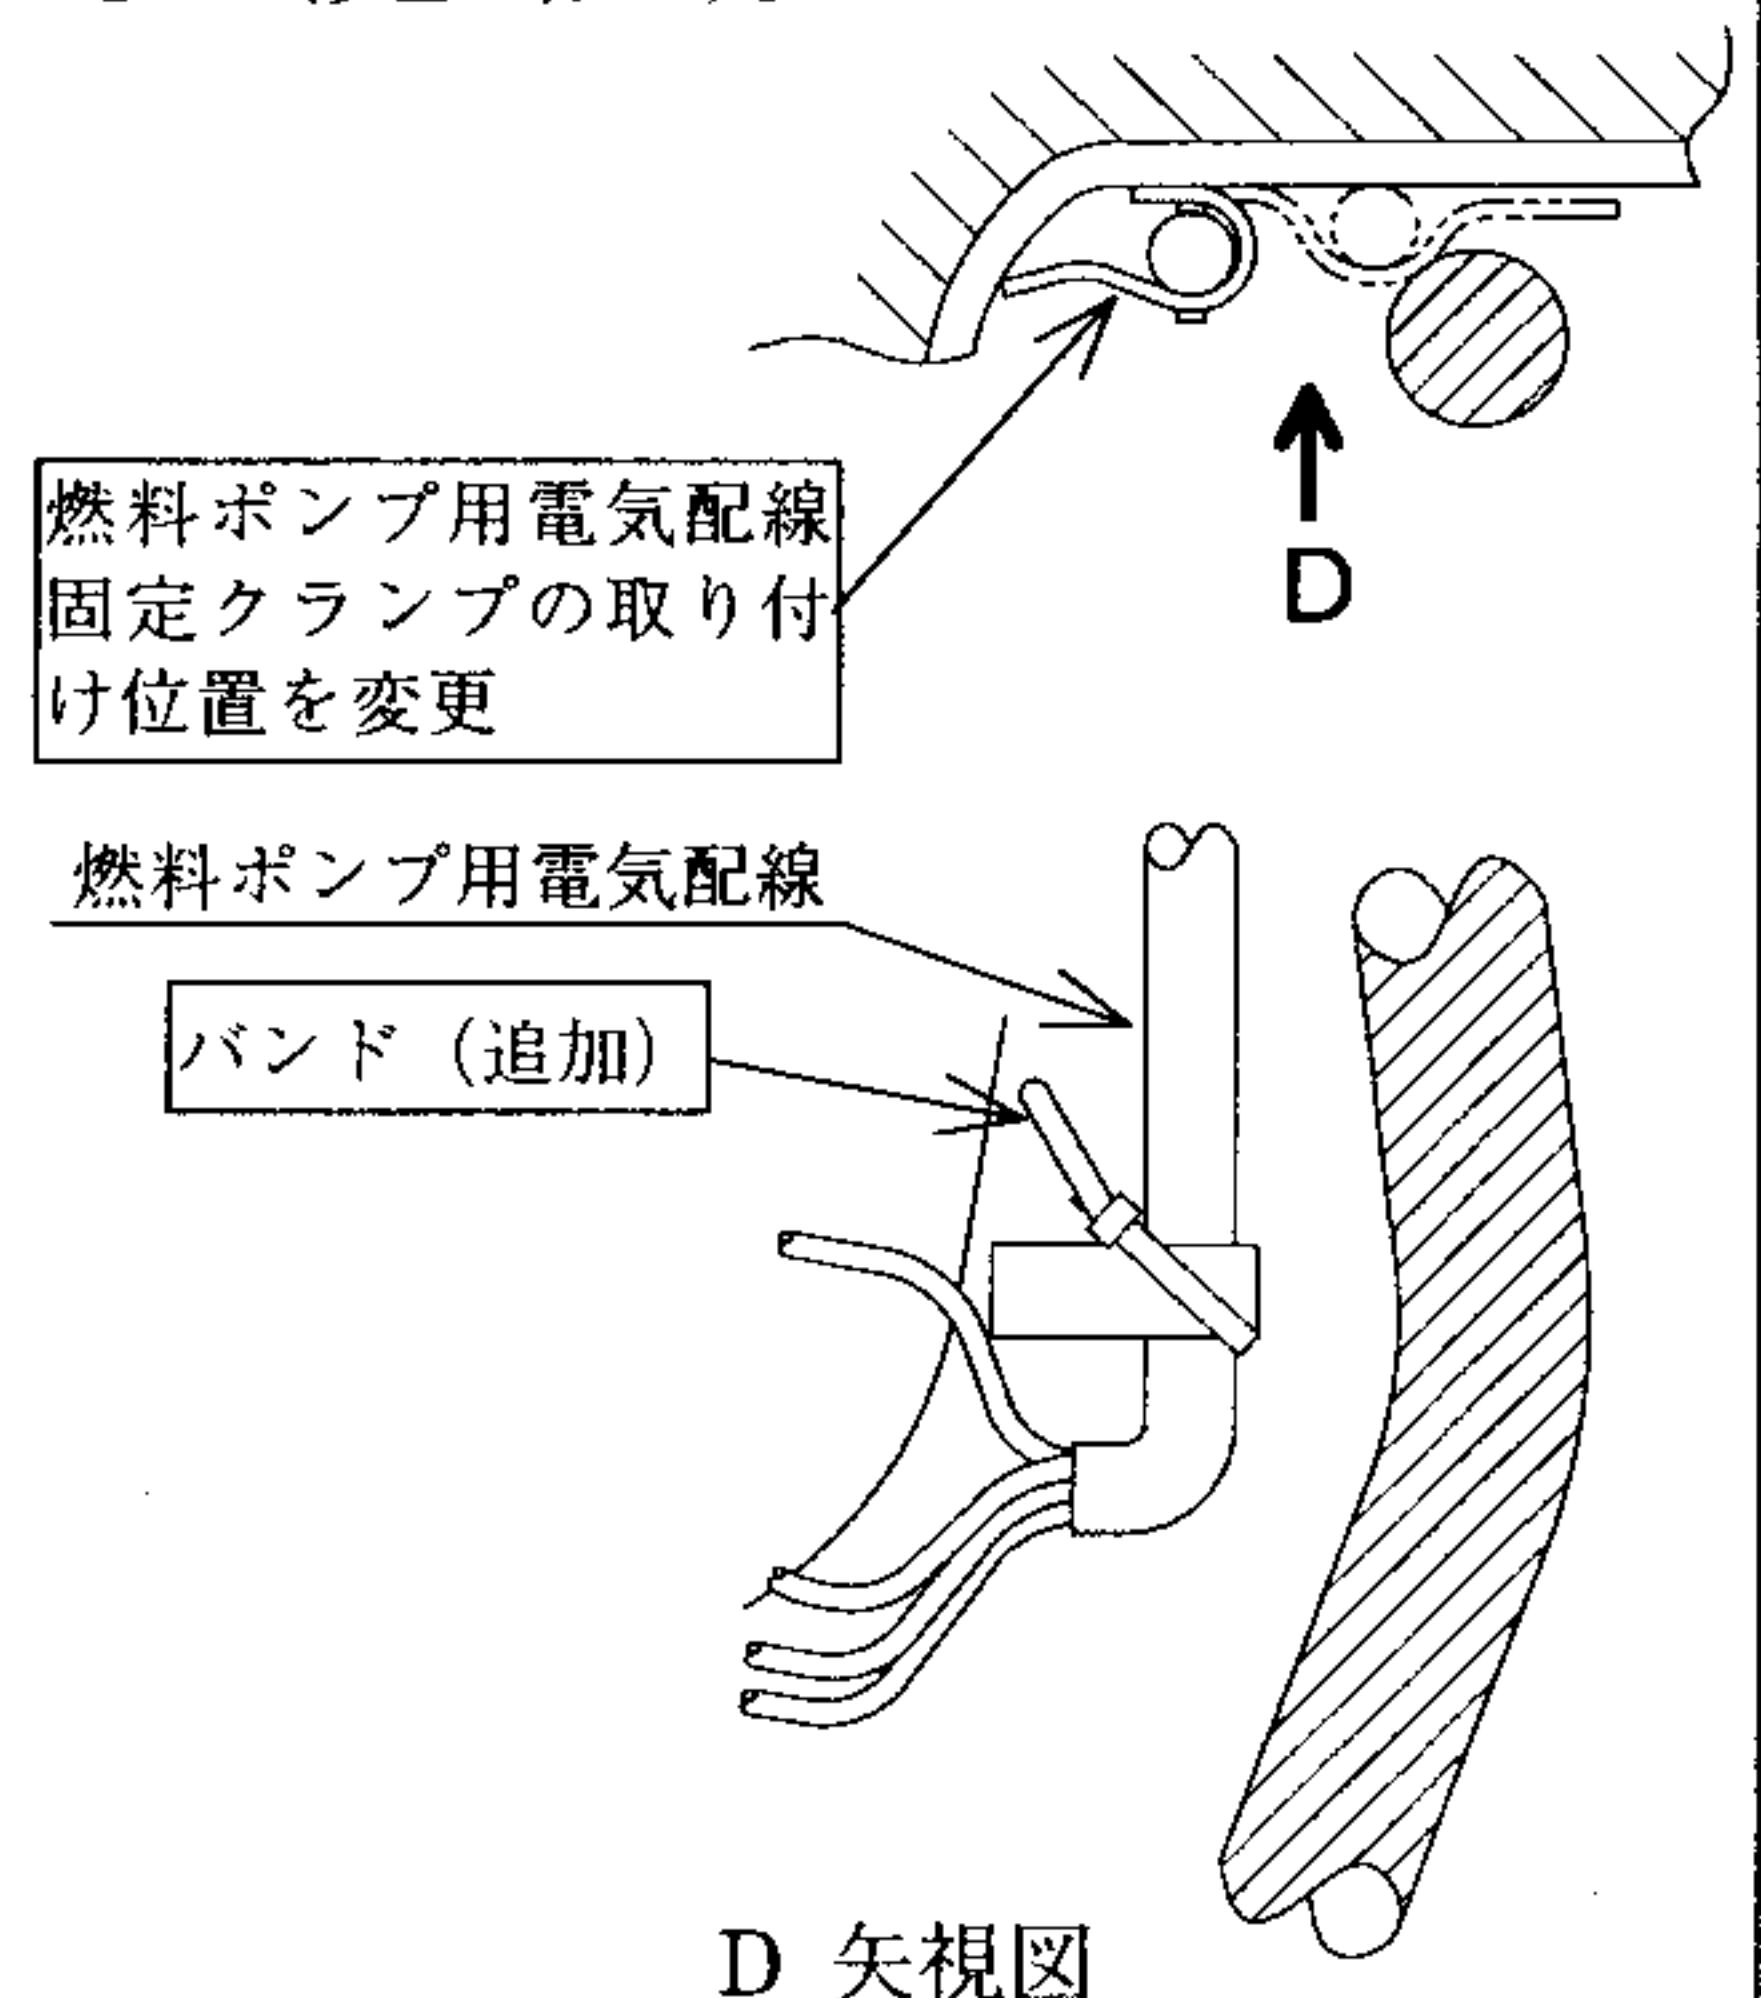

注：□は改善箇所および追加部品を示す。
 識別：フレームのヘッドパイプ後のハンドルロックボディの取付部左側に識別用ポンチマークを刻印する。