


改善箇所説明図

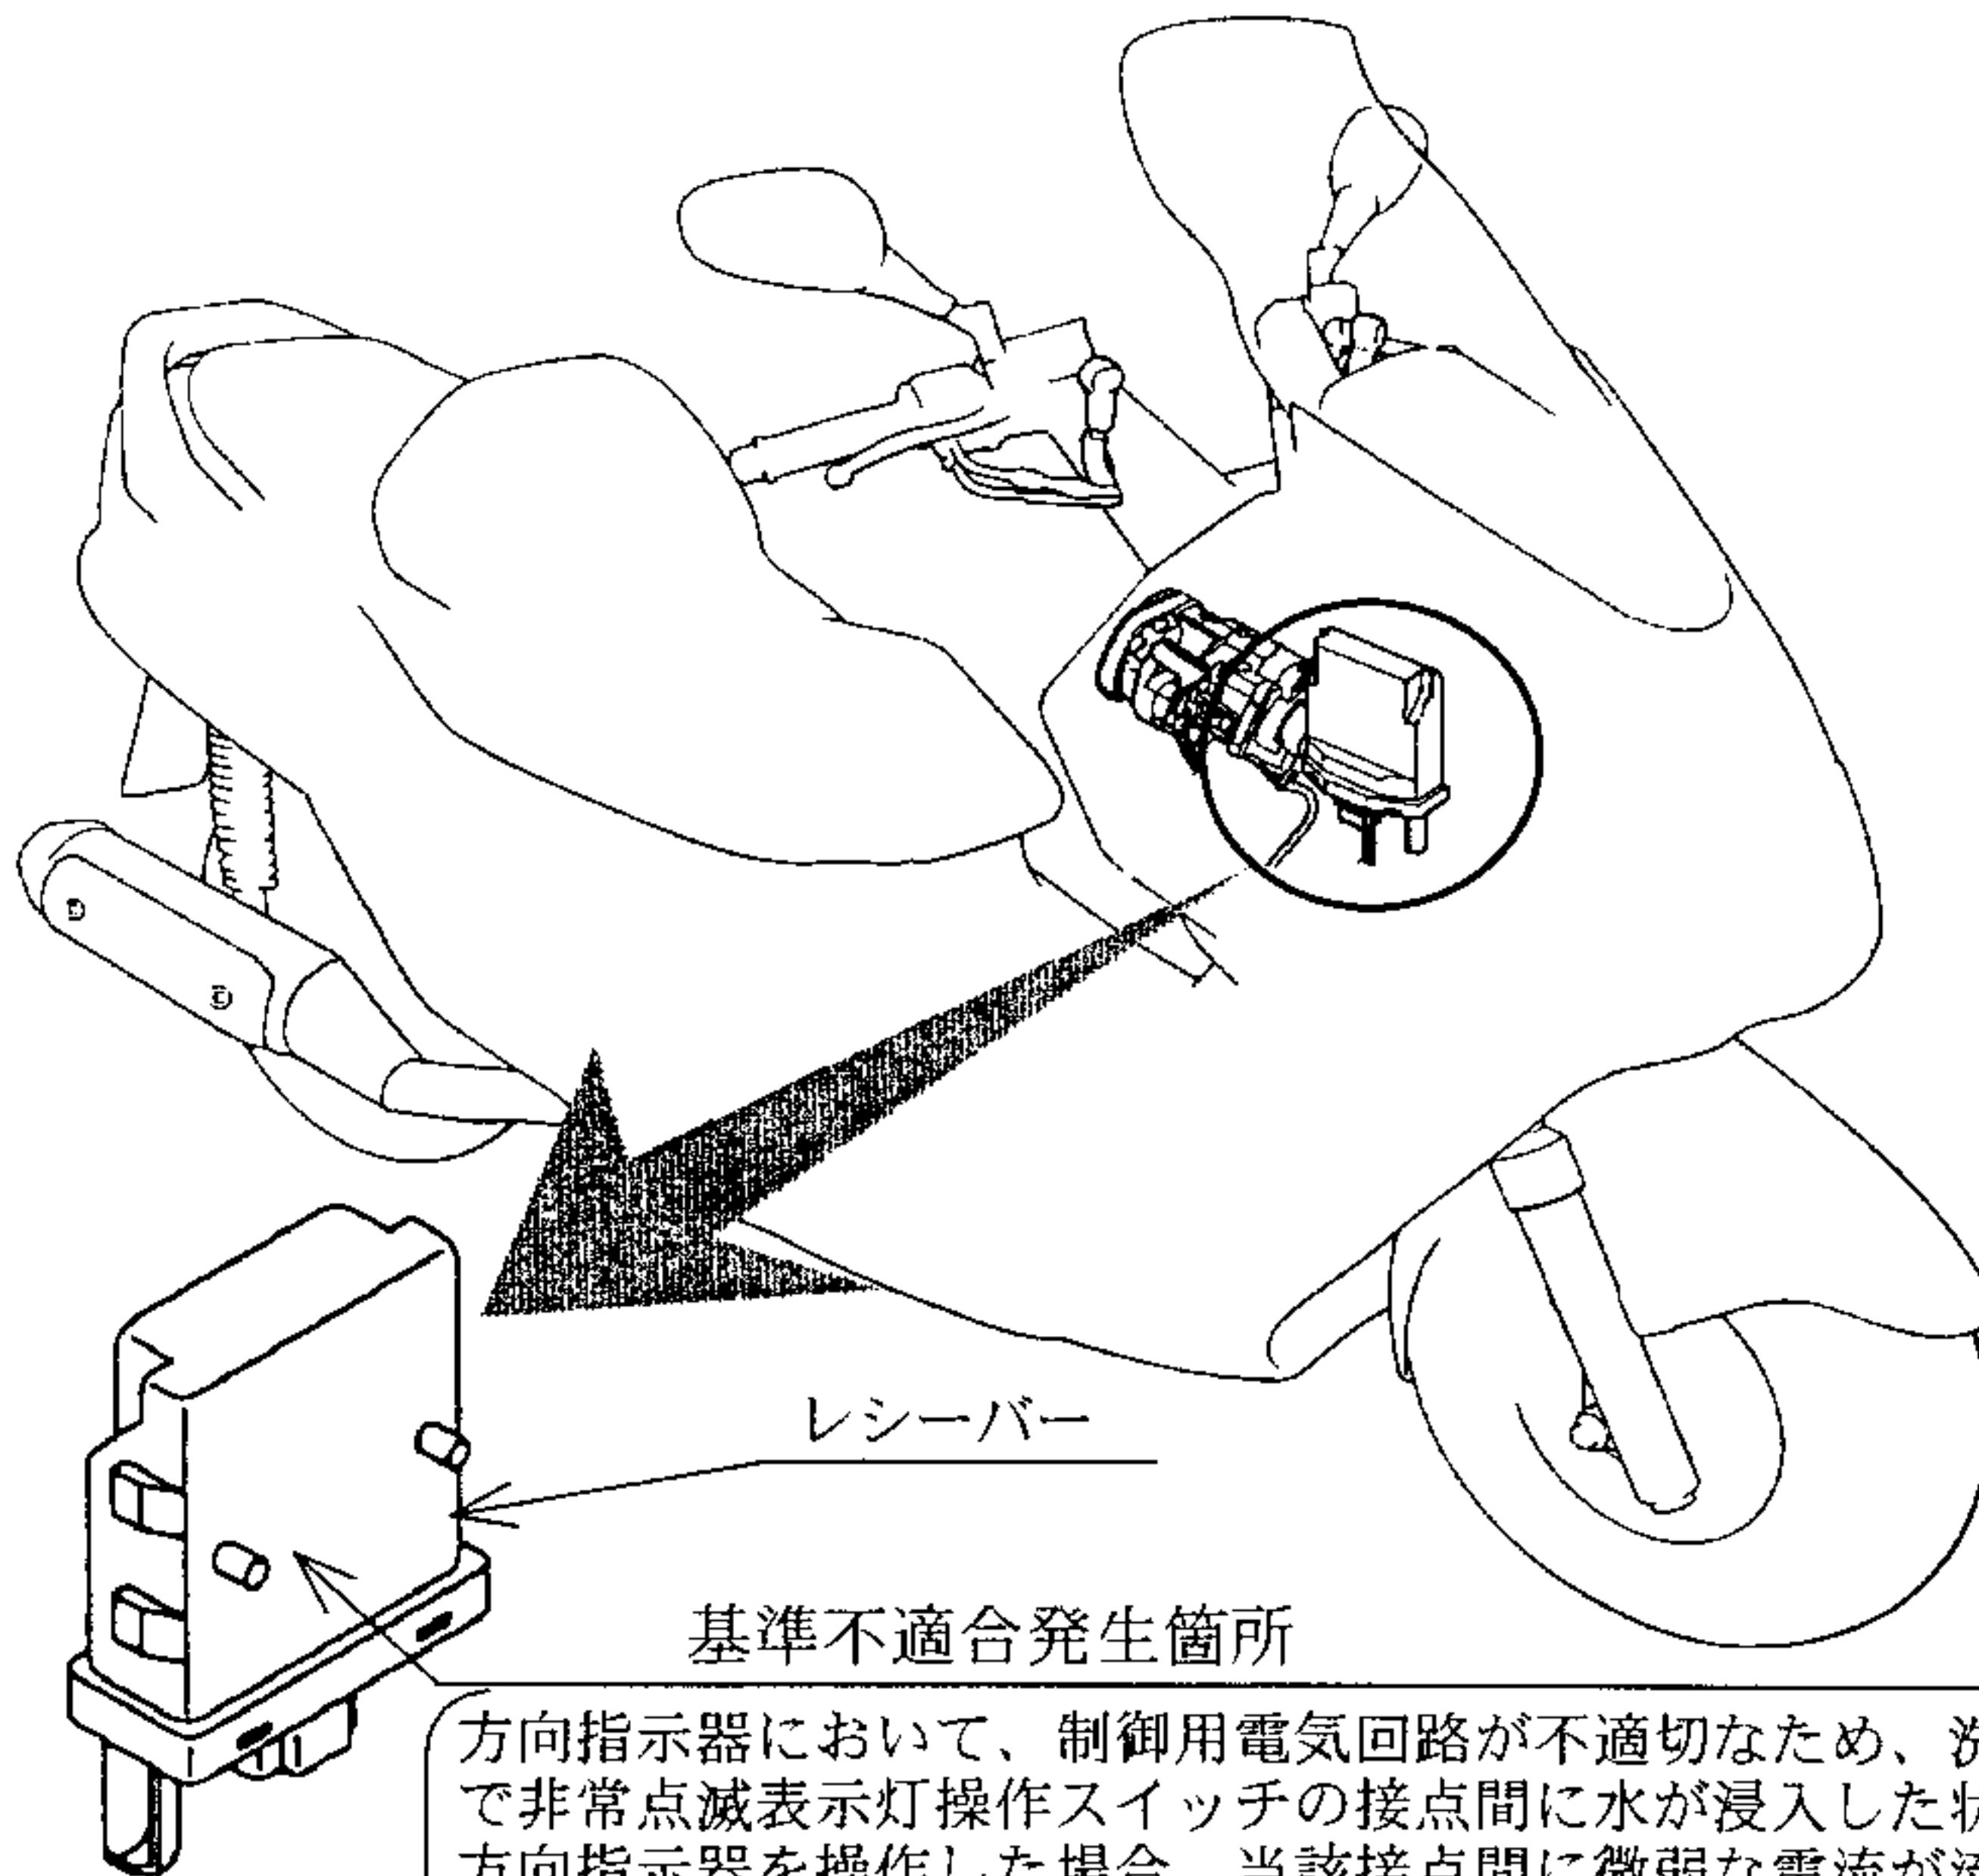

方向指示器において、制御用電気回路が不適切なため、洗車等で非常点滅表示灯操作スイッチの接点間に水が浸入した状態で方向指示器を操作した場合、当該接点間に微弱な電流が流れ、制御回路が誤作動して左右の方向指示器が同時に作動するおそれがある。

改善の内容：全車両、フラッシャーリレーと電気配線を追加する。

注：  は追加部品を示す。

識別：車体左側サイドスタンド取付部付近に白色ペイントを塗布する。

