


## 改善箇所説明図

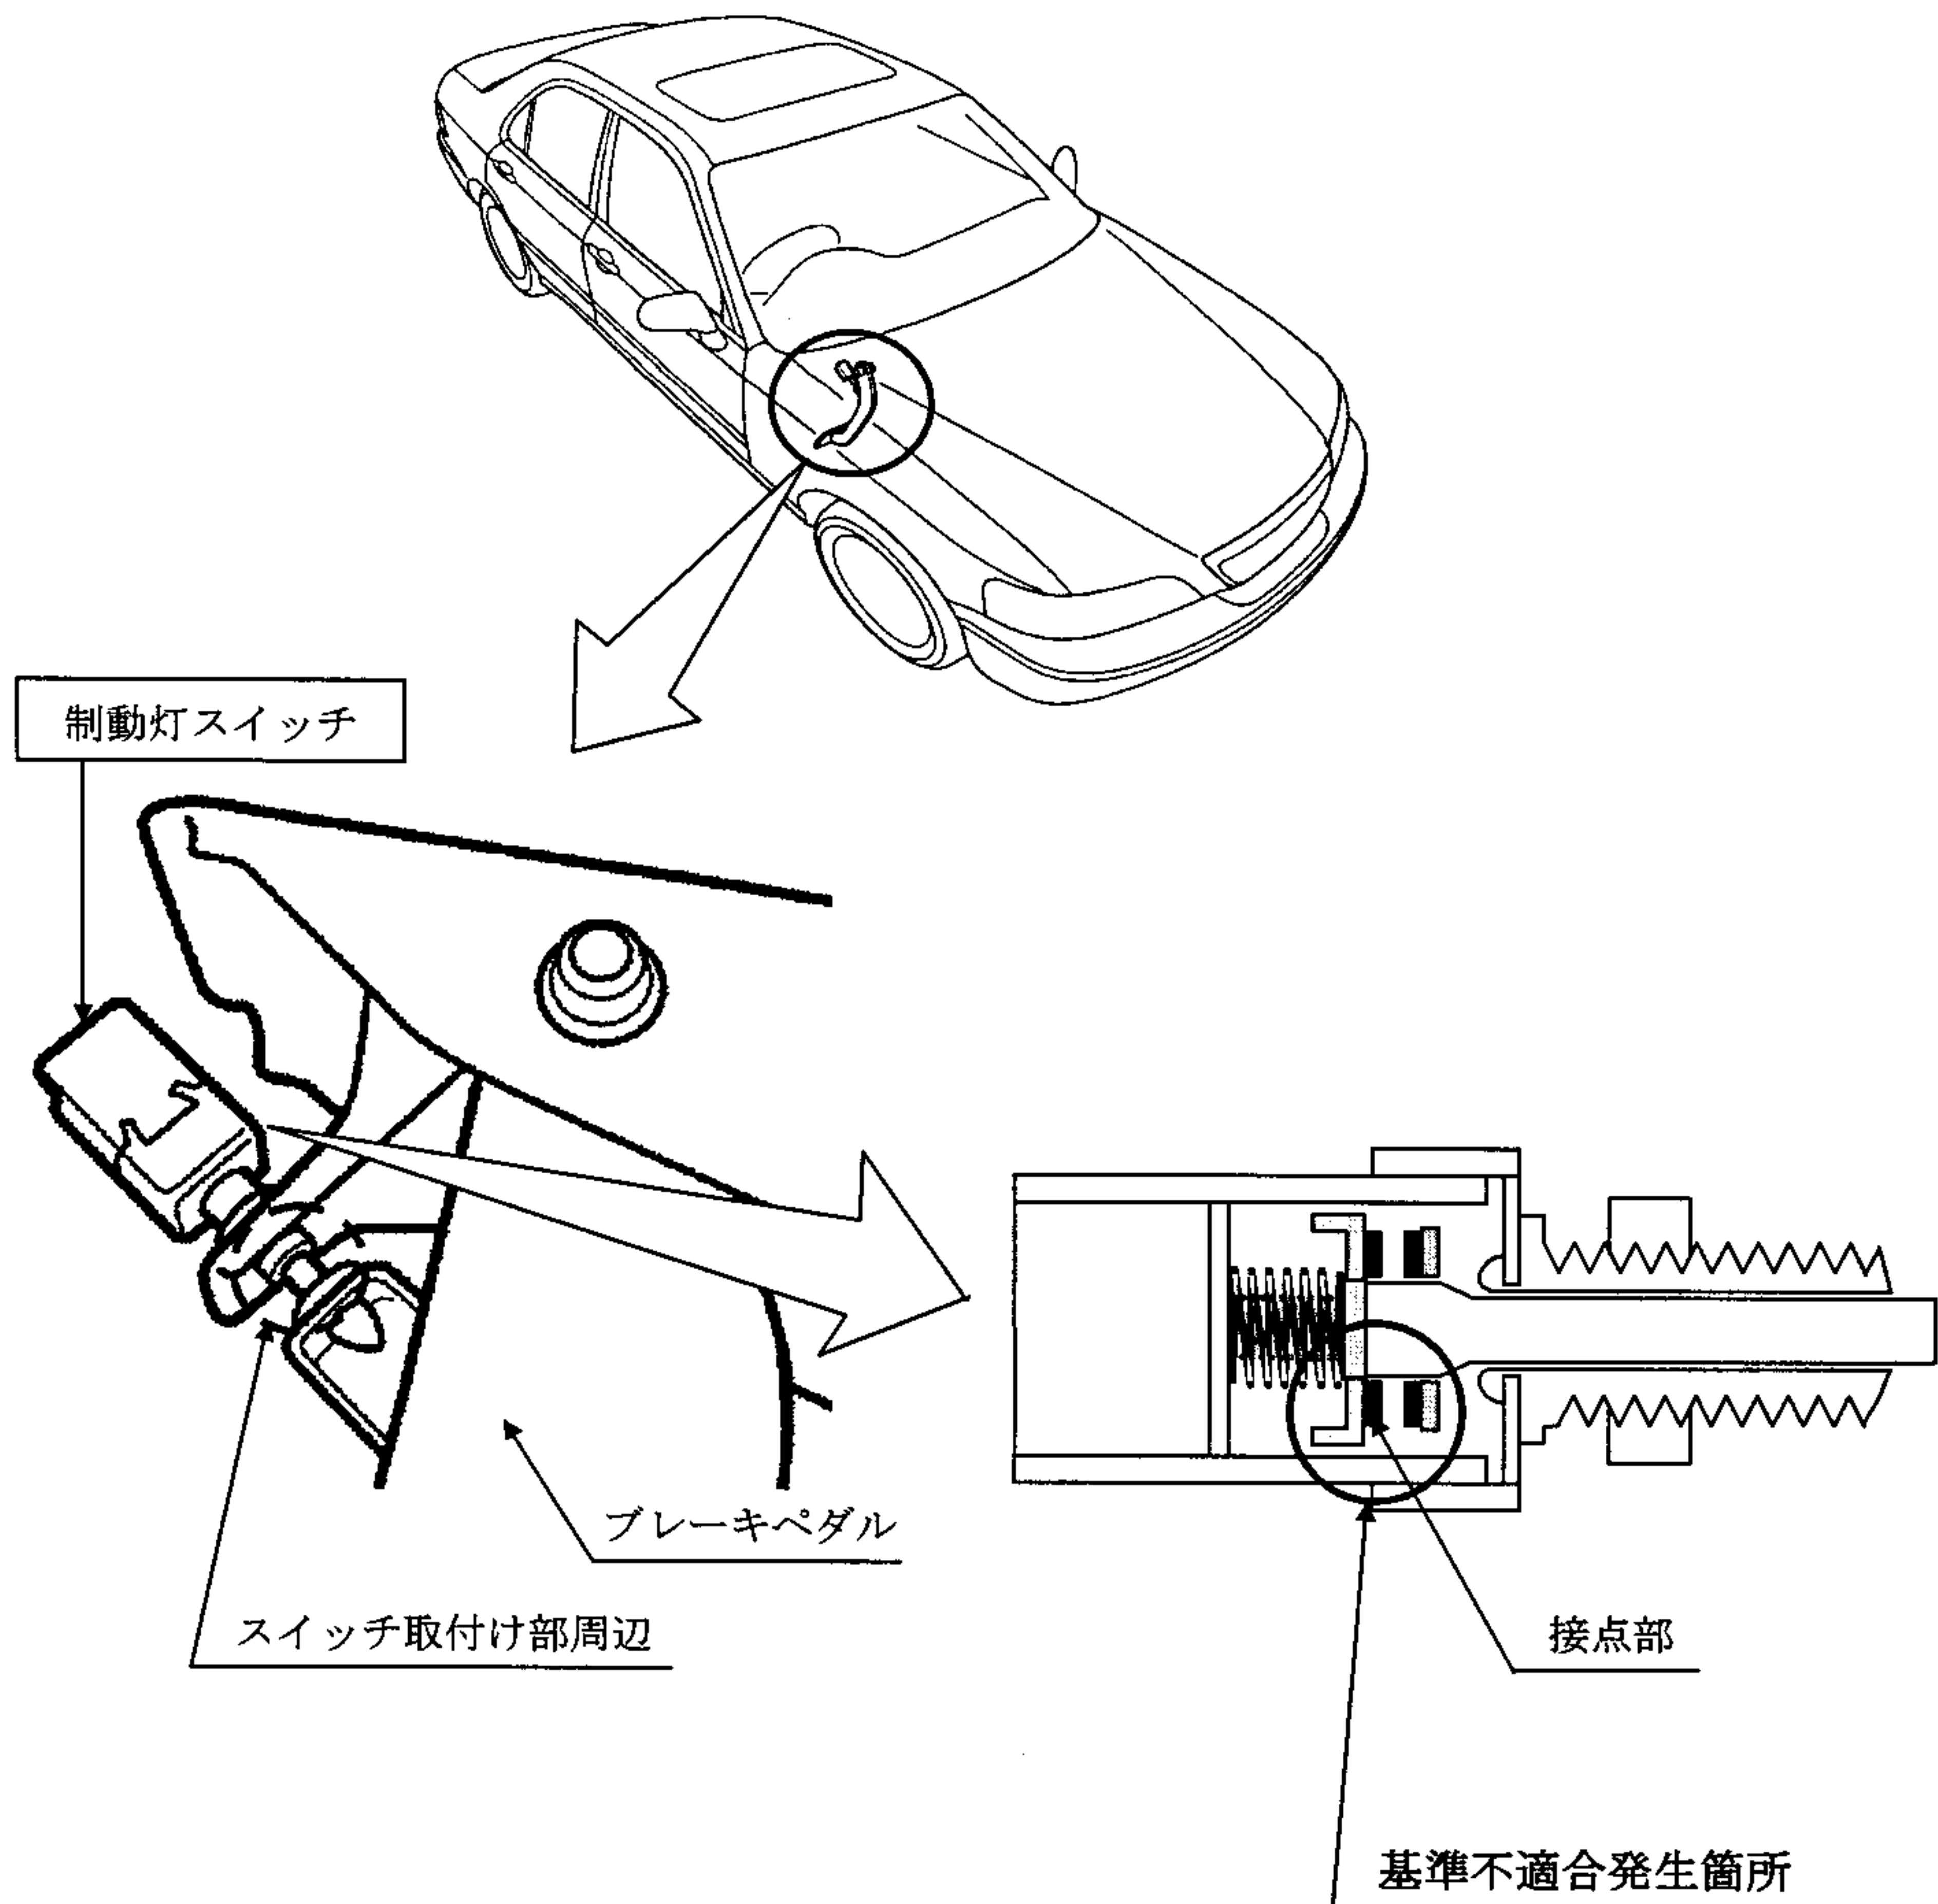

灯火装置において、ブレーキペダル部の防錆油塗布作業が不適切なものがあるため、防錆油が制動灯スイッチの接点部に侵入することがあり、接点の断続時のスパークにより油分が炭化し、接点の導通が不良となって制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ブレーキペダルの制動灯スイッチ取付け部周辺の防錆油を拭き取るとともに、当該スイッチを新品に交換する。

注：   は交換部品を示す。

識別：ブレーキペダル下部の右側面に黄色ペイントを塗布する。