



改善箇所説明図

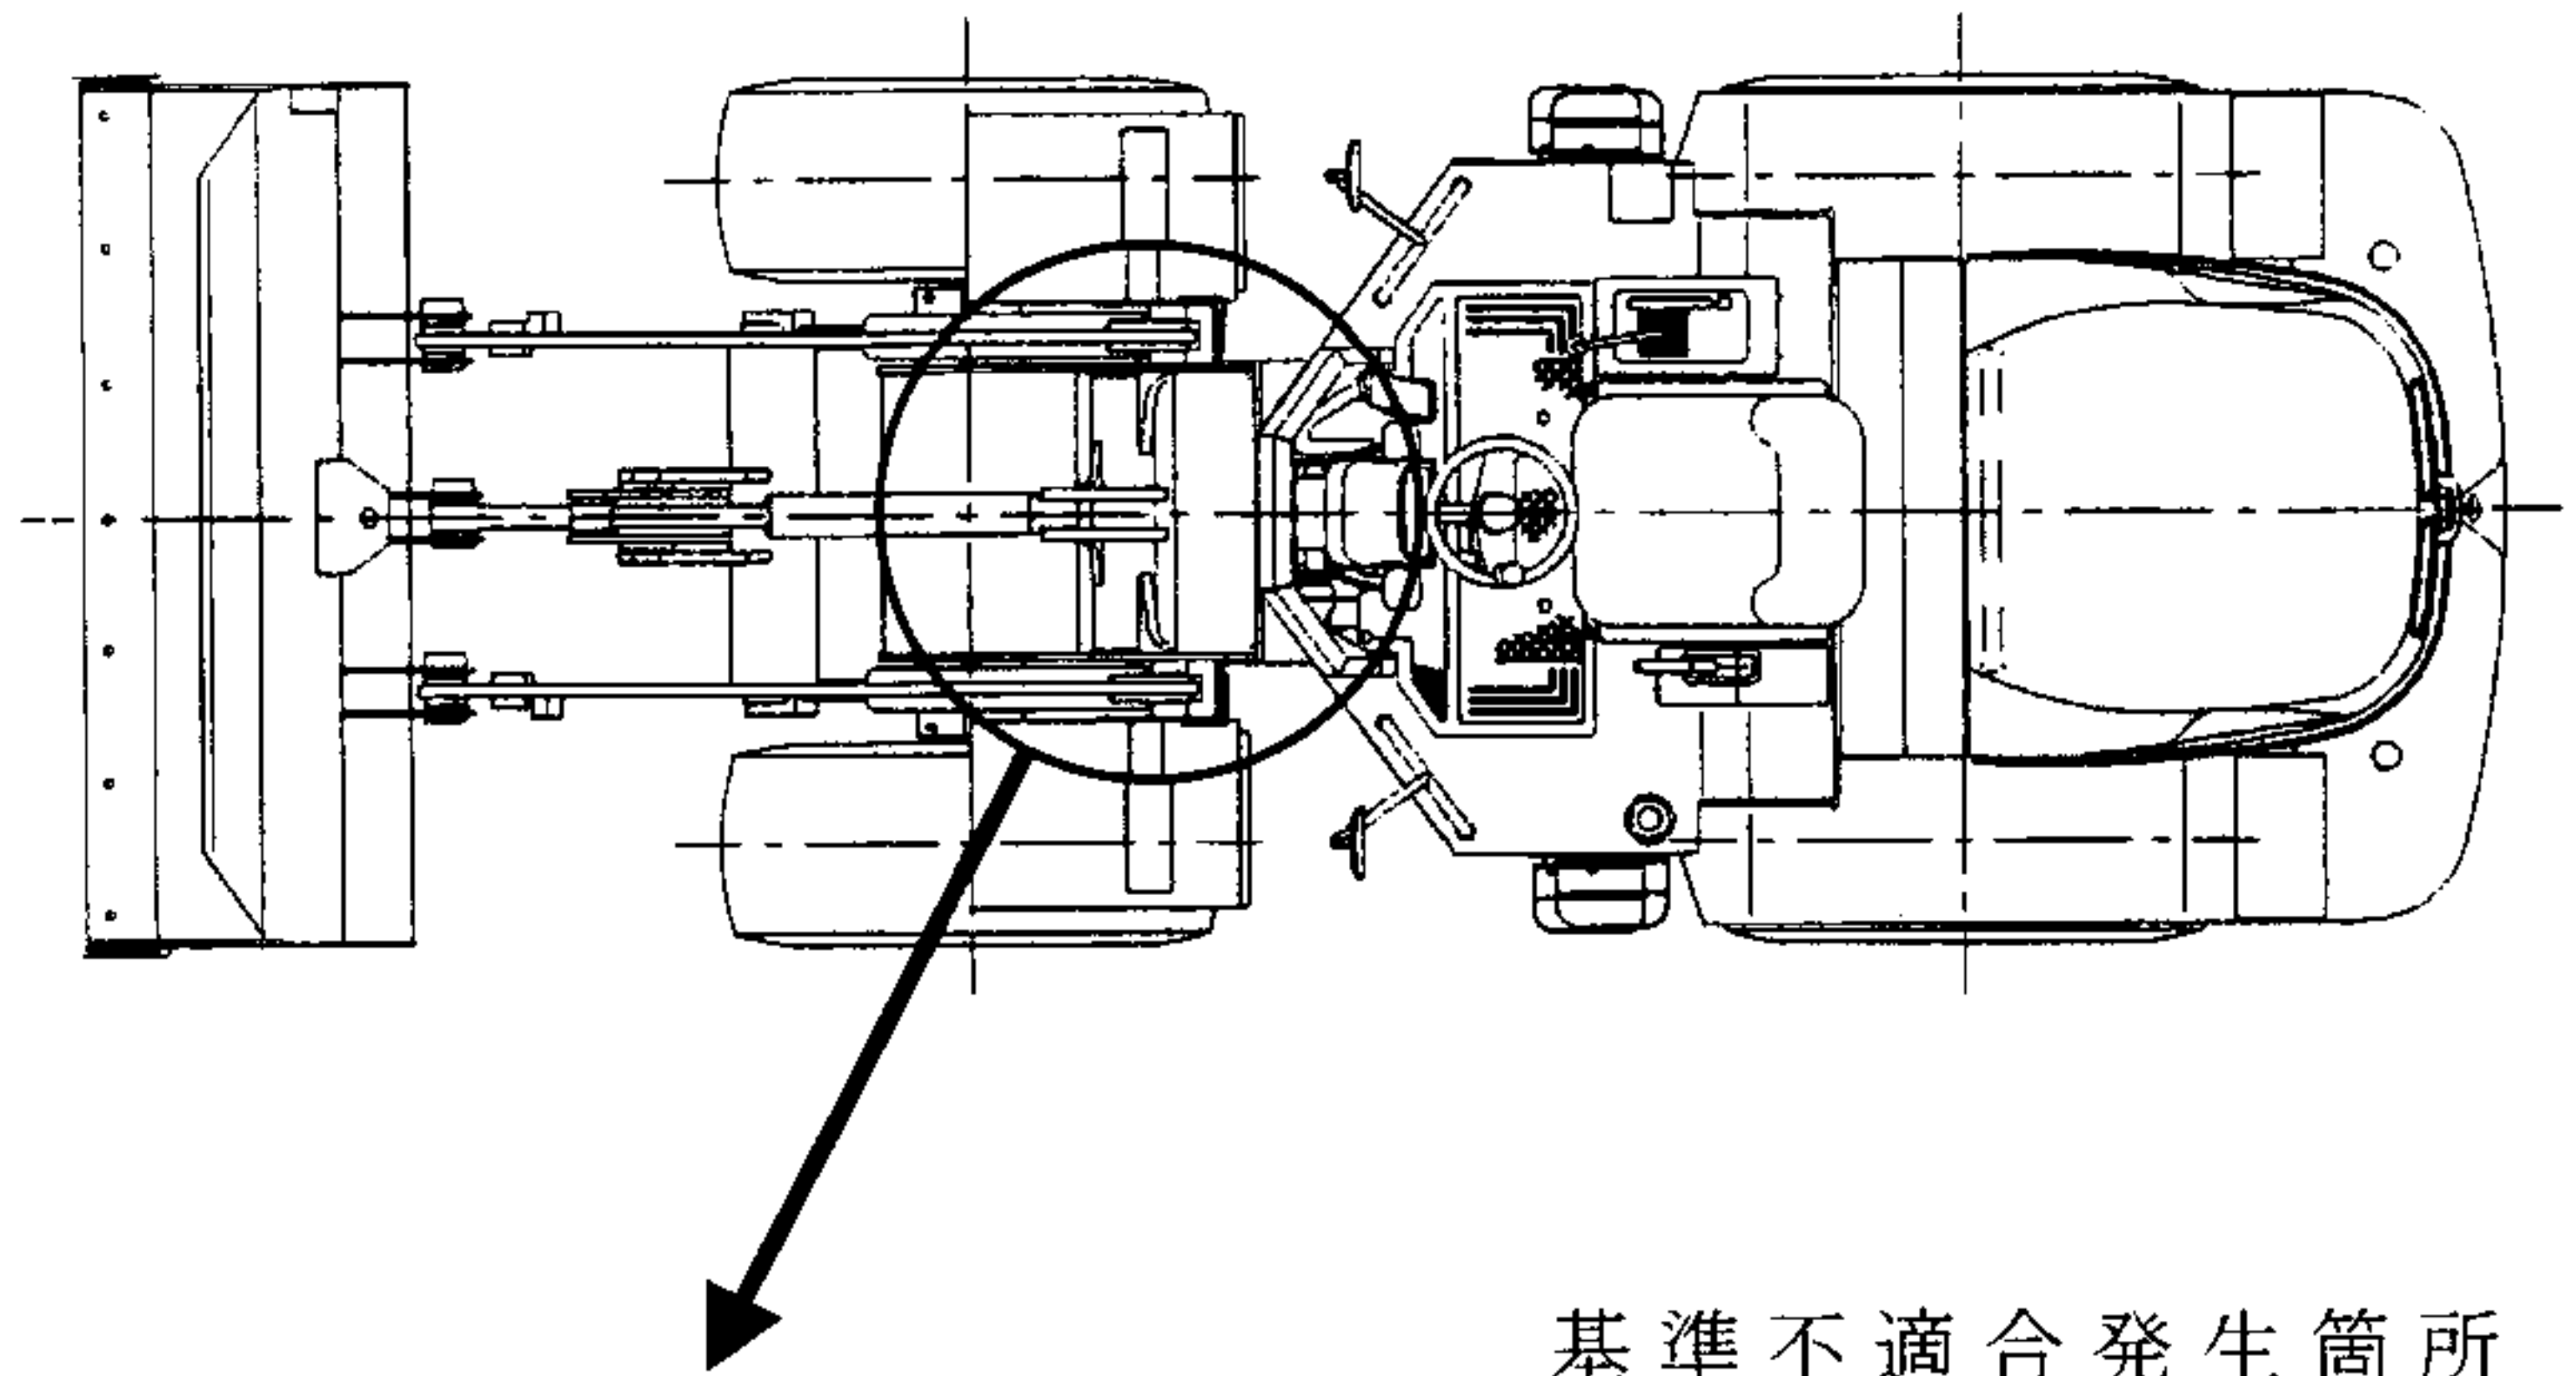

基準不適合発生箇所

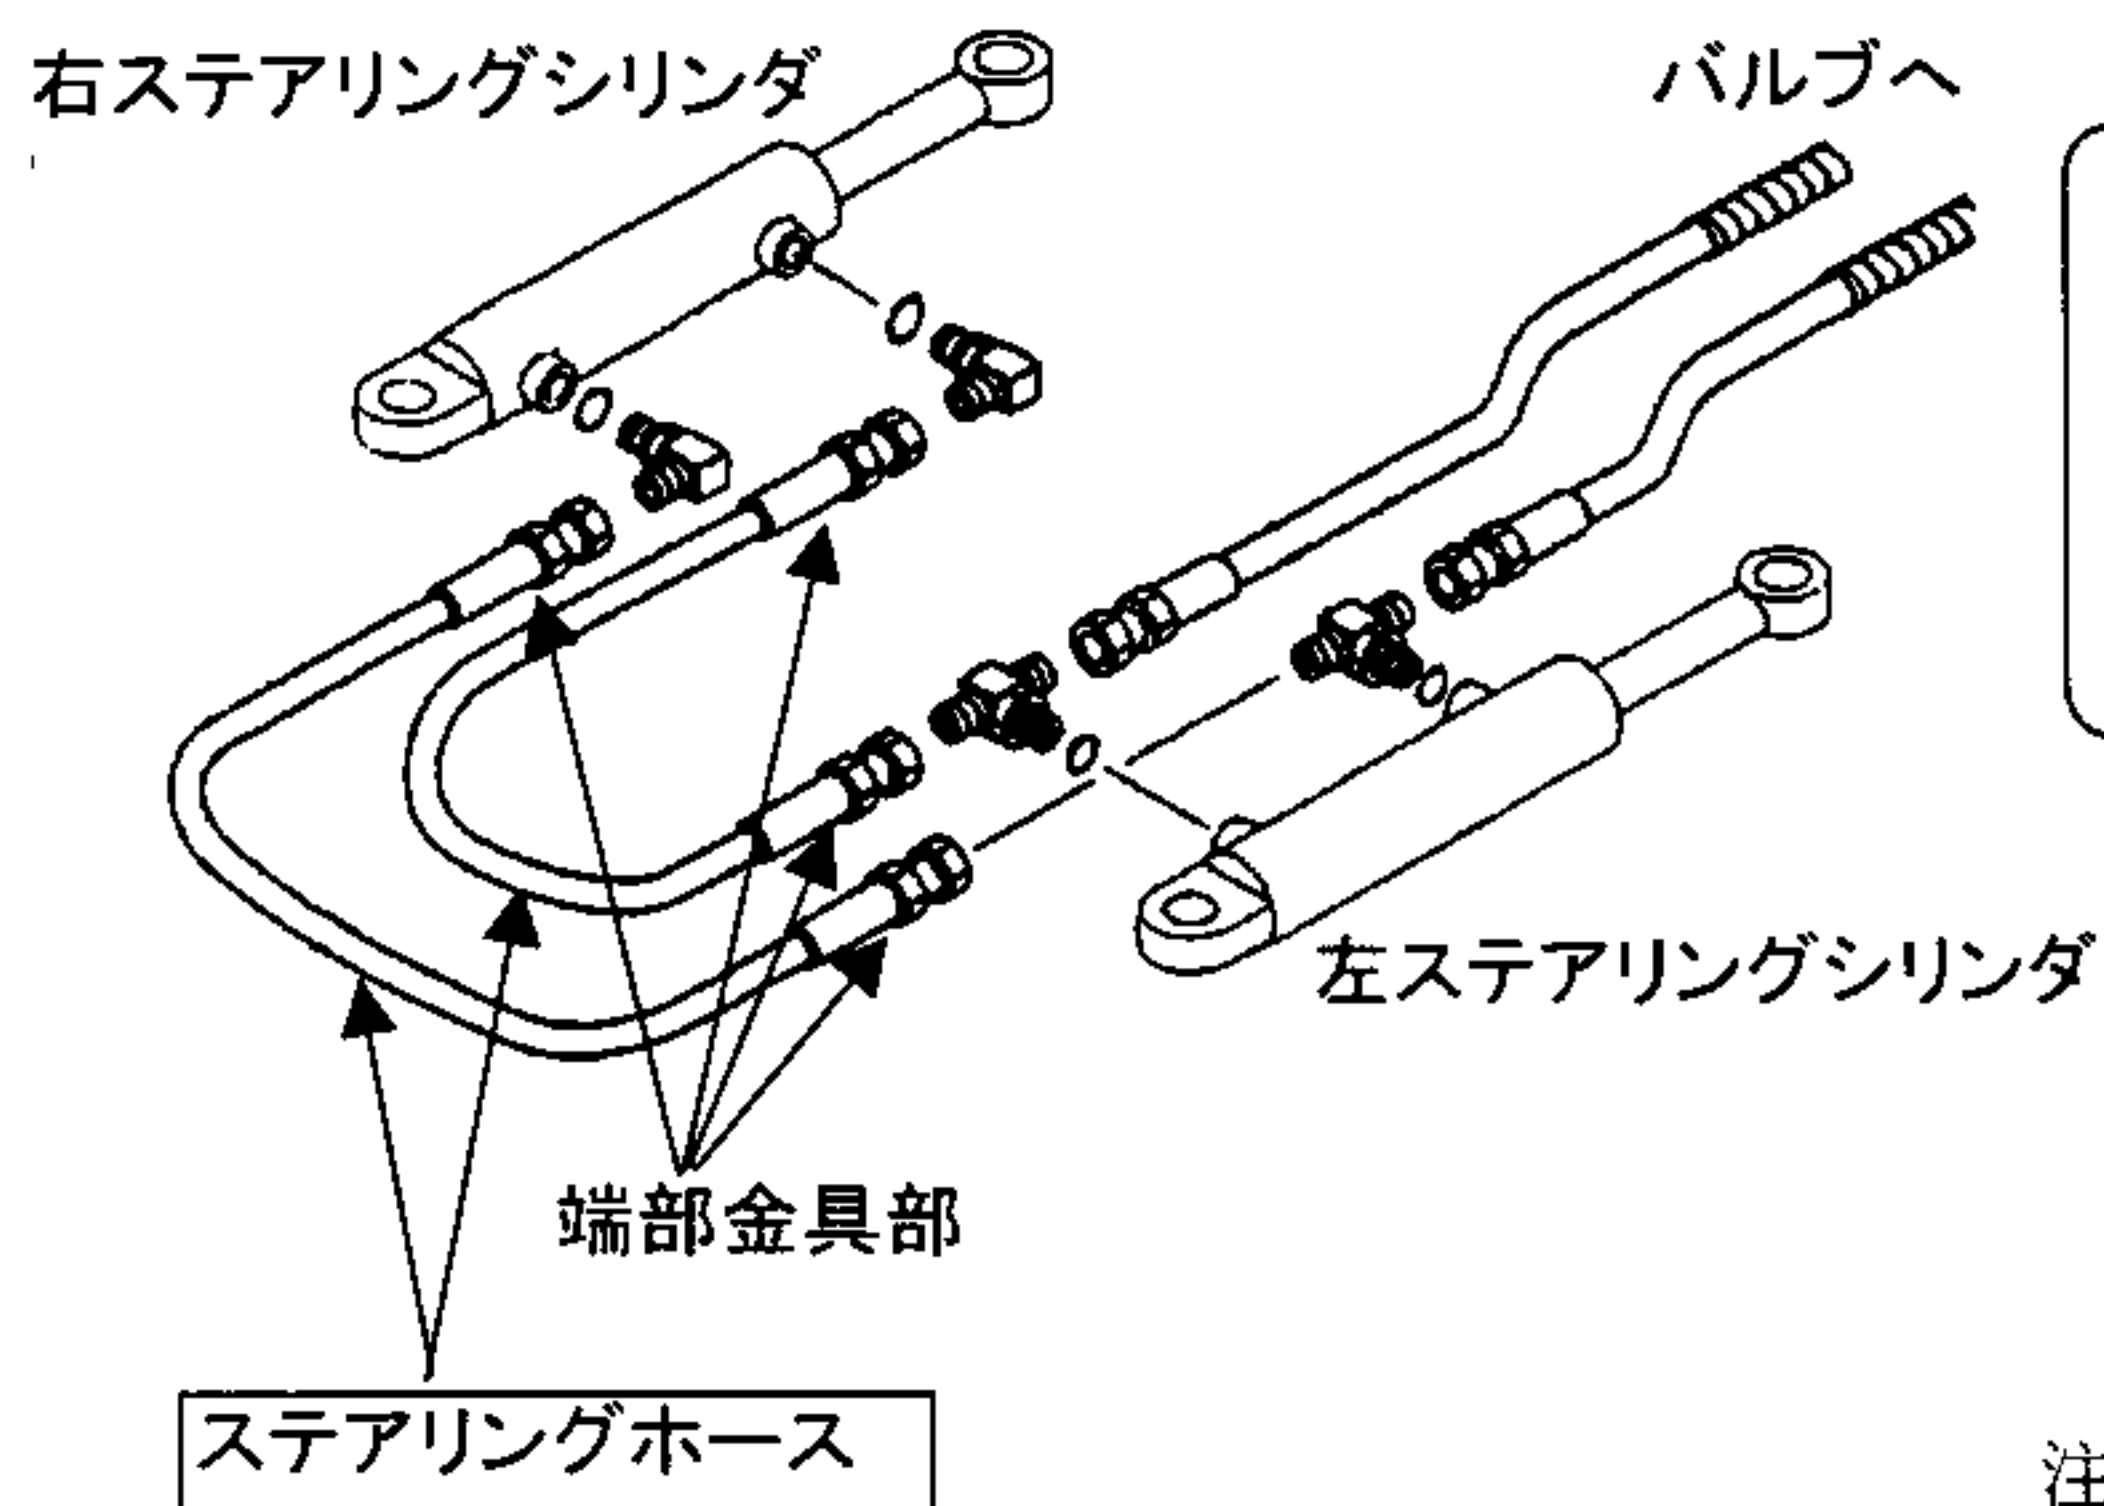

かじ取り装置において、パワーステアリング用油圧ホース(ステアリングホース)のホース本体と端部金具の組み合わせが不適切なものを組み付けたため、かじ取り操作時の油圧により当該ホースの端部金具部が離脱することがあり、作動油が漏れてかじ取り操作ができなくなるおそれがある。

注： は、交換部品を示す。

改善の内容

全車両、ステアリングホースを対策品と交換する。

識別:ステアリングホースの口金六角部端面に赤色ペイントを塗布する。

