


改善箇所説明図

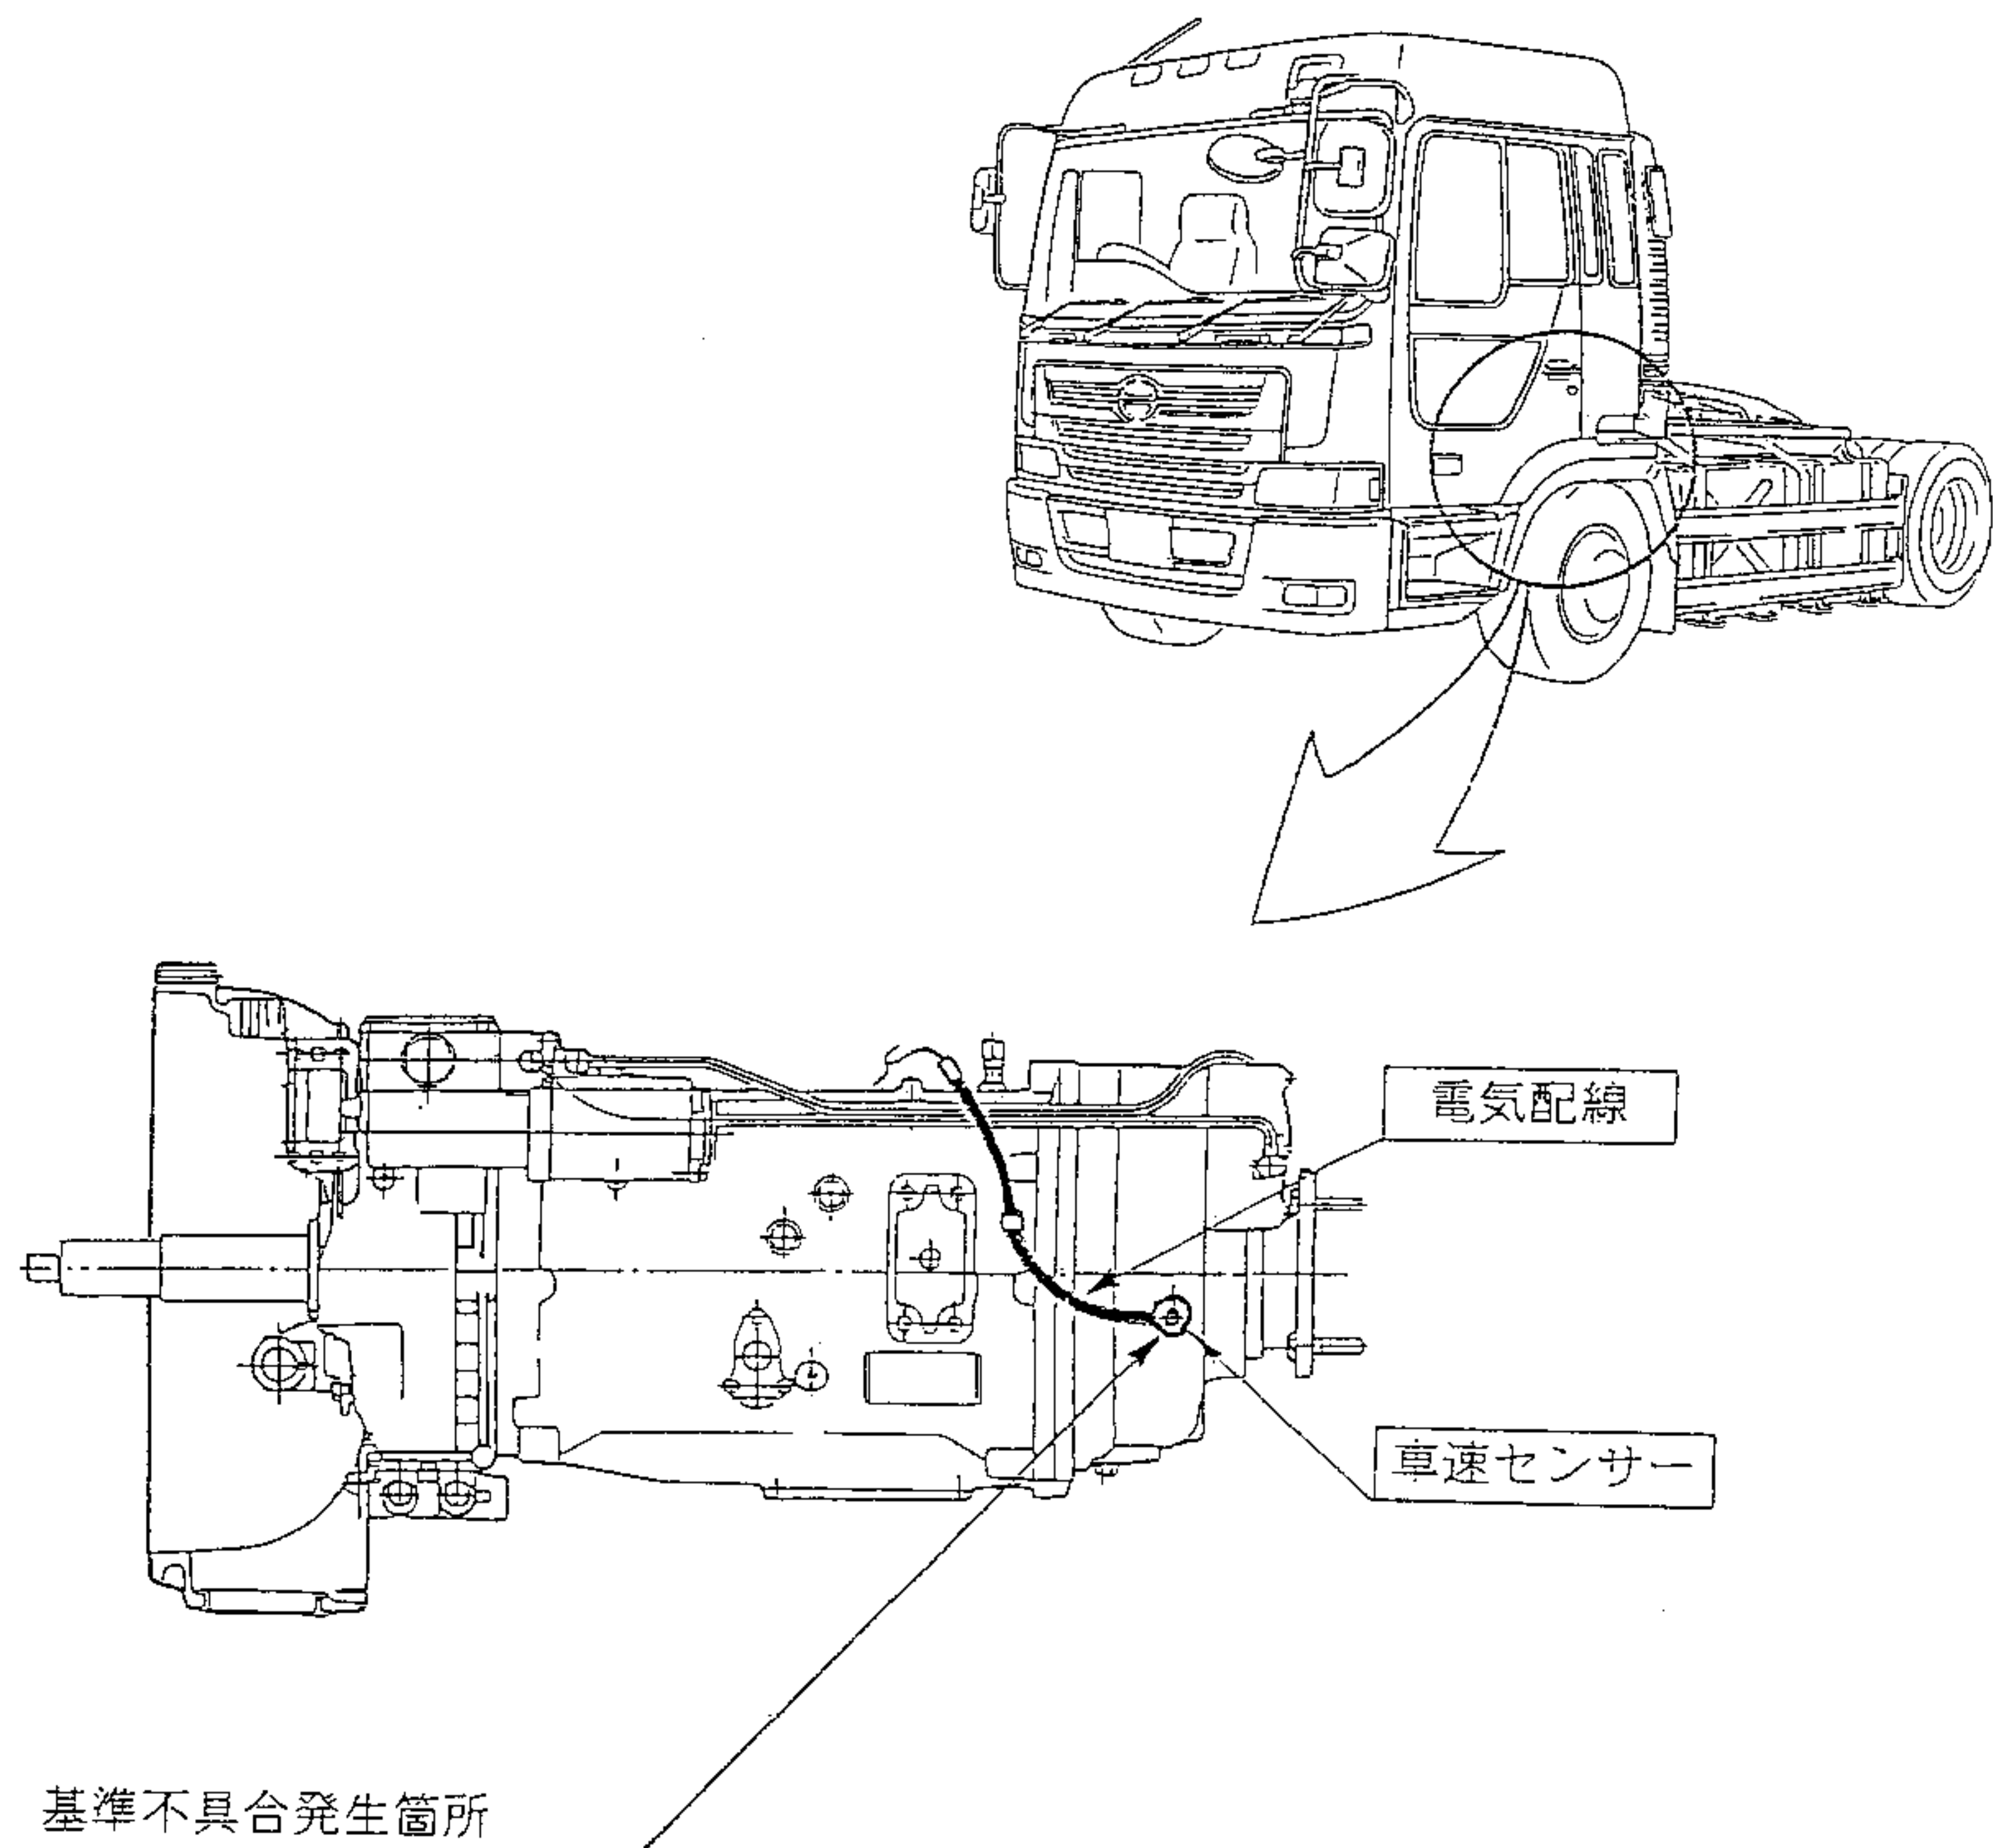

速度計において、電気配線の防水性が不適切なため、電気配線に入った水が車速センサーのコネクタ部に浸水して端子が発錆し、速度計への車速信号が不安定となって速度計が誤った表示をするおそれがある。

注； は、交換部品を示す。

改善の内容

- ① 全車両、当該電気配線に対策品と交換する。
- ② 全車両、車速センサーのコネクタ部を点検し、端子が発錆している場合は車速センサーを新品に交換する。又、発錆していない場合は清掃してグリスを充填する。

識別；黄色のペイントをネームプレート左上のビス頭部に塗布する。